جامعة القاهرة كلية الآثار قسم ترميم الآثار

دراسة علاج وترميم وصيانة المآذن الأثرية بمدينة القاهرة تطبيقاً على إحدى المآذن الأثرية المختارة

بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في ترميم وصيانة الآثار كلية الآثار - جامعة القاهرة (فرع الفيوم)

إعداد محمد كمال خلاف

المدرس المساعد بقسم ترميم الآثار كلية الآثار - جامعة القاهرة (فرع الفيوم)

إشراف أ.د/ فاطمة محمد حلمي

أستاذ دراسة مواد الآثار وصيانتها ورئيس قسم الترميم (سابقاً) كلية الآثار – جامعة القاهرة

أ. م. د/جمال عبدالمجيد محجوب أ. م. د/ سعاد محمد حسن

أستاذ الآثار الإسلامية المساعد كلية الآثار - جامعة القاهرة أستاذ ترميم الآثار المساعد ووكيل كلية الآثار اشئون التعليم والطلاب جامعة القاهرة (فرع الفيوم)

بسم الله الرحمن الرحيم

" فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَدْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُنْ فِي الْأَرْضِ "

صدق الله العظيم

" سورة الرعد آية رقم (١٧) "

إهداء

إلى والرى ووالرتى

إلى أسرتي الصغيرة

زوجتي وابنتي

شكر وتقدير

الحمد لله رب العاملين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وبعد ،،

أتقدم بوافر شكرى وتقديرى وإمتنانى لمن اسهموا فى إعداد هذه الرسالة ، وعرفاناً بالجميل لهؤلاء الأسستاذة الإجلاء الذين بذلوا الجهد فى سبيل العلم والمعرفة ولا أجد فيهم من بخل بأفكاره وعلمه ووقته فى تقديم المساعدة ، فكانت توجيهاتهم وملاحظاتهم محل تقدير وكان لها أكبر الأثر فى ظهور هذه الرسالة إلى النور، وأخص بالذكر اساتذتى الإجلاء ...

الأستاذة الدكتورة / فاطمة محمد حلمي أستاذ دراسة مواد الآثار وصيانتها ورئيس قسم الترميم (سابقاً) كلية الآثار – جامعة القاهرة والمشرفة على الرسالة ، على ما قدمته من جهد وعمل جليل وعلى ما خصصته لى من وقت وما أولته لي من اهتمام ورعاية ومتابعة دقيقة ومستمرة لكل أجزاء الرسالة كان لها ابلغ الأثـــر في إخراج الرسالة إلى النور لها مني عظيم وعميق الشكر ووافر الاحترام والنقدير ، كمـــا أتوجـــه بالشـــكر والتقدير إلى الدكتور/ جمال عبد المجيد محجوب أستاذ ترميم الآثار المساعد ووكيل كلية الآثار لشئون التعليم والطلاب - جامعة القاهرة (فرع الفيوم) والمشرف على الرسالة على ما بذله من جهد وما أسداه من ملاحظات وتوجيهات ونصائح كان لها اثر بالغ في تكامل أجزاء الرسالة وإعدادها في أفضل صورة فله منسى جزيل الشكر ووافر الإمنتان ، كما أتوجه بخالص شكرى وتقديرى إلى الدكتـورة / سعاد محمـد حسـن أستاذ الآثار الإسلامية المساعد بكلية الآثار - جامعة القاهرة والمشرفة على الرسالة على متابعتها الدقيقة والمستمرة أثناء إعداد الرسالة وما بذلته من جهد وتوجيه في إعداد الجانب الأثرى بالرسالة فلها مني عظيم الشكر ووافر التقدير و يدفعني الواجب والعرفان بالجميل أن أتوجه بعميق الشكر ووافر الاحترام والتقدير إلى الأستاذ الدكتور / شريف أحمد مراد الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة — جامعة القاهرة على ما بذله من جهد وما خصصه لي من وقت وإشراف واهتمام وتوجيه ومتابعة دقيقة ومستمرة أثناء إعداد الدراسة الإنشائية الخاصة بالتطبيق العملي بالرسالة ثم مراجعتها بكل دقة وعناية لتخرج بصورة متكاملة أدت إلى إثراء الجانب التطبيقي بالرسالة فله مني بالغ الشكر وعظيم الاحترام والتقدير كما أتقصدم بخالص شكرى وتقديري إلى الدكتور / محمد عبد الدايم بمركز بحوث وتطوير الفلزات على ما بذله من وقـــت وجــهد أثناء إعداد الرسالة وإخراجها إلى النور فله مني وافر الشكر والتقدير وأتقدم بوافر الشمسكر والتقديسر إلسي المهندس / محمد عبد المولى و المهندس / رضاعلى على ما بذلاه من جهد ووقت وعمل جليل ومساعده صادقة ومثمرة أثناء إعداد الرسالة وإخراجها في أفضل صورة فلهما منى عميق الشكر وعظيم الإمتنان والتقدير ، كما أتوجه بالشكر والعرفان والتقدير إلى الأستاذ / أحمد أمين المعيد بقسم الآثار الإسلامية- كلية الأثار - جامعة القاهرة (فرع الفيوم) على ما خصصه لى من وقت وما بذله من جهد وتعب أثناء إعداد الرسالة فله منى وافر الشكر والتقدير ، كما أتوجه بخالص شكرى وعظيم تقديرى إلى الاستاذ / عزت محمد الأثرى بالمجلس الأعلى للأثار لملازمته للباحث أثناء إجراء النطبيق العملي لعلاج وترميم وصيانسة مئذنسة يشبك من مهدى وما قدمه من مساعدات صادقة وإمداد بالمادة العلمية وتسهيل العمل بالموقع وتذليل للصعوبات حتى تمت أعمال العلاج والترميم والصيانة للمئذنة فله منى وافر الشكر وعظيم الإمتنان والتقدير .

فهرس الرسالة

رقم الصفحة	الموضوع
	إهداء
	شكر وتقدير
	فهرس الصور
	فهرس الأشكال
	فهرس اللوحات
	فهرس الجداول
	فهرس الخرائط
1	مقدمة الرسالة
ب - ح	ملخص الرسالة ·
ط-ذ	الأعمال السابقة
ض	الهدف من الرسالة
	الفصل الأول
	دراسة أصل ونشأة المآذن الأثرية وتطورها المعمارى
1	أولاً: الأسماء التي اطلقت على المنذنة
۲	تَانياً : نشأة المآذن الأثرية وبداية ظهورها في العمارة الإسلامية
٤	ثالثاً: الأغراض الوظيفية للمآذن الأثرية
0	رابعاً: الأصل المعمارى للمآذن الأثرية في مصر
٦	خامساً: النظام الإنشائي للمآذن الأثرية والعناصر المكونة لها
٦	أ- موقع المئذنة بالنسبة للمنشأ الأثرى
٨	ب - طبيعة المئذنة من حيث اتصالها أو انقصالها عن المنشأ الأثرى
۸	جــ - العناصر المكونة للمآذن الأثرية
۸	(١) قواعد المأذن
٨	(٢) مناطق الانتقال بالمأذن
١.	(٣) الدخلات والفتحات في المآذن
١.	(٤) القمم التي نتوج مآذن القاهرة الأثرية
١٣	(٥) الشرفات (الدورات - الأحواض)
15	سادساً: تطور المآذن الأثرية في مصر خلال العصور الإسلامية المختلفة
15	(١) المآذن في العصر الطولوني
1 8	(٢) المآذن في العصر الفاطمي
19	(٣) المآذن في العصر الأيوبي

رقم الصقحة	الموضوع
۲.	(٤) المآذن في العصر المملوكي البحري
77	(٥) المآذن في العصر المملوكي الجركسي
Y £	(٦) المآذن في العصر العثماني
70	سابعاً: التأثيرات الفنية الوافدة على المآذن الأثرية في مصر
٨٨	ثامناً: زخرفة المآذن الأثرية
	الفصل الثاني
ä	دراسة جيولوجية مدينة القاهرة و مواد بناء المآذن الأثري
٣١	أولاً : جيولوجية مدينة القاهرة
٣١	١ - الوصف العام لجبل المقطم
٣٥	٢- النتابع الطبقى العام لجبل المقطم
٣٩	٣- النتابع الطبقى الصخرى بالهضاب الثلاثة لجبل المقطم
٤١	ثانياً: تطور استخدام مواد بناء المآذن الأثرية خلال العصور الإسلامية المختلفة
٤٢	١- الأحجار الجيرية
24	 أنواع الأحجار الجيرية
٤٥	 مصادر الأحجار الجيرية المستخدمة في بناء المآذن الأثرية بمدينة القاهرة
٤٨	 الخواص الفيزيائية والميكانيكية للأحجار وعلاقتها بتلف المآذن الأثرية
70	 الإجهادات المسموح بها في الإنشاء
70	• مرونة الصخر
٥٧	٢- الطوب المحروق
٥٨	 صناعة الطوب المحروق (الآجر) المستخدم في بناء المآذن الأثرية
09	 بناء المآذن الأثرية بالطوب المحروق (الآجر)
1 09	٣- الرخام
7.	 مصادر الرخام المستخدم في المآذن الأثرية
٦٥	 أنواع الرخام الموجود في مصر
17	٤ - الأخشاب
٧,	 استخدام النحاس في صناعة أهله المآذن الأثرية
٧١	٦- استخدام ألواح الرصاص المعدنية في تغشيه قمم المآذن الأثرية
٧٧	٧- المونات المستخدمة في بناء المآذن الأثرية
	الفصل الثالث
	دراسة عوامل ومظاهر تلف المآذن الأثرية
٧٧	أولاً: العوامل الفيزيوكيميائية Phasyio-Chemical Factors
VY	۱ – الرطوبة Moisture
۸۱	٢- التغيرات في درجات الحرارة في الجو المحيط بالمآذن الأثرية

رقم الصفحة	الموضوع
۲۸	٣- المياه الأرضية Ground Water
۹,	ع- تبلور الأملاح Salt Crystallization
٩٣	ه- تأثیر الریاح Effect of Wind
٩ ٤	٦- التلوث الجوى Air Pollution
1.1	ثَانياً : التربة وتداعياتها وتأثيرها على تلف المآذن الأثرية
1.1	• تعریف التربة
1.1	• منشأ التربة
1.7	• تصنيف التربة Classification of Soil
1.4	• التدرج الحبيبي للتربة (نسيج التربة) Soil Texture
1.7	• قوام التربة . Soil Consistency
1.7	 Atterberg Limits
1.4	• التربة ذات المشاكل Difficult Soil
١ . ٤	• مقاومة القص للتربة
1.0	 انضغاطیة وتشکل التربة
١٠٦	 تأثیر الهبوط على المأذن الأثریة
1.4	 أسباب عدم اتزان المأذن الأثرية '
1.4	ثَالثًا : الأحمال وتأثيرها على نلف المآذن الأثرية
١٠٨	رابعاً: الكوارث الطبيعية
١٠٨	(١) تأثير الزلازل على المآذن الأثرية
111	(۲) مخاطر السيول
١١٤	خامساً: النتلف الميكزوبيولوجي Micro-Biodeterioration
۱۱۲	(۱) البكتريا Bacteria
117	(۲) الفطريات Fungi
114	Algae (۳) الطحالب
114	(٤) الأشنة Lichens
119	سادساً: التلف البشرى
119	(١) الأخطاء التصميمية والإنشائية في عمليات بناء المآذن الأثرية
17.	(٢) الترميم الخاطئ
17.	(٣) حركة النقل والمواصلات
171	(٤) الأعداد الكبيرة للسائحين والزائرين
171	(٥) التعديات و الإشغالات للمآذن الأثرية وعدم صيانتها دورياً

رقم الصفحة	الموضوع			
الفصل الرابع				
دراسة طرق علاج وترميم وصيانة المآذن الأفرية				
١٣٢	أولاً: الدراسات الأولية التي تسبق عمليات العلاج والترميم والصيانــــة للمـــآذن			
	الأثرية			
177	١- الدراسة التاريخية الأثرية			
177	٢- الأعمال السابقة			
177	٣- التسجيل والتوثيق الأثرى للوضع الراهن للمآذن الأثرية			
144	٤ - الرصد المساحى وتحديد مدى رأسية وانزان المآذن الأثرية			
170	٥- الفحوص والتحاليل لمواد بناء المآذن الأثرية			
177	٦-دراسات التربة والأساسات			
144	٧- التحليل الإنشائي للمآذن الأثرية باستخدام النماذج الرقمية للحاسب الآلي			
179	ثانياً : عمليات العلاج والترميم والصيانة للمآذن الأثرية			
179	(١) خفض منسوب المياه الأرضية			
177	(٢) الترميم والتدعيم الإنشائي للمآذن الأثرية			
١٣٤	أ- علاج التربة ذات المشاكل المقام عليها المآذن الأثرية			
١٣٧	ب- تدعيم وتقوية الأساسات			
1 2 .	(٣) الترميم المعمارى للمآذن الأثرية			
1 2 7	١- مصادر التسجيل والتوثيق التي يمكن الاستعانة بها في الترميم المعماري			
	للمآذن الأثرية			
101	٢- أعمال الترميم المعمارى للمآذن الأثرية			
101	أ- استكمال الأجزاء الناقصة والمفقودة من التكوين المعمارى للمآذن الأثرية			
107	ب- أعمال الفك وإعادة البناء للمآذن الأثرية			
104	جـ استبدال الكتل الحجرية التالفة للمآذن الأثرية			
101	د- استكمال الأجزاء الناقصة الحاملة للزخارف والنقوش			
١٥٨	(٤) الترميم الدقيق للمآذن الأثرية			
١٥٨	أولاً: عمليات التنظيف لأسطح المآذن الأثرية			
109	• أهمية عملية التنظيف			
109	 اختيار طريقة التنظيف 			
109	• الطرق المستخدمة للتنظيف			
171	ثانياً : العزل الأفقى لأساسات وجدران المآذن الأثرية			
1 🗸 +	ثالثاً : طرق استخلاص وإزالة الأملاح من جدران المآذن الأثرية			
١٧٣	رابعاً: تقوية وعزل أسطح المآذن الأثرية			

رقم الصفحة	الموضوع
١٧٧	خامساً : عمليات ترميم العراميس (الفواصل) الأفقية والراسية بين كتل الأحجــــار
	في المآذن الأثرية
	الفصل الخامس
هدی	التطبيق العملى لعلاج وترميم وصيانة مئذنة يشبك من م
	بمسجد الإمام الليث ، أثر رقم (٢٨٦)
1/1	(١) الدراسات الأولية التي تسبق عمليات العلاج والترميم والصيانة
1/1	أولاً: الدراسة التاريخية والوصف الأثرى والمعمارى للمئذنة
110	ثانياً: التسجيل والتوثيق الأثرى
١٨٥	(١) التسجيل والتوثيق الفوتوغرافي
١٨٩	(۲) التسجيل والتوثيق المعمارى
١٨٩	(٣) التسجيل والتوثيق المعماري لمظاهر التلف (الوضع الراهن للمنذنة)
197	ثالثاً: الرصد المساحى لمئذنة يشبك من مهدى
۲.۳	رابعاً: مراقبة مدى التغير في ميول المئذنة ومدى ثباتها مساحياً
۲ • ۸	خامساً: دراسة الحجر الجيرى المستخدم لبناء مئذنة يشبك من مهدى بواسطة
·	الميكر وسكوب المستقطب Polarizing Microscope
717	سادساً: دراسة وفحص الحجر الجيرى بمئذنة يشبك من مهدى باستخدام
	الميكروسكوب الإلكتروني الماسح [SEM]
717	سابعاً: تحليل ودراسة الحجر الجيرى بمئذنة يشبك من مهدى باستخدام وحدة
	[EDX] الملحقة بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح [SEM]
۲۱٤	ثَّامناً : تحليل ودراسة مواد البناء والأملاح بواسطة حيود الأشعة السينية
	X-Ray Diffraction
771	تاسعاً : تعيين الخواص الفيزيائية والميكانيكية لمواد بناء المئذنة
771	١- تعيين الخواص الفيزيائية للحجر الجيرى بمئذنة يشبك من مهدى
777	٢- تعيين الخواص الميكانيكية للحجر الجيرى بمئذنة يشبك من مهدى
777	٣- قياس محتوى الرطوبة بالحجر الجيرى للمئذنة
777	عاشراً: الدراسة الميكروبيولوجية للأحجار الجيرية بمئذنة يشبك من مهدى
770	حادى عشر: دراسات التربة ورصد منسوب المياه الجوفية والكشف عن
	الأساسات
770	(۱) دراسات التربة
770	أ- أعمال الجسات والاختبارات المعملية
770	ب- طبيعة التربة وتتابع طبقاتها بموقع المئذنة
۲۳،	(٢) قياس منسوب المياه الجوفية في موقع المئذنة بالبيزوميترات

رقم الصفحة	الموضوع
۲۳.	(٣) الكشف عن اساسات المئذنة
۲۳.	(٤) التحليل الكيميائي للمياه الجوفية بموقع المئذنة
777	(٥) در اسة خو اص التربة الحاملة لمئذنة يشبك من مهدى
۲۳۳	أ- التحليل الميكانيكي (التوزيع الحجمي لحبيبات التربة)
77 £	ىب - قوام التربة Soil Structure
740	جـ - تعيين حد اللدونة وحد السيولة وحد الانكماش
۲ ۳۸	د - تعيين الرقم الهيدروجيني للتربة
749	هــ – تعيين نسبة كربونات الكالسيوم في النربة
۲٤،	و - قياس تركيز أيونات الأملاح (الكاتيونات والأنيونات) الذائبة في التربة
737	ز – تعيين تركيز الأملاح الكاية الذائبة في التربة [TDS]
7 5 7	ح - استخدام التحليل بحيود الأشعة السينية في التعرف على معادن الطفلة
757	ثانى عشر: التحليل الإنشائي لمئذنة يشبك من مهدى بمسجد الإمام الليث باستخدام
	النماذج الرقمية للحاسب الإلى
7 5 7	(١) أسلوب ومواد بناء المئذنة
7 £ Y	(٢) إعداد البيانات اللازمة لإجراء التحليل الإنشائي للمئذنة
7 £ A	(٣) النموذج الرياضى للتحليل الإنشائي للمئذنة The Structure Modeling
7 £ Å	أولاً: التحليل الإنشائي للوضع الراهن للمئذنة
70.	تانياً: التحليل الإنشائي للمئذنة في حالة استكمال الجوسق وقمة المئذنة
701	ثالث عشر: در اسات المحيط الأثرى لمئذنة يشبك من مهدى بمنطقة الإمام الليث
400	الدراسات التخطيطية والعمرانية
700	أ- محاور الحركة
707	ب- شبكات المرافق العامة
Y0 A	جـ - التخلص من النفايات الصلبة (القمامة والمهملات)
401	د – الخدمات العامة
77.	هــ- دراسة الفراغات العمرانية
177	و - در اسات الكتلة البنائية بالمحيط الأثرى للمئذنة
377	(٢) الدراسات التجريبية والمعملية لمواد وطرق علاج وترميم وصيانة مئذنة
	یشبك من مهدی
377	أولاً: الدراسة التجريبية المعملية لتنظيف وإزالة السناج
٨٢٢	ثانياً: الدراسة التجريبية المعملية لتقييم المواد المستخدمة في تقوية وعزل
	الأحجار والمونات بمئذنة يشبك من مهدى
۳۱۷	 (۳) عمليات العلاج والترميم والصيانة لمئذنة يشبك من مهدى

رقم الصفحة	الموضوع
71	أولاً : إزالة طبقات الردم والركام والمخلفات حتى منسوب أرضية المئذنة
771	ثانياً: أعمال الترميم المعماري المئذنة
441	(١) استكمال قمة المئذنة
770	(٢) عمل سلم للوصول إلى باب المئذنة
770	(٣) استكمال بعض كتل الأحجار المفقودة أسفل باب المئذنة
770	(٤) استبدال بعض كتل الأحجار التالفة والمتآكلة من قاعدة المئذنة
779	ثالثاً: أعمال الترميم الدقيق لمئذنة يشبك من مهدى
779	(١) عملية النتظيف للأسطح الحجرية للمئذنة
444	أ- إزالة التكلسات والأملاح المتبلورة على السطح
٣٣.	ب- إزالة طبقات السناج
۳۳۱	جــ - تنظيف وإزالة بقع الزيت والشحم والألوان
771	(٢) خطة للعزل الأفقى لجدران المئذنة عن مصادر الرطوبة
٣٣٤	(٣) استخلاص الأملاح من جدران مئذنة يشبك من مهدى بواسطة الكمادات
770	(٤) عمليات النقوية للأحجار الجيرية بمئذنة يشبك من مهدى
٣٣٨	(٥) تنظيف وملئ اللحامات (العراميس) الأفقية والرأسية بين كتل الأحجار
	بالمئذنة
٣٤.	(٦) عمليات العزل الرأسى للأسطح الحجرية لمئذنة يشبك من مهدى لحمايتها من
	مصادر الرطوبة وصيانتها من التلف مرة أخرى
727	رابعاً: أعمال تأهيل وتنسيق الموقع المحيط بمئذنة يشبك من مهدى
740	مناقشة النتائج المستخلصة من الرسالة
٣٦٨	التوصيات
٣٧.	
٣٧.	قائمة المراجع أولاً: المراجع العربية ثانياً: المراجع الأجنبية
770	ثانياً: المراجع الأجنبية

.

•

فمرس الصور

رقم الصفحة	الصورة	يقم الصورة
77	توضيح مئذنة مدرسة السلطان حسن	١
77	توضح مئذنة مدرسة قانيباى الرماح ذات الرأسين بالقلعة	۲
77	توضح مئذنة جامع الغورى بالغورية	٣
77	توضح مئذنة جامع الكردى	٤
۲٦	توضيح مئذنة جامع محمد بك أبو الذهب	٥
77	توضح مئذنتا جامع محمد على بالقلعة	٦
1 44	توضح مئذنة جامع خايربك	٧
144	توضيح مئذنة مدرسة أم السلطان شعبان	٨
1 44	توضح مئذنة الجامع الإسماعيلي	٩
١٣٣	توضح منذنة مسجد الجين السيفى	.1.
١٣٣	توضح مئذنة مسجد الغورى بعرب اليسار	11
1 44	توضح التعديات والإشغالات لمئذنة يشبك من مهدى بجامع الأمام الليث	17
1 44	توضيح مئذنة جامع ايدمر البهلوان	١٣
120	توضح متذنة جامع ايدمر البهلوان كاملة قبل انهيار الجوسق	١٤
180	توضح متذنة جامع ايدمر البهلوان بوضعها الحالى (صورة أرشيفية)	10
1 80	توضح مئذنة مسجد قاينباى الجركسى كاملة قبل انهيار الجزء العلوى منها	: ١٦
	(صورة أرشيفية)	
1 80	توضح متذنة مسجد قاينباى الجركسي بوضعها الحالى بعد انهيار الجوسق	١٧
	(صورة أرشيفية)	
150	توضح مئذنة مسجد مغلباى طاز كاملة قبل انهيار الجزء العلوى منها	١٨
	(صورة أرشيفية)	
1 80	توضيح مئذنة مسجد مغلباي طاز بوضعها الحالى بعد فقدان الجزء العلوى	١٩
	منها	
1 80	توضيح مئذنة مسجد أيتمش البجاسي تظهر فيها قمة المئذنة	۲.
	(صورة أرشيفية)	
1 80	توضيح مئذنة مسجد أيتمش البجاسي بوضعها الحالى بعد تعسرض قمتسها	۲١
	التلف	
104	توضح مئذنة مدرسة القاضى عبد الباسط تحمل القمة المدببة ذات الطراز	77
	العثماني	

قم الصورة	الصورة	رقم الصفحة
74	توضيح مئذنة مدرسة القاضى عبد الباسط بعد الترميم على الطراز	104
	المملوكي وعمل الجوسق وقمة المئذنة	
۲ ٤	توضيح مئذنة مسجد أحمد المهمندار	107
70	توضح موقع مئذنة مسجد الأمير حسين	10V
77	توضح بعد الكتل الحجرية الباقية الخاصة بمئذنة مسجد الأمير حسين	104
۲۷	توضح عمليات إعادة البناء لمسجد قانيباى الرماح بالناصرية	104
۲۸	توضيح مئذنة يشبك من مهدى بمنطقة الإمام الليث	١٨٧
49	توضيح موقع مئذنة يشبك من مهدى من مسجد الإمام الليث	١٨٧
٣.	توضح المجموعة الكبيرة من المدافن المحيطة بالمئذنة وأكروام القمامة	١٨٧
	والمهملات	
۳۱	توضيح المساكن العشوائية المحيطة بمئذنة يشبك من مهدى ومسجد الإمام	١٨٧
	الليث	
٣٢	توضح الواجهة الرئيسية لمسجد الإمام الليث وتظهر مئذنة يشبك من	١٨٧
	مهدى إلى اليمين من الصورة	
٣٣	توضح المدخل الرئيسي لمسجد الإمام الليث وهو منخفض عن منسوب	١٨٧
	الشارع	
٣٤	توضح الواجهة الجنوبية الغربية للمئذنة	١٨٧
٣٥	توضح الواجهة الجنوبية الشرقية للمئذنة	١٨٧
۲۳۶	توضح الواجهتان الشمالية الغربية والشمالية الشرقية	١٨٧
٣٧	توضح الجدار الجنوبي الغربي لمسجد الإمام الليث المقابل لمئذنة يشبك	١٨٧
	من مهدی	
٣٨	توضح المدخل المؤدى إلى المئذنة بالجدار الجنوبي الغربي لمسجد الإملم	١٨٧
	الليث	
٣٩	توضح المنزل العشوائي الملاصق للجدار الشمالي الشرقي للمئذنة	١٨٧
٤٠	توضيح المدخل الرئيسي للمئذنة في الواجهة الشمالية الشرقية يعلو الساباط	19.
٤١	توضح فتحه الدخول إلى المئذنة يتوجها عقد مدبب وبها باب خشبي بسيط	19.
٤٢	الساباط (الممر المقبى) الموجود في المستوى الأول (قاعدة المئذنة)	19.
٤٣	توضح أكوام القمامة والمهملات المحيطة بالمئذنة وتكاد تخفى الساباط	19.
٤٤	توضح طبقات السناج الكثيفة بفعل حرق القمامة وتشوية بكتابات بالبويلت	19.
	الزينية	
٤٥	توضح كشر الأحجار المحيطة بالمئذنة وطبقات السناج الكثيفة وتـــآكل	19.
	سطح الأحجار بفعل تبلور الأملاح	

رقم الصفحة	الصورة	قم الصورة
19.	توضح تزهر الأملاح على السطح وشقوق وانفصال في الطبقات بفعل	٤٦
	الأحمال الزائدة والرطوبة وتبلور الأملاح	
19.	توضح تأكل في بعض كتل الأحجار بفعل الرياح والتكثف وزخارف نباتية	٤٧
	وكتابية ببدن المئذنة	
19.	توضح الزخارف النباتية بقاعدة شرفه المئذنة وتأكل الأحجار بفعل إذابــة	٤٨
	بعض مكوناتها	
19.	توضح زخارف هندسية ببدن المئذنة عليها اتساخات ذات لــون أبيـض	٤٩
	ومنفذه بالحفر البارز	
١٩.	توضح زخارف كتابية ببدن المئذنة وتظهر علامات الأدوات المستخدمة	٥,
	في تسوية الأحجار	
19.	توضح زخارف هندسية قوامها الطبق النجمي بالمستوى الثالث المستدير	01
	المئذنة	
7.0	توضح تفاصيل من وحدات الطبق النجمي التي نزخرف الجزء المستدير	٥٢
	من المئذنة	
۲.0	توضيح تثبيت عوارض خشبية خاصة بسياج شرفه المئذنة في المستوى	٥٣
	المستدير	
7.0	توضيح عمليات الرصد المساحى لمئذنة يشبك من مهدى	04-01
۲.0	توضيح عمليات مراقبة الاتزان مساحياً لمئذنة يشبك من مهدى	71-01
711	توضح فحص بالميكر وسكوب المستقطب القطاع رقم (١) من الحجر	70-77
	الجيرى	
711	نوضح فحص بالميكروسكوب المستقطب للقطاع رقم (٢) مـــن الحجــر	٧٠-٦٦
	الجيرى	
711	توضح فحص بالميكروسكوب المستقطب للقطاع رقم (٣) مـــن الحجــر	V £-V 1
	الجيرى	
711	توضح فحص بالميكروسكوب المستقطب للقطاع رقم (٤) مــن الحجـر	V7-V0
	الجيرى	
777	توضيح فحص بالميكروسكوب المستقطب للقطاع رقم (٥) مــن الحجـر	YA-YY
	الجيرى	
777	توضيح فحص بالميكروسكوب المستقطب للقطاع رقم (٦) مسن الحجر	AY-Y9
	الجيرى	
777	توضح فحص بواسطة [SEM] لعينات حجر جيرى من مئذنة يشبك من	۸۸-۸۳
	مهدى	
747	توضيح البكتريا ذات الشكل الكروى	٨٩

رقم الصفحة	الصورة	رقم الصورة
747	توضح فطر الأسبير جيللس	٩.
777	توضح عملية أخذ جسه من التربة بموقع مئذنة يشبك من مهدى باستخدام	94-91
	الأوجر اليدوى	_
440	توضح الدراسة التجريبية للتنظيف وإزالة السناج	94-94
440	توضح عينات الحجر الجيرى من مئذنة يشبك من مهدى	٩٨
770	توضح عينات المونات التي تم إعدادها لعمليات التقوية والعزل	99
770	توضح جهاز قياس قوة تحمل الضغط ميكانيكياً	١
770	توضح عينات الحجر الجيرى والمونات أثناء قياس قوة تحمل الضغط	1.1
770	توضيح عينات الحجر الجيرى والمونات أثناء وضعها في فرن التجفيف	1.7
740	توضح علية وزن العينات أثناء تعيين الخواص الفيزيائية لها	1.4
740	توضح جهاز الموجات فوق الصوتية	١٠٤
740	توضح معايرة جهاز الموجات فوق الصونية قبل قياس سرعة مرورها في	1.0
	العينات	
770	توضح عينات الحجر الجيرى والمونات أثناء اختبارها باستخدام جهاز	1.4-1.7
	الموجات فوق الصوتية	
٣.٢	توضيح فحص بواسطة [SEM] لعينات الحجر الجيرى بعد التقوية	117-1.4
٣٠٢	توضح عينات الحجر الجيرى بعد نقويتها	117
٣٠٢	توضح عينات المونات بعد معالجتها	۱۱۸
٣٢٠.٣٠٢	توضيح فحص بواسطة [SEM] لعينات المونات بعد التقوية	174-119
٣٢.	توضيح فحص بواسطة [SEM] لعينات المونات الحجر الجبرى بعد إجراء	144-148
	التقادم الصناعي عليها	
۳۲.	توضيح فحص بواسطة [SEM] لعينات المونات بعد إجراء التقادم	144-144
	الصناعي عليها	
777	توضيح المئذنة بعد إزالة طبقات الردم من حولها وإظهار الممسر النافذ	184-144 .
	أسفلها وظهور بعض كتل الأحجار التالفة في قاعدة المئذنة	
۳ ۳۲	صورتان ارشیفیتان لمئذنة یشبك من مهدى حیث تظهر المئذنة والجوسق	180-188
	مفقود	
444	توضيح الوضع الراهن للواجهة الشمالية الغربية من قاعدة المئذنة	189-187
444	توضحان عمليات التنظيف الميكانيكي لقاعدة المئذنة (الواجهة الشمالية	101-10.
	الغربية)	
44.	توضحان عمليات التنظيف الكيميائي لقاعدة المئذنة (الواجهة الشمالية	104-104
	الغربية)	
٣٣٢	توضحان التنظيف باستخدام كمادة مورا	100-102

م الصورة	الصورة	رقم الصفحة
107	توضح عمليات التنظيف الكيميائي بقاعدة المنذنة (الواجهة الجنوبية	٣٣٢
	الغربية)	
1710	توضيح التنظيف باستخدام كمادة مورا للواجهة الجنوبية الغربية من قاعدة	mmr
	المئذنة	
177-17	توضحان الجزء الذي تم تنظيفه من قاعدة المئذنة (الواجه ـــة الجنوبيــة	٣٣٧
	الغربية) بعد الترميم	
177-17	توضيح عمليات التنظيف الكيميائي لإزالة السناج من السقف الحجرى	٣٣٧
	للممر النافذ اسفل المئذنة	
177	توضيح إحدى الكتل الحجرية بسقف الممر النافذ اسفل المئذنة قبل إجسراء	٣٣٧
	عمليات التنظيف	
179-17,	توضحان نفس الكتلة الحجرية الموجودة بسقف الممر النافذ اسفل المئذنة	٣٣٧
	بعد إجراء عمليات التنظيف	
177-17	توضيح عمليات استخلاص الأملاح من الواجهة الشمالية الغربية من قاعدة	٣٣٧
	المئذنة باستخدام الكمادات الورقية	
1 7 2 - 1 7 1	توضحان إعادة تطبيق كمادة موار على بعض الأمساكن من الواجهة	٣٣٧
	الشمالية الغربية من قاعدة المئذنة لتنظيفها	
14174	توضح عمليات التقوية للأسطح الحجرية بالواجهة الشمالية الغربية من	747,137
	قاعدة المئذنة	
140-14	توضح عمليات ترميم العراميس (الفواصل) بين كتل الأحجار بالواجهة	781
	الشمالية الغربية من قاعدة المئذنة	
1911	توضح عمليات عزل أسطح الأحجار بالواجهة الشمالية الغربية من قلعدة	751
	المئذنة	
194-191	توضح بعض الكتل تعلوها طبقات الغار قبل وأثناء وبعد التنظيف من	454
	الواجهة الشمالية الغربية من قاعدة المئذنة	
190-198	توضيحان إزالة الواجهة الشمالية الغربية من قاعدة المئذنة ونفسس كتلة	454
	الحجر بعد إزالة طبقات المونة من عليها	
194-197	توضحان تشوية لونى قبل وبعد المحال الترميم (الواجهة الشمالية	٣٤٣
	الغربية)	
Y.0-19A	توضح بعض كتل الأحجار قبل وبعد عمليات العلاج والترميم والصيانــــة	٣٤٣
	بالواجهة الشمالية الغربية من قاعدة المئذنة	
7.7-7.7	توضحان الواجهة الشمالية الغربية من قاعدة المئذنة بعد انتهاء عمليات	455
	العلاج والترميم والصيانة	

فهرس الأشكال

رقم الصفحة	الشكل	رقم الشكل
Υ	يوضح مئذنة مسجد القيروان بتونس	١
Υ	يوضح المئذنة الملوية يسامراء بالعراق	۲
٧	يوضح منارة الإسكندرية	٣
γ	يوضح مئذنة سلار وسنجر المجاولي	٤
٩	يوضح العناصر المكونة للمئذنة	٥
١٦	يوضح تحليل أبعاد العناصر المعمارية لمئذنة قايتباى بالجامع الأزهر	٦
74	يوضح مئذنة مدرسة الصالح نجم الدين أيوب	٧
**	يوضح مئذنتا جامع المؤيد شيخ	٨
۲۹	يوضح مئذنة جامع قطب الدين بدلهى	٩
٥١	يوضح امتدادات هضاب المقطم الثلاث	١.
٥١	يوضح قطاع جيولوجي (شمال غرب - جنوب شرق) جبل المقطم	11
01	يوضح قطاع جيولوجي (شرق- غرب شرق) جبل المقطم	17
٣٧	يوضح قطاع جيولوجي رأسي تجميعي يبين التتابع الطبقي لصخور جبل	١٣
٥١	يوضح التتابع الطبقى لتكوين الجيوشى والمعادى عند الحافـــة الجنوبيــة الهضبة العليا	١٤
01	يوضح بعض أنواع المسام في الأحجار	10
٥٧	يوضح العلاقة بين الإجهادات والانفعالات	١٦
Λí	يوضح كمية ونوعية الإشاعات الشمسية المختلفة بمدينة القاهرة (متوسط ٢٦عاماً)	١٧
117	يوضح ظهور عصر البليوسين الأعلى جانبي خزان النيل	١٨
117	يوضيح سقوط كتل الأحجار من القمة البصلية بالمآذن الأثرية	19
117	يوضح حدوث شروخ في أصغر قطاع في القمة البصلية بالمآذن الأثرية	۲.
117	يوضح حدوث شروخ في الأعمدة الرخامية التي تحمل الجوسق	۲۱
117	يوضح ميل مئذنة الغورى ذات الرأسين بالجامع الأزهر	77
۱۳.	يوضح مئذنتا المشهد الحسينى ومنجك البوسفى	74
۱۳۰	يوضح النموذجين الرياضيين لمئذنتي المشهد الحسيني ومنجك اليوسفي	7 8
179	يوضح تتفيذ الخوازيق الأبرية تحت ضغط منخفض	۲٥
1 £ 1	يوضح تتفيذ الخوازيق الأبرية تحت ضغط عالى	77
701	يوضح علاقة التجاور بين الكتل الحجرية التي يتم فكها	YY

رقم الصفحة	الشكل	قم الشكل
١٨٢	يوضح التاريخ الذي بنيت فيه مئذنة يشبك من مهدى	۲۸
191	يوضح موقع الروبيرات المسامية بمئذنة يشبك من مهدى	۲٩
1 - 8	يوضح وحدة قياس الميل بجهاز مراقبة اتزان وميول المنشآت	٣.
۲.۲	يوضح التمثيل البياني للعلاقة بين قيم الميل بالمللي امبير وتحويلها	٣١
	بالدرجات للاتجاهين X,Y	
۲.۸	توضح نتائج مراقبة التغير الديناميكي في المركة الأفقية لمئذنة يشبك من	٣٢
	مهدى	
717	يوضبح نتائج تحليل العينتين رقمي (١)، (٢) من الحجر الجيرى بمئذنــة	٣٣
	یشبك من مهدی باستخدام وحدة [EDX]	
۲۱ ۷	يوضح نمط حيود الأشعة السينية لعينة حجر جيرى من مئذنة يشبك من ن	٣٤
	مهدى	
Y 1 A	يوضح نمط حيود الآشعة السينية لعينة أملاح من مئذنة بشبك من مهدى	40
717	يوضيح نمط حيود الآشعة السينية لعينة مونة بناء مئذنة يشبك من مهدى	٣٦
۲۲.	يوضيح نمط حيود الآشعة السينية لعينة من مونة بناء مئذنة يشبك من	٣٧
	مهدى	
77.	يوضح نمط حيود الآشعة السينية لعينة من مونة الحشو الداخلي بين	۳ ٨
	الأحجار بقاعدة مئذنة يشبك من مهدى	
7 80	يوضح نمط حيود الآشعة السينية لعينة من الأحجار الموجود ضمن الحشو	٣٩
	الداخلي بين الأحجار بقاعدة مئذنة يشبك من مهدى	
777	يوضح أماكن تنفيذ الجسات الثلاثة بموقع مئذنة يشبك من مهدى بعمق ١٥	٤٠
	متراً لكل جسه	
777	يوضح قطاع التربة بالجسه رقم (١)	٤١
X	يوضح قطاع التربة بالجسه رقم (٢)	٤٢
779	يوضح قطاع التربة بالجسه رقم (٣)	٤٣
747	يوضح العلاقة بين محتوى الرطوبة وحالات القوام للتربة	٤٤
7 20	يوضىح نمط حيود الآشعة السينية لعينة تربة بموقع مئذنة يشبك من مهدى	٤٥
7 2 7	يوضح نمط حيود الاشعة السينية لمعادن الطفلة بعينة تربة من موقع مئذنة	٤٦
	یشبك من مهدی	
707	یوضح نموذج ریاضی مجسم لمئذنة یشبك من مهدی	٤٨
707	يوضح نموذج رياضي مجسم لمئذنة يشبك من مهدى في حالة استكمال	٤٩
	الجوسق	
707	يوضح شكل المئذنة خلال زمن التردد الأساسى للزلزال	0.

رقم الصفحة	الشكل	رقم الشكل
707	يوضح شكل المئذنة خلال زمن التردد الأساسي للزلزال في حالة استكمال	01
	الجوسق	
707	يوضح قطاع في النموذج الرياضي المجسم للمئذنة	٥٢
707	يوضح شكل المئذنة خلال زمن التردد الثالث للمئذنة	٥٣
707	يوضح شكل المئذنة خلال زمن التردد الرابع للمئذنة	0 £
707	يوضع شكل المئذنة تحت تأثير الأحمال الراسية	00
707	يوضح شكل المئذنة تحت تأثير الأحمال الرأسية وأحمال الزلازل	70
707	يوضح شكل المئذنة تحت تأثير الأحمال الرأسية واحمال الزلازل في حالة	٥٧
	استكمال الجوسق	
707	يوضح الحد الأدنى للاجهادات بالمئذنة تحت تأثير الأحمال الرأسية	٥٨
	واحمال الزلازل	
707	يوضح الحد الأدنى للإجهادات بقاعدة المئذنة تحت تأثر الأحمال الراسية	09
	وأحمال الزلازل	
408	يوضح الحد الاقصى للاجهادات بالمئذنة تحت تأثير الأحمال الرأسية	٦.
	وأحمال الزلازل	
307	يوضح الحد الأقصى للإجهاد بالمئذنة تحت تأثر الأحمال الراسية وأحمال	
	الزلازل في حالة استكمال الجوسق	
408	يوضح الحد الأقصى للإجهادات بقاعدة المئذنة تحت تأثير الأحمال	
	الرأسية وأحمال الزلازل	
307	يوضح الحد الأقصى للاجهادات بقاعدة المئذنة تحت تأثير الأحمال	
	الرأسية وأحمال الزلازل في حالة استكمال الجوسق	
799	يوضح الخواص الفيزيائية لعينات الحجر الجيرى قبل وبعد التقوية	/٦٣
799	يوضح الخواص الميكانيكية لعينات الحجر الجيرى قبل وبعد التقوية	٦٤
799	يوضح الخواص الفيزيائية لعينة المونة رقم (٨) قبل وبعد التقوية	٦٥
799	يوضح الخواص الفيزيائية لعينة المونة رقم (٧) قبل وبعد التقوية	٦٦
٣	يوضح الخواص الفيزيائية لعينة المونة رقم (٢) قبل وبعد التقوية	٦٧
۳.,	يوضح الخواص الميكانيكية لعينات المونات أرقام (٨)،(٧)،(٢) على	٧,-٦٨
	الترنيب بعد عمليات التقوية	
٣١٨	يوضح الخواص الفيزيائية لعينات الحجر الجيرى بعد إجراء عمليات	٧١
	التقادم الصناعي عليها	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
٣١٨	يوضح الخواص الميكانيكية لعينات الحجر الجيرى بعد إجراء عمليات	٧٢
	التقادم الصناعي عليها	

.

رقم الشكل	الشكل	رقم الصفحة
V0-VT	يوضىح الخواص الفيزيائية لعينات المونات أرقام (٨)، (٧)، (٢) بعد إجراء	W19.W1A
	عمليات التقادم الصناعي عليها	
74-77	يوضح الخواص الميكانيكية لعينات المونات أرقام (٨)،(٧)،(٢) بعد	419
	إجراء عمليات التقادم الصناعى عليها	
٧٩	يوضح حالة مئذنة يشبك من مهدى قبل إزالة طبقات الردم	۲۲٦
٨٠	يوضح المئذنة بعد إزالة طبقات الردم	٣٢٧
۸۱	يوضح المئذنة بعد الاستكمال المقترح لسلم الصعود إلى باب المئذنة	۳۲۸
۸۲	يوضىح موقع مئذنة يشبك من مهدى ومسجد الإمام الليث	٣٤٦
۸۳	يوضح التصميم المقترح للبلاطات الحجرية بموقع المئذنة	787
٨٤	يوضح تفصيلية من التكسيات الحجرية المقترح عملها بالموقع المحيط	٣٤٨
	بمئذنة يشبك من مهدى	

فهرس اللوحات

رقم الصفحة	اللوحة	رقم اللوحة
٧	توضح مئذنة مسجد سلار وسنجر الجاولي	١
٧	توضح مئذنة جامع أحمد بن طولون	۲
٧	توضح مئذنة جامع الجيوشي	٣
٧	توضح المئذنة الجنوبية الغربية لجامع الحاكم بأمر الله	٤
Υ	توضح المئذنة الشمالية الشرقية لجامع الحاكم بأمر الله	٥
11	توضح مئذنة المدرسة الصالحية	1
11	توضيح مئذنة المشهد الحسينى	٧
11	توضيح مئذنة مدرسة حسن صدقة	٨
. 11	توضيح مئذنة مسجد قوصون	٩
11	توضح مئذنة مدرسة صرغتمش	١.
11	توضح مئذنة الأمير شيخو	11
١٢	توضيح مئذنة جامع الملكة صفية	1 7
١٢	توضىح مئذنة جامع سليمان باشا بالقلعة	١٣
١٢	توضح مئذنة الرماح بالناصرية	١٤
17	توضيح مئذنة الغورى ذات الرأسين بالجامع الأزهر	١٥
١٦	توضح مئذنة مسجد أبى الغضنفر	١٦
17	توضيح مئذنة جامع أسنا	1 Y
17	توضح مئذنة جامع صفاقس بتونس	١٨
74	توضيح تفاصيل من مئذنة جامع الحاكم بأمر الله	19
77"	توضح مئذنة زاوية الهنود	۲.
77"	توضح مئذنة جامع الطنبغا المارداني	71
75	توضح مئذنة جامع قاينباى بالصحراء	77
77	توضح مئذنة مدرسة برقوق بالنحاسين	74
77	توضح مئذنة جامع المحمودية	7
77	توضح مئذنة مسجد البرديني	۲٥
۲۷	توضح مئذنة مدرسة المنصور قلاوون	۲٦
Y 9	توضح مئذنة ضريح فاطمة خاتون	۲۷
79	توضح مئذنتا جامع الناصر محمد بالقلعة	۲۸
۸۳	توضح مئذنة جامع المزهرية	Y 9
٨٣	توضح مئذنة مدرسة جو هر اللالا	۳.

رقم الصفحة	اللوحة	رقم اللوحة
1 2 9	توضح الواجهة الغربية لمسجد ايدمر البهلوان تظهر من خلالـــه المئذنــة	٣١
	كاملة تؤرخ بعام ١٨٨٤م	
1 2 9	توضيح قطاع في مئذنة ايدمر البهلوان يؤرخ بعام ١٩٩٣م	٣٢
189	توضح تصميم معمارى لقمة مئذنة ايدمر البهلوان	۴۳
1 £ 9	توضح تصميم معماري آخر لقمة مئذنة ايدمر البهلوان	٤٣
1 £ 9	توضح الواجهة الغربية لمئذنة ايدمور البهلوان بدون الجوسك	۲0
1 £ 9	توضيح قطاع حديث لمئذنة ايدمر البهلوان	41
1 £ 9	توضيح مئذنة مدرسة أم السلطان شعبان	٣٧
1 8 9	توضح مشروع استكمال مئذنة مدرسة أم السلطان شعبان	۳۸
10.	توضح مئذنة خاير بك	٣٩
10.	توضح مشروع استكمال مئذنة خاير بك	٤.
10.	توضيح مشروع استكمال مئذنة قانيباي الجركسي	٤١
10.	توضيح مئذنة مغلباي طاز	٤٢
10.	توضح مئذنة أحمد المهمندار	٤٣
100	توضح مئذنة خاير بك كاملة	٤٤
100	توضيح مئذنة خاير بك بدون الجوسق	٤٥
100	توضح مئذنة قانيباي الرماح بالقلعة	٤٦
100	توضح نفس المئذنة السابقة	٤٧
100	توضح مئذنة قانيباى الرماح بالناصرية	٤٨
100	توضح نفس المئذنة السابقة	٤٩
100	توضيح مئذنة مسجد حسن باشا طاهر	۵۰
197	توضيح رفع مساحي لموقع مئذنة يشبك من مهدى بمنطقة عين الصيرة	01
198	لوحة توضح مسقط أفقى لمئذنة يشبك من مهدى وجامع الإمام الليث	٥٢
198	توضيح الواجهات والمساقط الأفقية الأربعة لمئذنة يشبك من مهدى	٥٣
190	توضح تفاصیل زخارف مئذنة یشبك من مهدى	٥٤
١٩٦	توضح الاتزان الانشائي للمئذنة عند قطاعين فيها	00
191	توضيح مظاهر تلف مئذنة يشبك من مهدى بمسجد الإمام الليث	٥٦
۲۰۲،۲۰۰	توضح أعمال رفع مساحى لرصد ميول مئذنة يشبك من مهدى	09-04
789	توضح منظور للوضع الراهن للمئذنة والمنطقة المحيطة بها	٦.
T E 9	توضح نفس المنظور السابق ويظهر فيه التصور المقترح للمئذنة بعد	٦١
	الترميم والصيانة واستكمال الجوسق وقمة المئذنة وتنسيق وتأهيل	
70.	توضيح منظور آخر للوضع الراهن للمئذنة	7.7

رقم الصفحة	اللوحة	رقم اللوحة
۲0.	توضح نفس المنظور السابق ويظهر التصور المقترح للمئذنة والمنطقــة	٦٣
	المحيطة بها في حالة استكمال الجوسق وقمة المئذنة	
٣٥١	توضح منظور آخر المئذنة والمنطقة المحيطة بها بعد أعمال الترميم	٦٤
	والصيانة والتنسيق والتأهيل المقترحة مع استكمال الجوسق وقمة المئذنة	
707,707	توضح مقارنة بين الوضع المقترح للمئذنة والمنطقة المحيطة بها في حالة	77-10
	استكمال الجوسق وقمة المئذنة وكذلك في حالة عدم استكمال الجوسق	
	وقمة المئذنة	

فهرس الجداول

رقم الصفحة	الجدول	رقم الجدول
٤	يوضح الأراء المختلفة لأقدم مئذنة باقية في العمارة الإسلامية مرتبة تاريخياً	١
٤٨	يوضح نسبة الكالسيت والسليكا في مناطق جبل المقطم والجيوشـــــــي وشـــرق	۲
	وجنوب شرق مصر القديمة و طره و حلوان	
٥٢	يوضح مسامية بعض أنواع الصخور	٣
٦٣	يوضح نتيجة التحليل الكيميائي لرواسب الرخام في وادى الدغيج	٤
α٢	يوضح نتيجة التحليل الكيميائي لرواسب الرخام بجبل الرخام	٥
٦٧	يوضح قيم الخواص الطبيعية للرخام الجيد	٦
٧٩	يوضح المعدلات السنوية المختلفة لكمية هطول الأمطار	٧
٨٠	يوضح متوسط المعدل الشهرى للرطوبة النسبية اليومية خــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	٨
	على مدينة القاهرة	
٨٤	يوضح النسبة المئوية لساعات سطوع الشمس لمدينة القاهرة (متوسط	٩
	(ple T1	
٨٥	يوضح متوسط القيم الشهرية المختلفة لدرجات الحرارة خلال ٣١ عام	١٠
٨٦	يوضح متوسط عدد الأيام ذات درجة الحرارة العظمى بمدينة القاهرة خــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	11
	۳۱ عام	
٨٦	يوضح متوسط عدد الأيام ذات درجة حرارة صغرى خلال ٣١ عام بمدينة	١٢
	القاهرة	
٨٩	يوضح الاستخدامات المختلفة لمياه الشرب بإقليم القاهرة الكبرى	۱۳
9 7	يوضح بعض أنواع الأملاح التي تتبلور داخل أحجار المآذن الأثرية	١٤
9 8	يوضح متوسط سرعة الرياح واتجاهاتها بمدينة القاهرة خلال ٣١ عاماً	١٥
9 ٧	يوضح أهم مصادر انبعاث غازات NOx التي ترجع للأنشطة البشرية	١٦
۲۰۸	يوضح نتائج مراقبة التغير الديناميكي في الحركة الأفقية لمئذنة يشببك من	١٧
	مهدى	
۲.۹	يوضح أماكن أخذ قطاعات الحجر الجيرى من مئذنة يشبك من مهدى	١٨
717	يوضح نتائج التحليل بوحدة [EDX] لعينة الحجر الجيرى رقم (١)	19
۲۱٤	يوضح نتائج التحليل بوحدة [EDX] لعينة الحجر الجيرى رقم (٢)	۲.
710	يوضح العينات التي تم دراستها بواسطة طريقة حيود الأشعة السينية	۲١
771	يوضح نتائج تحليل العينات بواسطة طريقة حيود الأشعة السينية	77
777	يوضح قيم الخواص الفيزيائية للحجر الجيرى بمئذنة يشبك من مهدى	۲۳
777	يوضح قيمتى قوتى تحمل الضغط والشد للحجر الجيرى بمئذنة يشبك من	7
	مهدى	

رقم الصفحة	الجدول	رقم الجدول
774	يوضح قيم محتوى الرطوبة للحجر الجيرى بمئذنة يشبك من مهدى	70
445	يوضح تصنيف الفطريات التي تم عزلها من مئذنة بشبك من مهدى	77
777	يوضع نتائج التحليل الكيميائي للمياه الجوفية بموقع مئذنة يشبك من مهدى	77
771	يوضح عمق العينات بقطاع التربة رقم (١)	۲۸
777	يوضح عمق العينات بقطاع التربة رقم (٢)	79
770	يوضح نتائج التحليل الميكانيكي والتوزيع الحجمي لحبيبات التربة بموقع مئذنة	٣.
	یشبك من مهدی	
۲۳۸	يوضح نتائج قياس حدود اللدونة والسيولة والانكماش للتربة المقام عليها مئذنة	٣١
	یشبك من مهدی	
749	يوضح نتائج تعيين الرقم الهيدروجيني ونسبة كربونات الكالسيوم في التربــة	٣٢
	الحاملة لمئذنة يشبك من مهدى	
7 2 2	يوضح قياس تركيز أيونات الأملاح الذائبة في التربة (الكاتيونات والأنيونات)	٣٣
	وتركيز الأملاح الكلية الذائبة [TDS] بموقع مئذنة يشبك من مهدى	
787	يوضح نتائج قياس الخواص الميكانيكية للأحجار الجيرية بمئذنة يشبك من	٣٤
	مهدى	
770	يوضح المحاليل الكيميائية والمذيبات العضوية المستخدمة في تنظيف طبقات	٣٥
	السناج من على أسطح بلاطات الحجر الجيرى	
777	يوضح نتائج تنظيف طبقة السناج باستخدام المحاليل الكيميائية والمذيبات	٣٦
	العضوية	
779	يوضح مكونات ونسب المونات	٣٧
۲۷۸	يوضح المواد المقوية المستخدمة لتقوية عينات الحجر الجيرى والمونات	۳۸
۲۸.	يوضح نتائج التقييم البصرى للتغيرات اللونية لعينات الحجر الجيرى المعالجة	٣٩
441	يوضح نتائج التقييم البصرى للتغيرات اللونية لعينات المونات المعالجة	٤٠
7.7	يوضع قيم الخواص الفيزيائية لعينات الحجر الجيرى قبل وبعد التقوية	٤١
۲۸۳	يوضح نسبة المادة الصلبة المتبقية بعينات الحجر الجيرى من مواد التقوية	۲ ع
712	يوضح نسبة المادة الصلبة المتبقية بعينات المونات من مواد التقوية	٤٣
7.7.7	يوضح زمن وسرعة مرور الموجات فوق الصوتية والخواص الميكانيكية	٤٤
	لعينات الحجر الجيرى قبل وبعد التقوية	
۲٩.	يوضع قيم الخواص الفيزيائية للمونات بعد إجراء عمليات التقوية	٤٥
790	يوضح زمن وسرعة مرور الموجات فوق الصوتية والخواص الميكانيكية	٤٦
	لعينات المونات قبل وبعد التقوية	
۳۰۳	يوضح قيم الخواص الفيزيائية لعينات الحجر الجيرى بعد إجراء عمليات	٤٧
	التقادم الصناعي عليها	
	6, 6	

قم الجدول	الجدول	رقم الصفحة
٤٨	يوضح زمن وسرعة مرور الموجات فوق الصوتية والخدواص الميكانيكية	٣٠٥
	لعينات الحجر الجيرى بعد إجراء عمليات التقادم الصناعي عليها	i
٤٩	يوضح قيم الخواص الفيزيائية لعينات المونات بعد إجراء عمليات التقادم	٣٠٨
	الصناعي عليها	
٥٠	يوضح زمن وسرعة مرور الموجات فوق الصوتية والخرواص الميكانيكية	٣١٣
	لعينات المونات بعد إجراء عمليات التقادم عليها	

.

,

فهرس الخرائط

رقم الصفحة	الخريطة	رقم الخريطة
٣٢	توضح طبوغرافية لجبل المقطم	١
٣٣	توضح جيومور فولوجية لجبل المقطم	۲
٣٦	توضح جيولوجية اجبل المقطم	٣
٤٦	توضح مناطق المحاجر المجاورة لمدينة القاهرة	٤
77	توضح موقع منطقة أبو سويل من جمهورية مصر العربية	0
7 £	توضيح أماكن وجود الرخام في منطقتي الدغيج و الجندى	٦
110	توضح إقليم الصحراء الشرقية للسيول (من القاهرة حتى أسيوط)	٧
110	توضح المناطق شديدة الخطورة التي يصل بها الجريسان السيلي إلى	٨
	معدلات عالية	
Y0V	توضيح محاور الوصول إلى مئذنة يشبك من مهدى	٩
409	توضح أماكن مبانى الخدمات العامة بمنطقة الإمام الليث المحيطة بمئذنــة	١.
	یشبك من مهدی	
777	توضح ارتفاعات المبانى بالمنطقة المحيطة بمئذنة يشبك من مهدى	11
۲۳۳	توضح مواقع الأنشطة الصناعية والتجارية و الحرفية بالمنطقة المحيطــة	14,
	بمئذنة يشبك من مهدى	

الكلمات الدالة على الرسالة

- (۱) ترمیم
- (٢) المآذن الأثرية
- (٣) العوامل الفيزيوكيمائية
 - (٤) التربة
 - (٥) الزلازل
 - (٦) التحليل الإنشائي
 - (Y) تدعيم الأساسات
 - الترميم المعمارى (\wedge)
 - (٩) الترميم الدقيق
 - (۱۰) صيانة

القدمة Introduction

تزخر مصر بصفة عامة ومدينة القاهرة بصفة خاصة بمجموعة كبيرة من المآذن الأثرية التي قسل أن نجمد مثلها في بقعة أخرى من بقاع العالم الإسلامي وقد بدأت المآذن في مصر بتصميم ذو بدن مربع وكانت بدايتها في جامع عمرو بن العاص حيث بني مسلمة بن مخد والي مصر (٥٣هــ ١٧٣م) في عهد معاوية بن أبي سفيان أربعة مآذن في أركانه الأربعة ، وظلت المآذن خاضعة للتأثيرات التي وفدت من سوريا والمغرب حينا ومن العراق وفارس حينا آخر وقد اتخذت المآذن مئذ العصر الفاطمي طرازاً أخر أخذ ببرز في الوقت المذي استمرت فيه التأثيرات الفنية الوافدة إلى أن أخذت المآذن المصرية أخيراً صورتها المصرية المحلية الصميمة.

وقد تعرضت هذه المآذن الأثرية ذات الطرز المعمارية المتنوعة ومواد البناء التى اشتملت على الأحجار الجيرية والرخام والطوب المحروق (الآجر) إلى جانب المونات والأخشاب التى كانت تستخدم فى شرفات بعض المآذن الأثرية وكذلك فى قمم بعض المآذن الأخرى ذات القمة العثمانية المدببة التى كانت تغلف فى بعض الأحيان بألواح من الرصاص إلى مظاهر تلف متنوعة نتجت عن عوامل تلف مختلفة تتضمن العوامل الفيزيوكيميائية من رطوية بمصادرها المختلفة وتغيرات فى درجات الحرارة ومياه أرضية وأمسلاح وتلوث جوى إلى جانب تأثير الأحمال والتربة وتداعياتها وعوامل بشرية وبيولوجية .

ونظرا للتداعيات التي تتعرض لها هذه المآذن الأثرية النادرة ومظاهر النلف المختلفة الناتجة عسن عوامسل النلف المتنوعة فقد تم تتاول المآذن الأثرية بمدينة القاهرة من حيث المعلاج والترميم والصيانية من خلال الرسالة التي تم تقسيمها إلى خمسة فصول ، اشتمل القصل الأول منها على دراسة نشها المهادن الأثريه وتطورها المعماري والنظام الإنشائي لها، كما تضمن الفصل الثاني دراسة مواد بناء المسآذن الأثريسة مسن أحجار جيرية وطوب محروق (آجر) وأخشاب ورخام ومونات، وتناول الفصل الثالث دراسة عوامل ومظاهر تلف المآذن الأثرية من عوامل فيزيوكيميائية إلى جانب دراسة التربة والتداعيات الإنشـــائية الناتجـة عنــها والاجهادات التي تتعرض لها المآذن الأثرية بفعل الأحمال الراسية والأفقية المؤثرة عليها بالإضافة لدراســـة التلف البيولوجي والبشري وكذلك تأثير الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والسيول، وقد تناول الفصل الرابــع دراسة طرق علاج وترميم وصيانة المآذن الأثرية والتي تشتمل على القيام أولاً بالدراسات اللازمة للوضع الراهن للمآذن من توثيق وتسجيل أثرى ورصد مساحى وإجراء الفحوص والتحاليل اللازمـــة لمــواد البنــاء والدراسات الخاصة بالتربة والأساسات وكذلك التحليل الإنشائي للمآذن باستخدام النماذج الرياضية الرقمية التي يتم عملها بواسطة برامج تحليل إنشائي خاصة على الحاسب الآلي وبعد انتهاء هذه الدراسات يتم التعرف على المشكلات الموجودة ووضع الحلول الخاصة بكل منها من خلال خطة العلاج والترميم والصيانة والتسي تشتمل على الترميم الإنشائي والمعماري والدقيق للمآذن ويقدم الفصل الخامس التطبيق العملي لعلاج وترميهم وصيانة مئذنة يشبك من مهدى بمسجد الإمام الليث ، اثر رقم (٢٨٦) بمنطقة عين الصيرة وهي تعود للعصير المملوكي الجركسي ويرجع تاريخها إلى عام (٨٨٤هـ/ ٤٧٩م) واختتم البحث بمناقشة النتائج المستخلصة وذكر التوصيات التي ينصح بتطبيقها لصيانة المآذن الأثرية من التلف.

ملخص الرسالة

تتقسم الرسالة إلى خمس فصول كما يلى:

الفصل الأول

اشتمل هذا الفصل على دراسة الأصل اللغوى لأسماء المئذنة حيث كان يطلق عليها أسماء الصومعة والمنطرة المي جانب المئذنة ، ونشأة المآذن الأثرية وبداية ظهورها في العمارة الإسلامية بالإضافية إلى إلى على الوظيفية للمآذن الأثرية ونجد أن المئذنة كانت تستخدم في أغراض أخرى بخلاف الغرض الرئيسي لها وهو وقع الآذان الإعلان عن قدوم وقت الصلاة فنجد أنها استخدمت للإعلان عن وفاه الشخصيات الهامة في المدن الإسلامية وإنشاء الابتهالات من فوقها في بعض المناسبات الدينية خاصة في شهر رمضان والدعاء من فوقها للسلطان والجنود قبل الحروب إلى جانب إضاءة قمتها الاستخدامها كنقاط ارشاد ليلل أو للمراقبة الحربيسة الإعطاء الإشارات عند الخطر ، كما تناول الفصل دراسة الأصل المعماري للمآذن الأثرية في مصر اللي جانب ذلك تم تناول تطور المآذن الأثرية في مصر خلال العصور الإسلامية المختلفة وتشمل العصور السائلة المأذن والغاطمي والأيوبي والمملوكي البحري والمملوكي الجركسي والعثماني وتضمن الفصل دراسة النظام الإنشائي للمآذن الأثرية والعناصر المكونة لها وهي قواعد المآذن ومناطق الانتقال بالمآذن والدخلات والفتحات والقمم التي تتوج مآذن القاهرة الأثرية وشرفاتها إلى جانب ذلك تم دراسة زخرفة الماذن الأثرية والوردة الشائية والأعمدة المندمجة وغيرها إلى جانب زخرفتها بشرائط كتابية أو ببلاطات من القاشساني الواليس من الرخام .

الفصل الثاني

تضمن دراسة مواد بناء المآذن الأثرية ودراسة جيولوجية مدينة القاهرة التي تقع في نطاقها مئذنة يشبك مسن مهدى (موضوع الدراسة النطبيقية للرسالة) وتتبع جيولوجية مدينة القاهرة التكوينات الصخرية لجبل المقطم إلى جانب دراسة الأحجار الجيرية التي استخدمت لبناء المآذن الأثرية من حيث أنواعها وتشمل الأحجار الجيرية الكيميائية غير العضوية ومصادرها وتتضمن الأحجار الجيرية الكيميائية غير العضوية ومصادرها وتتضمن الأحجار الجيرية الكيميائية مثل المقطم ومنطقة شرق وجنوب شرق مصر القديمة ومنطقة جبل طره ومنطقة حلوان وخواصسها الفيزيائية مثل الكثافة الكلية والوزن النوعي والمسامية والنفاذية وامتصاص الماء والخواص الميكانيكية وتشمل قوة تحمل المصخور للضغط وقوة تحمل الشد والقص وعلاقة هذه الخواص بتلف المآذن الأثرية إلى جانب عمادر الحصول عليه وأهم هذه المصادر الرخام في منطقة أبوسويل ومنطقت دراسة الدغيج والجندي إلى جانب الحصول عليه من العمائر القديمة المتهدمة أو من مصادر خارجية مثل إيطاليا ودمشق وفلسطين وقبرص وجزيرة كريت وأنواعه ودوره في بناء المآذن الأثرية والأخشاب من حيث أنواعها ومصادرها إلى جانب دراسة استخدام النحاس في صناعة أهله المآذن الأثرية واستخدام ألواح الرصاص في تكسيه قمم المآذن العثمانية المدببة والتي كان يطلق عليها طراز القلم السرصاص بالإضافة إلى دراسة تكسيه قمم المآذن العثمانية المدببة والتي كان يطلق عليها طراز القلم السرصاص بالإضافة إلى دراسة تكسيه قمم المآذن العثمانية المدببة والتي كان يطلق عليها طراز القلم السرصاص بالإضافة إلى دراسة

المونات المستخدمة في بناء المآذن الأثرية وأهمها مونتي الجبس والجير إلى جانب بعض المونات الأخرى التي كانت تستخدم كإضافات للمونات مثل القصروميل والبوتسلانا والحمرة ،

الفصل الثالث

تتاول هذا الفصل دراسة عوامل ومظاهر تلف المآذن الأثرية وتشمل العوامل الفيزيوكيميائية المتمثلسة في الرطوبة والتغيرات في درجات الحرارة والمياه الأرضية وتشمل هيدرولوجية المياه الجوفية بمنطقة القساهرة الكبرى وتتضمن الصفات الهيدرولوجية للخزان الجوفي بإقليم القاهرة الكبرى والمصسادر الرئيسية لميساه الخزان الجوفي بإقليم وتبلور الأملاح والضغط الناشئ عسن تبلورها وتأثير الرياح والتلوث الجوى والملوثات الهوائية وتأثيرها على تلف المآذن الأثرية بالإضافسة إلسي دراسة التربة ذات المشاكل وتشمل أربع أنواع هي التربة القابلة للإنهيار والتربة القابلة للانتفاش والتربة الطينية اللينة وتربة الردم إلى جانب دراسسة مقاومة القص للتربة وانضغاطية وتشكل التربة وأسباب الهبوط وتأثيره على المآذن الأثرية وأسباب عدم إتزان المآذن الأثرية وكذلك الأحمال وما تحدثه من تلف سواء الأحمال الرأسية من أحمال دائمة وأحمال حيبة أو الأحمال الأفقية المتمثلة في أحمال الرياح والزلازل إلى جانب دراسة الكوارث الطبيعيسة ومنسها تأثير الأنفية والمنائية في أحمال الرياح والزلازل إلى جانب دراسة الكوارث الطبيعيسة ومنسها الزلازل ومخاطر السيول إلى جانب دراسة التلف البيولوجي وتأثير الكائنسات الحيسة الدقيقية مسن بكتريسا وفطريات والمنائية خلال عمليات بناء المآذن الأثرية بالإضافة إلى التلف البشسيري المتمثل في الأخطاء الكبيرة من السائحين والزائرين إلى جانب التعديات والاشغالات وتأثيرها في تلف المآذن الأثرية مع توضيسح الكبيرة من السائحين والزائرين إلى جانب التعديات والاشغالات وتأثيرها في تلف المآذن الأثرية مع توضيسح أمثلة المظاهر التلف الدائة المائة السابقة .

الفصل الرابع

تضمن هذا الفصل دراسة طرق علاج وترميم وصيانة المآذن الأثرية وتشتمل على الدراسات التسبي تسبيق عمليات العلاج والترميم والصيانة وتتتاول الدراسة التاريخية الأثرية والأعمال السابقة والتسبيل والتوثيق الأثرى للوضع الراهن للمآذن الأثرية والرصد المساحي وتحديد مدى اتزان ورأسية المآذن الأثرية والفحوص والتحاليل لمواد بناء المآذن الأثرية بالطرق المختلفة وتتضمن الفحص بواسسطة الميكروسكوب الضوئسي والميكروسكوب المستقطب والميكروسكوب الإلكتروني الماسح والتحليل بواسطة حيود الأشعة السينية وتفلور الأشعة السينية والتحليل بواسطة الامتصاص الذرى والأشعة تحت الحمراء وغيرها إلى جانب دراسات التربة والأساسات وتشمل عمل حفر استكشافية للكشف عن الاساسات لتحديد شكل ونوع وأسلوب التأسيس المستخدم للمئذنة ودراسات التربة وتسمل عمل الجسات في التربة لتحديد نوع وتتابع طبقات التربة وقيساس منسوب المياه الأرضية بموقع المئذنة وقياس الخواص المختلفة للتربة مثل إيجاد التدرج الحبيبي للتربة وتعيين حسدود القوام للتربة والتحليل الكيميائي للمياه الأرضية وغيرها وكذلك التحليل الإنشائي لها باستخدام النماذج الرقميسة للحاسب الآلي كما اشتمل هذا الفصل على عمليات العلاج والترميم والصيانة للمآذن الأثرية وتتضمن خفص منسوب المياه الأرضية والترميم والتدعيم الإنشائي ويتناول علاج التربسة ذات المشاكل وتقويسة وتدعيس منسوب المياه الأرضية والترميم المعماري من استكمال للأجزاء الناقصة والمفقودة وأعمال الغك وإعادة البناء الإساسات كذلك عمليات الترميم المعماري من استكمال للأجزاء الناقصة والمفقودة وأعمال الغك وإعادة البناء الإساسات كذلك عمليات الترميم المعماري من استكمال للأجزاء الناقصة والمفقودة وأعمال الغك وإعادة البناء

واستبدال الكثل الحجرية التالفة واستكمال الأجزاء الناقصة الحاملة للزخارف والنقوش بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للمآذن الأثرية وتتضمن عمليات التنظيف لأسطح المآذن الأثرية وأعمال العزل الأفقى لأساساتها وجدرانها واستخلاص وإزالة الأملاح إلى جانب تقوية وعزل الأسطح الحجرية لصيانتها من التلف مرة أخرى .

الفصل الخامس

تناول هذا الفصل التطبيق العملى لعلاج وترميم وصيانة مئذنة يشبك من مهدى بمسجد الإمام الليث ، أثر رقم (٢٨٦) بمنطقة عين الصيرة وقد تم ذلك كما يلي

أولًا: تم عمل الدراسة التاريخية والوصف الأثرى والمعمارى للمئذنة وكذلك تسجيل الوضع الراهن للمئذنسة وتوثيقها أثرياً بواسطة التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل المعماري والرفع المساحي .

ثانياً: تم إجراء أعمال الرصد المساحى للمئذنة بواسطة جهاز محطة الرصد المتكاملة Total Station حيث اتضح بتحليل الأرصاد وجد أن الجزء الثمانى به إزاحة عن قاعدة المئذنة المربعة الشكل بمقدار ٣,٥ سم فى الاتجاه الشمالى الغربى ، ونجد أن محصلة هذه الإزاحات تبلغ ٤,١ سم فى الاتجاه الشمالى .

و بتحليل الأرصاد وجد أن الجزء الإسطواني به إزاحة عن الجزء الثماني للمئذنة بمقدار ٢,٦سم في الاتجاه الشمالي الشرقي ، وكذلك إزاحة مقدارها ١,٨ سم في الاتجاه الشمالي الغربي وتبلغ محصلة هذه الإزاحات ٣,٢ سم في الاتجاه الشمالي .

وبالنسبة للميول وجد أن الجزء الثانى الثمانى الشكل للمئذنة يميل بزاوية على الاتجاه الرأسى مقدارها 00° وذلك فى الاتجاه العمودى على الواجهة الجنوبية الغربية ، وبزاوية على الاتجاه الرأسسى مقدارها 01° 00° وبمحصلة مقدارها 01° 01° 01° 01° وبمحصلة مقدارها 01° 01° 01° وبمحصلة مقدارها 01° 01° 01° وبمحصلة مقدارها 01° 01° وبمحصلة مقدارها 01° 01° وبمحصلة مقدارها 01° 01° وبمحصلة مقدارها 01° وبمحصلة مقدارها وبمحصلة وبمح

كما وجد أن الجزء الثانى الإسطوانى يميل بزاوية على الاتجاه الرأسى مقدارها 00° في الاتجاه الجنوبية الجنوبية الغربية ، وبزاوية مقدارها 00° 50 على الاتجاه الرأسى ، الاتجاه العمودى على الواجهة الجنوبية الغربية ، وبزاوية مقدارها 00° 57 على اتجاه الشمال في الاتجاء الشمالي الشرقى .

ثالثاً: تم إجراء الفحوص والتحاليل والدراسات الخاصة بمواد البناء والتربة والأساسات ومظاهر تلف المئذنة وذلك كما يلى:

- (۱) تم فحص الحجر الجيرى المستخدم لبناء مئذنة يشبك من مهدى بواسطة الميكروسكوب المستقطب Polarizing Microscope حيث اتضح أنه حجر جيرى نيموليتى يتكون بصفة أساسية من معدن الكالسيت دقيق التحبب Fine Grained Calcite وملئ بحفريات النيموليت والغور امينفرا إلى جسانب انتشار أكاسيد الحديد والمعادن الطينية ووجود الطحالب مع الحفريات إلى جانب وجود حبيبات دقيقة من معدن الكوارتز .
- (۲) تم فحص الحجر الجيرى باستخدام الميكروسكوب الإلكترونى الماسح [SEM] حيث أتضح تعسرض بلورات الكالسيت إلى التآكل بفعل ذوبان بعض مكوناتها كما فقدت الأحجار المادة الرابطة بين حبيباتها بفعل تبلور الأملاح وتأثير الرطوبة والتلوث الجوى.
- (٣) تم التحليل والدراسة لعينات من الحجر الجيرى ومونة بناء المئذنة والأملاح بواسطة حيود الأشعة السينية XRD وقد جاءت النتائج كالتالي
- أ- تبين أن الحجر الجيرى يتكون بصفة أساسية من معدن الكالسيت $CaCO_3$ رقم الكـــارت (5-0586) اليي جانب وجود معدنى الكوارنز SiO_2 رقم الكارت (5-0490) و الـــهاليت SiO_3 رقم الكــارت (5-0628) .
- ب- أتضح أن المونة المستخدمة لبناء المئذنة مكونة من الجبس بصفة أساسية CaSO4.2H2O ومعيدن الكوارتين (6-0046) بالإضافة إلى معيدن الكوارتيز (6-0046) و الكارت (5-0580) و معيدن الكوارتين (SiO₂) بالإضافة إلى معيدن الكوارتين (SiO₂) وكذلك معدن الدولوميت (Ca,Mg(CO₃) رقيم الكيارت (SiO₂) وهو (11-078) بجانب ذلك وجد معدن الهاليت NaCl ضمن مكونات المونة رقم الكارت (6028-5) وهو مظهر من مظاهر التلف وليس ضمن المكونات الأساسية للمونة .
 - جــ تبين وجود نوعين من الأملاح هما ملح الهاليت NaCl رقم الكــارت (5-0628) وملــح الجبـس $CaSO_{4.2H_2O}$.
- (٤) تم تعيين الخواص الفيزيائية للحجر الجيرى حيث بلغت قيمة الكثافة الكلية ٢,١٤ جم/سم٣ كما بلغت قيمة امتصاص الماء ٩,١٨ هم ٩,١٨ أما المسامية فبلغت ١٩,٤٨ أما الخواص الميكانيكية فقد تم استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية في قياسها فبلغت قوة تحمل الأحجار للضغط ٧٢٠كجم/سم٢ وقوة تحملها للشد بلغت ٢٤٤م/سم٢ وأحتوت الأحجار على محتوى رطوبة تراوح ما بين ٤٠٠% و ٨,٧% طبقاً لمقددار ارتفاع موقع العينة عن سطح الأرض حيث تقل النسبة كلما ارتفاعاً إلى أعلى .
- (°) تم إجراء دراسة ميكروبيولوجية للأحجار الجيرية بالمئذنة حيث تبين وجود بكتريسا كروية Cocci موجبة لصبغة جرام ونوعين من الفطريات هما فطر الأسسبيرجيللس Aspergillus SP. موجبة لصبغة جرام ونوعين من الفطريات هما فطر الأسسبيرجيللس Pencillium SP. وفطر البنسيليوم . Pencillium SP وبإجراء العدد الكلى للبكتريات والفطريات والخمائر (۲۱×۱۰ خلية ، جرام) والعدد الكلى للبكتريسا (۹۸ ×۱۰ خليسة / جرام) .

- (٦) تم إجراء دراسات للتربة بموقع المئذنة حيث تبين من خلال ثلاثة جسات تم عملها بعمق ١٥ مستراً أن التربة تتكون من طبقة من الردم حتى عمق يتراوح بين ٥,٥م ، ٥,٧م من صفر الجسات ثم طبقة مسن الحجر الجيرى تمتد حتى نهاية عمق الجسات .
- (٧) تبين أن أساسات المئذنة عبارة عن حوائط حاملة من الحجر الجيرى بنفس سمك جدران المئذنة ويبلسغ عمقها ٣,٣متر من منسوب الأرض الطبيعية .
- (٩) تم دراسة طبيعة وخواص التربة الحاملة للمئذنة من خلال جستين بعمق المتار لكل منهما حيث ته إجراء تحليل ميكانيكي لحبيبات التربة وتحديد قوام التربة وتعيين حد كه أمن السيولة و اللدونية والانكماش كما تم قياس محتوى التربة من كربونات الكالسيوم وتركيز الأملاح الكلية الذائبة وتعييسن الرقم الهيدروجيني للتربة (PH Value) كما تم قياس تركيز أيونات الأملاح الذائبة في التربية وقد اختلفت النتائج من طبقة إلى أخرى خلال عينات القطاعين مما يوضح أن تربة السردم المقام عليها المئذنة مختلفة في خواصها من طبقة لأخرى وبالتالي فهي غير متجانسة ويختلف سلوكها الإنشائي من طبقة إلى أخرى.
- (۱۰) تم إجراء تحليل إنشائى للمئذنة بواسطة النماذج الرقمية للحاسب الآلي باستخدام برنسامج التحليل الانشائى SAP 2000 لمعرفة الاجهادات التي تتعرض لها المئذنة تحت تأثير الأحمال الرأسية والأفقية وأتضبح أن أقصى إجهاد ضغط تتعرض له المئذنة في الوضع الراهن هو ۲۸کجم/سم۲ وأقصى إجهاد شغط شد يبلغ ۲٫۹کجم/سم۲ أما في حالة استكمال منطقة الجوسق وقمة المئذنة فسيبلغ أقصى إجهاد شعط 7٫۹کجم/سم۲ وهي قيم آمنة ولا تؤثر على اتزان المئذنة حيث تتحمل أحجار المئذنة قوة الضغط حتى ۲۰۲کجم/سم۲ وقوة شد حتى ۲۶کجم/سم۲.
- (۱۱) تم إجراء دراسات للمحيط البيئى للمئذنة من الناحية التخطيطية والعمرانية حيث أتضح وجود محورين رئيسيين للوصول إلى المئذنة هما شارعى الإمام الشافعى وعين الصيرة كما أتضـح وجـود مساكن عشوائية بالمنطقة تبلغ ارتفاعاتها دور واحد أو دورين أو ثلاثة أدوار ولا توجد شبكة للصرف الصحى ويتم الصرف من خلال نظام الآبار وتوجد شبكة داخلية لمياه الشرب بينما لا توجد أى شبكات لإطفاء الحريق بالمنطقة والمنطقة فقيرة فى خدماتها وتعتبر محطة أتوبيس الإمام الليث بشارع عين الصـيرة ومحطة الأتوبيس بالإمام الشافعى هما وسيلتا المواصلات الرئيسيتين بالمنطقة .

رابعاً : تم عمل دراسة تجريبية معملية للعلاج والترميم لاختيار أنسب الطرق والمواد لتطبيقها لعلاج وترميم وصيانة مئذنة يشبك من مهدى كما يلى :

- (۱) تم إجراء دراسة تجريبية معملية لتنظيف وإزالة السناج وأتضح أن المحلول المكون من الكحول الإيثيلي والطولوين والاسيتون والتراى كلورو إيثيلين بالنسب ۱: ۲: ۱: ۲ على الترتيب وكذلك المحلول المكون من الطولوين والأسيتون بنسبة ۲:۱ على الترتيب هما أفضل المحاليل التي تم تجربتها وأعطت أفضل النتائج إلى جانب كمادة مورا التي أعطت كفاءة عالية في إزالة طبقات السناج الكثيفة عليم الأسلطح المتماسكة.
- (۲) تم إجراء دراسة تجريبية معملية لتقييم المواد المستخدمة في تقوية وعزل الأحجار والمونسات بمئذنة يشبك من مهدى وقد تم التوصل إلى أن أفضل المواد المختبرة لتقوية أحجسار المئذنسة هي مسادة [Tetra Ethoxy Silane] Ethyl Silicate] وأفضل مادة لعزل أسطح أحجار المئذنسة هي مسادة Poly Methyl Hydro Siloxane وإذا أردنا تحقيق الوظيفتين للتقوية والعزل بمسادة واحد يمكسن استخدام مركب Silo111 أما أفضل مركب للعزل الأفقى للأساسات والجدران للمئذنة عسس مصسادر الرطوبة فهو مادة Wacker SMK 550 وهي مستحلب مائي من السيلان والسيلوكسان .

أما المونات فقد تبين أن المونة المكونة من الرمل والأسمنت الأبيض ومسحوق الطوب الأحمر بنسبة ١:٢:٣ على الترتيب أعطت أفضل النتائج من بين المونات التي تم اختبارها يليها المونة المكونة من الرمل لجير والأسمنت الأبيض بنسبة ١:١: ويفضل استخدامها في مئذنة يشبك من مهدى لأنها تلائم الاستخدام مع الحجر الجيرى أكثر من المونة الأخرى وقد أعطت مادة إيثيل سيليكات Ethyl Silicate أفضل النتائج من حيث تقوية المونات كما أعطت مادة Poly Methyl Hydro Siloxane أفضل النتائج في عزل المونات تليها مادة Methyl Tri Methoxy Silane .

خامساً: تم إعداد خطة لعلاج وترميم وصيانة مئذنة يشبك من مهدى كما يلى:

- (١) إزالة طبقات الردم والركام والمخلفات حتى منسوب أرضية المئذنة .
 - (٢) عمليات الترميم المعماري للمئذنة وتشمل وضع تصور لكل من :
 - أ استكمال قمة المئذنة المفقودة .
- ب عمل سلم خارجي للمئذنة يصل بين منسوب الأرض وباب المئذنة .
 - حـ استكمال بعض كتل الأحجار المفقودة أسفل باب المئذنة .
 - د استبدال كتل الأحجار التالفة من قاعدة المئذنة .
 - (٣) إجراء عمليات الترميم الدقيق للمئذنة وتشمل:
- أ عمليات التنظيف الميكانيكي للعوالق والتكلسات والبللورات الملحية المتزهرة على السطح.
- ب عمليات التنظيف الكيميائي لإزالة السناج باستخدام محلول مكون من الكحول الإيثياري والطولوين والاسيتون والاسيتون والتراى كلور وإيثياين بالنسب ١:٢:١:٢ على المترتيب ومحلول مكون من الاسيتون

- والطولوين بنسبة ١:٢ على الترتيب إلى جانب استخدام كمادة مورا. كما استخدم محلول مكون من خليط من استيات الأميل والاسيتون بنسبة ٣:١ على الترتيب وكذلك محلول التراى كلورو إيثيلين والزايلين .
- جـ لإزالة بقع الزيت والشحم كما استخدام محلول داى ميثيل فورماميد ومحلول كلوريد الميثيلين لإزالــــة بقع الألوان بالمئذنة .
 - د إجراء عملية العزل الأفقى لجدران المئذنة عن مصادر الرطوبة بأسلوب الحقن باستخدام مادة Wacker . SMK 550
 - هـ استخدام الكمادات الورقية في استخلاص الأملاح القابلة للذوبان من جدران المئذنة .
- و إجراء عملية النقوية للأسطح الحجرية المتآكلة والمفككة والتالفة للمئذنة باستخدام مادة Ethyl Silicate بأسلوب الرش .
- ز تنظيف وملء اللحامات بين كتل الأحجار باستخدام مونة مكونة من الجير وبودرة الحجر بنسبة ٢:١ مع استخدام ماء الجير في الخلط .
- ح إجراء عملية العزل الرأسي للواجهات الحجرية الخارجية للمئذنة باستخدام مادة Poly Methyl Hydro بأسلوب الرش لحماية وصيانة المئذنة من الناف مرة أخرى .

سادساً: أعمال تأهيل وتنسيق الموقع المحيط بمئذنة يشبك من مهدى

Previous Work الأعمال السابقة

هذاك العديد من الدراسات التى تناولت المآذن الأثرية من حيث ظهورها وتطورها والعناصر المكونة لها والطرز المعمارية المميزة لها بمدينة القاهرة خلال العصور الإسلامية المختلفة وكذلك مواد بناءها من أحجار جيرية وطوب محروق (آجر) بالإضافة إلى الرخام والأخشاب والمونات وكذلك عوامل ومظاهر التلف التسى تعانى منها الآثار الحجرية وتؤدى إلى تدهورها وتعرضها للانهيار كما أن هناك دراسات أشارت إلى الطوق والأساليب التى تتبع لعلاج وترميم وصيانة الآثار الحجرية من التلف ومن هذه الدراسات .

(۱) الدراسات التي تناولت المآذن الأثرية من حيث نشأتها وتطورها المعماري وطرزها المختلفة خلال العصور الإسلامية

- تتاول (ابن جبير الأندلسى) عام ١٩٠٧م (١) إطلاق اسم منارة على المئذنة أياً كان شكلها أما كلمـــة صومعة فقد أطلقت على المآذن التي يغلب عليها الشكل المربع .
- ذكر (Rivoira) عام ١٩١٣م (٢) أن المساجد الأولى كانت تخلو من عنصر المئذنة مثل مسجد الكوفة (١٦هـ ١٣٣م) .
- أشار (Creswell) عام ١٩٢٦م (٢) إلى ما ذكره بتلر من أن منار الإسكندرية اتخذ نموذجاً للمــــآذن المصرية والذي كان يتكون من برج قاعدته مربعة الشكل ثم يعلوها بدن مثمن الشكل ثم بدن مستدير ثم يعلوها عند القمة مصباح .
- تناول (أحمد) عام ١٩٣٨ م (٤) ظهور التأثيرات العثمانية في بعض المآذن المملوكية منذ نهاية القرن الرابع عشر مثل مئذنة جامع الكردي (١٣٩٥م).
- ذكر (Hassaid) عام ١٩٣٩م (٥) أن لفظ المئذنة اشتق من الآذان للصلاة وتعنى المكان الذي ينطلق منه صوت المؤذن للنداء للصلاة .
- أشار (حسن) عام ١٩٤٦م ^(١) إلى أن كلمة منارة أو منار أطلقت على المئذنة وكلمة منار مستقة من فعل "أنار" أي أشعل وبالتالي فإن كلمة منار وجمعها "منائر" تعني المكان الذي ينبعث منه النهور أو تشعل فيه النار.
- ذكر (شافعي) عام ١٩٥٢م (٢) وصفاً لمئذنة جامع أحمد بن طولون وأشار إلى أن بناء القنطرة التسى تصل بين المئذنة والجامع جاء متأخراً عن زمن بناء الجامع .

⁽١) أبن جبير الأندلسي (أبو الحسين محمد بن أحمد) : رحلة أبن جبير ، نشر وليام رايت ، ليدن ، ١٩٠٧م، ص٣٣٣.

⁽²⁾ Rivoira, G. T.: Moslem Architecture, Its Drigins And Development, Oxford, 1913, P.92.

⁽³⁾ Creswell (K.A.C): The Evolution Of The Minaret, Burlingtion Magazine, Mars, 1926, P.8.

⁽٤) محمود أحمد : دليل موجز لأشهر الأثار العربية بالقاهرة ، القاهرة ، ١٩٣٨م، ص١٨٨.

⁽⁵⁾ Hassaid, S.: The Sultan's Turrels, Cairo, 1939, P.16.

⁽٦) زكى محمد حسن : تطور المأذن ، مجلة الكتاب، سبتمبر ، ١٩٤٦م، ص٧١٨ .

⁽٧) فريد شافعى : منذنة جامع أحمد بن طولون ، رأى فى تكوينها المعمارى ، مجلة كلية الأداب ، المجلد الرابع عشسر ، الجسز ، الجسز الأول ، مايو ، ١٩٥٢م ، ص٣٥٠.

- تناول (Shafi) عام ١٩٥٤م (١) بالوصف مئذنتا جامع الحاكم بأمر الله وذكر أن بيبرس الجاشنكير قد قام بالعديد من الاصلاحات لهاتين المئذنتين بعدما أصيبتا من جراء زلزال عام (١٣٠٣م) وهو الزلزال الذي سبب هدم قمتي المئذنتين .
- أشار (سالم) عام ١٩٥٨م (٢) إلى أن المآذن الأثرية في عصر المماليك البحرية اتخذت شكلاً عرف (بالمبخرة) ومن أمثلتها مئذنة زاوية الهنود (١٢٥٠م) .
- تناول (سالم) عام ١٩٥٩م (٢) المآذن المصرية من حيث أصلها وتطورها وأهم مميزات طرز المآذن المصرية وأهم أمثلتها خلال العصور الإسلامية المختلفة .
- ذكر (سامح) عام ١٩٧٠م (٤) أن هناك بعض المآذن التي ظهرت في نهاية القرن التاسع السهجري الخامس عشر الميلادي وبقمتها رأس مزدوجة كل منها مربع القطاع ومن أمثلت ها مئذ السلطان الغوري بالجامع الأزهر.
- أشار (Sameh) عام ١٩٧٢م (٥) إلى أن المآذن في العصر العثماني زاد ارتفاعها واتسمت بالشكل القلم المتعدد الأضلاع الذي يقترب من الإسطواني تعلوه قمة مخروطية مدببة بحيث تتخذ المئذنة شكل القلم الرصاص .
- ذكرت (Abousief) عام ١٩٨٥ (١) المميزات العامة للمأذن الأثرية خلال العصور الإسلامية المختلفة من الناحبتين المعمارية والزخرفية .
- تناول (Waked) عام ١٩٩٢م (٧) الأجزاء المختلفة التي تتكون منها المآذن وكذلك طرزها المعمارية المتعددة .
- ذكر (Abdel Aty) عام ١٩٩٩م (^(^) الأسماء التي أطلقت على المئذنة وكذلك نشأتها وتطورها خلال العصور الإسلامية المختلفة وكذلك أهم أمثلة المآذن الأثرية خلال العصور الإسلامية المختلفة والتسى تتخذ كنماذج لتطورها .

⁽¹⁾ Shafi, F.: West Islamic Influences On Architecture In Egypt, B.F.A.C.U., XCI, Part II, December, 1954, PP.6-9.

⁽٢) السيد عبد العزيز سالم ، القاهرة مدينة المآذن ، المجلة ، العدد السادس عشر ، إبريل ، ١٩٥٨م، ص٢١٦.

⁽٣) السيد عبد العزيز سالم: المآذن المصرية ، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر ، الإسكندرية ، ١٩٥٩م، ص٣٠.

⁽⁵⁾ Sameh, K.: Evolution Of Minarets In Egypt, Cairo, 1972, P.174.

⁽⁶⁾ Abousief, D.B.: The Minarets Of Cairo, A.U.C. Press, Cairo, 1985. P. 50

⁽⁷⁾ Waked, K.I.: Structural Design Of Mosques, Al - Handasa For Publishing And Distribution., Cairo, 1992, P.218.

⁽⁸⁾ Abd El – Aty, Y.Y.A.: Structural Analysis Of Historical Masonaty Islamic Building Using Computer Numerical Modelling Techniques With An Application On Prince Saraghatmash School In Cairo, Master, Conservation Dep. Cairo Uni., 1999, P. 27.

(٢) الدراسات التي تناولت مواد بناء الآثار الحجرية

- تناول (Glock) عام ١٩٢٣م (١) الصخور الجيرية وذكر أنها تتكون من كربونات الكالسيوم وكربونات الماغنسيوم وفوسفات الكالسيوم وثانى أكسيد السيليكون بنسب متفاوتة.
- ذكر (Pirsson) عام ١٩٢٤م (٢) أن هناك بعض أنواع البكتريا تعمل على اختزال النترات المذابة في ماء البحر إلى نيتريت الذي يتحول إلى نشادر تتفاعل مع ثاني أكسيد الكربون لتكون كربونات الأمونيوم التي تتفاعل مع كبريتات الكالسيوم من المحلول فتكون كربونات الكالسيوم ويترسب بالتالي الحجر الجيري العضوي .
- أشار (Merrill) عام ١٩٣٠م (٢) إلى أن الخواص الميكانيكية لأحجار البناء لها دور هام في بقاء الميني الأثري بحالة جيدة لأطول فترة ممكنة.
- ذكر (Shaffer) عام ١٩٣٢م (٤) أنه عند اختيار الأحجار لإجراء عمليات الترميم أو الاستكمال للمآذن الأثرية فيجب اختيار أحجار تتميز بكثافة عالية (أعلى من٢,٢ جم/سم٣)
- تناول (Windes) عام ١٩٥٠ م (٥) خاصية المسامية للأحجار الجيرية وذكر أن هناك عسامل هام يتحكم في نسبة مسامية الأحجار الجيرية وهو شكل المسام وأحجامها .
- ذكر (Shukri) عام ١٩٥٤ م (٦) أن تكوين الجبل الأحمر ضمن التتابع الطبقي لجبل المقطم يتكون من طبقات من الرمال التي تكثر بها أكاسيد الحديد وكذلك الأشجار المتحفرة إلى جانب بعض صخور الكوارتزيت التي تستخدم في عمليات الزخرفة .
- أشار (Blair) عام ١٩٥٦ (٧) إلى أن خاصيتى المسامية والنفاذية من أهم الخواص الفيزيائيـــة للأحجار الجيرية التى تتحكم فى تلف وتحلل الأحجار حيث أنهما تتحكمان فى مقدار الماء الــذى ينفــذ إلى داخل الأحجار وبالتالي القيام بدوره فى عمليات التلف وتتشيط التفاعلات الكيميائية .
- ذكر (Jane) عام ١٩٦٢م (^) أنواع الأخشاب اللينة Soft wood ومن أمثلت ها خشب الأرز Cedar وخشب العرعر Juniper
- نتاول (Said) عام ١٩٦٢ م (١) الوصف العام لجبل المقطم وذكر أنه ينقسم إلى ثلاثة هضاب هـــى الهضبة السفلي والهضبة الوسطى والهضبة العليا .

⁽¹⁾ Glock, W.S.: Algae As Limestone Makers And Climate Indicators, Amer. Jour. SCI. No . 6, 1932, P.377.

⁽²⁾ Pirsson And Schuchert: Textbook Of Geology, Part2, Nd Ed. 1924, P.176.

⁽³⁾ Merrill, G.P.: Stones For Building And Decoration, Johnwiley, New York, 1930, P.13.

⁽⁴⁾ Shaffer, R.J. The Weathering Of Natural Building Stones, Harrison And Sons, London, 1932, P.9.

⁽⁵⁾ Windes, S.L.: Physical Properties Of Mine Rock, Part II, U.S Bur. Mines Rep. Inv. 4727, 1950, P. 42

⁽⁶⁾ Shukri, N.M.: On Cylindrical Structure And Colouration Of Gabal Ahmer Near Cairo, Egypt, Bull. Sci., Cairo Uni., Vol. 32, 1954, P. 12

⁽⁷⁾ Blair, B.E.: Physical Properties Of Mine Rock, Part IV, U.S., Bur. Mines Rep. Inv. 5130, 1956, P. 215

⁽⁸⁾ Jane, F. W.: The Structure Of Wood, London, 1962, P. 36

- أشار (Martin) عام ١٩٦٤ م (٢) إلى أن الهضبة الوسطى بالمقطم تتكون من نطاقين هما نطاق حجر البناء العلوى ونطاق (تكوين الجيوشي) الذي يتكون من الصخور الجيرية التابعة لتكويل الجيوشي (زمن الأيوسين الأعلى) .
- ذكر (تيريل) عام ١٩٦٧ م أن بعض أنواع الأحجار الجيرية كالصخور المرجانية مثلا تتبلور فيها كربونات الكالسيوم على هيئة معدن الأرجوانيت غير الثابت والذي يتحول إلى معدن الكالسيت الشابت لذلك يندر وجود معدن الأرجوانيت في الأحجار الجيرية .
- تناول (عبد الجواد) عام ۱۹۷۰ م (٤) أن المصريين كانوا يستخدمون جذوع النخل في إنشاء الأسقف وربط جدران المآذن المشيده من الآجر وفي البراطيم الخشبية التي تحمل شرفات المآذن الأثرية.
- أشار (ناشد) عام ۱۹۷۲ م (٥) إلى أن الجالينا Galena من أهم خامات الرصاص الذي استخدم في تكسيه قمم المآذن العثمانية المدببة وخام الجالينا عبارة عن كبريتيد الرصاص PbS
- تناول (Winkler) عام ١٩٧٣ م (١) بالذكر أن مقاومة الأحجار لعوامل التلف المختلفة تعتمد بشكل كبير على خواصها الفيزيائية والميكانيكية .
- ذكر (Lew cock) عام ١٩٧٨ م (٧) استخدام الجير كمونة لبناء المآذن الأثرية مع الرمل كمادة مالئة وقد يضاف اليه نسبة من الجبس في بعض الحالات .
- تناول (Komar) عام ۱۹۷۹ م (^) التركيب الكيميائي للجبس وهــو عبـارة عـن كبريتــات الكالسيوم المائية التي تحتوى على جزيئين ماء Caso₄ . 2H₂O
- ذكر (لبيب) عام ١٩٨٢ م (٩) أماكن وجود خام النحاس في شبة جزيــرة سيناء بمنطقـة مغارة وسرابيت الخادم كما توجد بالصحراء االشرقية في وادى عربة شمالا ومنطقتي أم سميوكي وأبو سيال جنوبا .

⁽¹⁾ Said, R.: The Geology Of Egypt, Amesterdam, Elsevier Pub. Co., 1962, P. 377

⁽²⁾ Martin, L. et al: Cairo Area, Geol. And Arch., Egypt, Petrol. Expt. Soc. Of Libya, 1964, Pp. 107-121

⁽٣) ج. د. تيريل : مبادئ علم الصخور ، ترجمة : محمد كمال الدين العقاد و آخرون ، المركز القومى للإعلام والتوثيق ، ١٩٦٧

⁽٤) توفيق أحمد عبد الجواد : تاريخ العمارة والفنون الإسلامية ، بدون مكان نشر ، ١٩٧٠ م ، ص ٢٢٢

⁽٥) مختار رسمي ناشد : قدماء المصريين واقتصاديات علم الجيولوجيا ، رسالة العلم ، المجلد ٢٩،العدد ١، مارس ، ١٩٧٢ م ، دار مصر للطباعة ، القاهرة ، ص ٥٦

⁽⁶⁾ Winkler, E. M.: Stone Properties, Durability In Man's Environment Springer- Verlag, New York, 1973, P. 6

⁽⁷⁾ Lewcock, R.: Building Materials And And Components, Mir Publishers, Moscow, 1979, P. 118

⁽⁸⁾ Komar, A.: Building Materials And Components, Mir Publishers, Moscow, 1979, P. 118 (9) لبيب سمير: دراسة تاريخية لاستغلال الخامات المعدنية في الصحراء الشرقية في مصر الفرعونية والنشاط الاقتصادي المتصل بها، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، ١٩٨٢، مس ١٨

- أشار (Torraca) عام ١٩٨٧ م (١) إلى أن البراكين تنتج رماداً مثل رماد الأفران أطلق عليه اسم البوتسلانا Pozzuli نسبة إلى المدينة الإيطالية Pozzuli.
- تناول (Pettijhon) عام ١٩٨٤م (٢) أن الأحجار الجيرية تتميز بوجود تركيب طبقى واضح كما أنها غنية في أنواع عديدة منها بالحفريات كما نجد اختلافاً كبيراً بين أنواع الحجر الجيرى مسن حيث التبلور فبعضها دقيق الحبيبات جداً وبعضها يكون كامل التبلور .
- ذكرت (Luciana) عام ١٩٨٥م (٢) أن الرخام المتحول عن الصخور الجيرية يكون ذو تركيب متجانس وله جوده فنية وتقنية عالية في التشغيل نظراً للتركيب الذي يتميز به ويشبه حبيبات السكر ويسمى بالتركيب السكر ع Saccharoidal Structure
- أشار (ربيع) عام ١٩٨٥م (١) إلى أن معدن الرصاص لعب دوراً هاماً في تكسيه قمم المآذن العثمانية المدببة بألواح الرصاص وهناك بعض الإشارات إلى جلب صناع روم من تركيا عند تكسيه قمم المآذن بالرصاص في العصر العثماني .
- ذكر (Strougo) عام ١٩٨٥م (٥) أن هضبة المقطم السفلى تتكون من سطح صخرى يرتفع عن مدينة القاهرة بحوالى ٥٠ متراً إلى ٨٠ متراً .
- تناول (Ashurst) عام ١٩٨٨م (١) أن معظم رواسب معدن الجبس تتكون بشكل أساسى نتيجـــة لتبخر ماء البحر المحتوى على كميات كبيرة من كبريتات الكالسيوم على هيئة محاليل .
- ذكر (Mills) عام ۱۹۹۰م (۷) أن الصخور الجيرية تختلف في خواصها الميكانيكية تبعاً لظروف نشأتها وتكوينها وترسيبها والمكونات المعدنية والنسيج الصخرى لها .
- تناول (سامح) عام ١٩٩١م (^) استخدام الرخام كمادة بناء لها وظيفة إنشائية فـــى مـــآذن العصــر المملوكي حيث كانت تستخدم أعمدة من الرخام عددها غالباً ثمانية أعمدة في حمل الجوســـق الــذي تنتهي به قمة المئذنة .

Torraca, G.: Porous Building Materials, Materials Science For Architectural Conservation, Second Ed, ICCROM, Rome, 1982,P.71.

⁽²⁾ Pettijhon, E.J.: Sedimantary Rocks, C.B.S. Publishers And Distributers India, 1984, P.13.

⁽³⁾ Luciana And Tiziano, M.: Marble, The History Of Aculture, Factson File Publications, New York, Oxford, England, 1985, P.37.

⁽٤) ربيع حامد خليفة : فنون القاهرة في العصر العثماني (١٥١٧م – ١٨٠٥م) ، مكتبة نهضة الشرق ، جامعـــة القـــاهرة ،

⁽⁵⁾ Strougo, A.: Eocene Stratigraphy Of The Eastern Greater Cairo (Gabal Mokattam – Helwan Area) Mid. East Res. Ain Shams Uni., SC. Res. Ser. Vol 5,1985,P.8.

⁽⁶⁾ Ashurst, J. And Ashust, N. Practical Building Conservation, Vol. 1, Stone Masonary, English Hertiage, Technical Hand Book, England, 1988, P.27.

⁽⁷⁾ Mills, R.: Structural Failure And Repair, In: Conservation Of Buildings And Decorative Stone, Vol. 2, London, 1990, P.239.

⁽٨) كمال الدين سامح ، العمارة الإسلامية في مصر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الطبعة الرابعسة ، ١٩٩١م ، ص٢٠٤

- أشار (Swedan) عام ۱۹۹۱م (۱) إلى أن مساحة القاهرة الكبرى تبلغ ٣٥٧،٥ كيلو متراً مربعاً وتقع بين خطى عرض ٤٠/ ٢٥، ، ١٠/ ٣٠ شمالاً وخطى طهول ٣١، ، ٢١ ٥ شهرقاً وتشمل محافظات القاهرة والجيزة والأجزاء الجنوبية من محافظة القليوبية .
- ذكر (Fitzner) عام ١٩٩٣م (٢) أن مسامية الصخور النارية والمتحولة تعتبر منخفضة وهي عسادة أقل من ٥% ولكنها قد تصل إلى ٣٠% في بعض أنواع الصخور الرسوبية .
- تناول (موسى) عام ١٩٩٤م (٦) أن المئذنة الأولى التي شيدت وقت إنشاء جامع أحمد بن طولون كلن من الطوب المحروق(الآجر) ولكنها لم تستمر حيث أعيد بناءها من الحجر الجيرى في عصر السلطان لاجين السيفي المملوكي (١٩٦٦هـ ١٢٩٦م).
- ذكر (عبيدو) عام ١٩٩٥م (٤) أن الكثافة الكلية للأحجار هي العلاقة بين وزن العين السي الحجم الخارجي لها دون حساب المسام الداخلية الموجودة في تركيب الأحجار.
- تناول (صبرى) عام ١٩٩٦م (٥) عمليات تشكيل النحاس على البارد والتي نستطيع بواسطتها عمل أهلة المآذن عن النحاس المطروق المفرغ وتشمل عمليات القص والحنى والتقبيب .
- ذكر (شمس) عام ١٩٩٦م (١) أن غابات المناطق المعتدلة أخشابها متوسطة اللون والصلابة وأوراق أشجارها ضيقة وعريضة تسقط في الشتاء وتعد من أجود أنواع الأخشاب .
- تناولت (أكاديمية البحث العلمى) عام ١٩٩٧م (٧) الوصف العام لجبل المقطم وذكرت أنه يمثل مساحة صغيرة جداً تقع في أقصى الشمال الغربي لهضبة المغرة بالصحراء الشرقية والمكونه من الحجر الجيرى.
- أشار (رشوان) عام ١٩٩٩م (^) إلى أن هناك أنواع من الصخور الجيرية تشبه الرخام في مظهرها إلا أنها تختلف في أصلها الصخرى لأن الرخام صخر متحول بينما أشباه الرخام هي صخور رسوبية .
- ذكر (عطية) عام ٢٠٠٠م (٩) أن من خامات البوتسلانا الصناعية رماد الفحم والطهوب المرارى المطحون كما يمكن الحصول عليها من تكليس الحجر الجيرى المحتوى على نسبة من الطفلة .

(1) Swedan, A.H.: Anote On The Geology Of Greater Cairo Area, Annals Of The Geological Survey Of Egypt, Vol. XVII., 1991, P.239.

(2) Fitzner, B.: Prosity Properties And Weathering Behaviour Of Natural Stones Methodology And Examples, In: Stone Material In Monuments, Second Course, Create, 1993, P.45.

(٣) عبد الله كامل موسى: تطور المئذنة المصرية بمدينة القاهرة من الفتح العربى وحتى نهاية العصر المملوكى ، دراسية معمارية زخرفية مقارنة بمآذن العالم الإسلامي ، دكتوراه، قسم الآثار الإسلامية ، كليسة الآثـار ، جامعـة القـاهرة ، ٩٩٤م ، ص٥٥.

(٤) إبراهيم عبيدو ، الجيولوجيا الهندسية ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، ١٩٩٥م ، ص٧٨ .

(٥) محمد صبرى ، منهج تشكيل وصياغة المعادن ، الفرقة الرابعة ، قسم الترميم ، كلية الأثار ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٦م .

(٦) على عبد المنعم شمس ، حفر وتشكيل الخشب ، كلية الفنون النطبيقية ، ١٩٩٦م ، ص٣-٤ .

(٧) أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا : جيولوجية ومخاطر منطقة جبل المقطم ، القاهرة ، ١٩٩٧م ، ص١٤.

(٩) أحمد إبراهيم عطية : دراسة المونات القديمة والحديثة لتوظيفها في أعمال الترميم المعماري للمباني الأثرية في مصدر ، رسالة دكتوراه ، قسم الترميم ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ٢٠٠٠م ، ٣٣٠٠ .

• تناول (Weber) عام ٢٠٠٠ م (١) المسامية للأحجار الجيرية وذكر أنها من الخــواص الهامــة فــى حدوث التلف للأحجار وأن النظام الشعرى للأحجار هو المسئول عن حركة وامتصاص المــاء داخــل الأحجار .

(٣) الدراسات التي تناولت عوامل ومظاهر تلف الآثار الحجرية

- ذكر (Feilden) عام ۱۹۸۲م (۲) أن التحدد الحرارى Thermal Expansion لمواد البناء يسبب حدوث ضغوط ينتج عنها تغير في الأبعاد أو تشوه شكلي أو ربما تحدث شروخ .
- أشار (Torraca) عام ۱۹۸۲م (۲) إلى أن معامل التمدد الحرارى لبلورات الكالسبت يختلف طبقاً لاتجاه البلورة حيث نجد أن معامل التمدد الحرارى لبلورة الكاسبت يبلغ ۲۰×۱۰۰ مم فى اتجاه محور "C" ويساوى -- ۲۰۰ مم فى الاتجاه العمودى على اتجاه محور "C" .
- تناول (الشافعي) عام ١٩٨٤ م (أ) تشكل التربة وذكر أن انتفاخ التربة يمثل تطبيقاً هاماً لتشكل التربــة حيث يسبب ذلك تدمير الأرضيات واساسات المنشآت الخفيفة وأن الانتفاخ يكون غالباً بســـبب تــأثير المياه كما تناول الهبوط غير المنتظم حيث يؤدى إلى وجود ميلاً ظاهراً نتيجة دوران الأساس .
- ذكر (Lewin) عام ١٩٨٤م (٥) أن المحاليل الملحية التي تحتوى على أملاح ذائبة مثل الكلوريدات Nitrates والنترات Chlorides
- ذكر (Oliver) عام ١٩٨٨م (١) أنه ينتج عن البلورات التي تنمو من خلال الأملاح القابلة للذوبيان ضغوط وإجهادات تتفاوت في شدتها وذلك داخل القنوات الشعرية الموجودة داخل الأحجار والتي ربما تؤدى إلى حدوث تلف سريع وكامل للأحجار .
- تناول (ووكر) عام ١٩٨٩م (٢) القوى الناشئة عن الزلازل وذكر أن الموجات الأولية بنتج عنها ذبذبات سرعتها كميل/ثانية أما الموجات الثانوية فينتج عنها ذبذبات سرعتها كميل/ثانية أما الموجات الثانوية فينتج عنها ذبذبات سرعتها ١,٧ ميل / ثانية .
- أشار (ولكنسون) عام ۱۹۸۹ م (^{۸)} أن البكتريا قد تعيش مترممة أو متطفلة على النبـــات والإنسـان ومعظمها يعيش عيشه تكافلية حيث تتعاون مع غيرها من الكائنات الحصول على غذائها .

(1) Weber, H. And Zinsmeister, K.: Conservation Of Natural Stone, Guidiness To Consolidation, Restoration And Preservation, Expert, Germany, Second Ed, 2000, P.17.

(3) Torraca, G.: Porous Building Materials, Materials Science For Architecture Conservation, ICCROM, 1982,P.2.

(٤) اسامة مصطفى الشافعى : ميكانيكا النربة ، اساسيات وخواص النربة ، الجزء الأول ، دار الراتب الجامعية ، بسيروت ،

(5) Lewin, S.Z.: The Mechmism Of Masonary Decay Through Crystalization, London, 1984, P.212.

(6) Oliver, A.: Dampnas In Buildings, B.S.P. Professional Books, London, 1998,P.149. (7) برايس ووكر ، الزلازل ، ترجمة د، محمد فهيم سلطان ، سلسلة مطبوعات المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقيــة ، رقم (٨) ، ١٩٨٩م ، ص٥-٦.

⁽²⁾ Feilden, B. M.: Conservation Of Historic Buildings, Butterworth Scientific London, 1982, PP.98-99

- ذكر (Honeyborn) عام ١٩٩٠م (١) أن من أمثلة التلف الذي يحدث بفعل استخدام مونة الجبسس هو فقدانه لماء تبلوره وتحوله إلى معدن الانهيدرايت حيث ينكمش ويأخذ حجماً أقل من حجم الجبسس فتحدث هشاشيه وتفكك لمواد البناء.
- تناول (صبرى) عام ١٩٩٠م (٢) أن المآذن الأثرية يتم تأسيسها على تربــة لــها خــواص فيزيائيــة وكيميائية محدودة ولذلك تعتبر التربة عاملاً مؤثراً على المآذن الأثرية ، كما أن الإجهادات الناشئة من المآذن على التربة تتحكم في إنفعال التربة وتصرفها .
- ذكرت (منظمة العواصم والمدن الإسلامية) عام ١٩٩٠م (٢) أن التعديدات و الأشعالات للمبانى الأثرية والمتمثلة في الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية تسبب حدوث التلف للمبانى الأثرية ومآذنها حيث قد يشمل التعدى أيضاً عمليات هدم وإضافات جديدة.
- أشار (الركايبي) عام ١٩٩١م (٤) إلى أن السيول التي حدثت في منطقة الصف جنوبي حلوان عام ١٩٨٧ أدت إلى جرف عدد من المنازل والمزارع بمركز الصف إلى الشرق من النيل .
- تناول (مركز البحوث المائية) عام ١٩٩١م (٥) الخزان الجوفى بإقليم القاهرة الكبرى وذكر أنه يتبع فى إمتداداته النوع شبة المحصور بالمناطق المتاخمة للنيل يتحول إلى خزان حر كلما اتجها شرقاً وغرباً بجوار الأطراف الشرقية والغربية .
- ذكر (Zilio) عام ١٩٩١م (٦) أن ماء التكثف يلعب دوراً هاماً كمذيب للغازات الملوئة مثل «SO₂, NO»
- أشار (الصادق) عام ١٩٩٢م (٧) إلى أن نسبة تركيز غاز ثانى أكسيد النيتروجين إلى نسبة أول أكسيد النيتروجين عن طريق النيتروجين تتزايد أثناء فترات النهار عنها بالليل نتيجة تأكسد غاز أول أكسيد النيتروجين عن طريق التفاعلات الفوتوكيميائية .
- نتاول (الشرقاوى) عام ١٩٩٢م (١) موقع مصر بالنسبة لاحزمة الزلازل وذكــر أن أقــرب حــزام للزلازل لمصر هو محور الأخطار الزلزالية القصوى الذي يمر بجزيرة قبرص وشمال البحر الأبيـض المتوسط وببعد عن مصر حوالي ٧٠٠ كم إلى الجنوب من هذا المحور.

(1) Honeyborn, D.: Weathering And Decay Masonay In: Conservation Of Building And Decorative Stone, Vol.2, London, 1990, P.153.

 ⁽۲) ممدوح على صبرى ، إنزان الأثر والتربة ، ندوة الرؤية العلمية للحفاظ على الآثار ، كلية الأثـار ، جامعـة القـاهرة ،
 ۱۹۹۰م، ص ۱ .

⁽٤) ماجد لطفى الركايبى ، أحواض الصرف الأساسية فى مصر ، تقرير عن السبول التى حدثت فى مصر خلال الفترة من 197٤ م حتى عام ١٩٨٩م ، القاهرة ١٩٩١م ، ص٤ .

⁽٥) مركز البحوث المائية : التقرير الفني لمشروع دراسة المياه الجوفية بإقليم القاهرة الكبرى وزارة الري، يناير ١٩٩١م

⁽⁶⁾ Zilio, G.F. And Szpyrkowicz, L.: Air Pollution Monitoring Net Work For The Venice Region: Preliminary Results For The Rain Quality Toxicological And Encironmental Chemistry, 29,1991, Pp. 281-289.

 ⁽٧) عمر محمد الصادق: الصناعة وتلوث البيئة في مدينة القاهرة، دراسة تطبيقية على منطقتى شبرا الخيمسة وحلوان،
 ندوة الجغرافيا ومشكلات تلوث البيئة، إبريل ١٩٩٢م، ص٨٩٠.

- أشار (Aboud) عام ١٩٩٣م (٢) إلى أن المآذن الأثرية تتميز بتكوين معمارى خــاص وارتفاعـات كبيرة تجعلها معرضة للتلف بفعل تأثير الحركة الناشئة عن الزلازل ويزداد خطر الانهيار فــى حالـة استخدام مواد بناء غير جيدة .
- ذكر (القصبى) عام ١٩٩٣م ^(٣) أن التربة Soil ترجع تسميتها إلى كلمة لاتينية قديمة هـى Solum والتربة هندسياً تعنى فتات الصخور الناتج من عوامل التعرية والمواد العضوية وما تحتويه من محاليل ومعلقات عضوية معدنية وكذلك الهواء الموجود داخل التربة.
- أشار (الكود المصرى لحساب الأحمال والقوى) عام ١٩٩٣م (٤) إلى أن هناك نوعين من الأحمال تؤثر على المنشآت هما الأحمال الراسية وتشمل الأحمال الدائمة (الميتة) والأحمال الحية والنوع الثانى هو الأحمال الأفقية وتشمل أحمال الرياح والزلازل .
- تناول (واكد) عام ١٩٩٣م (٥) التربة الطينية اللينة وذكر أنها من ضمين أنواع التربة المسببة للمشاكل للمنشآت المشيدة عليها وأن حبيبات هذه التربة تتميز بخاصية الزحف.
- نتاول (بلبل) عام ١٩٩٣م (٦) بالدراسة مئذنة الغورى بالجامع الأزهر ذات الرأسين وذكر أنها كانت تعانى من ميل كبير عند رصدها في عام ١٩٩٦م ، وكانت قيمة الميل ٢٧,٢٣سم وقد خضعت هذه المئذنة لعمليات الترميم لمعالجة الميل .
- ذكر (أبو المجد) عام ١٩٩٣م (٧) أن أهم عيوب تربة الردم عدم تجانس أجزائها واختلاف مكوناتــها مما ينتج عنه عدم التنبؤ الصحيح بسلوك هذه التربة التي قد يكون شيد عليها مآذن أثرية .
- أشار (الشافعي) عام ١٩٩٣ م (^(^) إلى أن استهلاك مياه الشرب بمدينة القاهرة يبلغ ٤ مليون مــتر مكعب يومياً ولا تستوعب شبكة الصرف الصحى إلا حوالي ٢ مليون متر مكعب ولذلك يتســرب حوالي ٢ مليون متر مكعب إلى التربة ويسبب ارتفاع منسوب المياه فيها .
- نتاول (السعيد) عام ١٩٩٣م (١) النشاط الزلزالي في مصر وذكر أن أكثر المناطق عرضه للـ ولازل هي الدلتا وساحل البحر الأبيض المتوسط ومدخل خليج السويس عند الثقائه بالبحر الأحمــر ومنطقــة أسوان.

⁽۱) محمد الشرقاوى : الزلازل وتوابعها ، أسبابها ، مخاطرها ، تاريخها ، التنبؤ بها ، مواجهتها ، مركز الأهرام للترجمـــة والنشر، ۱۹۹۲م ، ص۰۵۹-۰۵ .

⁽²⁾ Aboud, F.B.: Structural Consideration In The Restoration Of Islamic Monuments In Cairo, In The Arab Contractors Training Institute On Protection And Restoration Of Islamic Monuments, May, 1993, P.3.

⁽٣) السيد عبد الفتاح القصبي : ميكانيكا النربة ، دارا لكتب العلمية للنشر والتوزيع القاهرة ، ١٩٩٣م ، ص١١.

⁽٤) الكود المصرى لحساب الأحمال والقوى ، ١٩٩٣م .

⁽٥) خليل إبراهيم واكد : أسباب انهيارات ، دار الكتب العلمية للنشر والنوزيع القاهرة ، ١٩٩٣م ، ص٦٦. ``

 ⁽٦) سعد زكى بلبل: الأعمال المساحية الخاصة برصد ثبات العناصر الإنشائية ، ندوة مشروع ترميم الأز هــر الشــريف ،
 معهد الندريب الفنى ، المقاولون العرب ، سبتمبر ، ١٩٩٣م .

⁽٧) شريف على أبو المجد : أساليب المعاينات وأسباب الانهيارات ، دار النشر للجامعات المصرية ، مكتبة الوفاء ، القساهرة ، ٩٩٣ م ، ص٢٢٠ .

 ⁽٨) عزت عبد الشافعي : نحو صيانة بيئية متكاملة للآثار الإسلامية ، ندوة طرق حمايــة وترميــم المنشــآت ذات الطــراز
 المعماري الإسلامي ، معهد التدريب الفني ، المقاولون العرب ، ١٩٩٣م ، ص٣ .

- ذكر (Oestrreish) عام ١٩٩٣م (٢) أن مصر كانت تتعرض للغيضان قبل بناء السد العالى بينما بعد بناء السد العالى في أعالى النيل أصبح منسوب المياه ثابتاً في النيل خلال العام وأرتفع منسوب المياء فيه عنه قبل بناء السد العالى .
- ذكر (دردير) عام ١٩٩٤م (٦) أن مصر تنقسم من حيث طبيعتها وعلاقتها بالسيول إلى عددة أقاليم وتتبع مدينة القاهرة إقليم الصحراء الشرقية من حيث علاقتها بالسيول.
- أشار (Adel) عام ١٩٩٤م (٤) إلى مظاهر التلف التي تتعرض لها المآذن الأثرية ومن هذه المظاهر حدوث شروخ في الأعمدة الرخامية التي تحمل الجوسق Gawsak ومن أمثلة ذلك مئذنة مدرسة صرغتمش وتعود للعصر المملوكي البحري (١٣٥٦م).
- تناول (Croci) عام ١٩٩٤م (٥) تأثير الزلازل على المآذن الأثرية وذكر أن تلف أساسات الماذن الاثرية بفعل الزلازل لا يظهر من الفحص الأولى نظراً لاختفائها في التربة ولكن يستدل عليه من ميل المأذن على المستوى الرأسي .
- ذكر (Mourad) عام ۱۹۹۲م (۱) أن المآذن الأثرية تأثرت بشكل كبير بالزلزال الذى حدث في الثانى عشر من أكتوبر عام ۱۹۹۲م والذى قدرت شدته بـ ٥,٩ درجة على مقياس ريختر وتمثل ذلك في العديد من مظاهر الثلف .
- تناول (رضوان) عام ١٩٩٤ م (٢) مقاومة القص المتربة وذكر أن التربة تستمد مقاومتها القص من خاصيتين أولهما مقاومة الاحتكاك وتداخل الحبيبات مع بعضها البعض وثانيهما مقاومة التماسك .
- ذكرت (Christine) عام ١٩٩٦م (^) أن البقع البيضاء التي تتكون على أسطح الآثار الحجرية والناتجة عن تزهر الأملاح تدل على ارتفاع محتوى الرطوبة داخل هذه الجدران الحجرية .

⁽١) محمد مأمون السعيد وأخرون : الهزات الأرضية ، أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ، الملتقى العلمى للتخفيف مــن أخطار الكوارث (ز لازل – حرائق – سيول) ، القاهرة ، ١٩٩٣م ، ص٤١ .

⁽²⁾ Oestrreish, D.M.: The Ground Water Rise In The East Of Cairo And Its Impact On Historic Buildings, Rotterdam, 1993, Pp. 317-319.

^{ُ(}٣) أحمد عاطف دردير : السيول في مصر ، منشؤها ، طبيعتها ومخاطرها ، أكاديميـــــة البحــث العلمــــي والتكنولوجيـــا ، المؤتمر الدولي لإدارة الكوارث (الحاضر والمستقبل) ، أغسطس ، ١٩٩٤ م ، ص١٦٣ .

⁽⁴⁾ Adel A. El-Gwad And Mourad, S.A.: On The Structural Stability And Repair Of Historical Monuments, Fac. Of Eng., Cairo Uni, 1996, P.4.

⁽⁵⁾ Croci, G.: Damages And Restoration Of Monuments In Cairo, In: III International Symposium Of The Conservation Of Monuments In The Mediterranean Basin, Venice, 1994,P.426.

⁽⁶⁾ Mourad, S.A. And Ashraf, M.: Seismic Risk Appraisal For Islamic Minarets, Facu. Of. Eng., Stru. Eng. Depar., Cairo Uni, 1994, P.1.

 ⁽٧) عمرو رضوان : المبادئ العلمية وأساسيات ميكانيكا التربة ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ، القـــاهرة ، ١٩٩٤م ،
 ص٧٨-٧٩ .

⁽⁸⁾ Christine, B.: Assessment Of Quantitative Salt Analysis By The Water Extraction Method On Lime Mortars, In: 8th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Berlin, Germany, 1996, P.1505.

- أشارت (Leith) عام ١٩٩٦م (١) إلى أن كمية الغبار الملوث في الهواء الجوى تعتمد على عدة عوامل منها سرعة الرياح والرطوبة وكمية الغبار السطحي وكثافة مصادر الغبار الطبيعية وذكوت أن متوسط الغبار في جو غير ملوث ٢٠ مكيروجرام في المتر المكعب.
- تناول (شابمان) عام ١٩٩٨م (٢) الفطريات وذكر أنها كائنات حية دقيقة غير ذاتية التغذيه وهي أقرب في صفاتها وشكلها العام إلى النبات عنه إلى الحيوان وهي تتبع المملكة النباتية ، تحت مجموعة النباتات الثالوسية .
- ذكر (عبد الهادى) عام ١٩٩٨م (٢) أن أملاح الكلوريدات خاصة ملح كلوريد الصوديوم أخطر أنواع الأملاح وأكثرها وجوداً ضمن الأملاح المتبلورة على أسطح المنشآت الأثرية في مصر .
- تناول (عمران) عام ١٩٩٨م (١) البكتريا وذكر أن البكتريا التي تستمد طاقتها من أكسدة المدواد العضوية من أشهر أنواع البكتريا التي تسبب أضراراً خطيرة لمواد البناء المختلفة لأنها تفرز أحماضاً تتفاعل مع مكونات الأحجار.
- تناول (Altieri) عام ٢٠٠٠م (٥) تأثير الفطريات الضار على الاسطح الأثرية الحجرية بما تحدثه من تشويه لونى وخاصة اللون الأسود الذي يؤدي إلى طمس الزخارف والنقوش والألوان الأثرية التي قد تكون موجودة على الأسطح الحجرية .
- ذكر (Ausset) عام ٢٠٠٠م (١) أنه عند تعرض الأحجار الجيرية للتلسوث الجسوى بغساز SO₂ تحدث علمية الكبرتة Sulphation حيث تتكون على أسطح الأحجار طبقات من معدن الجبس
 - CaSO₄. 2H₂O •
- أشار (Binda) عام ٢٠٠٠م (٧) إلى أن وجود الرطوبة المرتفعة في جدر ان المآذن الأثرية يدل على استمر ار عوامل التلف المختلفة في إتلاف المآذن ولذلك نجد أن من الضروري قياس محتوى الرطوبة في الجدر ان باستمر الروائعمل على خفضه .

⁽¹⁾ Leith, S.D. et al: Limestone Characterization To Model Damage From Acidic Precipitation: Effect Of Pore Structure On Mass Transfer Environmental Science And Technology, London, 1996, P.30.

⁽٢) ر.ف. شابمان : الحشرات ، التركيب والوظيفة ، ترجمة د، محمد لطفى ، الدار العربيــة للنشــر والتوزيــع ١٩٩٨م ، ص ٣٢ .

⁽٣) محمد عبد الهادى وبدوى إسماعيل : تلف المبانى الأثرية بالقاهرة وطرق صيانتها وتأهيلها ، المؤتمر العربسسى لسترميم وإعادة تأهيل المنشآت ، المجلد الثاني ، القاهرة ، سبتمبر ١٩٩٨م ، ص١٠١٠-١٠٢٠ .

⁽٤) هزار عمران : المبانى الأثرية ، ترميمها ، صيانتها ، المفاظ عليها ، القاهرة ، ١٩٩٨م ، ص١٥٧ .

⁽⁵⁾ Altieri, A. Biological Patinas On The Limestones Of The Loches Romanic Tower, (Touraine, France) In: 9th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Venice, 2000,P.433.

^(6) Ausset, P. And Demonte, M.: Early Mechanisms Of Development Of Sulphated Black Crests On Carbonate Stone, In: 9th Inter. Cong., Venice, 2000, P.330.

⁽⁷⁾ Binda, L. et al: Determination Of Moisture Content In Masonary Materials Calibration Of Some Direct Methods In: 9th Inter. Cong., Venice, 2000, P.423.

- تناولت (Elizabith) عام ٢٠٠٠م (١) عملية الترسيب الجاف للملوثات الغازية على الأسلطح الحجرية وخاصة في الأماكن الغائرة حيث يكون الترسيب في هذه الأماكن بطيئاً ومستمراً ويؤدى في النهاية إلى تآكل أجزاء كبيرة منها.
- أشار (Ferone) عام ٢٠٠٠م (٢) إلى أن الكائنات الحية الدقيقة تستطيع التكاثر والنمو و مهاجمـــة الأحجار عندما تجد درجة الحرارة والرطوبة النسبية والضوء المناسب لــها بالإضافــة إلــى الغــذاء المناسب عن طريق المواد العضوية الموجودة في مواد البناء .
- تناول (Lindborg) عام ٢٠٠٠م (٢) الضغوط الناشئة بفعل التمدد الحرارى بين كل بلورتين متجاورتين من الكالسيت المكون للرخام مما يسبب وجود شروخ دقيقة في التركيب البنسائي للرخام تؤدى إلى ضعفه وربما فقدانه القدرة على تحمل الأحمال الميكانيكية المؤثرة عليه .
- ذكر (Moroni) عام 7.00م عام 10.00م أن غاز ثانى أكسيد الكبريت 10.00 الملوث للجو يتفاعل في وجود غاز ثانى أكسيد النيتروجين 10.00م ع الأسطح الجبرية مكوناً ملح الجبس حيث يؤدى إلى تلف هـــذه الأسطح الحجرية .
- تناول (Pitzurra) عام ٢٠٠٠م (٥) الكائنات الحية الدقيقة وذكر أنها تستطيع الوصول إلى الجدران عن طريق الانتقال من الأجزاء السفلي والمداميك الملاصقة للتربة بواسطة المياه الأرضية التي ترتفع بالخاصية الشعرية داخل الجدران .
- أشار (Thomachot) عام ٢٠٠٠م (١) إلى تكوين طبقة سوداء على أسطح الآثار الحجرية في المدن الصناعية ذات مكونات مختلفة منها الجبس وأكاسيد الحديد والمواد الكربونية وقد يتراوح سمكها من ٨ ميكرون إلى ١٢ ميكرون .
- ذكر (عاشور) عام ٢٠٠٠م (٧) أن المشاكل التي تسببها التربة الانتفاخية للمنشآت تتوقف لحد كبير على اختلاف الضغوط تحت المبنى من مكان لآخر وهذا الاختلاف في الضغوط قد يحدث بسبب التوزيع غير المتساوى لمحتوى الرطوبة للتربة الحاملة للاساسات .

⁽¹⁾ Elizabith, A.B.: Characterization Of Surface Morphology Of Carbanate Stone And Its Effect On Surface Uptake Of SO2, In: Inter. Cong. Venice, 2000, P.303.

⁽²⁾ Ferone, C. And Pansini, M.: Preliminary Study On The Set Up Of Mortars Displaying Biocidal Activity In: Inter. Congr. Vence., 2000, P.371.

⁽³⁾ Lindborg, U. And Dunakin, R.C.: Thermal Stress And Weathering Of Carrara Pontelic And Ekeberg Marble, In: 9th Inter. Congr., Venice, 2000, P.109.

⁽⁴⁾ Moroni, B. And Poli, G.: Corrosion Of Limestione In Humid Air Containing Sulphur And Nitrogen Dioxides: Amodel Study, In: 9th Inter. Cong., Venice, 2000.P.370

⁽⁵⁾ Pitzurra, L. et al: Microbial Environmental Mortaring Of Stone Culture Heritage In: 9th Inter, Congr. Venice, 2000,P.483.

⁽⁶⁾ Thomachot, C. And Jeannette, D.: Petrophysical Properties Modification Of Strasbourg's Cathedral Sand Stone By Black Crusts In 9th: Inter. Cong. Venice, 2000, P.272.

مصطفى كمال عاشور: مشاكل التربة الانتفاخية تحت الأساسات، مجلة المهندسين العدد رقم ۵۳۷، ديسـمبر، (۷)

مصاده.

- أشار (Weber) عام ۲۰۰۰ م (۱) إلى أن من أهم مظاهر تلف المبانى الحجرية بفعل تبلور الأمـــلاح هـــو تزهـــر الأمـــلاح Efflorescence علـــى الســطح أو تـــآكل الســطح . Honey Combs عليا النحل Surface Erosion
- تناول (Zendri) عام ۲۰۰۰م (۲) ظاهرة التكثف وذكر أنها تحدث عندما تكون درجسة الحرارة لأسطح المآذن أقل من نقطة الندى Dew Point للهواء المحيط بالمآذن حيث يتكثف بخار الماء .
- ذكر (شحاتة) عام ٢٠٠٢ م (٢) أن أكاسيد النيتروجين تنبعث إلى الجو أما من مصادر طبيعية أو بفعل النشاطات البشرية المختلفة.

(٤) الدراسات التي تناولت طرق علاج وترميم وصيانة الآثار الحجرية

- ذكر (Clarke) عام ۱۹۷۲ م (٤) أنه عند استخدام رذاذ الماء في تنظيف الأسطح
- الحجرية يجب التحكم في كمية الماء المستخدمة بحيث تكون أقل ما يمكن وخاصة في حالة
 - الأحجار ذات المسامية المرتفعة .
- تناول (Desai) عام ۱۹۷۲ م (٥) طريقة العناصر المحددة Desai) عام ۱۹۷۲ م (٥) طريقة العناصر المحددة وفيها نقوم وذكر أن هذه الطريقة تستخدم لإجراء التحليل الانشائي للمباني الأثرية بعناصرها المختلفة وفيها نقوم بتقسيم المنشأ إلى وحدات صغيرة ومتساوية .
- أشار (Ashurst) عام ١٩٨٢ م (٢) إلى الاعتبارات التي تتبع عند اختيار طريقة للتنظيف ومنها أن تحافظ على طبقة الباتينا Patina ولا تسبب تكون مركبات ثانوية تسبب التلف فيما بعد والتحكم في سرعة التنظيف واستبعاد المواد غير المعروفة التركيب وإجراء اختبارات موضعية قبل التنظيف .
- ذكر (محمد رشاد الدين) عام ١٩٨٤م (٧) استخدام جهاز التيودوليت في قياس ميول المآذن حيــــث تعتمد هذه الطريقة على انطباق المحور الرأسي للعدسة الشيئية بتلسكوب التيودوليت وحــرف واجهــة المئذنة وهذا يعنى عدم وجود ميل وإن لم ينطبق دل ذلك على وجود ميل بالمئذنة .
- أشارت (شاهندة) عام ١٩٨٧ م (١) إلى أن مئذنة ايدمر الجامع البهلوان يعود تاريخ انشائها إلى قبل عام ٧٤٧ هـ / ١٣٤٦ م بواسطة الأمير بيدمر البدري .

⁽¹⁾ Weber, H. And Zinsmeister, K.: Conservation Of Natural Stone Germany, 2000, P.39.

⁽²⁾ Zendri, E. et al: Charachterization And Physio- Chemical Action Of Condensed Water On Limestone Surfaces In :9th Intern Ational Congr. Venice, 2000, P.647.

، م٢٠٠٢، تلوث الهواء ، القاتل الصامت وكيفية مواجهته ، مكتبة الدار العربية للكتاب ، القالم المحادة ، ٢٠٠٢م ، ٨٩٠٠م

⁽⁴⁾ Clarke, B. L.: Some Recent Research on Cleaning External Masonary in Great Britain, In: The treatment of Stone, Bologna, 1972, p. 12

⁽⁵⁾ Desai, C.S. and Adel, J.F.: International of The Finite Element Method, A numerical Method for Engineering Analysis, Van Nostrand Ltd, USA, 1972, p. 3-4

⁽⁶⁾ Ashurst , J.: Cleaning and Surface Repair , In: Conservation of Historic Stone Buildings and monuments , National Press , Washington D.C , 1982 , p. 278

 ⁽٧) محمد رشاد الدين مصطفى : المساحة الطبوغرافية والجيوديسية ، دار الراتب الجامعية ، ١٩٨٤ ، ص ٣٧

- ذكر (Oliver) عام ۱۹۸۸ م (۲) أن هناك طرق مختلفة لمعالجة الرطوبة ومنها طريقة العزل الفيزيائي والعزل الكهروأسموزي والعزل باستخدام نظام السيفونات والعزل الكيميائي باستخدام مسواد مانعة أو طاردة للماء .
- تناول (معاذ) عام ١٩٩١ م عملية الفك وإعادة البناء للمآذن الأثرية وأنه يعتبر حل استثنائي نلجأ إليه في حالة الضرورة القصوى مثل ميول المآذن بمقدار كبير يهدد بسقوطها وانهيارها.
- أشار (القصبي) عام ١٩٩٣ م (٢) إلى أساليب معالجة التربة ذات المشاكل ومنها التربة القابلة للانهيار والتربة القابلة للانهيار والتربة الطينية اللينة وتربة الردم .
- ذكر (Bertero) عام ١٩٩٣ م (٤) أن تدعيه الاساسات بواسطة الخوازية الأبرية Micropiles يقوم على أساس نقل أحمال المنشأ إلى طبقة الأرض القوية أسفل طبقات الردم.
- تناول (Fassina) عام ۱۹۹۳ م (۱۹۹۳ م ما ۱۹۹۳ م تعملية التنظيف وانها يجب أن تجرى بحرص حتى نتجنب حدوث تلف للأثر وذكر أنه من الممكن استخدام أكثر من طريقة للتنظيف حسب حالة كل جزء من الأثر .
- أشارت (Fatma) عام ۱۹۹۳ م (۱) إلى أن التحليل بتفلور الأشعة السينية يعتمد على إثارة الذرات المكونة للعناصر فتبعث أشعة خاصة أو مميزة لذرة العنصر حيث يميز كل عنصل بطول موجى خاص به يميزه عن غيره من العناصر.
- تناول (لمعى) عام ١٩٩٣ م (٧) الدراسة التاريخية الأثرية التى تجرى للآثار عند ترميمها وذكسر أن الهدف منها تحديد الظروف التاريخية التى بني فيها الأثر وتشمل تاريخ البناء واسم المنشئ والوظيفسة الأصلية للمبنى ومراحل تنفيذ مواد البناء الأصلية والعوامل المؤثرة على طرازه المعماري .
- ذكر (عبد الشافي) عام ١٩٩٣ م (١) أن رصد المياه الجوفية ومنسوبها يتم من خلال شبكة من البيزومترات التي توضع على أعماق مختلفة لرصد حركة المياه في الطبقات الطينية السطحية من جهة وكذلك حركة المياه الجوفية في الطبقات الرملية ذات العمق الأكبر.

⁽²⁾ Oliver, A.: Dampness In buildings, B. S. P, Professional Books, Oxford, London, 1988, p. 152

⁽٣) السيد عبد الفتاح القصبي : ميكانيكا التربة ، دار الكتب العلمية للطبع والنشر والتوزيع ، ١٩٩٣ ، ص ٦٧٥

⁽⁴⁾ Bertero, M.: Foundation Improvement by Jet Grouting of a Historical Building in Cervia, Italy, Experimental Investigation In: Arab Contractors Training Institute on Protection and Restoration of Islamic Monuments, May, 1993, p. 381

⁽⁵⁾ Fasina , V. General Criteria for the Cleaning of Stone : Theoretical Aspects Methodology of Application , In Stone Material in Monuments Diagnosis and Conservation , Second course , Crete, May , 1993

⁽⁶⁾ Fatma, M. Helmi ,Methodologies and scientific Investigation Techniques for study Treatment and Conservation of Stone Monuments, In: Stone Material in Monuments, Diagnosis and conservation, Second Course, Crete, 1993

 ⁽٧) صالح لمعى مصطفى : أسلوب إعداد مشروعات ترميم النراث المعماري الإسلامى ، معهد التدريب الفنسى والمسهني ،
 المقاولون الحرب ، فيراير ، ١٩٩٣ م

- أشار (Sherif) عام ١٩٩٤ م (٢) إلى ضرورة عمل النماذج الرياضية بالحاسب الآلي لدراسة الاتزان الانشائي للمآذن الأثرية تحت تأثير الأحمال المختلفة سواء الرأسية أو الأفقية وقام بعمل نموذجين لمئذنتين أثريتين قام بدراسة حالتهما هما مئذنة منجك اليوسفي كمثال لمآذن العصر المملوكي ومئذنة المسجد الحسيني كمثال لطراز المآذن في العصر العثماني .
- تناول (Crocci) عام ١٩٩٤ م (٢) التدعيم الانشائي للمآذن الأثرية وأنه في حالة وجود شرخ في بدن المئذنة يتم تحزيم وربط هذه الأجزاء بواسطة أحزمة معدنية Tie bars أو الكهابلات (Cables المصنوعة من الصلب غير القابل للصدا والذي يتميز بالمرونة المناسبة.
- أشار (رضوان) عام ١٩٩٤ م (٤) إلى طرق معالجة التربة القابلة للانهيار ومنها إزالة هذه الطبقات ثم ردمها مرة أخرى على هيئة طبقات وتدمك كل طبقة عند نسبة الرطوبة المثلى .
- ذكر (Fanfoni) عام ١٩٩٥م (٥) طريقة العزل الأفقي للجدران عن مصادر الرطوبة وأنها تتم عن طريق نشر الجدار نشرا أفقيا في اجزاء متتابعة مع وضع شرائح من مواد عازلة مثل البولي فينيل كلوريد (P.V.C)
- تناولت (Elizabeth) عام ۱۹۹۱م (٢) مادة MTMOS وارتباطها بالأسطح الحجرية عن طريق رابطة السيليكون والأكسجين عن Si-O-Si حيث ترتبط ذرات الاكسجين من المادة مع المواد السيليكاتية الموجودة ضمن تركيب الأحجار.
- أشارت (Fatma) عام ۱۹۹۸ م (۲) إلى امكانية استخدام الميكروسكوب الالكتروني الماسح) SEM) Scanning Electronic Microscope في تقييم مواد التقوية المستخدمه لمواد البناء من حيث توغلها وانتشارها وربطها بين الحبيبات المعالجة بها .
- ذكر (عاشور) عام ١٩٩٩ م (^) أن تثبيت التربة القابلة للإنهيار يتم بواسطة مواد مثبتة تعمــل علـــى تقوية الروابط بين حبيبات التربة أو ملء الفراغات بينها وهذه المواد غير متوفرة بشـــكل كبــير فـــى مصر.

⁽۱) عزت عبد الشافي : نحو صيانة بيئية السيليكاتية، متكاملة للأثار الإسلامية ، ندوة طرق حماية وترميم المنشآت ذات الطراز المعماري الاسلامي ، معهد التدريب الفني بالمقاولون العرب ، ١٩٩٣م، ص ٢

⁽²⁾ Sherif, A. Mourad and Ashraf, M.: Sesmic Risk Appraisal For Islamic Minarets, Facu of Eng. Dep., Cairo University, 1994, p. 9

⁽³⁾ Crocci, G.: Damages and Restoration of Monuments in Cairo, In: III Inter. Symposium of The Conservation of Monuments in The Mediterranean, Venice, 1994, p. 427

۷۳ مرو رضوان: المبادئ العلمية وأساسيات ميكانيكا التربة، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، ١٩٩٤، م ص ٧٣

⁽⁵⁾ Fanfoni , G.: The Italian, Egyptian Restoration Centers Work in The Mevlevi Comlex In Cairo, In: The Restoration and Conservation of Islamic Monuments in Egypt, The American Uni. In Cairo Press, 1995, p. 64

⁽⁶⁾ Elizabeth , G: The Effect of MTMOS Solutions In: 8th International Congress , Berlin , Germany , 1996 , p. 1246-1247

⁽⁷⁾ Fatma, M Helmi: The Role of Recent Techniques and Materials in Restoration and Conservation of Monuments, Training Institute, Arab Contractor co.,1998, p. 8

10 مصطفی کمال عاشور: حقن التربة بالأنابیب، دار النشر للجامعات، مصر، الطبعة الأولی، ۱۹۹۹، ص

- نتاول (Siano) عام ۲۰۰۰ م (۱) التنظيف بالليزر وذكر أن شعاع الليزر يعمل على حسرق وتفتيت التكلسات السطحية وطبقة السناج السوداء وتفجيرها بفعل الحرارة العالية الناتجة من امتصلص الشعاع المنبعث بعد الاحتراق الكامل للقشرة الصلبة.
- أشار (Seidel) عام ۲۰۰۰ م (۲) إلى ليزر الياج Yag Laser وأنه يعطي بنضات المراء بطيول موجي يبلغ ١٠٠١ علم من الأشعة تحت الحمراء بطيول موجي يبلغ ١٠٠١ متر).
- ذكر (كمال) عام ٢٠٠٠ م (٢) أن التربة ذات الطبيعة الضعيفة قد يتغير سلوكها وخواصها بتغير محتوى الرطوبة ومن هذه الأنواع على سبيل المثال التربة القابلة للانهيار والتربة القابلة للانتفاش.
- تناول (Norman) عام ۲۰۰۰ م (٤) مركب سيليكات الايثيل وأن الحصول عليه يتم من خلل تفاعل حمض السيليسيك (OH) عام Si(OH) مع الكحول الايثيلي حيث ينتج مركب سيليكات الايثيل Si(OC₂H₅)
- تناول (Vicine) عام ۲۰۰۰ م (۱۰۰ مرکبات الأکريليك وذکر أشهر أنواعها المتاحــة تجاريــا وهى مرکبات البارالويد Paraloid B44 البــارالويد ب ۱۹۲ Paraloid B72 ۷۲ بارالويد ب ۱۹۲ Paraloid B72 ۷۲
- أشار (Weber) عام ۲۰۰۰ م (۱) إلى أن الأسطح المحبة للماء تستطيع البلسل وامتصاص الماء حيث تكون زاوية التماس بين السائل (الماء) وسطح الحجر تساوى صفر ($\theta = 0$)
- ذكر (عباس) عام ۲۰۰۰ م (۲) امكاينة تقوية الاساسات باستخدام الخوازية الابرية ذكر (عباس) عام Micro Piles وذكر أن الخوازيق الأبرية ذات الضغط المنخفض يكون ضغط الحقن بها من ۲-۰ بار.

Siano , S. et al: Integration of Laser with Conventional Techniques in Marble Restoration ,
 In: 9th International Congress On Deterioration and Conservation of Stone , Venice , 2000 ,
 p. 569

⁽²⁾ Siedle, H.: Results of Laser Cleaning Encrusted Oolithic Limestone of Angel Sculptures From The cologne Cathedral, In: 9th International and Congress On deterioration Conservation of Stone, Venice, 2000, p. 585

⁽٣) منير محمد كمال : أشكال العيوب بالمباني الأثرية وأسبابها ، دورة تحليل وتقويم المبانى القديمة والأثرية وطرق ترميمها ، معهد التدريب الفنى ، المقالون العرب ، فيراير ، ٢٠٠٠م، ص٧ .

⁽⁴⁾ Norman, R. W.: Development and Assessment of a Conversion Treatment for Calcareous Stone. In: 9th International Congress On Deterioration and Conservation of Stone, Venice, 2000, p. 422

⁽⁵⁾ Vicini, S.: Chemistry for Conservation Culture Heritage: Application of In Situ Polymerization for the Consolidation and Protection, In: 9th International Congress On Deterioration and Conservation of Stone, Venice, 2000, p. 421

⁽⁶⁾ Weber , H. and Zinsmeister , K.: Conservation of natural Stone , Expert Verlag , Germany, 2000 , p. 34

 ⁽٧) عبد المجید عباس : حالات در اسنیة لترمیم الآثار ، ندوة تحلیل وتقویم المبانی القدیمة والأثریة وطرق ترمیمها ، معسهد
 التدریب الفنی ، المقاولون العرب ، فبرایر ۲۰۰۰ م ، ص ٣

- تتاول (عاشور) عام ۲۰۰۰ م (۱) معالجة التربة القابلة للانتفاش وذلك بسالاحلال Replacement سواء الكلى أو الجزئي للتربة حيث يتم استبدالها بتربة أخرى غير تمدية .
- أشار (Cooper) عام ۲۰۰۱ م (۲) إلى أن عملية إصدار شعاع الليزر في شكل نبضات يمكن التحكم فيه بسهوله حيث تتكون كل طلقة من النبضات من كمية محددة متكررة من الطاقة .
- أشار (Tomanek) عام ۲۰۰۲ م (۳) إلى أن المقويات العضوية تستخدم لتقوية الأحجار في صورة Polymers أي بوليمرات ناتجة من اتحاد جزيئين أو أكثر لنفس المركب أو لجزئيات مختلفة Co-Polymers أو في صورة Monomers أي جزئيات أحادية ذات وزن جزيئي صغير .
- ف ذكر (الشاذلي) عام ٢٠٠٣ م (i) أن التحليل بواسطة حبود الأشعة السينية يتم طبقاً لقانون براج (الشاذلي) عام ٢٠٠٣ م (i) وبمعرفة شدة الإنعاكسات Intensity وزوايا الإنعكس i 0 وبمعرفة شدة الإنعاكسات النامطحات الذرية (i 1) وبالرجوع من نمط حبود الأشعة السينية ، يمكن تحديد المسافات البينية بين المسطحات الذرية (i 2) وبالرجوع إلى كروت الأشعة السينية i 4 ASTM Cards بمكن التعرف على المركب أو المركبات المكونسة للعينة .
- تتاول (EII-Mofty) عام ۲۰۰۳ م^(۰) استخدام ماء الجير (هيدروكسيد الكالسيوم) فـــى تقويــة الأحجار الجيرية حيث قام بدراسة عمليــة تكويــن بلــورات مــن معــدن الكالســيت (كربونــات الكالسيوم، CaCO₃) بين حبيبات الحجر الجييرى لتعويض المادة الرابطة المفقــودة وبالتــالى تقويــة الأحجار الجيرية الضعيفة .

(3) Tomanek, A.: Silicons and Industry, Munich, Hanser, Second ed, 2002, P.130.

^{- (}۱) مصطفى كمال عاشور : مشاكل النربة الانتفاخية تحت الأساسات ، (۱) مجلة المهندسين ، نقابة المهندسين ، العدد ٣٧٥ ديسمبر ٢٠٠٠ م ، ص ١٨-١٩

⁽²⁾ Cooper, M.: Laser Cleaning, London, Second Ed, 2001, p.32

⁽٤) عبد الفتاح أحمد الشاذلي : فيزياء الجوامد ، الجزء الأول ، الدار العربية للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، ٣٠٠٣م ، ص٧٠٠

⁽⁵⁾ El-Mofty, S.E.: Growth And Formation of New Crystals on Ancient Stone And Mortar Mixes, Journal of The Egyptian Society of Engineers, Vol.42, Issue No.1, 2003, pp.34-36

العدف من الرسالة

تهدف الرسالة إلى دراسة علاج وترميم المآذن الأثرية وصيانتها من التلف وتعد المآذن من أهم عناصر العمارة الإسلامية ، وقد ظفرت مصر بمجموعة كبيرة ونادرة من المآذن الأثرية التى تعرضت تداعيات الزمن وعوامل التلف بمظاهرها المختلفة مما يؤثر على إتزانها والذى قد يؤدى إلى ميلها أو إنهيارها بشكل جزئى أو كلى.

ونظراً لتنوع طرز هذه المآذن الأثرية واختلاف مظاهر تلفها وتدهورها وبسبب عدم وجود دراسة متخصصة تتناول دراسة علاج وترميم وصيانة المآذن الأثرية لذلك فقد تم اختيارها موضوعاً للرسالة التسبى سنتناول دراسة نشأة المآذن الأثرية وتطورها المعمارى خلال العصور الإسلامية المختلفة والنظلام الإنشائي لها والعناصر المعمارية المكونة لها وكذلك دراسة مواد بناءها من أحجار جيرية ورخام لصنع أعمدة الجوسيق وطوب محروق (آجر) وأخشاب لعمل شرفات المآذن ومونات.

كما سنتضمن الرسالة دراسة مظاهر التلف للمآذن الأثرية والعوامل المؤدية لسهذا التلف من عوامل فيزيوكيميائية ونشمل التغيرات في درجات الحرارة والرطوبة النسبية والمياه الأرضية والأمطار والأملاح والرياح والتلوث الجوى إلى جانب تلف التربة والأساسات والتداعيات الإنشائية الناتجة عنها وكذلك الاجهادات التي تتعرض لها المآذن بفعل الأحمال الرأسية المؤثرة عليها من أحمال دائمة وحيه وأحمال أفقية متمثلة في أحمال الرياح والزلازل إلى جانب التلف البيولوجي والبشرى.

كما سنتناول الرسالة دراسة طرق علاج وترميم وصيانة المأذن الأثرية وتشمل القيام بالدراسات للوضع الراهن للمآذن الأثرية من تسجيل وتوثيق أثرى ومعمارى ورصد مساحى لتحديد مدى إنزانها وإجراء الفحوص والتحاليل اللازمة لمواد البناء المستخدمة ودراسات التربة والاساسات والتحليل الانشسائى للمآذن باستخدام الحاسب الآلى عن طريق عمل نماذج رياضية ثم القيام بعمليات الترميم الانشائى والمعمارى والدقيق للمآذن الأثرية .

وستتضمن الرسالة التطبيق العملى لعلاج وترميم وصيانة مئذنة يشبك من مهدى بمسجد الإمام الليث ، أثر رقم (٢٨٦) بمنطقة عين الصيرة وستختتم الرسالة بمناقشة النتائج المستخلصة وذكر التوصيات التي ينصبح بتطبيقها لصيانة المآذن الأثرية من التلف .

الفصل الأول دراسة أصل ونشأة المآذن الأثرية وتطورها المعماري

أطلق على المكان الذي بناه المسلمون في مساجدهم ليرفع المؤذن فيه الآذان العديد مسن الكلمسات منها المئذنة والصومعة والمنارة ، وقد تعددت الآراء حول الأصل المعماري للمآذن الأثرية في مصر ، كما ظهرت طرز متعددة للمآذن الأثرية في مصر خلال العصور الإسلامية المختلفة وكذلك تميزت المآذن الأثرية بنظام إنشائي خاص مسن حيث موقع المئذنة بالنسبة للمنشأ الأثرى وكذلك العناصر المكونة لها والتي اشتملت على بعض الاختلافات خسلال العصور الإسلامية المختلفة وتتوعت كذلك أساليب زخرفة المآذن الأثرية .

The Names Of The Minaret أولاً: الأسماء التي أطلقت على المئذنة

أطلق على المكان المخصص لرفع الآذان ثلاثة أسماء هي الصومعة والمنارة والمئذنة (١).

إ ــ الصومعة

أطلقت كلمة صومعة علي المئذنة ولعل إطلاق هذا الاسم علي المئذنة يرجع إلى أن المآذن الأولى سواء في مصر أو الشام أو الأندلس كانت تتخذ شكلا مربعا يشبه أبراج الزهاد في سوريا والتي كانت تسمي بالصوامع $^{(7)}$ وقد أشلر المؤرخ المسعودي بأن الصوامع الموجودة باركان المعبد الروماني بدمشق والذي أقام الوليد بن عبد الملك مسجده (سنة $^{(7)}$ كما ذكر المقريزي أن الخليفة معاوية بن أبى سفيان مؤسس الدولة الأموية قد أمر والي مصر مسلمة بن مخلد ببناء صوامع للآذان في جامع عمرو بن العاص (عام $^{(7)}$ وكانت أربع صوامع عبارة عن أبراج صغيرة مربعة $^{(9)}$ وقد قام جاستون فييت بدراسة كلمة صومعة ويعتقد أنها تطلق علي مئذنة ذات شكل مربع $^{(7)}$ وكلمة صومعة مشتقة من الفعل صومع، وصومع البناء تعنى أقام البناء عاليسا $^{(Y)}$ ولذلك نستطيع القول أن المآذن الأولي التي شيدها المسلمون وأطلقوا عليها "صوامع" كانت أبراجا مربعة علي نمط أبسراج الكنائس السورية وأن هذا الطراز السوري للمآذن انتقل من سوريا إلى مصر وبلاد المغرب والأندلس ثم أتيسح لسه البقاء في غرب العالم الإسلامي و لا يزال هو الطراز السائد فيه $^{(N)}$.

⁽¹⁾ Abd El-Aty, Y.Y. A.: Structural Analysis Of Historical Masonary Islamic Buildings Using Computer Numerical Modelling Techniques With An Application On Prince Sarghatmash School In Cairo, Master, Conservation Department, Faculty Of Archaeology, Cairo Uni., 1999, P. 27

⁽٢) السيد عبد العزيز سالم: المأذن المصرية ، نظرة عامة عن اصلها وتطورها منذ الفتح العربي حتى الفتح العثمــاني ، موسســة شباب الجامعة للطباعة والنشر ، ١٩٥٩م ، ص ٣

⁽٣) منظمة العواصم والمدن الإسلامية : أسس التصميم المعماري والتخطيط الحضري في العصور الإسلامية المختلفة ، دراسة تحليلية على مدينة القاهرة ، ١٩٩٠م ، ص ٤٤٨

⁽٤) صالح لمعي مصطفي : التراث المعماري الإسلامي في مصر، دار النهضة العربية، بيروت ، طبعة أولي ، ١٩٨٤م، ص٣٠

⁽٥) طه الولي : المساجد في الإسلام ، دار العلم للملابين ، بيروت ، طبعة أولي ، ١٩٨٨م ، ص ٢٥٢

⁽٦) السيد عبد العزيز سالم ، مرجع سابق ، ١٩٥٩م ، ص ٣

⁽V) منظمة العواصم والمدن الإسلامية : مرجع سابق ، ١٩٩٠ ، ص ٤٤٨

⁽٨) زكي محمد حسن : تطور المأذن ، مجلة الكتاب ، سبتمبر ، ١٩٤٦م ، ص ٧١٨

ب المنارة

أطلقت كلمة "منارة" أو "منار" علي المئذنة وكلمة منار مشتقة من فعل (أنار) بمعني أشعل وأضاء وبالتالي فإن كلمة منار (الجمع منائر) تعني المكان الذي ينبعث منه النور أو تشتعل فيه النار (۱) كما تعني المنارة البرج العالي السندي توضع بأعلاه الإشارات الضوئية من اجل هداية السفن في البحر أو القوافل في البر (۲) وتطلق كلمة منسارة على المئذنة مهما كان شكلها أما الصومعة فتتفق والمنارة في نفس هذا المعني ولكنها مئذنة يغلب عليها الشكل المربع ولا تختلفان إلا في درجة الارتفاع وفي أن الصومعة يمكن أن تطلق علي مئذنة المسجد كما يمكن أن تطلق علي بسرج الكنبسة (۲).

ويمكن تلخيص معانى كلمة منارة أو مناز كالتالي :

- ١- المنارة: موضع النور، أو المسرجة التي تستعمل للإضاءة.
- ٢- المنارة: العلامة أو الإشارة التي توضيع بين مكانين لتعيين الحدود أو اتجاه الطريق.
- ٣- المنارة: المصباح الذي يستنير به رهبان النصاري ويضعونه في المشكاة داخل الدير أو الكنيسة .
- ٤- المنارة: البرج العالى حيث توضع النيران عند الضرورة لتبليغ الأخبار المتعلقة بتحركات العدو لاتخاذ
 الحبطة منه .
- المنارة: البرج العالى الذى توضع بأعلاه الإشارات الضوئية من أجل هداية السفن فى البحر أو القوافل فــــى
 البر . وهو ما يسمى أيضاً "الفنار".
- ٦- وأخيراً المنارة بمعنى المئذنة في المسجد حيث يصعد المؤذن ليرفع الأذان وهذا المعنى الأخير هو المقصود
 في هذه الدراسة (1).

جـ - المئذنة

اشتق لفظ مئذنة من الغاية الوظيفية لها والتي تتمثل في إعلان المؤذن عن وقت الصلاة بأداء الآذان وتعني المكان الذي ينطلق منه صوت المؤذن ويري (Hassaid) أن اسم المئذنة أطلق علي برج المسجد عندما اخد شكال المئذنة (٥) الصومعة الأولى في التطور إلى الشكل المألوف للمئذنة (٥)

ثانياً : نشأة المآذن الأثرية وبداية ظهورها في العمارة الإسلامية

The Birth of the Archaeological Minarets and Their First Appearance in the Islamic Architecture

لم تكن المئذنة معروفة في أيام النبي فلف ففي بداية الإسلام كان يدعي للصلاة بدون آذان وقد كان بلال أول من أمره الرسول فلف للدعوة للصلاة من اعلي سطح مجاور للمسجد ، وأحيانا كان يؤذن من فوق سور المدينة (٦) وقد أورد

⁽١) زكي محمد حسن : نطور المأذن ، مجلة الكتاب ، سبتمبر ، ١٩٤٦م ، ص ٧١٨

⁽٢) طه الولى : مرجع سابق ، ١٩٨٨م ، ص ٢٤٧

⁽٣) ابن جبير الأندلسي (أبو الحسن محمد بن أحمد) : رحلة ابن جبير ، نشر وليام رايت ، ليدن ، ١٩٠٧م ، ص ٣٣٣

⁽٤) طه الولى : المساجد في الإسلام ، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٨٨، ص٢٤٧-٢٤٨

⁽⁵⁾ Hassaid, S.: The Sultan's Turrels, Cairo, 1939, P.16

⁽٦) كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية في مصر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الطبعة الرابعة ، ١٩٩١م ، ص ١٩٤

بعض المؤرخين أن بناء المآذن كان زمن سيدنا عثمان بن عفان حيث يذكر المرورخ "يحيى بن الحسين" (١) "ومن مآثر عثمان بن عفان بناء المنارات (المآذن) للآذان وكانت في زمانه مربعة الشكل"، ويذكر المؤرخ "البلاذري" أن مئذنة جامع البصرة بالعراق هي اقدم المآذن في العمارة الإسلامية وأنشأها زياد بن أبيه والى العراق من قبل معاوية بن أبي سفيان (٢) وقد بناها من الحجر وكان ذلك عام ٥٥هـ / ٦٦٥م(٢) ، ويري "شـــافعي" عدم التشكيك في رواية "البلاذري" عن بناء زياد بن أبيه لمئذنة جامع البصرة وخاصة أن تاريخ البناء يتفق مع أمر معاوية بن أبي سفيان لمسلمة بن مخلد ببناء الصوامع (المآذن) لجامع عمرو بن العاص بالفسطاط عـــام ٥٣هـــ/ ٦٧٣م ، وبذلك يكون الفرق بينهما تاريخيا لا يزيد على ثمانية أعوام (٤) ويذكر "شافعي" أيضا تأكيد المــورخ "ابـن دقماق" وكذلك "المقريزي" نقلا عن غيرهم من المؤرخين بناء أربع مآذن في الأركان الأربعة لجامع عمرو بن العاص بالفسطاط لغرض الآذان وذلك عام ٥٣هـ/ ٢٧٣م وذلك أيام مسلمة بن مخلد الذي تولى حكم مصر فسسترة طويلة ما بين عام (٤٧هــ - ٦٦٧هـ / ٢٦٦م - ١٨١م) (٥)، ويري "عبد الجواد"(١) أن المآذن ظهرت لأول مرة في العمارة الإسلامية في دمشق بسوريا حيث أذن الصلاة من أبراج المعبد القديم الذي أقيم على أنقاضه فيما بعد المسجد الأموى الذي شيده الوليد بن عبد الملك عام (٩٦هـ/ ١٥٧م) ويذكر "ابن الفقيه" في كتابه الذي ألفــه عــام (٢٩١هـ / ٩٠٣م) أن المآذن الموجودة بجامع دمشق كانت في الأصل أبراجا للمراقبة أيام الروم وأن الوليد بن عبد الملك تركها على حالتها عندما شيد منطقة المعبد كلها جامعا ويري "شافعي" أن هذه الصوامع (الأبراج) تركت على حالتها لأنها كانت تصلح أن تكون قواعد بنيت فوقها منارات أو مآذن عالية وروعي أن تكون في الجسز ، الأعلس منها شرفة تتيح للمؤذن أن يتحرك فيها وينادي منها للصلاة وأغلب الظن أن تكون هذه المآذن قد تهدمت بفعل الزلازل التي تسبب هدم المآذن بأكملها أو بعض أطرافها العليا ويدعم هذا الرأي أن المئذنتين الحاليتين في جـــامع دمشق واللتين ترتفعان فوق الصومعتين (البرجين) القديمتين في الجهتين الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية قد شيدتا في العصور الوسطى ثم أعيد بناء الأطراف العلبا لهما في عصور تالية بعد سقوطهما بفعل الزلازل^(٧) وقد تأثر بهذه المآذن تصميم المآذن في شمال أفريقيا والأندلس فكانت على شكل أبراج مربعة كما في مسجد القيروان (الفترة ما بين ١٠٥هـ إلى ١٠٩هـ) ، شكل رقم (١) وتنوعت أشكالها في مختلف بقاع العالم الإسلامي فبينما ظهرت المئذنة الملوية في سامراء بالعراق شكل رقم (٢) ظهرت المآذن كالفنارات في إيران والهند واتخذت أشكالا مختلفة القيروان التي يرجع تاريخها إلى الفترة ما بين (عام ١٠٥هـ ١٠٩هـ / ٢٢٤م - ٢٢٨م) على أساس الأدلـة

⁽۱) مصطفى شيحه : الأثار الإسلامية في مصر من الفتح العربي حتى نهاية العصر الأيوبي ، مكتبة النهضة المصريسة ، الطبعة الأولى ، ۱۹۹۲م ، ص ۳۸ نقلا عن : يحي بن الحسين : غابة الأماني في أخبار القطر اليماني ، تحقيق د/سعيد عاشور ،الجزء الأولى ، ص ۸۹

⁽٢) مصطفى شيحه : مرجع سابق ، ١٩٩٢، ص ٣٨ -٣٩

⁽٣) منظمة العواصم والمدن الإسلامية : مرجع سابق ، ١٩٩٠ ، ص ٤٤٨

⁽٤) فريد شافعي : العمارة العربية في مصر الإسلامية ، المجلد الأول ، عصر الولاة ، الهيئة المصرية العامــة للكتــاب ، ١٩٩٤م، ص ٢٢٨ – ٢٣٩

⁽٥) فريد شافعى : المرجع السابق ، ص ٦٣٧ نقلا عن : ابن دقماق ، الجزء الرابع ، ص٦٢ - ص٦٣ ، المقريزي ، الجزء الشاني ، ص ٢٤٨ - ص ٢٤٨

⁽٦) توفيق أحمد عبد الجواد : العمارة الإسلامية ، فكر وحضارة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٨٧م ، ص١٠٢٠

⁽٧) فريد شافعي : مرجع سابق ، ١٩٩٤ م، ص ٦٣٧ -٦٣٨

⁽٨) كمال الدين سامح : مرجع سابق ، ١٩٩١م ، ص ١٩٤

التاريخية أو إلى عام ($171 \, a=/770$ م) على أساس الأدلة المعمارية ($^{(1)}$ وهي في الحالة الأولى تعتبر اقدم مثل باق للمآذن (حسب هذا الرأي) وفي الحالة الثانية تعد ثاني الأمثلة الباقية إذ تسبقها مئذنة (منارة) قصر الحير الشرقي في منطقة الشام التي تؤرخ بحوالي عام $^{(7)}$ هـ $^{(7)}$. ويوضح جدول رقم ($^{(1)}$) الآراء المختلفة التي تناولت اقدم مئذنة باقية في العمارة الإسلامية مرتبة طبقا لتسلسلها التاريخي .

جدول رقم (١) يوضح الآراء المختلفة لأقدم مئذنة باقية في العمارة الإسلامية مرتبة تاريخيا

المنشيئ	المكان	التاريخ	م
زياد بن أبيـــه والـــي	مئذنة جامع البصرة بالعراق	030-10179	١
العراق			
مسلمة بن مخلد	المآذن الأربعة بجامع عمـــرو بــن	٣٥هـ / ٣٧٣ م	۲
	العاص بالفسطاط بمصر		
الوليد بن عبد الملك	مئذنة الجامع الأموي بدمشق بسوريا	٢٩٨_ / ٥١٧م	٣
بشر بن صقوان	مئذنة جامع القيروان بتونس	٥٠١هـ - ١٠٩هـ / ١٢٧م - ٢٧٨م	٤
هشام بن عبد الملك	مئذنة قصر الحير الشرقي في منطقة	۱۱۰هـ/ ۲۳۰م	٥
	الشام		

(عمل الباحث)

ثالثاً: الأغراض الوظيفية للمآذن الأثرية

The Functions of the Archaeological Minarets

إلى جانب الغرض الرئيسي الذي استخدمت فيه المآذن الأثرية وهو رفع الآذان للإعلان عن قدوم وقت الصلاة فقد استخدمت المآذن في أغراض أخرى منها:

- الإعلان عن حالات الوفاة التي تحدث في المدن الإسلامية للشخصيات الهامة.
- إنشاد الابتهالات الدينية من فوقها في بعض المناسبات الدينية خاصة في شهر رمضان المعظم.
 - يقوم المؤذن بالدعاء من فوقها للسلطان والجنود خاصة قبل الحروب.
 - كان يوضع فوق قمتها وحدات إضاءة لتكون نقطة إرشاد في المدينة أو في الطرق.
- كان يتم تزينيها بالفوانيس واللمبات للإضاءة خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية المختلفة (٢).
- استخدامها في بعض الأحوال كنقاط مراقبة حربية تعطي إشارات الخطر للحصون الحربية فتغلق أبوابها ،
 كما كان يحدث في مئذنه جامع الجيوشي بمصر الفاطمية ومثلها كثير في كل من قنا واسنا⁽¹⁾.

⁽١) مصطفى عبد الله شيحه: مرجع سابق ١٩٩٢، ص ٣٩

⁽٢) فريد شافعي : مرجع سابق ، ١٩٩٤م ، ص ١٤٠

⁽³⁾ Abd El-Aty, Y. Y. A.: Op. Cit., 1999, P.27

⁽٤) حسني نويصس : العمارة الإسلامية في مصر في عصر الايوبيبين والمماليك ، مكتبة زهراء الشرق، ١٩٩٦م ، ص١٥٥

رابعاً: الأصل المعماري للمآذن الأثرية في مصر

The Architectural Origin of the Archaeological Minarets in Egypt

لقد حاولت بعض الدراسات الربط بين المئذنة المصرية ومنارة الإسكندرية حيث يوجد بعض الشبه بين التكوين المعماري لمنارة الإسكندرية شكل رقم (٣) ومآذن القرن الرابع عشر الميلادي(١) وقد أنشات منارة الإسكندرية شرقى جزيرة فاروس ووضع أساسها بطلميوس الأول سنة ٢٩٧ ق.م وأتمها بطلميوس الثاني ٢٨٠ - ٢٩٧ ق. م وبناها المهندس سوستر اتوس ، وكانت تتألف من ثلاثة أقسام يعلوها مصباح ويحيط بالقسم الأول سمور عريمض ارتفاعه نحو ١٢ ذراعا (٦,٩٦ م) وكان القسم الأول مربع القطاع والثاني ثماني والثالث أسطواني يعلوه المصباح ولقد سقط الجزء العلوي للمنارة سنة ١٨٠هـ / ٧٩٦م اثر زلزال شديد حتى رممها أحمد بن طولون وجعل فـــى أعلاها قبة خشبية تهدمت بفعل الرياح وبعد ذلك تدهورت حالة المنارة عبر السنين حتى تهدمت في عصر الناصر محمد بن قلاوون (٢) ، وقد ذكر "بتلر" بعد قراءته لوصف "عبد اللطيف البغدادي" لمنارة الإسكندرية التي كانت قائمة في عصره (عام ٢٠٠ م) أن نظام المنارة يتفق على حد قوله مع نظام المئذنة إذ تتألف من أربيع طوابق الأول مربع والثاني مثمن والثالث مستدير والرابع جوسق * مقبي (٢) وقد لاحظ "بتلر" وقتئذ أن وصعف (عبد اللطيف البغدادي) للمناره يمكن أن ينطبق على أي مئذنة مقسمة لأربع أجزاء ولا تختلف عنها إلا فسى الارتفاع الشاهق للمناره(1) ولكن نظرية "بنلر" لم تزد على أن تكون مجرد ملاحظة ولم تتبعها أية محاولة لتأييدها بإثبات مادي(٥) وقد عارض "كريزويل" نظرية اخذ المآذن المصرية من مناره الإسكندرية ورتب المآذن ترتيبا تاريخيا وخرج من ذلك بنتيجة هامة أن المآذن التي يتعاقب فيها الطابق المربع والمثمن فالمستدير هي اندر أنواع المآذن وأن مـــآذن هــذا النوع قد تطورت بالتدريج ولا علاقة لها بمنار الإسكندرية وأول هذه المآذن هي مئذنة سللر وسلنجر الجلولي (٧٠٣هـ / ٣٠٣م) (١) شكل رقم (٤) ولوحة رقم (١) ، كما أن طول الزمن بين تاريخ إنشاء منسارة الإسكندرية والمآذن المصرية والذي يبلغ حوالي ستة قرون يؤكد انه من غير الطبيعي أن يكون هناك تأثير لمنارة الإسكندرية على التكوين المعماري للمآذن المصرية (٧) وبذلك يمكننا القول أن المآذن المصرية قد تطورت تطورا طبيعيا بالتدريج حيث لم يكن لها في البداية أسلوب محلى خاص وقد كان أول العهد بالمآذن في مصـر عـام (٥٣هــ/ ٦٧٣م) في جامع عمرو بن العاص في الفسطاط حيث لم يكن لهذا الجامع في البداية مئذنة وكان استخدام الناقوس قائما عند صلاة الفجر حتى عام ٥٣هـ/٦٧٣م إلى أن أمر معاوية واليه على مصر مسلمة بـن مخلـد أن بينـي صوامع (مآذن) للآذان فبني مسلمة أربع صوامع في جامع عمرو بن العاص في أركانه الأربعة (٨) وظلت المأذن المصرية خاضعة للتأثيرات الفنية الوافدة زمنا طويلا حتى أتيح لها أن تتحرر من هذه التأثيرات التي وفدت من سوريا والمغرب حينا ومن العراق وفارس حينا آخر وتغلغلت في النظام المعماري للمأنن في مصر ومع ذلك فقــــد

⁽١) منظمة العواصم والمدن الإسلامية: مرجع سابق، ١٩٩٠م، ص ٤٤٨

⁽٢) جيلان عباس: آثار مصر القديمة في كتابات الرحالة العرب والأجانب، الدار المصرية اللبنانية، ١٩٩٢م، ص ١١١

^{*} الجوسق : منطقة مكونة من عدة أعمدة غالباً ثمانية تحمل الجزء العلوى من المئذنة المشكل على هيئة غطاء "قلة الشرب"

⁽³⁾ Creswel (K.A.C): The Evolution Of The Minaret, 1926, P.8

⁽٤) السيد عبد العزيز سالم: مرجع سابق ، ١٩٥٩م ، ص٧

⁽⁵⁾ Hassaid, S.; Op. Cit., 1939, P. 15

⁽⁶⁾ Creswell (K.A.C): Op. Cit., 1926, P.9

⁽Y) صالح لمعى : مرجع سابق ، ١٩٨٤ م ، ص ٣٠

⁽⁸⁾ Rivoria, G.T.: Moslem Architecture, Its Origins And Development, Oxford, 1923, P.92

اتخذت المآذن التي أقيمت في مصر منذ العصر الفاطمي طرازا اخذ يبرز شيئا فشيئا في الوقت الذي استمرت فيه التأثيرات الفنية الوافدة إلى أن أخذت المآذن أخيرا صورتها المصرية الصميمة(١).

خامساً : النظام الإنشائي للمآذن الأثرية والعناصر الكونة لها

The Structural System of the Archaeological Minarets and Their Elements

يشتمل النظام الإنشائي للمآذن الأثرية على موقع المئذنة بالنسبة للمنشأ الأثرى وكذلك طبيعتها من حيــــث اتصالها اتصال مباشر بالمنشأ الأثرى ووجودها ضمن التكوين المعماري أو انفصالها عنه ووجودها مستقلة عـن المنشـــأ الأثرى إلى جانب العناصر المكونة للمآذن الأثرية وتطورها خلال العصور الإسلامية.

أ ـ موقع المئذنة بالنسبة للمنشأ الأثرى

بنيت مآذن مسلمة بن مخلد الأنصاري في سنة (0هـ 0هـ 0 في الأركان الأربعة لجامع عمرو بن العاص وذلك لمتانة الأساس في هذه المواضع ، وكانت توضع المئذنة ضمن وحدات المنشأ المكونة للواجهة الرئيسية التي يشرف خلالها المنشأ علي الشارع الرئيسي وفي بعض الأحيان استغل سمك الجدران الخارجية للمنشأ نتيجة محاوله التوفيق بين اتجاه الشارع واتجاه القبلة وتشكيله مساحة منتظمة من الداخل للمنشأ كأساس للمئذنة ويزيد من متانة هذا الأساس أنه عادة ما يكون عند التقاء جدار الواجهة في أكبر سمك له مع الجدار العمودي عليه 0 وبالنسبة لموقع المنذنة من المنشأ خلال العصور الإسلامية المختلفة فنجد في العصر الطولوني أن المثل الوحيد الباقي هو مئذنة جامع أحمد بن طولون لوحة رقم (0) وتقع بالزيادة الشمالية الغربية للجامع مستقلة وغير متصلة بمباني الجامع وفي العصر الفاطمي وجدت المئذنة فوق المدخل 00 ومئذنة جامع الأقمر (01 مؤكدة بذلك موقعه كما في مئذنة مستحد الجيوشي (01 مؤلدة بالإعامة من جهة المدخل وذلك لتحقيق التماثل والتوازن للمبني وخاصة أنه بالجهة المقابلة للمئذنتين توجد قبتان بالإضافة القبة الموجودة أمام المحراب 00.

وخلال العصر الأيوبي وضعت بعض المآذن فوق المدخل (١) وتعتبر مئذنة مدرسة الصـــالح نجم الدين أيـوب (٠٤ هـ – ١٤٢هـ / ١٢٤٢م – ١٢٤٢م) لوحة رقم (٦) لموذجا لمآذن هذا العصر والذي تقع فيه المئذنة فــوق مدخل المدرسة (١) وقد تم ربط واجهتى مدرسة الصالح نجم الدين أيوب اليمنى واليسرى وجعل المدخل فى الوســط تعلوه المئذنة التى قامت بربط أجزاء المدرسة لإضفاء نوع من الإبهار والأثراء الزخرفى للواجهة وتوجيه الأنظــار لأهمية المدرسة وقد أثرت بعد ذلك فى خانقاه بيبرس الجاشنكير (٥٠ هـ – ٥٠ هـ / ١٣٠٦م – ١٣٠١م) بشــارع الجمالية ، أما خلال العصر المملوكي البحري والعصر المملوكي الجركسي فقد وضعت المئذنـــة علــي الواجهــة الرئيسية بجوار المدخل (١٩ بينما في العصر العثماني فقد وجدت المئذنة في أغلب الأحوال في أركان المنشأ الأثرى (١٩ .

⁽١) السيد عبد العزيز سالم: مرجع سابق ، ١٩٥٩م ، ص ١١

⁽٢) عبد الله كامل موسى: تطور المنذنة المصرية بمدينة القاهرة من الفتح العربي وحتى نهاية العصر المملوكي ، دراسة معماريسة زخرفية مقارنة مع مآذن العالم الإسلامي ، رسالة دكتوراه ، قسم الآثار الإسلامية ، كلية الآثار ، جامعـــة القـــاهرة ، ١٩٩٤م، ص ٥٣٩

⁽³⁾ Abd El-Aty, Y. Y. A.: Op. Cit., 1999, P.30

⁽٤) منظمة العواصم والمدن الإسلامية : مرجع سابق ، ١٩٩٠ ، ص ٤٤٨ - ص٤٤٩


⁽٥) صالح لمعى مصطفى : مرجع سابق ، ١٩٨٤م ، ص ٣١

⁽٦) منظمة العواصم والمدن الإسلامية : مرجع سابق ، ١٩٨٤م ، ص ٣١


⁽٧) صالح لمعى مصطفى : مرجع سابق ، ١٩٨٤م ، ص ٣٢ – ص ٣٣

⁽٨) منظمة العواصم والمدن الإسلامية : مرجع سابق ، ٩٩٠ ام ، ص ٤٤٩


⁽٩) صالح لمعي مصطفى : مرجع سابق ، ١٩٨٤م ، ص٣٣

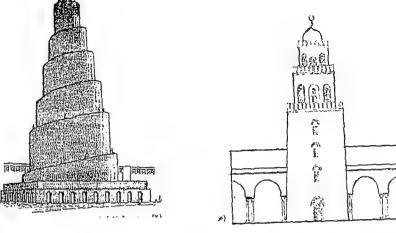


شكل رقم (١) يوضح منذنة مسجد القيروان بتونس (عن عبد السلام نظيف)

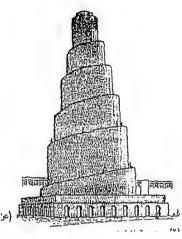


شكل رقم (٢) يوضح المئذنة الملوية يسامراء بالعراق (عن يحيي وزيري)

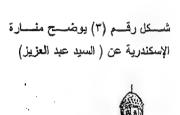


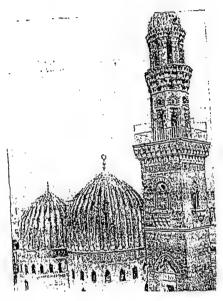


لوحة رقم (١) يوضح مئذنة سلار وسنجر المجاولي (عن السيد عبد العزيز سالم)

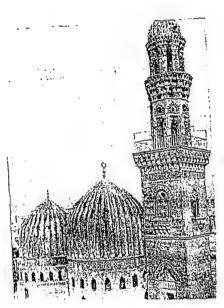


شكل رقم (٤) يوضح مئذنة سلار وسنجر المجاولي (عن عبد السلام تظیف)

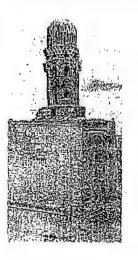


لوحة رقم (٤) توضيح المئدنية الجنوبيية الغربية لجامع الحاكم بأمر الله (عن السيد عبد العزيز سالم)

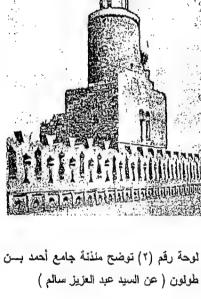

طولون (عن السيد عبد العزيز سالم)

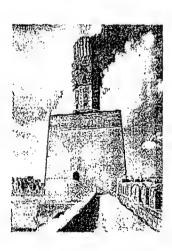

شكل رقم (٥) توضيح المئذنية الشمالية الشرقية لجامع الحاكم بأمر الله (عن السيد عبد العزيز سالم)

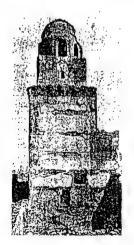

لوحة رقم (٣) توضح منذنة جامع الجيوشي (عن السيد عبد العزيسز سالم)

ب ـ طبيعة المئذنة من حيث اتصالها بالمنشأ الأثرى أو انفصالها عنه

نجد من الناحية الإنشائية أن المئذنة عندما توجد ضمن مكونات المنشأ الأثرى فإنها تسلك سلوكا إنشائيا يتوقف على سلوك المنشأ الأثرى ككل حيث تتأثر المئذنة بأي مشكلات يعاني منها المنشأ من حيث تعرضه لهبوط في التربة أو للكوارث الطبيعية مثل الزلازل وغيرها وبذلك نجد أن المئذنة عندما تتصل بالمنشأ الأثرى فهي تؤثر فيه وتتأثر بملا يتعرض له المنشأ من تلف أما في حالة وجود المئذنة مستقلة Separate وغير متصلة بالمنشا الأثرى أو قد تختلف درجة تتصرف إنشائيا كوحدة مستقلة للائث قد لا تتأثر المئذنة بما يتعرض له المنشأ الأثرى أو قد تختلف درجة تأثرها بعوامل التلف المؤثرة حيث قد لا يؤثر ميلها أو عدم انزانها أو هبوطها وغير ذلك على المنشأ الأثدرى في حالة بعدها بقدر كاف عنه ومثال ذلك مئذنة جامع أحمد بن طولون وكذلك مئذنة يشبك من مهدي بمسحد الإمام الليثي وهو موضوع الدراسة النطبيقية للرسالة وغيرهما.

جــ العناصر المكونة للمآذن الأثرية

Elements Forming Archaeological Minarets

تتكون المأذن من عدة عناصر تشتمل علي القواعد ومناطق الانتقال والفتحات والدخلات والقمم التي تتوج المــــآذن والشرفات ،ويوضح الشكل رقم (٥) العناصر المكونة للمأذن الأثرية و فيما يلي عرض لهذه العناصر.

The Bases قواعد الهآذن -١

كانت عملية البناء تبدأ بحفر الأساسات وكانت تستغرق بعض الوقت للحصول علي أساس متين يستغله المعمار المسلم في عمل قاعدة المئذنة وما يعلوها من طوابق ، ونجد أن بعض قواعد المآذن تبدأ من الأرض مثال مئذنتا جامع الحاكم بأمر الله ومئذنة جامع الجيوشي ومئذنة جامع الحيوشي ومئذنة جامع الجيوشي ومئذنة المشهد الحسيني لوحة رقام ($^{(1)}$) ومئذنة قواعدها فوق ممر نافذ يسمح بمرور الناس أسفلها ومن أمثلة ذلك مئذنة المشهد الحسيني لوحة رقام ($^{(1)}$) ومئذنة يشبك من مهدي بمسجد وضريح الإمام الليث وهناك مآذن تميزت باستطالة قواعدها بالتكوين المربع ومن أمثلتها مئذنة خانقاه سنجر وسلار لوحة رقم ($^{(1)}$) ومئذنة مدرسة حسن صدقة لوحة رقم ($^{(1)}$) ومئذنة مسجد قوصون لوحة رقم ($^{(1)}$) ومئذنة مدرسة فيروز الساقي ومئذنة جامع ايدمار البسهلوان ومئذنة مدرسة صرعتمش لوحة رقم ($^{(1)}$) ، كما أن هناك مآذن تميزت قواعدها بتكوين معماري مثلث المسقط ومن أمثلتها مدرسة استبغا ومئذنة مدرسة قانيباي ومئذنة مسجد جاني بك بالمغربلين.


Transition Zones مناطق الانتقال بالمآذن

أوجد المعمار الإسلامي منطقة انتقال لتحويل قمة القاعدة المربعة إلى شكل ثماني الأضلاع يمكن بعدها بناء الطلق المثمن هذا فيما يتعلق بعدها بناء المائذ ذات المسقط المثلث فقد أوجد المعمار منطقة انتقال لتحويل قمة القاعدة إلى شكل سداسي الأضلاع يمكن بعده بناء الطابق المسدس وقد انتشر استخدام المثلثات المائلة المقلوبة لتحويل مربع القاعدة إلى طابق مثمن (٢)

⁽١) عبد الله كامل موسي : مرجع سابق ، ١٩٩٤م ، ص ٥٦٨ - ٥٧٩

⁽٢) صالح لمعي مصطفي : مرجع سأبق ، ١٩٨٤م ، ص ٣٣

⁽٣) عبد الله كامل موسى : مرجع سابق ، ١٩٩٤م ، ص ٥٧٩

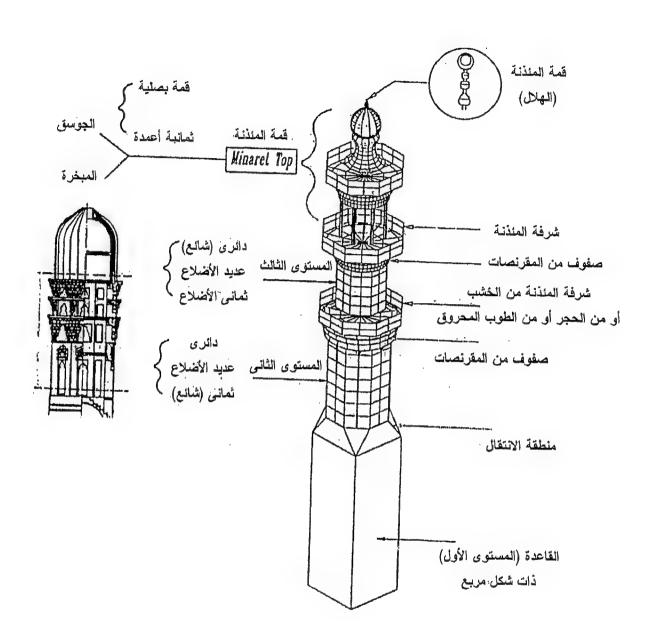

شكل رقم (٥) يوضح العناصر المعمارية المكونة للمآذن الأثرية

٣-الدخلات والفتحات في المآذن Niches and Holes

أوجد المعمار الإسلامي دخلات نافذة ومصمته وفتحات وذلك لتخفيف الأحمال الواقعة علي القاعدة والأساسات وتعد الدخلات بنوعيها والفتحات من مميزات مآذن القاهرة الأثرية وإلي جانب تخفيف الأحمال الواقعة من الطوابق المختلفة للمئذنة على القاعدة والأساس فإن هناك وظيفة أخري وهي الإضاءة والتهوية نهارا(١).

2- القمم التي تتوج مآذن القاهرة الأثرية The Tops

هناك ثلاثة أنواع مميزة من القمم التي توجت مآذن القاهرة خلال العصور الإسلامية المختلفة وهي :-

- أ- قمة ظهرت خلال العصر الفاطمي وانتشر استخدامها خلال العصر الأيوبي وهي علي هيئة قبة نصف كروية ذات فصوص أطلق عليها المعمار المسلم اسم (المبخرة)^(۱) وتحمل مئذنة جامع الجيوشي (٢٧٤هـ ١٠٨٥م) وتعود للعصر الفاطمي قمة علي هيئة المبخرة وهي عبارة عن قبة نصف كروية تتوج الطابق الثاني المثنن للمئذنة لوحة رقم (٣).
- ب- قمة ظهرت خلال العصر المملوكي البحري واستمرت خلال العصر المملوكي الجركسي وهي عبارة عن الجوسق الذي يحمل بواسطة ثمانية أعمدة غالبا من الحجر أو الرخام وينتهي بقمة ذات شكل كمثري أو علي شكل غطاء قلة الشراب وعرفت بالقمة البصلية أو (طراز القلة) ونجدها في مئذنة جامع الناصر محمد بن قلاوون ومئذنة جامع الأمير شيخو الناصري لوحة رقم (١٨) وغيرها(٢).

جــ – قمة ظهرت خلال العصر العثماني وتميزت بها مآذن هذا العصر وهي علي هيئة مخروط مدبب بحيث تــ أخذ القمة شكل القلم الرصاص Pencil Point (٤) ومن أمثلة هذه القمم قمة مئذنة مسجد عثمان كتخدا (١٧٣٤م) ومنذنة مسجد الملكة صفية (١٦٠م) لوحــة رقم (١٢) ومئذنة جامع سليمان باشــا (١٥٢٨م–١٥٢٩م) لوحــة رقم (١٣) وغير ها.

وقد عرفت المآذن المزدوجة أو المتعددة الرؤوس في مصر منذ النصف الثاني من القرن الثامن الهجري/النصيف الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي ومن أمثلة هذا الطراز مئذنتي قاينباي الرماح بمسجده بالقلعة صورة رقم (٢) وكذلك مئذنة الغوري ذات الرأسين بالجامع الأزهر لوحية رقم (١٥) وكذلك مئذنة الغوري ذات الرأسين بالجامع الأزهر لوحية رقم (١٥) وغيرها.


⁽١) عبد الله كامل موسى : المرجع السابق ، ١٩٩٤م ، ص ٨٥٤

⁽²⁾ Creswell (K.A.C.): The Evolution Of the Minaret, 1926, P.8


⁽٣) حسني نويصر : العمارة الإسلامية في مصر (عصر الأيوبيين والمماليك) ، مكتبة زهراء الشرق ، ١٩٩٦م ، ص ٢٤٨

⁽⁴⁾ Sameh, K.: Evolution Of Minarets In Egypt, 1974, P. 174

^{*} تحتوى هذه المئذنة على خمسة رؤوس الآن بعد تجديدات لجنة حفظ الآثار العربية .

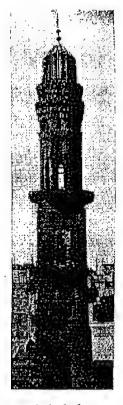



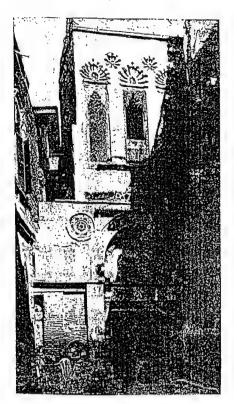


ثوحة رقم (٧)



لوحة رقم (٢)


لوحة رقم (Γ) توضح مئذنة المدرسة الصالحية ، (عن السيد عبد العزيز سالم) لوحة رقم (Υ) توضح مئذنة المشهد الدسينى ، (عن السيد عبد العزيز سالم) لوحة رقم (Λ) توضح مئذنة مدرسة حسن صدقة ، (عن السيد عبد العزيز سالم)

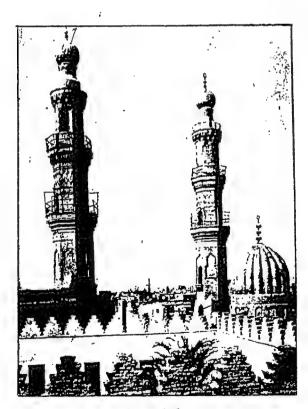

لوحة رقم (١١)




لوحة رقم (١٠)

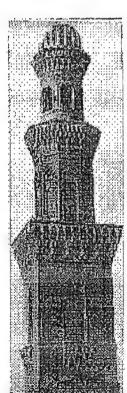


نوحة رقم (٩)

لوحة رقم (٩) توضح مئذنة مسجد قوصون ، (عن السيد عبد العزيز سالم) لوحة رقم (١٠) توضح مئذنة مدرسة صرغتمش، (عن السيد عبد العزيز سالم) لوحة رقم (١١) توضح مئذنة الأمير شيخو، (عن السيد عبد العزيز سالم)

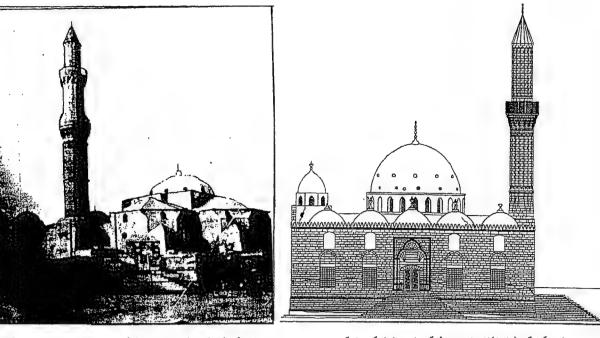

لوحة رقم (١٢) توضح مئذنة جامع الملكة صفية (عن المجلس الأعلى للآثار)

لوحة رقم (۱۳) توضح منذنة جامع سليمان باشا بالقلعة (عن سعاد ماهر ، مساجد مصر، ج ٥)

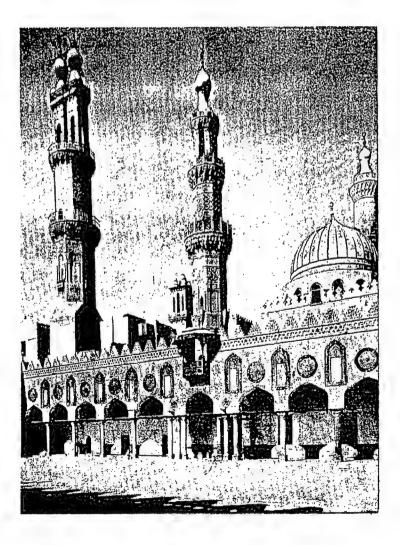

م<u>مسان</u>

لوحة رقم (١٤) توضح منذتة قاتيباي الرماح بالقلعة (عن سعاد ماهر، مساجد مصر ، ج ٤)

لوحة رقم (١٥) توضح مئذنة الغوري ذات الرأسين بجامع الأزهر (عن السيد عبد العزيز سالم)

٥- الشرفات (الدورات -الأحواض) Balconies

وجد في المآذن الأثرية ما عرف بشرفة المؤذن التي يعلن من خلالها دخول وقت الصلاة وأقدم شرفة آذان توجد في مئذنة جامع الجيوشي وهي مربعة وبسيطة وتعود للعصر الفاطمي ، كما وجدت الشرفات المثمنة مثل شرفة مئذنـــة مشهد أبي الغضنفر (العصر الفاطمي) لوحة رقم (١) ومئذنة المدرسة الصالحية (العصر الأيوبي) لوحة رقم (٦) وغيرها كما وجدت الشرفات المستديرة مثل مئذنة مسجد سلاروسنجر الجاولي لوحة رقم (١) ومئذنة خانقاه بيبرس الجاشنكير ومئذنة مسجد الجاي اليوسفي ومئذنة الأشرف برسباي وغيرهم ، كما وجدت الشرفات المسدســـة مثــل شرفة مئذنة جامع قانيباي المحمدي (١) وجدير بالذكر أن المعمار المسلم فطن إلى تناسب العناصر المختلفة المكونـــة للمآذن الأثرية مع بعضها البعض ويتضع ذلك من خلال تحليل أبعاد العناصر المعمارية المختلفة لمئذنــــة الجــامع الأزهر (٣٦١هــ/ ٩٧٢م) شكل رقم (٦) .

سادساً: تطور المآذن الأثرية في مصر خلال العصور الإسلامية المختلفة Evolution of The Archaeological Minarets in Egypt Through Different Islamic Periods

لقد تطورت المآذن الأثرية خلال العصور المتعاقبة التي مرت بمصر منذ الفتح الإسلامي حتى العصر الحديث $^{(7)}$ ولم يبق في مصر من عصر الولاة أية أمثلة للمآذن الأثرية $^{(7)}$ ونجد أن المقريزي عند الحديث عن إعادة بناء جامع عمرو بن العاص أشار إلى بناء المآذن في مصر لأول مرة وكان ذلك من خلال أربع مآذن أو صوامع على هيئة أبراج مربعة وكان ذلك عام $^{(7)}$ ونجد أن كل عصر من العصور الإسلامية قد تميز بنمط معماري خاص قد يتشابه في أحد عناصره مع المآذن الأثرية في عصر أخر وفيما يلي سنتناول تطور المآذن الأثرية في مصر خلال العصور الإسلامية المختلفة.

ا_ المآذن في العصر الطولوني (١٥٥هـ - ١٩٩هـ / ١٨٨م - ٩٠٥م)

Minarets in the Tulunid Period

في العصر الطولوني نري أن المئذنة عبارة عن عنصر معماري منفصل عن المبني الأثرى ($^{\circ}$) ولقد نشأ أحمد بــن طولون مؤسس الدولة الطولونية في مدينة سامراء بالعراق ونقل عنـــها طريقــة تشــييد مئذنــة جــامع ســامراء (777 مـــ/ 777 مـــ/ 777 مـــ/ 777 مـــ/ 777 مـــ/ 777 وأنشأ علي غرارها مئذنته بالجامع الطولوني في مصر (77 هـــ 77 هـــ/ 77 مـــ 77 والمئذنة مبنية من الحجر الجيري وتقع بالزيادة الشمالية الغربية من جامع أحمد بن طولون الســـار مــن المحور (7) وتعتبر مئذنة جامع أحمد بن طولون هي اقدم المآذن المصرية التي لا تزال باقيـــة (1) غــير أن المئذنــة الحالية قد طرأ عليها عدة تغييرات حتى ظهرت بشكلها الحالي فالقاعدة المربعة يرجع إضافتها كتكسية من الخـــارج

⁽۱) عبد الله كامل موسى : مرجع سابق ، ١٩٩٤م ، ص ٦١٠ – ص ٢٢٤

⁽٢) كمال الدين سامح : مرجع سابق ، ١٩٩١م ، ص ١٩٤

⁽٣) فريد شافعي : مرجع سابق ، ١٩٩٤م ، ص ١٤٨

⁽٤) توفيق أحمد عبد الجواد: مرجع سابق ، ١٩٨٧م ، ص ١٠٢

⁽٥) صالح لمعي مصطفي : مرجع سابق ، ١٩٨٤م ، ص ٣٠

⁽٦) كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية في مصر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الطبعة الرابعة ، ١٩٩١م ، ص ١٩٥٥ (٦) Abouseif, D.B.: The Minarets Of Cairo, The American Uni. In Cairo Press, 1987, P.50

⁽٨) مصطفى عبد الله شيحه : مرجع سابق ، ص ٣٩

قد طرأ عليها عدة تغييرات حتى ظهرت بشكلها الحالي فالقاعدة المربعة يرجع إضافتها كتكسية من الخسارج إلسي السلطان لاجين السيفي المملوكي (١٩٦هه / ١٩٦١م) وتعتبر تكسية للجزء الأصلي الذي بناه أحمد بن طولون وفي ويعلو القاعدة المربعة بدن أسطواني يلتف حوله سلم دائري (١) ويرجح أنه جزء اصلي من أيام أحمد بن طولون وفي الجزء العلوي للمئذنة يوجد طابقان مثمنان العلوي أصغر من السفلي وكلاهما به درج من الداخل وينتهيان من أعلي بصفوف من المقرنصات وبينهما شرفه بارزة وتنتهي القمة العليا للمئذنة بقبة صغيرة مضلعة (١) ويبلغ ارتفاع المئذنة عن سطح الأرض 3.3.7.4 مترا ، لوحة رقم $(7)^{(1)}$ ، وتعتبر مئذنة جامع أحمد بن طولون هي المئذنة الوحيدة فسي مصر التي تتميز بوجود سلم دائري خارجي يلتف حول البدن الأسطواني للمئذنة وهذه المآذن العراقية ما هي إلا صدورة الملوية بالمسجد الجامع بسامراء وكذلك مئذنة مسجد أبي دلف بنفس المدينة وهذه المآذن العراقية ما هي إلا صدورة متلورة من المعابد الفارسية التي كانت تعرف باسم (زيجورات) في زمن السومريين والبابليين أو (الإتشكاه) و هسي معابد النار التي كان يقيمها الساسانيون (١).

٢ـ المآذن في العصر الفاطمي (٣٢٥هـ - ٥٦٧هـ / ٩٦٩م - ١٧١١م)

Minarets in the Fatimid Period

نجد في العصر الفاطمي بعض المآذن تتكون من ثلاث طوابق (Y) ، الأول مربع المسقط قليل الارتفاع والأوسط عبارة عن اسطوانة مرتفعة والثالث مثمن القطاع وينتهي من اعلي بقبة ومن أمثلة هذه المآذن مئذنة الجامع الكبير باسنا (Y) على بهذه المآذن شرفه خشبية محمولة على باسنا (Y) على الخشب وتوجد هذه الشرفة اسغل القبة أو في منتصف الطابق الأوسط (P).

ولم يتبق من مآذن القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين الفاطمية سوي مئذنتا جامع الحاكم بأمر الله (٣٩٣هـ – ٣٠٠ م) لوحتين رقمى (٤) و (٥) ومئذنة جامع الجيوشي (٤٧٦هـ – ١٠٨٠م) لوحة رقم (٣) أما المئذنة الوحيدة التي تبقت من القرن الثاني عشر الميلادي فهي مئذنة مسجد أبي الغضنفر (٢٥٥هـ – / ١١٥٧م) لوحة رقم (١٦).

مئذنة الجيوشي (١٧٨هـ / ١٠٨٠م)

تعتبر هذه المئذنة لوحة رقم (٣) من أهم المآذن المصرية الأولى إذ أنها تصور مرحلة من مراحل تطور المئذنة المصرية ، وقد أزيل عن أجزائها العليا طبقة الجص التي كانت تغطى بناءها المتخذ من الآجر (الطوب المصروق)

⁽١) صالح لمعى مصطفى : مرجع سابق ، ص ٣٠

⁽٢) توفيق أحمد عبد الجواد : مرجع سابق ، ص١٠٢

⁽٣) مصطفى عبد الله شيحه : مرجع سابق ، ١٩٩٢، ص ٤٠

⁽٤) كمال الدين سامح : مرجع سابق ، ١٩٩١م ، ص ١٩٥

⁽⁵⁾ Abd El-Aty, Y.Y.A.: Op. Cit., 1999, P.29

⁽٦) السيد عبد العزيز سالم: مرجع سابق ، ١٩٥٩م ، ص١٥

⁽٧) صالح لمعي مصطفي : التراث المعماري الإسلامي في مصر ، دار النهضة العربية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٤م ، ص ٣١

⁽٨) منظمة العواصم والمدن الإسلامية : مرجع سابق ، ١٩٩٠ ، ص ٤٤٨

⁽٩) صالح لمعي مصطفى : مرجع سابق ، ١٩٨٤م ، ص ٣١

، وتتألف المئذنة من قاعدة مربعة مرتفعة أضيفت إليها فيما بعد غرفة تسقفها قبوات متعارضة ، ويقوى الجــدران المبنية من كتل الأحجار وصفوف الآجر عوارض خشبية وتعتبر القاعدة الظاهرة أبرز جزء في بناء المئذنة ، وفسي أعلاها نلمح عنصراً هاماً هو صفان من المقرنصات في صورتها الأولى كان الغرض منها فيما يبدو حمل سيباج شرفه ، والافريز الأدنى منها يشتمل على صف من العقود الصغيرة التي تكاد تلتصق بالجدار، ونلاحظ أن هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها هذه الظاهرة في عمائر القاهرة ، وقد كانت هذه الطريقة تطبق على القباب لتحويل مسطح واسع إلى مسطح ضبيق فنراها هنا على العكس من ذلك لتحويل مسطح ضبيق إلى مسلطح واسع ، وهو استعمال مضاد للمقرنصات المقوسة ، وقد أخذ البناءون يكثرون من هذا العنصر وبالغوا في استعماله حتى فقد صفته المعمارية وأصبح عنصراً زخرفياً أكثر منه معمارياً (١) ، ويعتقد أن بلاد فارس تبعست مصر في هذا الاستعمال ، إذ يوجد مثل هذا العنصر في المئذنة الأسطوانية المعروفة بمنار "على" التي بناها ملكشاه في أصفهان (١٠٧٢م-١٠٩٦ م) ويعلو القاعدة المربعة طابق مربع آخر من الآجر مشطوف الأركان أصغر حجماً من مربيع القاعدة وتتوسط كل جانب من جوانب هذا المربع نافذة مرتفعة مطوله يعلوها عقد منكسر ، ويقوم على هذا الطهابق المربع طابق مثمن الشكل ، تنفتح في كل جانب من جوانبه الثمانية نافذة معقودة ، ويتوج المئذنة قبة من الأجـــر ، ويعد هذا أول استعمال للطابق العلوى المثمن ، وتسود البساطة سائر أجزاء البناء ، وسنرى أن المآذن القادمة تتسم بالزخرفة والتأنق، ومئذنة الجيوشي تعيد إلى أذهاننا ذكري مئذنة سيدي عقبة بالقيروان (٢)، شكل رقم (١) ومع ذلك فإننا نلاحظ أن هذا النظام لا يعدو أن يكون تكراراً في نسب رشيقة لتعاقب أجزاء قبة مئذنة الجيوشي نفسه (٣) ، ويقوم وجه الشبة بين مئذنة الجيوشي ومئذنة القيروان التي اتخذت نموذجاً لمئذنة جامع صفاقس (٣٧٠هـــــــ/٩٨١) لوحة رقم (١٨) على وجود ثلاث طوابق أساسية ^{(١})الأول وهو القاعدة المربعة الشكل والطابق الثاني مربع الشكل أصغر حجماً من طابق القاعدة ، والثالث جوسق قائم من أعلى الطابق الثاني تعلوه قبة ، إلا أن مئذنــة الجيوشـي تختلف عن مئذنة القيروان أو صفاقس في أن طابقها العلوى مثمن الشكل بينما طابق مئذنة القيروان مربع ، ولكن هذا الاختلاف لا يؤثر على الإطلاق في تشابههما الكبير في النسب والشكل العام^(٥).

وتنحصر أهمية مئذنة الجيوشى فى أنها أقدم أمثلة الطراز المصرى للمآذن المعروفة باسم مئذنة المبخرة ، وهو النوع الذى دام استخدامه حتى الربع الثانى من القرن الرابع عشر ، ثم أخذ نظام المآذن منذ الفترة التى بنيت فيها مئذنة الجيوشى يتطور من نفس عناصر المئذنة التى شاهدناها مع بعض المبالغة فى التفاصيل الزخرفية والعنايسة برشاقة النسب والاهتمام بزيادة ارتفاع الطابق المثمن العلوى على حساب القاعدة المربعة .

وفيما يلى عرض لبعض المحاولات لتطور المئذنة قبل مئذنة الجيوشى والتى تعود إلى بدر الجمالى وقد عرف بدر الجمالى وقد عرف بدر الجمالى ببنائه التحصينات والأسوار ومع ذلك فقد كان يميل إلى بناء المساجد وإليه تنسب المآذن التالية مرتبة وفقاً لدر جاتها في التطور .

⁽١) السيد عبد العزيز سالم : المآذن المصرية ، نظرة عامة عن أصلها وتطورها منذ الفتح العربي حتى الفتح العثماني ، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والتشر ، القاهرة ، ١٩٥٩ ، ص١٩٥ .

⁽٢) أحمد فكرى : المسجد الجامع بالقيروان ، القاهرة ، ١٩٣٦ ، ص١٠٨ .

⁽٣) السيد عبد العزيز سالم: مرجع سابق ، القاهرة ، ١٩٥٩ ، ص١٩٠٠.

⁽٤) أحمد فكرى : مرجع سابق ، القالهرة ، ١٩٣٦ ، ص١٠٨ .


⁽⁵⁾ Creswell (K.A.C.): Muslim Architecture Of Egypt, Oxford, 1951, P.77.




لوحة رقم (١٦) لوحة رقم (١٦) لوحة رقم (١٦) لوحة رقم (١٦) توضح مئذنة مسجد أبي الغضنفر، (عن السيد عبد العزيز سالم) شكل رقم (٦) يبين تحليل أبعاد العناصر المعمارية لمئذنة قايتباي بالأزهر



لوحة رقم (١٧) توضح منذنة جامع أسنا عن السيد عبد العزيز سالم

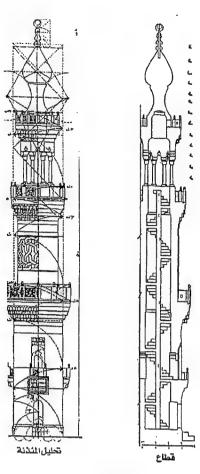

شکل رقم (٦)

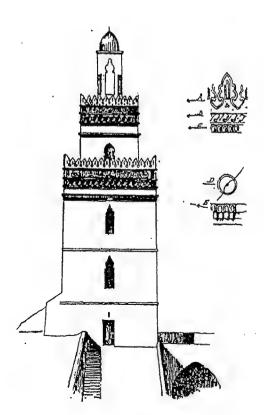

لوحة رقم (۱۸) توضح مئذنة جامع صفاقس بتونس عن يحيي وزيري

(۱) متَذنـــة أسوان (۲۹عـ - ۲۷۶هـ / ۱۰۸۷م – ۱۰۸۱م)

تتألف مئذنة أسوان من طابق أدنى مربع القاعدة تتحدر جدرانه من جهاته الأربعة نحو الداخل انحداراً خفيفاً كامــــا أخذ فى الارتفاع مما يولد الإحساس بقوة البناء واتزانه ورسوخه ويعلو هذا الطابق طابق أسطوانى مرتفع يضيق كلما أرتفع (١). وكان يتوج المئذنة طابق أخير تعلوه قبة ولكنه هدم عن آخره .

(٢) مئذنة المشمد البحري أو الباب قرب الشلال (٢٦٩هـ - ٤٧٤هـ / ١٠٧٧م-١٠٨١م)

نتكون من قاعدة مربعة تنحدر جدرانها نحو الداخل كلما ارتفعت المئذنة ، ويعلوها ساق أسطوانية تضيق كلما ارتفعت وتتوجه قبة (٢) .

(٣) مئذنة المشمد القبلى أو مئذنة بلال قرب الشلال (٤٦٩ هـ - ٤٧٤ هـ / ١٠٧٧م - ١٠٨١م)

قاعدتها مربعة ونصفها الأدنى من الحجر الرملى والنصف العلوى من الآجر ، ويعلوها ساق أسطوانية تضيق بشكل طفيف كلما ارتفعت قامتها ، ويتوج هذا الساق أفريز منبعج يقوم عليه جوسق مثمن الشكل من ثلاث طوابق تضيق كلما ارتفعت ، ويعلو الطابق الأخير منها قبة، وتتعاقب في جوانب المثمن نافذة مجوفة فنتوء مرتفع القمة، ونلاحظ وجود كتابات كوفية على مثال الكتابات التي تعلو المآذن الإيرانية، ومثل هذه الكتابات موجودة بواجهة مسجد البلب المردوم بطليطله (٣) .

(غ) متدنة جامع أبى المجام بالأقصر (١٩٦١هـ - ٤٧٤هـ / ١٠٨١م-١٠٨١م)

ترتفع فوق سطح يقع إلى يسار الواجهة الشمالية للمسجد ، وتبدأ بساق مربعة تضيق كلما ارتفعت ، وتدعمها عوارض خشبية ، ويعلو القاعدة ساق أسطوانية تضيق قليلاً كلما ارتفعت وتتوجها في أعلاها قبة صغيرة .

(۵) مَتَدْنَةُ جَامِع إِسنا (٦٤٤هـ - ٤٧٤هـ/ ١٠٧٧م-١٨٠١م)

تتألف من طابق أدنى مربع الشكل يعلوه جسم أسطوانى يضيق كلما ارتفع وتدور حوله شرفة خشبية . ويعلو الطابق الأسطوانى طابق مثمن جوانبه مقعرة . وقد لاحظ "كريسويل" أن الأركان العليا من هذه الجوانب المقعرة تبرز إلى الخارج كالقرون كما هو الحال فى أضرحة أسوان التى ترجع إلى القرن الحادى عشر الميلادى ، وفى أعلى المئذنة جوسق مسدس الشكل صغير ، فى كل جانب من جوانبه الستة نافذة معقودة منكسرة ، ويتوج المئذنة قبة صغيرة ، ونلاحظ فى المآذن الفاطمية بأسوان وإسنا والأقصر أنها متأثرة بالنماذج الفارسية ، على أنها تكشف لنا عن تأثر ها فى نفس الوقت بالتقاليد المغربية (٤).

⁽¹⁾ Shafi, i, F.: West Islamic Influences On Architecture In Egypt, XVI, Part II, 1954, P.12.

⁽²⁾ Creswell (K.A.C.): Muslim Architecture Of Egypt, Oxford, 1951, P.77.

⁽٣) السيد عبد العزيز سالم: مسجد المسلمين بطلبطله ، مجلة كلية الآداب ، جامعة إسكندرية ، مايو ١٩٥٨، ص١٨٠.

⁽٤) السيد عبد العزيز سالم : القاهرة مدينة المآذن ، المجلة ، العدد السادس عشر ، إبريل ١٩٥٨ ، ص ٣٦.

مئذنة جامع أبى الغضنفر (١٥٥هـ/١١٥٧م)

تعتبر هذه المئذنة المثل الوحيد للمآذن الفاطمية في القرن الثاني عشر ، كما أنها تمثل آخر مرحلة من مراحل التطور التي مرت عليها المئذنة الفاطمية لوحة رقم (١٦) ولا تختلف في تكوينها كثيراً عن مئذنة الجيوشي، فسإن قاعدتها المربعة تزيد في ارتفاعها ورشاقتها عن القاعدة المربعة لمئذنة الجيوشي وتنتهي هذه القاعدة بشرفة تتكيئ على مساند خشبية ونلاحظ أن مادة البناء فيها هي الآجر، وكذلك تختلف هذه المئذنة عن مئذنة الجيوشي في أنسها تخلو من الطابق المربع الثاني الذي يتراجع عن القاعدة في مئذنة الجيوشي ، وفي أن طابقها المثمن ازداد نتاسقا وأن جوانبه فتحت فيها نوافذ تعلوها فتحات مضلعة الرؤوس تعتبر امتداداً لتقاليد سامراء ، أما القبة فتشبه قبة مئذنة الجيوشي في خطوطها العامة وفي قطاعها ولكنها تختلف عنها في أن سطحها الخارجي مقسم إلى ضلوع بارزة ، ويوجد بين القبة والطابق المثمن عنق مثمن الشكل فتحت في كل جانب منه نافذة تعتبر تقليداً للفتحات التي تتسوز في المحيط الخارجي لقباب الأضرحة (١).

وهكذا وضحت معالم المآذن المصرية الأولى في العصر الفاطمي، وكانت تتألف من برج مربع ينتهي بشرفة، ويقوم فوق هذا البرج طابق آخر مربع ، كما يتمثل في مئذنة الجيوشي ، يتراجع بعض الشئ عن سطح القاعدة ، وقد اختفى هذا الطابق بعد ذلك ، واستبدل بطابق مثمن في مئذنة ابي الغضنفر فتحت فيه تجاويف مضلعة السرؤوس ، وارتفعت فوق هذا الطابق المثمن رقبة مثمنة الأضلاع تعلوها خوذه مضلعة ، ويرتسم قطاع هذه الخوذة على شكل عقد محدب ، وفي هذه المرحلة كانت القاعدة المربعة للمئذنة هي الظاهرة الغالبة على شكلها العام ، وظهرت فسي مئذنة أبي الغضنفر حشوتان زخرفيتان في الواجهتين الشمالية والغربية ، وقد تطور ذلك في مئذنة الصالح نجم الدين (٢) .

مئذنتا جامع الحاكم بأمر الله (١٩٩٣هـ / ١٠٠١م)

تقع مئذنتا جامع الحاكم بأمر الله في الركنين الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي وتبرزان عن الجدار الخدارجي (۱) وتختلف هاتان المئذنتان عما كانتا عليه زمن بنائهما ويرجع ذلك الاختلاف إلى ما أجراه بيبرس الجاشنكير عليهما من إصلاحات عام ١٣٠٩م بعد أن أصيبتا من جراء زلزال عام ١٣٠٣م وهو الزلزال الدذي سبب هدم قمتي المئذنتين (١) ولكل من المئذنتين قاعدة هرمية ناقصة حيث يتألف الجزء الأصلي من المئذنة الشمالية الشرقية مدن قاعدة مربعة وجسم أسطواني لوحة رقم (٥) أما المئذنة الجنوبية الغربية فتتكون من قاعدة تنتهي بمثمن لوحة رقم (٥) أما المئذنة الجنوبية الغربية فتتكون على يد بيبرس الجاشنكير عام رقم (٤) أما باقي أجزاء المئذنتين فمضافة في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون على يد بيبرس الجاشنكير عام ١٣٠٩م ، وقد بناهما من الطوب المحروق (الآجر) وفتحت فيهما عدة فتحات وزودت بثلاثة شرفات متراكبة نتميز العليا والسفلي منها بوجود ثمان نوافذ تفصلها مقرنصات ويعلو كلا من هاتين المئذنتين قبة على شكل مبخرة (٥) كما

⁽¹⁾ Creswell (K.A.C.): The Evolution Of The Minaret, Burlington Magazine, 1926, P.10.

⁽٢) السيد عبد العزيز سالم : المآذن المصرية ، نظرة عامة عن أصلها وتطورها منذ الفتح العربي حتى الفتح العثماني، مؤسســـة شـــباب الجامعة للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١٩٥٩ ، ص٢٢ .

⁽٣) السيد عبد العزيز سالم: مرجع سابق ، ٩٥٩م ، ص ١٧

⁽⁴⁾ Shafii, F.: West Islamic Influences, PP. 6-9

⁽٥) السيد عبد العزيز سالم: مرجع سابق ، ١٩٥٩م ، ص ١٨

يتضح من اللوحة رقم (19) ، أما مئذنة جامع الجيوشي والتي يرجع إنشائها إلى بدر الجمالي عام (19) ، أما مئذنة جامع الجيوشي والتي يرجع إنشائها إلى بدر الجمالي عام (19) وقد سلك مهندسها نفس طريقة بناء مئذنتي جامع الحاكم وإن اختلفت مادة البناء فاستعمل الطوب المحروق (الآجر) بدلا من الحجر وتوجت المئذنة بقمة علي هيئة نصف قبة ملساء دون زخارف ((19)) ونجد أن مئذنة أبي الغضنفر ((19)) بدلا من المختلف كثيرا عن مئذنة الجيوشي غير أن القاعدة المربعة العالية نتنهي بشرفة من الخشب مثمنة وتعتبر هذه المئذنة هي المثال الوحيد الباقي للمآذن الفاطمية في القرن الثاني عشر وتمثل مرحلة من مراحل تطور المآذن وقد بنيت من الآجر وفي اعلى القمة توجد قبة لها استطالة رأسية ومضلعة وقد انتشرت بعد ذلك في العصر الأيوبي وعرفت باسم (المبخرة).

وهكذا نجد اتضاح معالم المآذن الأثرية المصرية الأولى حيث تألفت من قاعدة مربعة تنتهي بشرفة ويعلو القاعدة المربعة طابق آخر مربع كما في مئذنة الجيوشي وقد اختفي هذا الطابق بعد ذلك واستبدل بطابق مثمن كما في مئذنة أبي الغضنفر فتحت فيه تجاويف مضلعة الرؤوس وارتفعت فوق هذا الطابق المثمن رقبة مثمنة الأضلاع تعلوها خوذة مضلعة ويظهر قطاع هذه الخوذة على شكل عقد محدب(٤).

"المآذن في العصر الأيوبي (١٥٦٧هـ – ١٤٧١م – ١١٧١م) Minarets in the Ayyubid Period

في العصر الأيوبي كانت المئذية تتكون من طابقين: السفلي مربع المسقط والعلوي مثمن وأصبح الجرزء العلوي مرتفعا $^{(7)}$ مما نتج عنه تكامل في نسب المئذنة بالمقارنة مع مآذن العصر الفاطمي $^{(7)}$ وتنتهي مئذنة العصر الأيوبي من أعلي بقبة أطلق عليها المعماريون اسم (طراز المبخرة) $^{(7)}$ ويشكل مسطحها الخارجي علي هيئة فصوص من أعلى بقبة أطلق عليها المعماريون اسم (طراز المبخرة) $^{(7)}$ ويشكل مسطحها الخارجي علي هيئة فقد وجدت بين الطابقين المربع والمثمن $^{(6)}$ وقد زخرفت المآذن من الخيارج بحطات المقرنصات مع وجود تجويفات معقودة بعقد مثلث نظمت فيها الفتحات $^{(7)}$ ، وكانت المئذنة حتى هذه الفترة تبني مين الطوب المحروق (الآجر) المكسي بطبقة من الملاط باستثناء مئذنتي جامع الحاكم التي بنيت أجزائهما الأصلية الباقية من الحجر $^{(7)}$ ولم يتبق من العصر الأيوبي سوي مئذنتان وهما مئذنة المشهد الحسيني أنشأها صلاح الدين الأيوبي ومئذنة مدرسة الصالح نجم الدين أيوب (١٤٦هـ ١٤٢٣م) ومئذنة المشهد الحسيني أنشأها صلاح الدين الأيوبي على باب المشهد الحسيني ولم يتبق منها غير القاعدة الأيوبية لوحة رقم ($^{(7)}$) أما الجزء العلوي فقد تعرض للتهدم واستبدل به بناء على الطراز العثماني أما مئذنة مدرسة الصالح نجم الدين أيوب لوحة رقب ($^{(7)}$) فتعتبر المئذنة واستبدل به بناء على الطراز العثماني أما مئذنة مدرسة الصالح نجم الدين أيوب الوحة رقب ($^{(7)}$) واستبدل به بناء على الطراز العثماني أما مئذنة مدرسة الصالح نجم الدين أيوب لوحة رقيم ($^{(7)}$) واستبدل به بناء على الطراز العثماني أما مئذنة مدرسة الصالح نجم الدين أيوب لوحة رقيم ($^{(7)}$) واستبدل به بناء على الطراز العثماني أما مئذنة مدرسة الصالح نجم الدين أيوب لوحة رقيم ($^{(7)}$) واستبدل به بناء على الطراز العثماني أما مئذنة مدرسة الصالح نجم الدين أيوب لوحة رقيم ($^{(7)}$) واستبدل به بناء على الطراز العثماني أما مئذنة مدرسة الصالح الماثونة مدرسة الصالح الدين أيوب لوحة رقيم ($^{(7)}$) والمؤرن ألوب المؤرن ألوب لوحة رقيم ($^{(7)}$) والمؤرن ألوب المؤرن ألوب المؤرنة مدرسة الصالح الدين ألوب المؤرن ألوب

⁽١) منظمة العواصم والمدن الإسلامية : مرجع سابق ، ١٩٩٠م ، ص ٤٤٨

⁽٢) حسني نويصر : العمارة الإسلامية في مصر (عصر الأيوبيين والمماليك) ، مكتبة زهراء الشرق ، ١٩٩٦م ، ص ٢٤٧

⁽٣) كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية في مصر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الطبعة الرابعة ، ١٩٩١م ، ص ٢٠١

⁽⁴⁾ Creswell (K.A.C): Op. Cit., 1926, P.10

⁽٥) صالح لمعي مصطفى : مرجع سابق ، ١٩٨٤م ، ص ٣١

⁽⁶⁾Principles Of Architecture Design And Urban Planning During Different Islamic Eras, PP. 448-449

⁽٧) حسنى نويصر : مرجع سابق ، ١٩٩٦م ، ص ٢٤٧

⁽٨) صالح لمعي مصطفي :مرجع سابق ، ١٩٨٤م ، ص ٣١

⁽⁹⁾ Abouseif, D.B.: The Minarets Of Cairo, The American Uni. In Cairo Press, 1987, P.18

⁽١٠) السيد عبد العزيز سالم: مرجع سابق ، ١٩٥٩م ، ص ٢٣-٢٥

به بناء علي الطراز العثماني أما مئذنة مدرسة الصالح نجم الدين أيوب لوحة رقم (٦) فتعتبر المئذنة الوحيدة التي تبقت لنا كاملة من العصر الأيوبي وتعلو المئذنة واجهة مدخل المدرسة وبذلك نجد أن المأذن في العصر الأيوبي كانت من قاعدة مربعة يعلوها بدن مثمن مرتفع ويتوجه قبة مضلعة علي هيئة المبخرة وسيظل هذا النظام للمأذن متبعا بعد سقوط الدولة الأيوبية بنحو نصف قرن ونلاحظ أن القاهرة تختص دون غيرها بهذا النوع الفريد من المأذن ذات المباخر.

مئذنة مدرسة الطالم نجم الدين أيوب (١٤٢٨ / ١٢٤٣م)

تعتبر المئذنة الوحيدة التى تبقت لنا سليمة من العصر الأيوبى ، أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل فى المراح المراح المراح المنذنة الوحة تشير إلى تاريخ بناء المدرسة نصلها (سملة أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة مولانا السلطان الأعظم الملك الصالح نجم الدين بن محمد بن أبلى بكسر أيوب فى سنة إحدى وأربعين وستمائة) ، ولم يبق من المدرسة إلا واجهتها الغربية ، بمدخلها المشرف على شسارع بين القصرين وإيوان المالكية وجزء من الرواق الشمالي والصحن ، وتنتصب المئذنة فوق واجهة المدخل وتمثل المئذنة الاتجاه فى زيادة ارتفاع الطابق المثمن على حساب القاعدة المربعة التى ما تزال تحتفظ بتفوقها فى الارتفاع على الطابق المثمن ، ويزين كل وجه من أوجه القاعدة المربعة ثلاث تجويفات طولية فتحت فى الوسطى منها نلفذة رأسها على شكل عقد متعدد الفصوص بينما يوجد فى كل من التجويفين الجانبيين نافذة صماء ، ويعلو كل تجويسف طاقة مقرنصة على شكل عقد فارسى (أشكل رقم (٧)) ، وتقوم على هذه القاعدة شرفة مثمنة الشكل تتكلى على مالشانية بنفس التجويفات الطولية المعقودة التي نراها بالطابق المربع ، وتوجت مثلها بمناطق معقودة مقرنصة وللحفظ هنا أن الطابق المثمن قد ازداد ارتفاعا عنه فى مئذنة أبى الغضنفر ، لوحة رقم (١٦) فى حين أخذ طلاق والاحظ الفربع فى التضاؤل، ويقوم على الأركان طابقان من المقرنصات تفصل بيل نوافذ عقودها المتعددة الفصوص ، وأحبطت قاعدة المضلعة المماثلة لخوذة أبى الغضنفر بتاج من الأسئة البارزة (٢).

ع ــ المآذن في العصر المملوكي البحري (١٣٨٢ ــ - ١٣٨٠ هــ/ ١٢٥٠م) ... Minarets in theBaharite MamlukPeriod

في العصر المملوكي البحري خضع العدد الأكبر من المآذن في البداية إلى نظام المباخر ومن أمثلة ذلك مئذنة مدرسة الصالح نجم الدين أيوب إذ تتألف من بدن مربع مرتفع يعلوه طابق مثمن تعلوه مبخرة (١) وأصبح الجزء السفلي المربع مرتفعا وذلك بالمقارنة مع العصر الأيوبي مع احتفاظ المئذنة بالشكل العام الذي كانت عليه في العصر السابق (١) وفي بداية القرن الرابع عشر الميلادي ، الثامن الهجري أضيف طابق ثالث ذو مسقط دائري إلى المئذنة كما وجد في مئذنة مدرسة سلارو سنجر الجاولي (١٠٧ه / ١٣٠٣م) لوحة رقم (١) حيث نجد أيضا أنه زيد في ارتفاع الطابقين العلوبين علي حساب الطابق السفلي الذي يمثل القاعدة المربعة (١). وفيما يلى وصف المئذنة .

⁽١) السيد عبد العزيز سالم: القاهرة مدينة المأذن ، المجلة ، العدد السادس عشر ، إبريل ١٩٥٨ ، ص١٦

⁽²⁾ Creswell (K.A.C.): The Evolution Of The Minaret, Burlington Magazine, 1926, P.12.

⁽٣) السيد عبد العزيز سالم : مرجع سابق ، ١٩٥٩ ، ص ٢٥

⁽⁴⁾ Abd El-Aty, Y. Y. A.: Op. Cit., 1999, P. 30

⁽٥) منظمة العواصم والمدن الإسلامية : مرجع سابق ، ١٩٩٠م ، ص ٤٤٩

مئذنة سلار وسنجر الجاولي (٣٠٧هـ/ ٣٠٣١م)

ظهر الطابق المستدير بها لأول مرة وأصبح منذ ذلك الوقت عنصراً هاماً في نظام المآذن ذات المباخر ويرتفع هذا الطابق المستدير فوق طابق مثمن ، وقد تأثر مهندس هذه المئذنة بنظام استخدام الحجر في صفوف تتاوب فيها الألوان من مئذنة السلطان المنصور قلاوون (۱) ، ويتميز الطابق المربسع برشاقته وارتفاعه بجوار القبتيان المتجاورتين ، وقد فتحت في كل وجه من أوجهه نافذتان ، السفلي منهما من النوع الشائع في المآذن الأيوبية بينما اقترنت النافذة العليا التي تبدو متأثرة بالنقاليد الأندلسية بظهور القواعد المقرنصة البارزة، ثم أن الشرفة التي تتوج هذا الطابق المربع مربعة الشكل على نقيض الشرفات المثمنة التي استخدمت فيما يعادل نفس هذا الطابق بمئذنتك الصالح نجم الدين والمنصور قلاوون (١٢٥٥م)، ويسند هذه الشرفة ثلاث طوابق من المقرنصات* كما يتضح من الشكل رقم (٤) ، يشبه الطابق المثمن بهذه المئذنة زاوية الهنود على صفين يعلو أحدهما الآخر ، ويغلب على الظين أن طهور الطابق المستدير بمئذنة مسجد سلار و سنجر الجاولي، هو السبب في انفصال صفى المقرنصات بيأعلى طابقيها المثمن والمستدير بمئذنة مسجد سلار و سنجر الجاولي، هو السبب في انفصال صفى المقرنصات بيأعلى

وهكذا اتخذت المئذنة المصرية طابعا جديدا بعد أن تطورت بالتدريج من مئذنة الجيوشي في مدة لا تتجاوز قرنين من الزمان (٣) وقد أثر الطابق العلوي في مئذنة سلار وسنجر الجاولي في ظهور المأذن بعصد ذلك التي تنتهي بالجواسق القائمة علي أعمدة حيث نجد أنه في عهد الناصر محمد بن قلاوون ظهر طسراز جديد للمئذنة وهو المعروف بطراز (القلة) وهي المئذنة التي تبدأ بقاعدة مربعة ثم بدن مثمن ثم مثمن اصغر ثم منطقة مكونة من عدة أعمدة تحمل الجزء العلوي المشكل علي هيئة غطاء (قلة) الشرب وقد عرف هذا التكوين باسم الجوسق ومن الأمثلة المبكرة لهذا الطراز مئذنة مسجد الطنبغا المارداني بسكة التبانة (٣٧ههم / ١٣٤٠م) لوحة رقصم (٢١) ومئذنة مسجد مدرسة السلطان حسن (٤٧٦هه / ١٣٤٠م) صورة رقم (١) وغيرهماأن وقد شيدت مئذنة شبيهه بمئذنت قسبجد الطنبغا المارداني في مدينة حلب بسوريا عام ١٣١٨م وقد أنشأها أيضا الطنبغا المارداني ويري "كريزويسل" بناء علي ذلك أن الشكل المثمن للمئذنة ربما يكون قد انتقل إلي مصر عن طريق سوريا وقد أمدتنا الوثائق المملوكية علي ذلك أن الشكل المثمن للمئذنة ربما يكون قد انتقل إلي مصر عن طريق سوريا الإعلان عن دخول وقت الصلاة أما المؤذنين فقد تراوحت أعدادهم ما بين ستة إلى تسعة إلى اثني عشر مؤذنا وكان لهم رؤساء كما حددت الوثائق مساكانوا بتقاضونه من أموال وأطعمه (١).

⁽¹⁾ Hassid, S.: The Sulten's Tarrels, Cairo, 1939, P.57.

^{*} المقرنصات : أو الدلايات في العمارة الإسلامية تعنى عنصر زخرفي يمثل تقليد للتحجر الطبيعي في الكهوف .

⁽٢) السيد عبد العزيز سالم: المآذن المصرية ، نظرة عامة عن أصلها وتطورها منذ الفتح العربي حتى الفتسح العثماني ، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١٩٥٩ ، ص٢٦.

⁽٣) السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق ، ص ٢٥

⁽٤) حسني نويصر : العمارة الإسلامية في مصر (عصر الأيوبيين والمماليك) ، مكتبة زهراء الشرق ، ١٩٩٦ ، ص ٢٤٨

⁽٥) كمال الدين سامح: مرجع سابق ، ١٩٩١م ، ص ٢٠٢

⁽٦) حسنى نويصر : العمارة الإسلامية في مصر (عصر الأيوبيين والمماليك) ، مكتبة زهراء الشرق ، ١٩٩٦م ، ص٢٤٩

رك المآذن في العصر المملوكي الجركسي (١٥١٧هـ - ١٣٨٢هـ – ١٣٨١م – ١٥١٧م) Minarets in the Gircassian Mamluk Period

في العصر المملوكي الجركسي امتازت المئذنة بحسن نسبها وارتفاع منسوبها عما سبقها^(۱) ولـم تكـن كـل هـذه الصفات إلا وليدة الخبرة المصرية التي اكتسبها المعمار طوال العصر الإسلامي حيث توصــل المعمـاريون إلـي الشكل الأمثل للمئذنة بحيث صارت جزء من التكوين المعماري ، منسجمة مع بقية عناصر الواجهة وبنيت غالباً من الحجر وتكونت المئذنة بمن ثلاث طوابق محمولة علي صفوف من المقرنصات وتبدأ المئذنة بقاعدة مصمتــة مـن الحجر علي شكل مربع حتى مستوي السطح المرتفع وعن طريق شطف الزوايا العليا للمربع يتحول البدن إلى مثمن زخرفت زواياه بحزم من أعمدة ثلاثية مندمجة ويتوج هذا البدن شرفة محمولة علي مقرنصات حجريــة بدلايــات وللشرفة جوانب من الحجر المفرغ بأشكال هندسية ونباتية ثم يتحول البدن إلى مسقط أسطواني ينتهي مـــن أعــلاه بمقرنصات حاملة للشرفة الثانية للمئذنة ويكون الطبق الثالث علي هيئة أعمدة من الرخام تحمل الجوســق العلـوي بمقرنصات حاملة للشرفة الثانية للمئذنة ويكون الطابق الثالث علي هيئة أعمدة من الرخام تحمل الجوســق العلـوي المئذنة الذي يشكل علي طراز غطاء قلة الشرب (۲) وأصبحت المئذنة غنية بالزخارف الحجريــة وزادت صفـوف المئزنة الذي يشكل علي طراز غطاء قلة الشرب (۲) وأصبحت المئذنة غنية بالزخارف الحجريــة وزادت صفـوف المقرنصات بنهاية كل طابق (۲) ومئذنة مدرسة الأشرفية) (۲۹۸هــ/۱۲۹۹) ومئذنة مدرسة قايتبـاي بقلعــة الكبـش مدرسة قايتبـاي بالقرافة الشرقية (۲۷هــ/ ۱۲۷۶) ، لوحة رقم (۲۲) ومئذنة مدرســة قايتبــاي بقلعــة الكبـش مدرسة قايتبـاي بالقرافة الشرقية (۱۲۷هــ/ ۱۲۷۶مـ/ ۱۳۸۶م) لوحة رقم (۲۳) وكذلك مئذنتا مســجد المؤيد شيخ (۲۰۱۵مـ/ ۲۶ م) ومئذنة مدرسة برقوق بالنحاسين (۲۸مــ/ ۱۳۸۵م) لوحة رقم (۲۳) وكذلك مئذنتا مســجد المؤيد شيخ (۲۰۱۵مـ/ ۲۰۵۰م) ومئذنة مدرسة برقوق بالنحاسين (۲۸مــ/ ۱۳۸۵م) لوحة رقم (۲۳) وكذلك مئذنتا مســجد المؤيد شيخ (۲۰۱۵مـ/ ۲۰۱۵م) المؤيد شيخ (۲۰۱۵مـ/ ۲۰۱۵م)

ومن أهم المميزات المعمارية التي انفرد بها عصر المماليك الجراكسة هو المآذن المزدوجة أو المتعددة الرووس والذي يعتبر طراز مصري لم تسبق إليه ($^{\circ}$) وشاعت هذه المآذن بمصر في نهاية القرن التاسع الهجري وأوائل القرن العاشر الهجري $^{(1)}$ وقد اختص السلطان الغوري وأمرائه ببناء المآذن ذات الرأسين $^{(\vee)}$.

ولعل أهم المآذن ذات الرؤوس المزدوجة التي ظهرت خارج مدينة القاهرة مئذنة جامع الغمري بميت غمر إلا أنها سقطت عام ١٩٦٣م وهي قائمة الآن بدون رؤوس وكذلك مئذنة مسجد الغمري بمدينة المنيا ذات الرأسين وإذا تتبعنا دراسة المآذن المتعددة الرؤوس نجد أن اقدم أمثلة القرن التاسع الهجري مئذنة جامع جنبلاط المجاور لباب النصر شمال مدينة القاهرة وكانت مزدوجة الرؤوس إلا أنها هدمت عام (١٢١هـ / ١٧٩٩م) ويأتي بعد ذلك مئذننا مدرستا قانيباي الرماح بالقلعة (٨٠٠هـ) صورة رقم (٢) وبالناصرية بالسيدة زينب (١١١هـ) لوحة رقم (١٤) وقد سقطت مئذنته بالقلعة ذات الرأسين وأعيد بنائها طبقا للأصل الأثرى عام (٨٠٧هـ / ١٨٧٠م) أما مدرسته

⁽١) صالح لمعى مصطفى : مرجع سابق ، طبعة أولى ، ١٩٨٤م ، ص ٣٣


⁽٢) حسني نويصر : مرجع سابق ، ١٩٩٦م ، ص ٢٤٧ – ص٢٤٨

⁽٣) منظمة العواصم والمدن الإسلامية : مرجع سابق ، ١٩٩٠، ص ٤٤٩- ص ٤٥٠


⁽٤) صالح لمعي مصطفي : مرجع سابق ، ١٩٨٤م ، ص ٣٣

⁽٦) عفيف البهنسي : العمارة عبر التاريخ ، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ، سوريا ، ١٩٨٧م ، ص ١٦٨

⁽٧) حسني نويصر : مرجع سابق ، ١٩٩٦م ، ص ٢٤٩

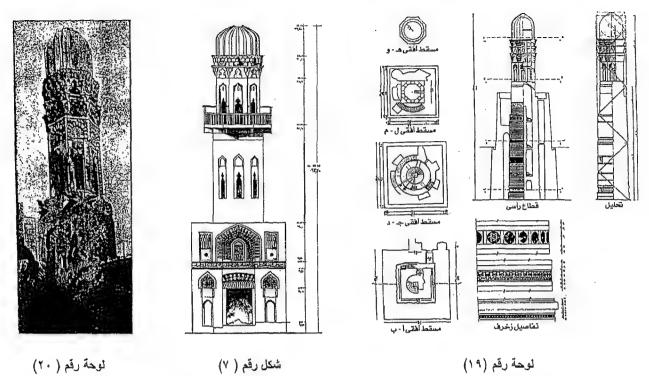


لوحة رقم (١٩) توضح تقاصيل من مئذنة جامع الحاكم بأمر الله (عن يحيي وزيري) شكل رقم (٧) توضح مئذنة المدرسة الصالحية (عن يحيي وزيري) لوحة رقم (٢٠) توضح مئذنة زاوية الهذود (عن السيد عبد العزيز سالم)

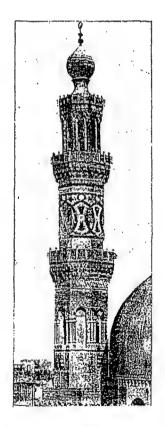

لوحة رقم (٢٣)



شکل رقم (۲۲)

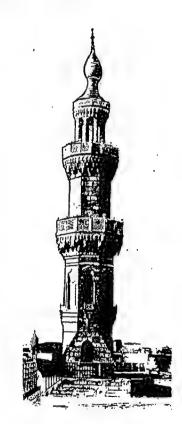

لوحة رقم (٢١) لوحة رقم (٢١) توضح مئذنة جامع الطنبغا المارداني (عن سعاد ماهر ، مساجد مصر ، ج٣) لوحة رقم (٢٢) توضح مئذنة جامع قايتباى بالصحراء (عن السيد عبد العزيز سالم) لوحة رقم (٢٣) توضح منذنة مدرسة برقوق بالنحاسين (عن السيد عبد العزيز سالم)

بحي الناصرية ذات الرأسين أيضا فقد سقطت مؤخرا ويتم إعادة بنائها الآن $^{(1)}$ ، ثم تأتى بعد ذلك مئذنة مدرسة المغوري بالغورية بمنطقة الأزهر (9.9 - 9.0 - 9.0 - 1.0 - 0.0 - 1.0 - 0.0 - 0.0] لوحة رقم (9.1) وهي تعتبر أول مئذنة بنيت في مصر وتحتوي علي أربعة رؤوس وفي عام (9.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0] لمنذنة وشروخ آلت إلى السقوط فهدمت وتم بناؤها وأبدلت الرؤوس الأربعة التي سببت الخلل برأسين وقد جددت لجنة حفظ الآثار العربية مئذنة الغوري وأعادت بناء القمة وجعلتها خمسة رؤوس بعد أن كانت رأسين (7.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0) دات الرأسين وتمتاز بوجود سلمان حلزونيان (1.0 - 0.0 - 0.0) . لوحة رقم (0.0 - 0.0 - 0.0)

٦_ المآذن في العصر العثماني (٩٢٣هـ / ١٥١٧م)

Minarets in the Ottoman Period

أخذت التأثيرات العثمانية تظهر في بعض المآذن المملوكية منذ نهاية القرن الرابع عشر وذلك بعد الفتـــح العثمــاني لمصر عام (٩٢٣هـ / ١٥١٧م) وتحول مصر إلى إمارة عثمانية ومن أمثلة ذلك مئذنة جامع الكردي (١٣٩٥م) صورة رقم (٤) وقد حاول الأتراك في البداية فرض الأسلوب التركي في عمائرهم بمصر إلا أن الطراز المصري تغلب على هذا الأسلوب ومثال ذلك مسجد المحمودية وأنشأه محمود باشا أحد ولاة مصر من قبل الدولة العثمانيـة عام (٩٧٣هـ - ٩٧٥هـ / ١٥٦٦م - ١٥٦٨م) لوحة رقم (٢٤)، حيت تأثرت هذه المئذنة بمئذنة مسجد البرديني (١٦١٦م) لوحة رقم (٢٥) ، والذي تأثر مهندسه بعمائر العصر المملوكي الجركسي (٥) وبعد ذلك ازداد ارتفاع المئذنة في هذا العصر وفقا للنظام العثماني واتسمت بالنوع المتعدد الأضلاع الذي يقترب من الأسطواني تعلوه قمــة مخروطيه مدببة (١) بحيث تتخذ المئذنة شكل القلم الرصاص Pencil Point (٧) وتحيط بهذا البدن الرشيق شوفتان أو ثلاثة قليلة البروز(^) وغالبا ما تكون لها شرفة واحدة استعيض فيها عن البرامق الحجرية بحواجز من الخشب(٩) وقد ظهر هذا النوع في البداية في مئذنة جامع سليمان باشا (١٥٢٨م - ١٥٢٩م) لوحة رقم (١٣) ومئذنة مسجد شاهين (١٣٨ م) ثم ظهرت مئذنة جامع سنان باشا (١٥٩١م) ومئذنة مسجد الملكة صفيـة (١٢١٠م) لوحـة رقـم (١١) ومئذنة مسجد عثمان كتخدا (١٧٣٤م) ومئذنة مسجد محمود محرم (١٧٩٢م) ومئذنة مسجد المحموديــة (١٥٦٨م) لوحة رقم (٢٤) وتعد مئذنة مسجد محمد بك أبو الذهب (١٧٠٣م) صورة رقم (٥) استثناء من هذه القاعدة حيث تتتمى للنوع السوري المربع وتنتهي بقمة ذات خمسة رؤوس(١٠١) وبعد عام ١٨٠٥م ظهرت في عهد محمد على ومن بعده مآذن تركية الطراز حيث قل قطر بدنها وزاد ارتفاعها بحيث أصبحت في مجموعها رفيعة ومدببة تشبه القِلم الرصاص المدبب كما سبق الذكر وأجمل أشكال هذه المآذن مئذنتا جامع محمد على بالقلعة بالقاهرة (١٨٢٤م -

⁽١) سعاد ماهر : مرجع سابق ، الجزء الرابع ، ١٩٨٠م ، ص ٢١

⁽٢) منظمة العواصم والمدن الإسلامية : مرجع سابق ، ١٩٩٠م ، ص ٥٠٠

⁽٣) سعاد ماهر : مرجع سابق ، ١٩٨٠م ، ص ٢١

⁽٤) صالح لمعي :مرجع سابق ، ١٩٨٤م ، ص ٣٣

⁽٥) محمود أحمد : دليل موجز لأهم الأثار العربية بالقاهرة ، ١٩٨٤م ، ص ١٨٨

⁽⁶⁾ Sameh, K.: Evolution Of Minarets In Egypt, 1974, P 174

⁽٧) توفيق أحمد عبد الجواد : العمارة الإسلامية فكر وحضارة ، مكتبة الانجلو المصرية ، ٩٨٧ ام ، ص ١٠٣

⁽⁸⁾ Sameh, K.: Op. Cit., 1974, P. 174

⁽٩) كمال الدين سامح: مرجع سابق ، ١٩٧٠م ، ص ٩٣

⁽۱۰) سعاد ماهر : مرجع سابق ، ۱۹۸۰م ، ص ۲۲

١٨٥٧م) صورة رقم(٦) وتتكون كل منها من ثلاث مناطق متعددة الأضلاع تفصلها عن بعضها شرفتان محمولتان على على صفوف من المقرنصات وتنتهي كل منهما من أعلاها بقمة مخروطية مدببة وقد أخذت طرازها المعماري من المآذن التركية الموجودة بمدينة القسطنطينية (١).

سابعاً : التأثيرات الفنية الوافدة على المآذن الأثرية في مصر

. أخذت التأثيرات الفنية الوافدة تتغلغل شيئاً فشيئاً في نظام المئذنة في مصر إبان القرنين الثالث عشر والرابع عشــر، ويمكننا أن نميز بعض التأثيرات الأندلسية والسورية والمغولية ، وهناك تأثيرات شرقية وتأثيرات غربية .

١ - تأثيرات شرقية

نتجت عن هروب الصناع والعمال المهرة والفنانين من بلاد العراق شرقاً بعد الغزو المغولي إلى مصر ونقل جميع التأثيرات الفنية سواء في مجال العمارة أو الفنون التطبيقية .


٢-تأثيرات غربية

نتجت بعد ضعف المسلمين فى بلاد الاندلس حيث حاولت الممالك المسيحية التى كانت محيطة بالمسلمين فى بــــلاد الاندلس استرجاع أراضيها منهم فقاموا باضطهاد المسلمين واقتطاع املاكهم مما أدى إلى هروب الفنانين والعلمــاء والصناع إلى منطقة شمال أفريقيا ومنها إلى مصر ومعهم التأثيرات الفنية المختلفة .


ويعتبر عصر المماليك العصر الذي تسربت فيه التأثيرات الفنية الأندلسية إلى مصر ، ذلك لأنه العصر الذي توثقت في عرى الصداقة بين مصر وأسبانيا ، فما كادت تسقط بغداد عام ٢٥٨ ام في أيدي المغول حتى تألفت في القلمرة جبهة قوية لدفع خطر المغول المدمر ، واستطاع الملك المظفر سيف الدين قطز أن يهزمهم هزيمة منكرة في موقعة عين جالوت في (٢٥ من رمضان سنة ٢٥٨هـ / ٣ سبتمبر سنة ٢٦٠م) (٢) ، وكان لهذه العلاقات أثرها الكبير في نفاذ التأثيرات الأندلسية في العمارة الأندلسية في عصر دولة المماليك ، ونشهد في مئذنة مدرسة المنصور قلاوون لوحة رقم (٢٦) بعض هذه التأثيرات ممثلة في أعلى القاعدة المربعة إذ نرى إفريزاً من المقرنصات يشبه إفريز العقود المتشابكة الذي نراه في مئذنة جامع أشبيلية وغيرها، بل أن الطابق الثاني يكشف بجلاء عن هذا التأثير في إفريز العقود الثلاثية الفصوص الذي يعلوه وفي العقد الذي يتوسط هذا الطابق بأوجهه الأربعة ، كما أن الطابق الأخير يمثل شبكه من المعينات تشبه ذلك النوع من التداخلات التي ظهرت في واجهة بهو قصر إشبيلية ونرى هذه التأثيرات الأندلسية في تفاصيل الزخرفة الجصية بمئذنة مدرسة الناصر محمد بن قلاوون بالنحاسين وعقود مئذنة مدرسة الناصر محمد بن قلاوون بالنحاسين وعقود مئذنة مدرسة للوحة رقم (١) وشكل رقم (٤) له أصل مغربي أنداسي إذ نشهده في جامع الزيتونة بتونسس (٢٥٠هـ / ٨٦٤ م) لوحة رقم (١) وشكل رقم (٤) له أصل مغربي أنداسي إذ نشهده في جامع الزيتونة بتونسس (١٥٠هـ / ٨٦٤ م)

⁽١) كمال الدين سامح : مرجع سابق ، ١٩٧٠م ، ص ٩٣


⁽٢) السيد عبد العزيز سالم: بعض التأثيرات الأندلسية في العمارة المصرية الإسلامية ، المجلة ، العدد الثـاني عشـر ، دبسـمبر ١٩٥٧ ، ص ٨٩٠٠ .

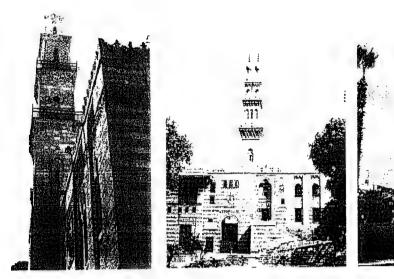


صورة رقم (١) صورة رقم (٢) صورة رقم (٢) صورة رقم (١) توضح مئذنة مدرسة السلطان حسن (تصوير البلحث) صورة رقم (۲) توضح مئذنة مدرسة قاتيباى الرماح ذات الرأسين بالقلعة (تصوير الباحث) صورة رقم (٣) توضح مئذنة جامع الغورى بالغورية (تصوير الباحث)

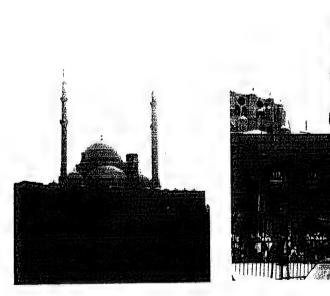


صورة رقم (٣)

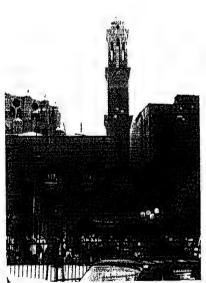

صورة رقم (؛) صورة رقم (٥) صورة رقم (؛) توضح منذنة جامع الكردى (تصوير الباحث) صورة رقم (٥) توضح مئذنة جامع محمد يك أبو الذهب (تصوير الباحث) صورة رقم (٢) توضح مئننتا جامع محمد على بالقلعة (تصوير الباحث)

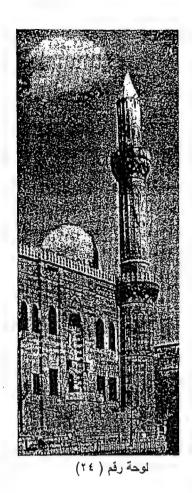

شكل رقم (٨) يوضح مئذنتا جامع المؤيد شيخ (عن يحيي وزيري) لوحة رقم (٢٤) توضح مئذنة جامع المحمودية (عن السيد عبد العزيز سالم)

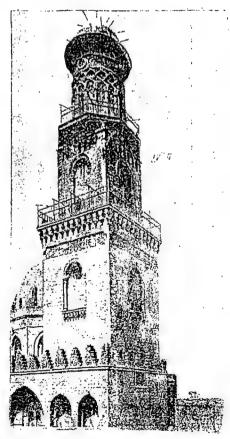





لوحة رقم (٢٥) لوحة رقم (٢٥) لوحة رقم (٢٥) توضيح منذنة مسجد البرديني (عن السيد عبد العزيز سالم) لوحة رقم (٢٦) توضيح منذنة مدرسة المنصور قلاوون (عن السيد عبد العزيز سالم)

فنراها مطبقة فى عقود الفناء وواجهة كاتدرائية نو تردام دى بوى وفى مقصورة سان ميشيل داجويل وفى واجهــــة كنيسة موناستيه ورويوتار وبولينياك وفى كنائس فيلاى وغير ذلك (١).

أما النقاليد السورية فقد عادت تؤثر في نظام المساجد وتتجلى هذه التأثيرات السورية في مئذنة فاطمة خاتون ١٢٨٤ لوحة رقم (٢٧) التي لم يبق منها سوى قاعدتها المربعة ، فنجد أن أسلوب بناء هذه القاعدة مسن الحجر ونوافذها ذات الثلاثة فتحات تحيطها عقود منكسرة ثم إفريزها البارز ، كل ذلك يشف بجلاء عن أصلها السورى . وكذلك تمثل القاعدة المربعة بمئذنة مدرسة المنصور قلاوون لوحة رقم (٢٦) رغم ما فيها من تأثيرات زخرفية أندلسية هذا التأثير السورى الذي نراه في مئذنة فاطمة خاتون ، إلا أن الملك الناصر محمد أضاف إليسها الطابق الأسطواني العلوى بعد زلزال عام (١٣٠٣ م) ، وقد أثرت قاعدة هذه المئذنة في بناء مئذنة مسجد سلار و سنجر الجاولي لوحة رقم (١) (١).

ونجد أن التأثيرات المغولية ظهرت في مئذنتي جامع الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة اللتان لا يمكن اعتبارهما سوى استثناء في هذه الفترة من الزمن لوحة رقم (٢٨) ، فإن إحدى هاتين المئذنتين ترتقي فوق قاعدة مربعة محلاة بطاقات ومقرنصات مثلثة لا تختلف عن مقرنصات مئذنة مدرسة المنصور قلاوون ثم يعلوها طابق مستدير باعلاه شرفه مستديرة قائمة على مقرنصات ويقوم فوق هذه الشرفة طابق مثمن الأضلاع ينتهي من أعلاه برقبة أسطوانية قصيرة تضيق كلما ارتفعت وتتوجها خوذه ذات تضليعات و تشبه العمامة كانت مكسوة بزخرفة خزفية خضراء ، ويرتفع فوق قاعدة المئذنة الأخرى طابق أسطواني مزين بدالات رأسية عبارة عن ضلوع مموجة في انكسار ويعلو هذا الطابق قطاع مخروطي محلى بزخارف أفقية ثم يتوجه عنق أسطواني كذلك ينتهي بزخارف خزفية خضراء ، واستخدام هذه الدالات المضلعة كان شائعاً في قونية كما أن نظام القطاعات المخروطية كان أمر مألوفا في إيران وانتشار أ بعيد المدى إذ أدرك بلاد الهند في طليعة القرن الرابع عشر وبمثله منار مسجد قوة الإسلام بمدينة دلهي ، بناه قطب الدين أيبك تخليدا لذكري استيلائه على دلهي سنة ٥٩٥ وقد اتمه خليفته التتمش مسن سلطين دلهي ، بناه قطب الدين أيبك تخليدا لذكري استيلائه على دلهي سنة ٥٩٥ وقد اتمه خليفته التتمش مسن سلطين الهند (٦).

ثامناً: زخرفة المآذن الأثرية

Decoration of the Archaeological Minarets


⁽١) السيد عبد العزيز سالم : المآذن المصرية ، نظرة عامة عن أصلها وتطورها منذ الفتح العربي حتى الفتح العثمــــانى ، مؤسســــة شباب الجامعة للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١٩٥٩ ، ص٢٩-٣٠ .


⁽٢) السيد عبد العزيز سالم: المرجع نفسه ، القاهرة ، ١٩٥٩ ، ص٣١ .

⁽٣) زكى محمد حسن : تطور المأذن ، مجلة الكتاب ، سبتمبر ١٩٤٦ ، ص٧٢٨ .

⁽٤) عبد الله كامل موسى : مرجع سابق ، ١٩٩٤م ، ص ٢١٠ – ٦٢٤

⁽٥) صالح لمعي : مرجع سابق ، ١٩٨٤م ، ص ٣٢

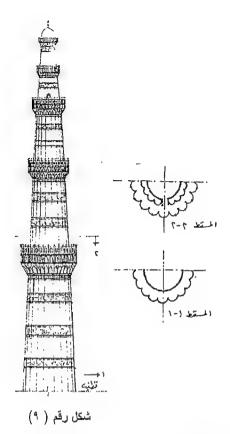


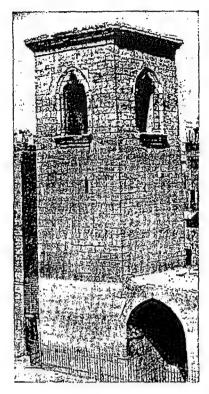

نوحة رقم (۲۷)

لوحة رقم (٢٧) توضح مئذنة ضريح فاطمة خاتون (عن السيد عبد العزيز سالم) شكل رقم (٩) يوضح مئذنة جامع قطب الدين بدلهي (عن عبد السلام نظيف)



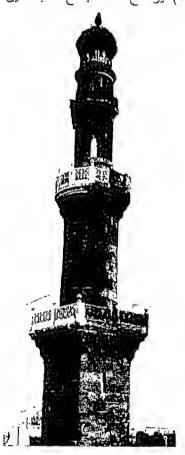

لوحة رقم (٢٨) . توضح منذنتا جامع الناصر محمد بالقلعة (عن سعاد ماهر ، مساجد مصر ، ج ٣)

لوحة رقم (١١) ، وتميز العصر المملوكي البحري كذلك بوجود زخرفة من بلاطات القاشاني^(١) وكان ذلك علي بعض أجزاء من جسم المئذنة وقمتها^(١) ومن أمثلة ذلك مئذنتا جامع الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة لوحة رقم(٢٨) كما استخدمت في مئذنتا جامع المؤيد شيخ شكل رقم (٨) حيث استخدمت بلاطات القاشاني في واجهات الطابق المثمن وذلك في زخرفة الخطوط المنكسرة^(١) أما خلال العصر المملوكي الجركسي فكثيرا ما كان يزخرف بدن المئذنة في كل المستويات بشرائط من الكتابات بالخط الثلث المملوكي ، تحوي هذه الكتابات آيات قرانية تحت المسلمين للتبكير بحضور الصلاة وفي كثير من الأحيان يزخرف الجزء المشكل علي هيئة القله (بقمة المئذنة) بزخارف نباتية (أرابيسك) أو يغرس في هذه القمة عصي يتدلي منها المشكاوات التي تضاء في الأعياد الدينية وقد تنيز العصر المملوكي الجركسي بوجود تلابيس من الرخام المنزل بالمعجون علي الأسطح الخارجية لبدن المئذنة (٤٨٠هـ ١٣٨٠ م ١٣٨٠م) بالنحاسين وكان أول مثال لها في مئذنة مدرسة السلطان برقوق (٢٨٧هـ ١٨٨٨هـ ١٨٨٨م) بالنحاسين (٥) ومئذنة مدرسة القاضي يحي زين الدين بالأزهر حيث زخرفت المنطقة العليا للمئذنة (٨٤٤ م) بقطع من الرخام ومئذنة مدرسة القاضي يحي زين الدين بالأزهر حيث زخرفت المنطقة العليا للمئذنة (٨٤٤ م) بقطع من الرخام السلطان الغوري بالجامع الأزهر الشريف (٧) لوحة رقم (١٥) .

⁽١) عفيف البهنسي : العمارة عبر التاريخ ، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ، سوريا ، ١٩٨٧م ، ص ١٦٨

⁽٢) حسني نويصر : العمارة الإسلامية في مصر (عصر الأيوببين والمماليك) ، مكتبة زهراء الشرق ، ١٩٩٦م ، ص٢٤٨

⁽٣) كمال الدين سامح: مرجع سابق ، ١٩٩١ م ، ص ٢٠٤

⁽٤) حسني نويصر : العمارة الإسلامية في مصر (عصر الأيوبيين والمماليك) ، مكتبة زهراء الشرق ، ١٩٩٦م ، ص٢٤٨

⁽٥) صالح لمعي : مرجع سابق ، ١٩٨٤م ، ص ٣٣

⁽٦) كمال الدين سامح: مرجع سابق ، ١٩٩١م ، ص ٢٠٤س

⁽٧) حسني نويصر : العمارة الإسلامية في مصر (عصر الأيوبيين والمماليك) ، مكتبة زهراء الشرق ، ١٩٩٦م ، ص٢٤٨

الفصل الثانى دراسة جيولوجية مدينة القاهرة و مواد بناء المآذن الأثرية

تتبع جيولوجية مدينة القاهرة التكوينات الصخرية لجبل المقطم ، ونظراً لأن مئذنة يشبك من مهدى تقع فى منطقة جنوب غرب مسجد الإمام الليث ومنفصلة ومستقلة عنه وهى متصلة اتصالاً مباشراً بالتربة المقامة عليها لذا كان الضرورى دراسة جيولوجية مدينة القاهرة وتتضمن منطقة الإمام الليث لما لذلك من أهمية فى التعرف على حالة المئذنة والوضع الراهن لها ووضع الحلول وخطة العلاج والترميم والصيانة اللازمة لها ، و يعتبر الحجر الجيري مادة البناء الأكثر استخداما لبناء المآذن الأثرية يليها الطوب المحروق (الأجر) كما استخدم الرخام لتشكيل الأعمدة التي تحمل الجوسق في بعض المآذن إلى جانب الأخشاب التي استخدمت لعمل السياج المحيل بشرفات بعض المآذن ذات القمة المدببة والتي كانت تغطي أحيانا بالواح من الرصاص وتنتهى بهلال من النحاس ، هذا إلى جانب المونات المستخدمة في عمليات البناء ،

أولاً: جيولوجية مدينة القاهرة Geology Of Cairo

تقع مئذنة يشبك من مهدى موضوع الجانب التطبيقي للرسالة بمسجد الإمام الليث بمنطقة عين الصيرة ضمن نطاق القاهرة الكبرى ولذلك فهي تتبع جيولوجية مدينة القاهرة ، وتبلغ مساحة القاهرة الكبرى 70,0 كيلو مستر مربع وتقع بين خطى عرض 10,0 10,

اــ الوصف العام لجبل المقطم


General Discription Of Gabal El- Mokattam


يمثل جبل المقطم مساحة صغيرة جداً تقع في أقصى الشمال الغربي لهضبة المغره بالصحراء الشرقية والمكونه من الحجر الجيرى، وتكون جبل المقطم نتيجة للحركات الأرضية التي أعقبت ترسيب طبقاته، ويمتدد الجبل بين منخفضين يمتدان في الاتجاه (شرق عرب)، المنخفض الشمالي هو منخفض مدينة نصر والجنوبي منخفص منخفض ما منخفض مدينة نصر والجنوبي منخفص من دجله بالمعادى، وشكل جبل المقطم رباعي الأضلاع، محوره الطولي يمتد في الاتجاه (شمال عرب حبوب شرق) موازياً لاتجاه الصدوع الأساسية في شمال غرب هضبة الحجر الجيرى الشرقية، خريطة رقم (١) يصدل أقصى ارتفاع لجبل المقطم إلى ٢١٥ متراً فوق سطح البحر بينما ارتفاعه فوق مدينة القاهرة يصل إلى ١٥٠ متراً ويتغير ارتفاع سطحه في اتجاه الشمال الشرقي (٢) وينتغير ارتفاع سطحه في الجبل المقطم من وحدات به المنحدرات والجروف مختلفة الأرتفاعات كما يتضح من خريطة رقم (٢)، ويتكون جبل المقطم من وحدات جيومور فولوجيا وطبوغرافياً إلى بعض جروف شديدة الانحدار مختلفة الارتفاعات والميل، ينقسم جبل المقطم جيومور فولوجيا وطبوغرافياً إلى بعض جروف شديدة الميل التي تفصيل الهضاب المهضاب المهضاب المهضاب المهضبة العليا، شكل رقم (١٠) والجروف شديدة الميل التي تفصيل المهضاء عن بعض تكوين المقطم والعلياء العادية حيث تتكون الهضبة السفلي من تكوين المقطم والعلياء المين المعادي (٢)

⁽¹⁾ Swedan, A.H.: Anote On The Geology Of Greater Cairo Area, Annals Of The Geological Survey Of Egypt, Vol.Xvii, 1991,P. 239


 ⁽٢) أكاديمية البحث العلمى والتكتولوجيا: جيولوجية ومخاطر منطقة جبل المقطم ، القاهرة ، ١٩٩٧م ، ص١٤ .

⁽٣) أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا: المرجع السابق ، ٩٩٧م ، ص ٢٢.

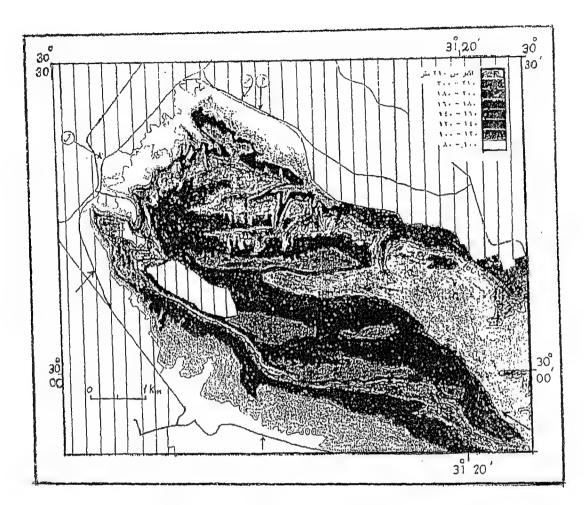

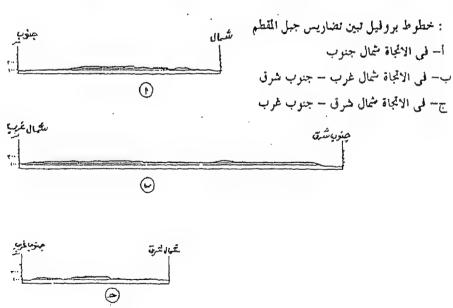

خريطة رقم (١) توضح طبوغرافية جبل المقطم (عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، ١٩٩٧م)

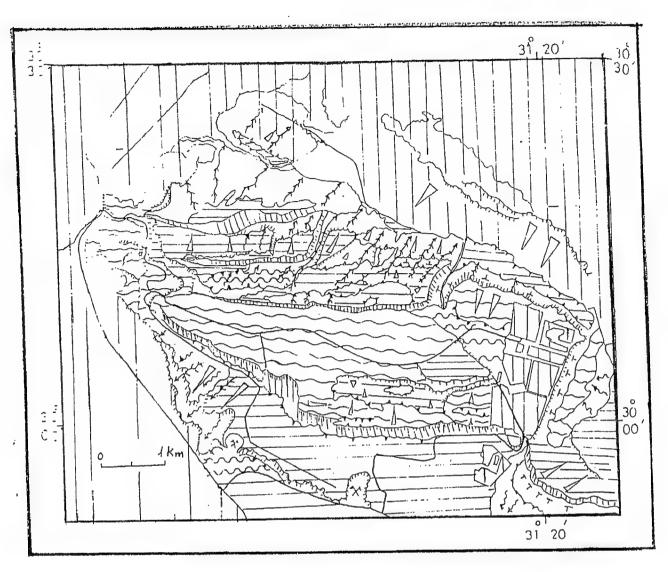

خريطة رقم (٢) توضح جيومورفولوجية جبل المقطم (عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ١٩٩٧م).

أرض شديدة التعاريج
أرض متوسطة التعاريج
أرض خفيفة التعاريج
أرض مسطحة تقريباً
أرض مسطحة الوديان
حدر نحت بواسطة الوديان
اتجاه البورفيل ورقمة

جرف عالى جرف الارتفاع جرف فليل الارتفاع جرف قليل الارتفاع منحدر شديد الميل منحدر متوسط الشدة منحدر خفيف تغير محدب في المنحدر انحدار يسمح بدحرجه الصخور

هضية القطم السفلي Lower Mokattam Plateau

تتكون هضبة المقطم السفلى من سطح صخرى يرتفع عن مدينة القاهرة بحوالى 0 إلى 0 متراً ، تتكون صخور هذه الهضبة من تكوين المقطم الذى يتكون من حجر جيرى يسمى حجر البناء العلوى يليه إلى أسفل وحده صخور جيراه الهضبة من حجر البناء السفلى ، طبقات الصخور العليا لهذه الهضبة تمتد أفقياً وتكون سطح صلب مستوى تقريباً شبه أفقى، انحدار الهضبة من جهة الشرق طفيف يصل إلى ثلاثة درجات يمتد فى هذه الهضبة بعض الفوالق Faults

هضية القطم الوسطى Middle Mokattam Plateau

تمتد هذه الهضبة اسفل الهضبة العليا وتحيط بها من الشمال الشرقى والغرب والجنوب الغربى والجنوب ولا تظهر على الحدود الشمالية أو الشمالية الشرقية والجنوبية ، يتكون سطح الهضبة من حجر جيرى صلب (تكوين الجيوشى) أقصى اتساع لها فى الجنوب ويقل فى اتجاه الشمال الغربى حيث يصبح سطح الهضبة وعر ويتراوح ارتفاع هدة الهضبة من ١١٠ متراً إلى ١٥٠ متراً ، تتخلل هذه الهضبة وديان جافة كثيرة تصب معظمها مسن خلل حافة الجرف إلى الهضبة السفلى وذلك فى حالة سقوط الأمطار عليها . (٢)

هضية القطم العليا Upper Mokattam Plateau

تحد هضبة المقطم العليا فوالق Faults في اتجاه (شرق – غرب ، شمال غرب – جنوب شرق) مكونه جسروف ذات انحدارات شديدة تكون حدود الهضبة العليا وتفصلها عن الهضبة الوسطى ، تأخذ الهضبة العليا شكل بيضاوي تقريباً باستطالة في اتجاه (شرق – غرب) تقريباً ويتراوح ارتفاع الهضبة من ١٩٠ متراً إلى ٢١٠ مستراً فوق سطح البحر وترتفع عن الهضبة الوسطى بحوالى ٦٥ متر تقريباً ، يتكون سطح الهضبة من الصخور الجيرية بسمك يتراوح من ٨ إلى ١٢ متراً وتسمى بطبقة عين موسى (7) ويمتد أسفلها طبقات من الطفله والمارل وتنقسم الهضبة العليا للمقطم إلى قسمين :–

تمتد الهضبة العليا الشمالية من حدود جبل المقطم الشمالية الغربية والشمالية الشرقية في اتجاه الجنوب حتى منتصف الجبل تقريباً ويفصلها عن الهضبة الجنوبية منحدر يمتد في الاتجاه (شرق عرب) ، وتقسم الهضبة هضاب طولية تكون انحدار اتها الجنوبية غالباً جروف أما الشمالية فتنحدر بمقاطع تكون مجموعة من المناطق المسطحة ويتكون سطح الهضبة من مرتفعات صغيرة المساحة ومستوية تقريباً يحيط بها جروف وانحدارات وتفصلها عدن بعضها البعض أفرع الأودية .(1)

⁽¹⁾ Strougo, A.: Eocene Stratigraphy Of The Eastern Greater Cairo, Gabal Mokattam – Helwan Area, Mid. East Res. Cent. Ain Shams Uni., Sc. Res. Ser. Vol. 5, 1985, PP. 1-9.

⁽²⁾ Swedan, A.H.: Op. Cit., 1991, P.241.

⁽٣) أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا : جيولوجية ومخاطر منطقة جبل المقطم ، القاهرة ، ١٩٩٧ ، ص٣٣ .

⁽⁴⁾ Said, R., Op. Cit., 1962, P. 379.

(ب) المضبة العليا الجنوبية South Upper Plateau

تمتد الهضبة العليا الجنوبية من الحدود الجنوبية للهضبة العليا الشمالية إلى انحدارات جبل المقطم الجنوبية والجنوبية الغربية التى تفصل الهضبة العليا عن الهضبة الوسطى (1) ، أكبر اتساع لهذه الهضبة يصل إلى 1×10 ارتفاع سطح الهضبة بين 1×10 م على حدودها الجنوبية إلى 1×10 م على حدودها الشمالية وتنحدر الهضبة في اتجاه الشمال والشرق، يتكون سطح هذه الهضبة من الحجر الجيرى السميك (1) (تكوين المعادى) بسمك يتراوح بين (1) الشمال والشرق، يتكون سطح فواصل ، كما يتأثر بفوالق ذات الاتجاه شرق (1) مرب والتى شكلت مع الفواصل الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية لهضابه ، وترتكز طبقات الحجر الجيرى فوق طبقات من الطفلة يصل سمكها إلى متر أ

٦_ التتابع الطبقي العام لجبل المقطم

General Stratigraphy Of Gabal El- Mokattam Clastic

يقع جبل المقطم شرق مدينة القاهرة ويتكون من صخور رسوبية جيرية وفتاتيه تتبع عصـــر الأيوسين الأوسط والعلوى كما تغطى بعض الأجزاء الشرقية والشمالية من جبل المقطم بالصخور الفتاتيه التابعة لعصر الأوليجوسين خريطة رقم (٣) تشكل الطبقات الجيرية والفتاتيه التابعة لعصر الأيوسين ثلاث هضبات رئيسية يشار إليها بالهضاب السفلى والوسطى والعليا وتتبع التكوينات الصخرية للهضاب الثلاث كل من عصر الأيوسين الأوســط والأيوسين العلوى وعصر الأوليجوسين ورواسب الحقب الرباعى ويوضح الشكل رقم (١١) قطاع جيولوجى (شمال غوب- جنوب شرق) جبل المقطم كما يوضح الشكل رقم (١١) قطاع جيولوجى (شرق - غرب شرق) ويبين القطاعان النتابع الطبقى للمكونات الصخرية لجبل المقطم وهضابه الثلاث ، وفيما يلى هذه الطبقات مرتبه مــن أعلــى إلــى المفلى المفلى المفلى المفلى المفلى وهضابه الثلاث ، وفيما يلى هذه الطبقات مرتبه مــن أعلــى إلــى المفلى (٣)

رواسب الحقب الرباعي

يتكون من رواسب الوديان والرواسب التي تغطى بعض مساحات من مسطحات كل من الهضبتين العليا و الوسطى.

عصر الأوليجوسين The Oligocene تكوين الجبل الأحمر Gabal Ahmar Formation


يتألف هذا التكوين من طبقات رمل زاهية الألوان وتكثر بها أكاسيد الحديد وكذلك الأشجار المتحفرة كمــا توجـد بعض صخور الكوارتزيت الصلدة والتي تستخدم في أعمال الزخارف المعمارية ، تنتشر هذه الصخور محيطة بجبل المقطم (¹⁾ أو مترسبه على حوافه الشرقية والشمالية بمنطقة مقابر الجبل الأحمر ومدينة نصر.

⁽¹⁾ Strougo, A.: Op. Cit., 1985, P.4.

⁽²⁾ Swedan, A.H.: Op. Cit., 1991, P.242.

⁽٣) أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا: مرجع سابق ، ١٩٩٧م ، ص ٥٤ .

⁽⁴⁾ Shukri, N.M.: On Cylindrical Structures And Colouration Of Gabal Ahmar Near Cairo, Egypt, Buul. Fac. Sci., Cairo Uni., Vol. 32,1954,P.12.

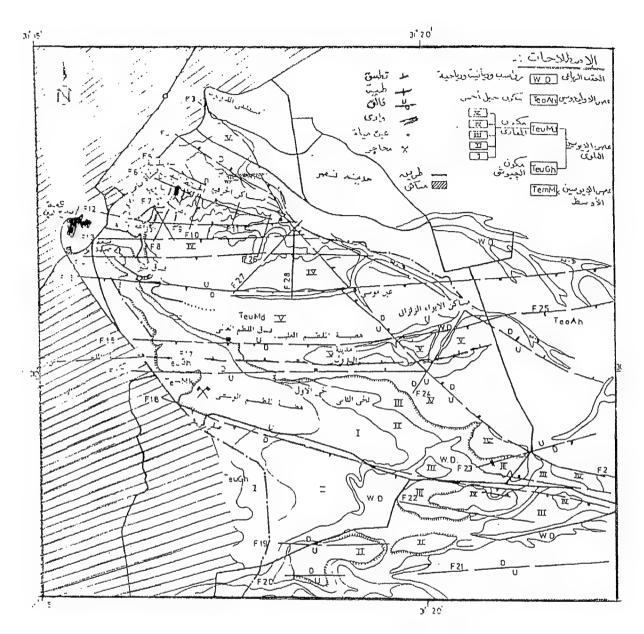

خريطة رقم (٣) توضح جيولوجية جبل المقطم (عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ١٩٩٧م)

بالمو	ילט פט	الوحدة	التتابع الطبقي	الومىك
			77277937	رواسب ودیانیه وریامیه
		مكون البيل الأحمر وهدة المسخوراللمتاتب	0.0.	رمل زاهي الالوان مع كوارتزيت وأشجار متعجرة
17.	4	ر العليان وحدة المسخور الدولونيتية العليا	W. 1	طبقات من الطفل والرمل والمعمر العيري الأمفوري
لايبوسين العلوي	مكون ال	المتاتية المستحور المثانية الوسطي	17.7.	طبقة عين موسي : تتابعات من طبقات المجر البيري/ الذولوميتي الأحدوري يتدير جانبيا مع ظهور راقات
العلق	المعادي	رحدة الصحور		من الحلال . تتابعات من الطلل والرمل تكثر به الأهالمير والجبس
3		الدولوميتية المحطلي	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	والملح - مع ظهور راقات من المجر المبدي
		وهدة المنشور		طبقات متتابعة من الحجر الجيري الدولوميتي للمنطقة من الطفل والرمل تكثر به الجيس
		الغثانيه الصغلي ،	5-4-	والملح
	مكون الجيوث		1 1 2 4	تتابعات من طبقات الطفل والمارل مع طبقات من العجر العيري والمارل الذي تكثر به
	· 2 • 4			الاحانيد مع ظهور الجيس والملح كذلك
			7 7	تظهر الكهواب بالسطح العلومي منه
				طبقات من المجر الجبري والمجر الجيري المبري الطباشيري تتمللها رافات من المارل والطفل
- Fr	y			
3'	عكون ال	وحدة منفور		
الاوسا	4	البناء العلوي		طبقات متتابعة من العجر الجيري الكتلي متوسط المصلابة تتخلك راقات من المارل
1-4	·			والطفل الدملي تكثر به الأحاهير هي المجزء
			~ ~ ~ ~ ~	السغلي ، تكثر به الأحالاير والملح والعبس
		وحدة منفور		طبقات من الحجر الجيري المارلي متبادل مع
		الجيراهبنسيس		طبقات من المارل تكثر به الأحالمير

شكل رقم (١٣) يوضح قطاع جيولوجي رأسي تجميعي يبين التتابع الطبقي لصخور جبل المقطم . (عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ١٩٩٧م)

عصر الأيوسين العلوى Upper Eocene

تتبع صخور هذا العصر تكوين المعادى وتكوين الجيوشي

تكوين المعادى Maadi Formation

تغطى صخور تكوين المعادى سطح الهضبة العليا ، تنتشر صخور هذا التكوين لتغطى مساحة كبيرة بالقرب من مدينة صقر قريش ثم تمتد شرقاً حتى جبل العنقابية ، يتكون تكوين المعادى من تتابعات فتاتيه (طفله ، غرين، رمل) تتبادل مع طبقات من الحجر الجيرى الدولوميتى ، تتصف صخور الطبقات الفتاتيه بأنها هشه سهلة التاكل ، أما الصخور الدولوميتيه فتتصف بأنها متوسطة الصلابة إلى صلبة ، تكثر بصخور هذا التكوين الحفريات المختلفة كما تكثر به الفواصل المليئة بالجبس بالإضافة لذلك وجود الفجوات الصغيرة والكهوف بأحجام مختلفة وقد أمكن تقسيم تكوين المعادى إلى الوحدات الصخرية التالية (۱) مرتبة من أعلى إلى أسفل :-

٧- وحدة الصخور الدولوميتية العليا

١- وحدة الصخور الفتاتية العليا

٤- وحدة الصخور الدولوميتية السفلي

٣- وحدة الصخور الفتاتية الوسطى

٥- وحدة الصخور الفتاتية السفلي

تكوين الجيوشي Giushi Formation

يظهر تكوين الجيوشى على امتداد سطح الهضبة الوسطى حيث تكون الجزء العلوى من هذه الهضبة بالإضافة إلى ذلك فإن صخور هذا التكوين تكون الطبقات السفلى من الهضبة العليا للمقطم ، يتألف تكوين الجيوشى من طبقات الحجر الجيرى الحفرى و الطباشيرى مع تداخلات من طبقات الطفله المائلة للأحمرار والمارل المصفر، تتميز طبقات هذا التكوين بأنها طبقات متوسطة الصلادة إلى صلاة كتليه تكثر بها الفواصل ، ويتغير سمك طبقات تكويب الجيوشى من مكان إلى مكان فيصل هذا السمك إلى ٢٠٥١ متر بمنطقة منشأة ناصر كما يصل هذا السمك إلى ٥٠ متر بالقرب من جبل الجيوشى (٢) ترسبت صخور هذا التكوين بصفة مستمرة بعدم انقطاع على السطح العلوى لتكوين الجيوشى يظهر انقطاع ترسيبى مع وجود سطح عدم توافق بينه وبين تكوين المعادى الذى يعلوه ، و بصفة عامة تنتمى طبقات تكوين الجيوشى إلى عصر الأيوسين العلوى (٣).

عصر الأيوسين الأوسط Middle Eocene

الصخور المنكشفة لهذا العصر بجبل المقطم تعرف بتكوين المقطم وتغطى صخوره معظم الهضبة الوسطى وكذلك كل الهضبة السفلي ويتألف هذا التكوين من ثلاثة وحدات صخرية وهي على النحو التالى مرتبه من أعلى إلى أسفل:

ا - وحدة حجر البناء العلوى Upper Building Stone Member

تظهر متكشفات هذه الوحدة بأكبر سمك لها في مواجهة القلعة حيث يصل هذا السمك إلى ٧٠ متراً ، يقل هذا السمك تدريجياً جهة الشمال حيث سجل سمك ١٤ متراً ، وكذلك سمك ٣٥ متراً عند منطقة أخرى ، تكون صخور هذه

⁽١) أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا : جيولوجية ومخاطر منطقة جبل المقطم ، القاهرة ، ١٩٩٧م ، ص ٦١ .

⁽٢) أكاديمية البحث العلمي والتكنولؤجيا : مرجع سابق ١٩٩٧، م ، ص٨١

الوحدة الجزء السفلى من الهضبة الوسطى الرأسية شديدة الانحدار ، تتألف هذه الوحدة من طبقات الحجر الجسيرى المارلى بيضاء اللون مشوبة بالاصفرار كما تتبادل معها طبقات رقيقة من المارل وأحيانا الطفله تتميز صخور هذه الوحدة بكثرة الشقوق والفواصل كما تكثر بها الفجوات والكهوف بالإضافة إلى أن صخورها كتليسه ضعيفة إلى متوسطة الصلادة .(١)

7- وحدة صخور الجيزاهنسيس Gizehensis Member

تكون صخور هذه الوحدة الجزء الأوسط من تكوين المقطم وتتكون من طبقات الحجر الجيرى العضوى الغنية بحفريات النيموليت جيزاهنسيس ، هذه الصخور ذات طابع كتلى ، ضعيفة إلى متوسطة الصلادة ، كثيرة الفواصل ، يتراوح سمك المنكشف لهذه الوحدة بين ٦,٤٥ و ١٧,٧٥ متراً في بعض المناطق ويصل إلى ٤٠ متراً على طريق الأوتوستر اد أسفل هضية المقطم (٢)

۳- وحدة حجر البناء السفلي Lower BuildingStone Member

تظهر متكشفات هذه الوحدة في منطقة عين الصيره فقط (قريباً من موقع المئذنــة موضــوع الدراســة التطبيقيــة بالرسالة) تعتبر صخور هذه الوحدة من أقدم صخور المنطقة لتكوين المقطم وتتكون بصفة عامة من طبقات الحجر الجيرى المتبادل مع طبقات المارل وأحياناً الطفله ، لا تظهر صخور هذه الوحدة على السطح حيث أنــها مغطـاة بالمساكن عدا بعض المناطق الصغيرة جداً .(٢)

ويوضح الشكل رقم (١٣) قطاع جيولوجي رأسي تجميعي يبين النتابع الطبقي والأستراتجرافي لصخور جبل المقطم كما يوضح الشكل رقم (١٤) التتابع الطبقي لتكوين الجيوشي والمعادي عند الحافة الجنوبية للهضبة العليا.

٣. التتابع الطبقي الصخرى بالفضاب الثلاثة

يتضمن هذا الجزء وصفاً للتتابع الصخرى للهضاب الثلاثة المكونه لجبل المقطم لما لذلك من فائدة في التعرف على النوعيات الصخرية لكل هضبة على حده وبالتالى بمكن التعرف على التكوينات الصخرية وصفاتها وهي كما يلى: - (1)

Upper Plateau العضبة العليا

تتكون الهضبة العليا في معظمها من صخور جيرية مع نداخلات من الطفلة تتبع تكوين المعادى ، إلا أن الأجـــزاء الشرقية والشمالية الشرقية منها تغطيها رواسب رملية تتبع تكوين الجبل الأحمر وفيما يلى وصفاً لكـــل مــن هــذه التكوينات :

⁽¹⁾ Said, R.: Op. Cit., 1962, P.378

⁽²⁾ Swedan, A.H.: Op. Cit., 1991, P.243

⁽٣) أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا : مرجع سابق ، ١٩٩٧ م ، ص ٧١ .

⁽٤) أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا : مرجع سابق ، ١٩٩٧ م ، ص ٦٤ .

تكوين الجبل الاحمر Gabal Ahmar Formation

يتألف هذا التكوين من قطاع من الحصى والرمال الخشنة والناعمة غير المتماسكة والطبقات الصخرية عبارة عسن حجر رملى يحتوى على بعض الحفريات وهو متغير في ألوانه من الأصفر إلى الأبيض إلى الأحمر ويغلب اللسون الأحمر في المناطق المحيطة بالفوالق حيث نتركز اكاسيد الحديد الناتجة من المحاليل المتسربة من خسلال الفواليق ويصل سمك الظاهر من تكوين الجبل الأحمر إلى ٤٠ متراً ويرجع عمرها الجيولوجي إلى عصر الأوليجوسين (١)

Maadi Formation تكوين المعادى

يتألف هذا التكوين من أربعة وحدات صخرية متتابعة ومتباينة وهي كالآتي مرتبة من أسفل إلى أعلى :-

أــ وحدة تتابع الصخور الفتاتيه والجيرية السفلي

تتكون هذه الوحدة من تتابعات من الطفله والحجر الجيرى ويصل سمكها إلى ٢٥,٣٥ متراً وتستقر هذه الوحدة على صخور تكوين الجيوشي بسطح عدم توافق (٢)

ب ـ وحدة الصخور الدولوميتيه السفلي

تتكون هذه الوحدة من الصخور الجيرية الدولوميتيه والتي يتخللها طبقات من الرمل والمارل والطفله ويصل سمكها إلى ١٤,٤ متراً وتكون هذه الوحدة سطح شديد الانحدار وتعلو هذه الطبقات طبقات الطفله والمارل الخاصة بوحدة الصخور الفتاتيه السفلي حيث تظهر بعض الكهوف بين الوحدتين .(٢)

جـ - وحدة تتابع الصخور العليا

يصل سمك هذه الوحدة إلى ٢٩,٢ متراً ولها انحدار منبسط يميل بزاوية تصل إلى ٢٦ °، تتكون هذه الوحدات مـن تتابعات متبادلة من الطفل والرمل والمارل والمحتوى على الجبس.

د ــ وحدة الصخور الدولوميتيه العليا (طبقة عين موسى)

تعتبر طبقة عين موسى ذات أهمية قصوى حيث أنها تكون السطح العلوى لهضبة المقطم وتتميز هذه الطبقة بأنـــها صلدة، كنليه ذات سمك كبير يتراوح ما بين 7 أمتار إلى١٢ متراً (٤).

Middle Plateau العضبة الوسطى

تتضمن نطاقين يكونان الجدران الرأسية للمحاجر القديمة وهما من أسفل إلى أعلى

أ_ نطاق حجر البناء العلوى Upper Building Stone Member

يتكون من الحجر الجيرى وهو أحدث وحدة صخرية لتكوين المقطم وتحيط بكافة مناطق المقطم .

⁽¹⁾ Shukri, N.M.: Op. Cit., 1954, P.14

⁽²⁾ Swedan, A.H.; Op. Cit., 1991, P.243

⁽³⁾ Shukri, N.M.:Op.Cit., 1954, P.15

⁽⁴⁾ Kabesh, M.L. And Hamada, M.: Op. Cit., 1956, P.6

ب ـ نطاق (تكوين الجيوشي) Giushi Formation

يتكون من الصخور الجيرية العضوية التابعة لتكوين الجيوشي (الأيوسين الأعلى) والذي يتكون بدورة من تتابعات طبقية من الحجر الجيري متوسط الصلابة وهي كتليه ومتماسكة ويتخللها طبقات صغيرة السمك من المارل الأصفو وبصفة عامة فإن تكوين الجيوشي غني بالحفريات وتكثر به الفوالق المملوءة بالجبس (١) ويصل سمك هذا التكويسن إلى ٢٠ متراً مقاساً بالقرب من جبل الجيوشي وفي الجزء الشرقي من الهضبة الوسطى تعلو وحدة تتابع الصخصور الفتاتيه والجيرية السفلي (من تكوين المعادي) تكوين الجيوشي. (١)

العضبة السفلي Lower Plateau

تتكون الهضبة السفلي من تكوين المقطم والذي يتكون من الوحدات الصخرية التالية من الأقدم إلى الأحدث:-

أ ـ وحدة صخور الجيزاهنسيس أ ـ وحدة صخور الجيزاهنسيس

تمثل هذه الوحدة النطاق العلوى من الهضبة السفلى وتتكون من طبقات الحجر الجيرى العضوى الملئ بحفريات النيموليت وهى ذات طابع كتلى وضعيفة إلى متوسطة الصلادة ويبلغ أقصى سمك لها ٤٠ متراً و تشكل طبقات هذه الوحدة القاعدة الصخرية الممتدة أسفل هضبة المقطم الواقعة بين منشأة ناصر والدويقه وجنوباً حتى الطريق الصاعد لهضبة المقطم.

ب ـ وحدة حجر البناء العلوى Upper Building Stone Member

تتكون من طبقات متبادلة من الحجر الجيرى المارلي بيضاء اللون مشوبة بالاصفرار متوسطة الصلادة ويكثر بها الفوالق الرأسية وتمثل الحواف الرأسية لهضبة المقطم أى الجزء السفلي للهضبة الوسطى والجزء العلوى للهضبة السفلي وأكبر سمك لها حوالي ٧٠ متراً في مواجهة القلعة ونقل في السمك شمالاً في اتجاه الدويقة فتصل إلى ٣٩,٧ متراً ، تمتد هذه الوحدة لتكون جبل منطقة البساتين والأجزاء السفلي من الهضبة الوسطى (٢).

ثانياً : تطور استخدام مواد بناء المآذن الأثرية خلال العصور الإسلامية المختلفة

Evolution Of Using Of Archaeological Minarets Building Materiats Through Different Islamic Periods

⁽¹⁾ Martin, L. et al: Cairo Area. Geol. And Arch. Egypt, Petrol. Expt. Soc. Of Libya, 1964, PP.107-121

⁽²⁾ Swedan, A.H.: Op. Cit., 1991, P.244.

⁽³⁾ Strougo, A.: Op. Cit. 1985, P.5

⁽٤) عبد الله كامل موسى: مرجع سابق ، ١٩٩٤ ، ص ٥٤٥

الفاطمي ، فقد كانت مئذنة الجامع الأزهر مشيدة من الطوب المحروق (الآجر) ، إذ بنيت جدران الجامع وعقدوده وقبابه في العصر الفاطمي من الأجر ، وقد تطورت عمارة المساجد في العصر الفاطمي تطورا كبيرا واخذ يقل استخدام الآجر ، وقد تطورت عمارة المساجد في العصر الفاطمي تطورا كبيرا واخذ يقل استخدام الأجر في البناء تدريجيا وذلك للعناصر المعمارية المختلفة للمساجد ومنها عنصر المئذنة ، وانتشر البناء باستخدام الأحجار أول الأمر في العصر الفاطمي جنبا إلى جنب مع الآجر في جدران مسجد الحاكم بامر الشرال استخدمت الأحجار أول الأمر في العصر الفاطمي جنبا إلى جنب مع الآجر في جدران مسجد الحاكم بامر الشرال مستخدما الأحجار أول الأمر في العصر الأيوبي واستمرت العناية بصقلها وتنظيمها وبالرغم من ذلك فقد ظلل الآجر المغطي بطبقة مستخدما في البناء مثل مئذنة مدرسة الصالح نجم الدين أيوب التي بنيت من قاعدتها إلى قمتها بالآجر المغطي بطبقة من الجصر (١٤٦هـ / ٢٤٦م) ، وفي عصر المماليك البحرية استمر استخدام الأحجار في بناء المسائن الأثرية وامتد الاستخدام خلال العصر المملوكي الجركسي بنفس قوة استخدامه في العصر المملوكي البحري وتعد مئذنة مدرسة وخانقاه الظاهر برقوق أول مئذنة بنيت قاعدتها إلى قمتها بالحجر في العصر المملوكي الجركسي ، وقد استخدام الأحجار لبناء المأذن الأثرية خلال العصر المملوكي وقد استخدمت ، ويتضع من ذلك أن الحجر كان مادة البناء الأساسية لتشييد المأذن خاصة خلال العصر المملوكي وقد استخدمت بجانب الأحجار مادة الطوب المحروق (الآجر) التي استغل المعمار مميز اتها البنائية فشيد بها بعصض مآذنه مصن القاعدة إلى القمة أو استخدمها البناء قمم بعض المآذن بجانب الأحجار وذلك لتخفيف الأحمال (٢٠٠٠مـ المدرات).

١ الأحجار الجيرية

الحجر الجيري من الصخور الرسوبية ويتكون أساسا من معدن الكالسيت (كربونات الكالسيوم $^{(7)}$ وقد يشتمل الحجر الجيري علي معدن الدولوميت وهو عبارة عن الكربونات المزدوجة مسن الكالسيوم والماغنسيوم يشتمل الحجر الجيري علي معدن الدولوميت وهو عبارة عن الكربونات المزدوجة مسن الكالسيوم والماغنسيوم $^{(7)}$ وقد يحتوي الحجر الجيري علي نسب قليلة من بعض المعادن الكربونانية مثل الانكريت وDolomitic Limestone والسيدريت $^{(7)}$ وقد يحتوي الحجر الجيري علي نسب قليلة من بعض المعادن الكربونانية مثل الانكريت وحدول والسيدريت وحديد والتي تعطيه لونا محمرا أو مصغرا أو مواد عضوية مثل النباتات المتحجرة والتي تعطيه لونا رماديا ونستطيع القول أن الحجر الجيري النقي يكون لونه ابيض أو يميل إلى الرمادي أما فسي حالة وجود شوائب نجد أن الحجر الجيري يتخذ لونا فمثلا شوائب أكاسيد الحديد تعطيه ألوانا حمراء أو صفراء بينما تكسبه السليكات لونا أخضر أما الشوائب الكربونية فتكسيه لونا يميل إلى اللون الأسود (۱) ، وتتميز الأحجار الجبرية بوجود تركيب طبقي واضح كما أنها غنية في أنواع عديدة منها بالحفريات ونجد اختلافا كبيرا بين أنسواع الحجر الجيري من حيث التبلور فبعض الأنواع تكون دقيقة الحبيبات جدا وبعضها يكون كامل النبلور (۱).

⁽۱) ، (۲) عبد الله كامل موسى : مرجع سابق ، ١٩٩٤ م ، ص ٥٤٥ – ص ٤٤٥

⁽³⁾ Pettijohn, E.J.: Sedimentary Rocks, C.B.S. Publishers And Distrbuters, India, 1984, P.13 (3) محمد عز الدين حلمي: علم المعادن، مكتبة الانجاو المصرية، الطبعة الأولى، القاهرة ١٩٦١م، ص ٢٣٤

⁽⁵⁾ Richard, M.P.: How To Know The Minerals And Rocks, New York, P. 180

⁽⁶⁾ Richard, M.P.: Op. Cit., New York, 1985, P.181

⁽⁷⁾ Pettijohn, E.J.: Op. Cit., India, 1984, P.13

أنواع الأحجار الجيرية Kinds Of Limestones

معظم أنواع الحجر الجيري ذات أصل عضوي ولكن بعضها يترسب في البحيرات أو الأنهار ويمكن تقسيم الأحجار الجيرية إلى القسمين الآتيين:

الاحجار الجيرية الكيميائية العضوية Chemical Organic Limestones

نتركب الأحجار الجيرية العضوية أساسا من معدن الكالسيت (Caco) وتوجد بها كميات متفاوتة من الشوائب (١) وبذلك تتكون الأحجار الجيرية الرملية والطفلية الحديدية ، والفوسفاتية وبوجود مواد عضويهة غنية بكربونات الماغنسيوم يتكون ما يسمى بالحجر الجيري المغنيسي ، وفي بعض أنواع الأحجار الجيرية كالصخور المرجانية مثلا تتبلور كربونات الكالسيوم على هيئة معدن الاراجونيت (فصيلة المعيني القائم) غير الثابت والذي يتغير لمعدن الحجر الجيري من مصدر عضوي بحري فتستخلص الكائنات العضوية كربونات الكالسيوم من ماء البحر لتبني القشور والأصداف Shells التي تصبح مسئولة عن تكوين أنواع متعددة من الحجر الجيري العضــوي^(١)، وتتبــع مجموعة الكائنات التي تفرز قشورا وأصدافا جيرية فصائل حيوانية ونباتية مختلفة أهمها الفورامينفـــرا والإسـفنج و المرجان و الحيو انات الشوكية و الحيوانات الرخوة (١٠)، ويتكون الحجر الجيري كذلك بطرق أخرى ليسس مصدر ها ترسب الأصداف والقشور الجيرية للكائنات البحرية^(ه) فتترسب الكريونات نتيجة للنشاط الجيري لبعيض الكائنيات وذلك أثناء حصول النباتات البحرية على ما يلزمها من ثاني أكسيد الكربون من البيكربونات المذابة في مياه البحر فتتحول إلى كربونات وتترسب ، ومن أهم أنواع الطحالب التي ترسب الحجر الجيري بهذه الطريقة الليثوثامنيام، Lithothamnium وهذا الطحلب واسع الانتشار في معظم مياه المحيطات^(٦) ويعزي إليه تكوين كثير من طبقـــات الصخور الجيرية (١)، وتسمى الصخور الجيرية العضوية بأسماء مختلفة طبقا لنوع الأصداف والمحارات الغالبة فسي تكوينها فنجد الحجير الجيري الفورامنيفري Feraminiferal Limestone والحجير الجيري الصدفيي Shelly Limestone والحجر الجيري المرجاني Coral Limestone وتتكون هذه الصخور الجيرية العضوية من كربونات الكالسيوم وكربونات الماغنسيوم وفوسفات الكالسيوم وثاني أكسيد السيليكون بنسب متفاوتة (٩) وتحتوي هياكل وقشور بعض الكائنات مثل الفور امنيفرا والمرجان والطحالب على كميات مختلفة من كربونات الماغنسيوم قد

⁽١) سعد الدين النقادي : أسس الجيولوجيا ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، طبعة ثانية ، ١٩٦٧م ، ص ٢٤٨

⁽٢) ج. د. تيريل : مبادئ علم الصخور ، ترجمة محمد كمال الدين العقاد وأخرون ، المركز القومي للأعلام والتوثيـــق ، ١٩٦٧ ، ص ٢٦١ -- ص ٢٦١

⁽٣) سعد الدين النقادي : أسس الترسيب وتطبيقاته ، سلسلة الكتب الدراسية ، رقم ٧ ، جامعة أسيوط ، ١٩٦٠ ، ص ٥٥

⁽⁴⁾ Boynton, R.S.: Chemistry And Technology Of Lime And Limestone, John Wiley And Sons INC, New York, Second Edition, 1980, P. 17

⁽٥) سعد الدين النقادي : مرجع سابق ، ١٩٦٠م ، ص٥٦

⁽⁶⁾ Pirsson And Schuchert: Textbook Of Geology, Part2, 2nd ed., 1994, P176

⁽⁷⁾ Chave , K.E.: Aspects The Biogeochemistry Of Magnesium Calcareous Marine Orgnisms, Jour . Geol. , Vol. 62 , 1954 , P. 278

⁽٨) عادل محمد رفعت : مقدمة في علم الصخور ، دار القلم ، الكويت ، الطبعة الثالثة ، ١٩٧٩ ، ص ١٥٦

⁽⁹⁾ Glock , W.S.: Algaeas Limestone Makers And Climate Indicators , Amer. Jour. Sci. , No 6 , 1993 , P. 377

تصل إلى ٢٥% في رواسب الطحالب^(۱) حيث يتم بفعل ذلك ترسيب الحجر الجيري الدولوميتي ^(۲) كما أن استعمال النباتات لثاني أكسيد الكربون يخفض من القلوية ويحتمل أن يؤدي إلى ترسيب هيدروكسيد الماغنسيوم مع كربونات الكالسيوم المترسبة بالتمثيل الضوئي Photosynthesis ثم يتحول هيدروكسيد الماغنسيوم إلى كربونات الماغنسيوم وبذلك يتكون الحجر الجيري الدولوميتي^(۱).

الأحجار الجيرية الكيميائية غير العضوية Chemical Inorganic Limestones

بترسب هذه النوع من الأحجار الجيرية نتيجة تفاعلات كيميائية بين محاليل ينتج عنها تفاعلات تؤدي إلى الترسيب و من ذلك ترسيب كريونات الكالسيوم الموجودة في مياه البحر نتيجة لانخفاض كمية ثاني أكسيد الكربون الموجــود في تلك المياه وتنخفض هذه الكمية نتيجة لإنخفاض ضغط الهواء أو ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاض ضغط الماء فإذا انخفضت كمية ثاني أكسيد الكربون المذابة في مياه البحر تتحول بعض أيونات البيكربونات إلى كربونات وينشأ عن ذلك ترسيب الكربونات (٤)، ويحدث البخر والترسيب عادة تحت ظروف غير ملائمة لنمو بلورات كاملة الشكل ، فتعوق البلورات المتجاورة بنموها بعضها البعض^(٥) ، ونجد أن مياه المحيطات السطحية تشبع بكربونات الكالسيوم وتحت هذه الظروف يعمل فقدان ثاني أكسيد الكربون أو ارتفاع درجة الحرارة أو كلاهما معاعلي ترسيب كربونات الكالسيوم ويعزي تكوين بعض الأحجار الجيرية (الكلسية) الدقيقة الحبيبات والخالية من الحفريات لسهذه العمليسة (1) ويرجع ترسيب كربونات الكالسيوم من المياه العذبة أساسا لفقدان ثاني أكسيد الكربون ، فمعظـــم الميـــاه الطبيعيـــة تحنوي على هذا الملح وتزداد قدرتها على إذابة كمية اكبر منه بازدياد كمية ثانى أكسيد الكربون الموجودة (٧) ولهذا وبسبب فقدان هذا الغاز نتيجة لتبخر الماء المتساقط من سقف كهوف الأحجار الجيرية وسريانه على أرضيتها تتكون الاستلاكتيت والاستلاجميت المعروفة وذلك بانفصال كربونات الكالسيوم على هيئة أغشية رقيقة متتابعة على نقط الماء (^) والاستلاكتيت عبارة عن معلقات طويلة مدلاة من أسقف الكهوف أما الاستلاجميت فتتكون على أرضيات الكهوف والاستلاجميت يكون غالبا علي هيئة شرائط دقيقة وحينما يظهر مصقـــولا يســمي بــالاونيكس Onyx^(۹) وتحتوى بعض الأحجار الجيرية على كثير من حبيبات كربونات الكالسيوم الدقيقة الكروية أو البيضاوية التي تشبه بيض السمك ولذلك تسمى هذه الحبيبات بالبطارخ الحجرية ويسمى الحجر الجيري المحتوي عليها بالحجر الجسيري البطروخي Oolitic Limestione ، أما الدولوميت فيتكون من كربونات الكالسيوم والماغنسيوم و (Ca, Mg (CO₃) والحجر الجيري الدولوميتي هو حجر جيري يحل فيه معدن الدولوميت محل جزء من معدن الكالسيت ، والحجـــر

⁽١) ج. د. تيريل : مبادئ علم الصخور ، ترجمة محمد كمال الدين العقاد وأخرون ، المركز القومي للأعلام والتوثيـــق ، ١٩٦٧م ،

⁽٢) سعد الدين النقادي : أسس الترسيب وتطبيقاته ، سلسلة الكتب الدراسية ، رقم (٧) ، جامعة أسيوط ، ١٩٦٠م ،ص ٥٧

⁽٣) سعد الدين النقادي : المرجع السابق ، ١٩٦٠، ص ٥٦

⁽⁴⁾ Lahee, F.H.: Field Geology, 2nd Ed, 1993, PP. 18-20

⁽⁵⁾ Johnston And Williamson, E.D.: Role Of Inorganic Agencies In The Deposition Of Calcium Carbonate, Jour. Geol., 24, 1996, P. 729

⁽٦) ج. د. نيريل : مبادئ علم الصخور ، ترجمة محمد كمال الدين العقاد وآخرون ، المركز القومـــي للأعـــلام والتوثيـــق،١٩٦٧، ص٢٤٠

⁽⁷⁾ Gregory, J.W.: Constructive Water Falls, Geol. Mag., 27, 1991, P. 537

⁽⁸⁾ Johnston And Williamson, E.D.: Op. Cit., 1996, P.730

⁽٩) ج. د. تيريل: مرجع سابق ، ١٩٩٧ ، ص ٢٥١

الجيري المغنيسي هو الحجر الجيري الذي يحتوي على كمية ملحوظة من كربونات الماغنسيوم ولو أن الدولوميست لا يوجد به ، وتتكون معظم هذه الصخور نتيجة إحلال الحجر الجيري العادي بكربونات الماغنسيوم الذائبة في ماء البحر ، وتحتوي المياه الأرضية على غاز ثاني أكسيد الكربون وهذه المياه تحول كربونات الكالسيوم إلى بيكربونات الكالسيوم طبقا للمعادلة الآتية

$$CaCO_3 + CO_2 + H_2O \longrightarrow Ca(HCO_3)_2$$

وعند فقدان غاز ثاني أكسيد الكربون المياه المحتوية على بيكربونات الكالسيوم يتم ترسيب كربونات الكالسيوم حيث يحدث إعادة ترسيب لكربونات الكالسيوم في صورة ترافرتين Travertine (١).

مصادر الاحجار الجيرية المستخدمة في بناء المآذن الاثرية بمدينة القاهرة

من اهم المحاجر التي لعبت دورا هاما في تشييد المباني الأثرية والتاريخية حتى الفتسح العربي لمصر وخلك العصور الإسلامية المتعاقبة محاجر جبل المقطم والجيوشي Mokattam and Giuoshi quarries وقد كان يستخرج الحجر الجيري ايضا من الحد الشمالي للاراضي الزراعية المنخفضة جهة البساتين فكانت منطقتا اثر النبي والبساتين من اهم مقاطع الحجر الجيري وايضا وجد الحجر الجيري الذي سمى بالحجر الحلواني نسبة الي محاجر الحجر الجيري في حلوان (۱) وهذه المحاجر السابقة الذكر والتي لعبت دورا هاما في تشييد المباني الأثرية في العصور الإسلامية ومنها المأذن الاثرية تمتد علي حافة القاهرة من الشرق الي الجنوب الشرقي وتتسع نحو الجنوب علي الجهة الشرقية من النيل وتمتد هذه المحاجر من جبل الجيوشي شمالا الي هضبة الحلاونة جنوبا -From Gabal El-Guishi in the North to El بمسافة حوالي ٤٠ كيلومتر ويرجع تكوينها السي زمن الايوسين الاوسط Halawna Plateau in the south (۱) وهي تمثل تكوينات مستمرة من الحجر الجبري تشمل المناطق الاتية :

١ - جبل المقطم
 ٢ - شرق وجنوب شرق مصر القديمة
 ٥ وتتضح هذه المناطق في خريطة رقم (٤)

ا) منطقة جبل المقطم (Gabal El-Mokattam

تمند هذه المنطقة من شمال شرق قلعة صلاح الدين الايوبي الي جبل الرفاعي Gabal El Rifa'i جنوبا وتنقسم هذه المنطقة طبقا لمواقع التحجير الى :

• جبل المواصلة Gabal El-Mowasla


• جبل العبيد Gabal El-Abiad

Gabal El-Rifa'i جبل الرفاعي

• شق التعبان Shaq El-Tiban

⁽¹⁾ Gregory, J.W.: Constructive Water Falls, Geol. Mag., 27, 1991, P. 537 ومطيات ابراهيم السيد: الرخام في مصر في عصر دولة المماليك البحرية، دراسة أثرية فنية، رســالة دكتـوراه، قسم الأثـار الإسلامية، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ١٩٩٤، ص ٦٣

⁽³⁾ Kabesh, M.L And Hamada, M.: Lime Stone Of Cairo Neighborhood, Geológical Survey Of Egypt, Les Editionsunivertaires D. Egypt. 1956 P.1

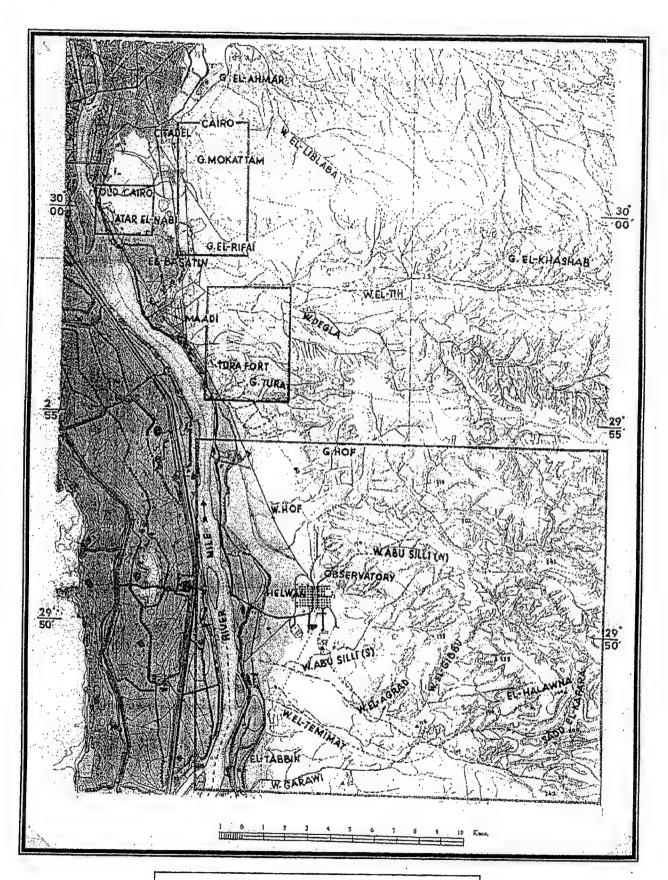

خريطة رقم (٤) توضح مناطق المحاجر المجاورة لمدينة القاهرة

(عن كابش وحمادة ١٩٥٦ م)

وترتفع منطقة المقطم في اتجاه الجنوب ونجد في منطقة شق التعبان ان سمك طبقات الحجر الجيري يصل الي عدة امتار مما يسهل من عملية التحجير في هذه المنطقة وكذلك بسبب وجود الطبقات الأفقية المنتظمة والطبيعية اللينهة للحجر الجيري اما منطقة الرفاعي فقد سميت بهذا الاسم نظرا لأن جبل الرفاعي المنطقة القلعة والحجر الجيري في المحجر الذي آخذت منه الأحجار الجيرية التي استخدمت في بناء جامع الرفاعي بمنطقة القلعة والحجر الجيري في جبل الرفاعي ذو نوعية جيدة ويبلغ الموقع الصالح للتحجير فيه عدة منات من الامتار .

۲) منطقة شرق وجنوب شرق مصر القديمة East and South East old Cair

نمثل هذه المنطقة هضبة منخفضة نسبيا عن المقطم وهي متفرقة عن بعضها البعض بمساحات واسعة من الاراضي الزراعية وهناك موقعين للتحجير في هذه المنطقة هما: (١)

أ - منطقة اثر النبي Atar El-Nabi بطن البقرة Atar El-Nabi ويعتبر الموقع الثاني من المواقع الهامة في عملية التحجير اسفل مستوى سطح الأرض وتظهر على هيئة فجوات في تجويفات واسعة وطبقات الحجر الجيري في هذه المنطقة متراصة بانتظام مما يسهل من عملية التحجير واستخراج الأحجار فيها لما من عبوب التحجير في هذه المنطقة هو سمكها القليل والذي يصل الى عدة أمتال .

لمًا في منطقة لثر النبي فأنها تعتبر الأفرب للي النيل ويفصلها عنه مساحة صغيرة من الأرض الزراعية والتي تصل للي كيلومتر ولحد.

۳) جبل طره Gabal Tura

وتشمل هذه المنطقة الاجزاء الواقعة ما بين وادي دجلة Wadi Degla وشرق المعادي East of Maadi ويمتد جبل طره جنوبا ليشمل منطقة المعصرة Ma'asara limestone ويعتبر جبل طره مركزا نشطا لعمليات التحجير وتتميز منطقة طره والمعصرة بانتشار الكهوف فيها ويمكن ملاحظة بعضها علي سطح الجرف الصخري ، وطبقات الحجر الجيري فيها متراصة بشكل جيد ومترامية الاطراف .

٤) منطقة طوان Helwan Area

وهذه المنطقة تنقسم الي أجزاء مرتفعة من تكوينات الحجر الجيري والتي تشتمل علي عدد من الهضاب المرتفعة أهمها هضبة الحلاونة El Halawna Plateau كما تضم هذه المنطقة وادي ابوسيلي Wadi Abu Silli كما توجد في هذه المنطقة تكوينات من الحجر الجيري تكون تلال منخفضة نسبيا وبين هذه المنطقة المنخفضة منطقة ذات هضاب مرتفعة ومنها هضبة الحلاونة توجد منطقة ابوسيلي واغلب الهضاب في منطقة حلوان مرتفعة ورأسية ولكنها منحدرة الجوانب في اجزاء قليلة منها ومعظم اسطح تلال الحجر الجيري في هذه المنطقة تظهر داكنة اللون بسبب بقايا الحجر الجيري الدولوميتي والذي تعرض للتآكل بفعل عمليات التجوية وهي تغطي جوانب التلال وقمه الهضاب وتختلف درجة دكانة اللون من منطقة لاخرى ويعرف هذا المظهر السطحي الداكن الناتج من عمليات التجوية باسم باتينا الصحراء Desert Patina ويتدرج اللون من البني الفاتح الي البني الداكن. (1)

⁽¹⁾ Kabesh, M.L And Hamada, M.: OP. Cit. 1956, P.4

⁽²⁾ Kabesh, M.L And Hamada, M.: OP. Cit. 1956, P.5

ويتضح من خلال ما سبق ان الاحجار الجيرية اللينة نسبيا في هذه المناطق تتكون بشكل كبير من معدن الكالسيت^(۱) اما في الاحجار الصلاة فاننا نجد ان اغلب تكوين الحجر الجيري يكون من معدن الكالسيت إلى جانب الشوائب من مركبات الحديد و هي التي تعطي الالوان المختلفة من الاصفر الي البني و لقد أعطت التحاليل الكيميائيسة التي أجريت لدراسة الأحجار الجيرية في المناطق السابقة الذكر بعد اخذ نسبة الكالسيت والسليكا كأساس للمقارنة بينهم النتائج الموضحة في جدول رقم (٢) (١)

جدول رقم (٢) يوضح نسبة الكالسيت والسليكا في مناطق جبل المقطم والجيوشي - شرق وجنوب شرق مصر القديمة - طرة - حلوان

SiO ₂ % الحياساا	الكالسية % CaCO3	الهنطة	رم
w 0	4 \ 4 0	جبل المقطم ويشمل جبل العبيد وشق	١
٣,٥	91,10	التعبان وجبل الجيوشي	
١,٤٤	9 8,9	جبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	۲
۲,٦٥	91,77	بطـــــن البقـــــرة	٣
۳,٥٨	94,18	اثـــــــر النبــــــــي	٤
١,٢	90,77	جبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	٥
0,77	۹۰,۸	جبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	٦
٣,٧٨	91,00	الهضبة السفلى بمنطقة حلـــوان	٧
٣,١١	٩٠,٣٣	الهضبة العليا بمنطقة حاوان	٨

(After Kabesh 1956)

الخواص الفيزيائية والميكانيكية للأحجار وعلاقتها بتلف المآذن الأثرية

تعتبر الأحجار الجيرية مادة البناء الأساسية والتي استخدمت بشكل كبير في بناء المآذن الأثرية وتعتمد مقاومة الأحجار لعوامل التلف المختلفة بشكل كبير على الخواص الفيزيائية والميكانيكية حيث نجد أن الكتل المختلفة مسن نفس نوع الحجر قد تختلف وتتباين في خواصها وذلك بسبب اختلافها في التكوينات المعدنية والنسيج الصخرى الذي قد يتنوع ويختلف باختلاف الأصل الجيولوجي وظروف التكوين للأحجار (٢)، وعلى سبيل المثال تعتسبر خساصيتي المسامية Porosity و النفاذية Permeability من أهم الخواص الفيزيائية التي تعتبر مؤشسرا لتلف وتحلسل الأحجار حيث أنهما تتحكمان في مقدار الماء الذي ينفذ إلى داخل الأحجار وبالتالي إتلافها وكذلك نتشسيط عوامسل التلف الأخرى مثل تبلور الأملاح (٤) والتلف الميكروبيولوجي. وغيرها كما تعمل الخواص الميكانيكية للأحجار والتي

⁽¹⁾ Kabesh, M.L.& Hamada, M.: Op. Cit., 1956, P.7

⁽²⁾ Kabesh, M.L.And Hamada, M.: Ibid, 1956, P.8

⁽³⁾ Winkler, E. M.: Stone, Properties, Durability In Man's Environment, Springer- Verlag, New York, 1973, P.6

⁽⁴⁾ Blair, B.E.: Physical Properties Of Mine Rock, Part IV, U.S. Bur. Mines Rep. Inv. 5160, 1956, P.215

تمثل تحمل الأحجار للإجهادات الواقعة عليها على التحكم في بقاء المبنى الأثرى دون انهيار وبحالة جيدة لأط—ول فترة ممكنة (١) ومن ناحية أخرى فإن عمليات العلاج والترميم والصيانة لابد أن تتوافق مع الخ—واص الفيزيانية والميكانيكية للأحجار كما يجب التعرف على التغير في هذه الخواص الذي من الممكن أن يسبب المزيد من التلسف بفعل عمليات العلاج والترميم والصيانة ولذلك قبل إجراء أي عمليات ترميم لابد من التعرف على خ—واص مسواد البناء التي يتم ترميمها ضمن دراسة الوضع الراهن للمآذن الأثرية مثل الأحجار والمونات وغيرها وتشستمل هذه الخواص على الكثافة الكلية والوزن النوعي والمسامية و النفاذية وامتصاص الماء بالنسبة للخواص الفيزيائية أمسا الخواص الميكانيكية فتشمل الإجهادات التي تتعرض لها أحجار البناء وأهمها إجهادات الضغط والشد والقص وفيما يلى هذه الخواص

أولاً: الخواص الفيزيائية للأحجار Physical Properties of Stones

1) الكثافة Denisty

هى العلاقة بين وزن العينة إلى الحجم الخارجي لها بدون حساب المسام الداخلية الموجودة في تركيب الأحجار وهي بذلك تمثل ناتج قسمة وزن العينة على الحجم الخارجي لها والذي يشمل حجم حبيبات الحجر بالإضافة إلى حجم المسام وكثافة الأحجار الجيرية نتراوح ما بين ١,٧ إلى ٢,٢جم / سم٣ وقد تصل إلى ٢,٦ جم / سم٣ (١) ويصعب التعامل مع الأحجار التي تزيد كثافتها الكلية عن ٢,٢جم /سم٣ بواسطة أدوات تسويه الأحجار وإعدادها للبناء أما الأحجار التي تقل كثافتها عن ١,٧ جم/ سم٣ فتعتبر أحجار لينه وتتعرض للتلف والتجويه بسهولة وعند اختيار الأحجار الإجراء عمليات الترميم أو الاستكمال للمآذن الأثرية يتم اختيار أحجار تتميز بدرجة كثافة عالية (ربما أعلى من ٢,٢جم/سم٣) حيث يمكن التعامل معها في الوقت الحالي بسهولة بواسطة الطرق الحديثة والآلات الخاصة بتسوية وإعداد الأحجار للبناء .(٦)

Specific Gravity الوزن النوعى (٢

يعرف الوزن النوعى لعينه من الصخر بأنه النسبة بين وزن حجم معين من هذا الصخر إلى وزن كمية الماء بحجم بساوى حجم هذا الصخر ويتوقف الوزن النوعى على عدة عوامل هي

- ١- مقدارها ما تحتويه وحدة الحجوم من الصخر من مواد صلبة .
 - ٢- الوزن النوعي للمادة الصلبة الموجودة في هذا الحجم .
- مقدار ما يوجد من ماء في الفراغات المتكونة بين حبيبات المادة الصلبة (1).

۳) المسامية Porosity

تعبر المسامية عن العلاقة بين حجم المسام Pore Volume والحجم الكلى Bulk Volume للأحجار (٥) وتعتبر مسامية الصخور النارية والمتحولة منخفضة (٦) وهي عادة أقل من ٥% ولكنها قد تصل إلى ٣٠% أو أكتثر في

⁽¹⁾ Merrill, G.P.: Stones For Building And Decoration, Johnwiley, New York, 1930, P.13

⁽٢) إبراهيم عبيدو : الجيولوجيا الهندسية والخرائط الجيولوجية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ط ٦ ، ١٩٩٥، ص٧٨

⁽³⁾ Shaffer, R.J.: The Weathering Of Natural Building Stones, Harrison And Sons, London, 1932, P.9

⁽٤) ابراهيم عبيدو: مرجع سابق ، ١٩٩٥م، ص ٧٩

⁽⁵⁾ Merrill, G.P.: Op. Cit., 1930, P.19

⁽⁶⁾ Fitzner, B.: Porosity Properties And Weathering Behaviour Of Natural Stones Methodology And Examples, In : Stone Material In Monuments Diagnosis And Conservation, Second Course, Crete, 1993, P.45

بعض أنواع الصخور الرسوبية (١) وتعتبر المسامية من الخواص الهامة في حدوث التلف للأحجار حيث يلعب شكل المسام وحجمها دوراً هاماً في ذلك لأنها تتحكم في كميات الماء التي تنتشر داخيل حبيبات الأحجار ونجد أن ميكانيكية التلف للعديد من مظاهر التلف مثل التلف الناشئ عن تبلور الأملاح Salts Crystallization يعود إلى وجود الماء داخل مسام الأحجار ومواد البناء (١) ولا يوجد تشابه بين الأنواع المختلفة من الأحجار من حيث الشروخ والفجوات والفراغات والنظام الشعرى الموجود داخل التركيب البنائي للأحجار (١) ويعتبر النظام الشعرى للأحجار (١).

وهناك عامل هام يتحكم في نسبة مسامية الأحجار المختلفة وهو أشكال المسام وأحجامها حيث نجد العديد من احد الأشكال التي تأخذها المسام (°) ومنها المسام الأسطوانية Cylindric Pores ، وهناك مسام عريضة من أحد طرفيها وضيقة عند الطرف الآخر وتشبه رقبه الزجاجة وتسمى bottle neck pores ومسام تشبه الوتد Wedge – like pores ومسام ذات نظم معقد ومنشابك ومسام ذات نظم معقد ومنشابك المسام المدون المعالم المعامل المعامل في مدى فاعلية الخاصية الشعرية للأحجار وقدرة المسام على صعود المحاليل الملحية والمياه الأرضية خلالها (۷) ومن حيث أحجام المسام فإنها تنقسم إلى الآتي :-

• Micropores مسام دقیقة جداً > ۱۰-7 m No capillary Action

لا يوجد تأثير للخاصية الشعرية

• Capillary pores مسام شعریة — Capillary Action

توجد خاصية شعرية

• Airpores مسام هوائية Capillarybreaking

لا تتميز بالخاصية الشعرية

وبصفة عامة تزداد مسامية الأحجار بزيادة حجم المسام $^{(\Lambda)}$ ومن الممكن أن تتغير المسامية الكلية للأحجار بفعل عوامل التجوية والتلف $^{(\Lambda)}$ والتى قد تؤدى إلى ذوبان بعض تكوينات الأحجار بفعل الرطوبة فتزداد مسامية الأحجار $^{(\Lambda)}$ ويوضح الجدول رقم $^{(\Lambda)}$ مسامية بعض أنواع الصخور .

Weber, H. And Zinsmeister, K.: Conservation Of Natural Stone, Guide To Consolidation, Restoration And Preservation, Expert, Verlag, Germany, Second Ed. 2000, P,17

⁽²⁾ Schaffer, R.J.: Op. Cit., 1932, P.22

⁽٣) إبراهيم عبيدو: مرجع سابق، ١٩٩٥م، ص٧٤

⁽⁴⁾ Weber, H. And Zinsmeister, K.:Op.Cit.,2000,P.18

⁽⁵⁾ Windes, S. L.: Physical Properties Of Mine Rock, Part Ii, U.S. Bur. Mines Rep. Inv. 4727, 1950, P.42


⁽٦) إبراهيم عبيدو ، مرجع سابق ، ١٩٩٥ ، ص ٧٥

⁽⁷⁾ Weber, H. And Zinsmeister, K.: Op. Cit., 2000, P.19


⁽⁸⁾ Fitzner, B.Op. Cit., 1993, P.46

⁽⁹⁾ Blatt, H. et al: Origin Of Sedimentary Rocks, Prentice-Hall, London, 1980, P.30


⁽¹⁰⁾ Merrill, G.P.: Op. Cit., 1930, P.21

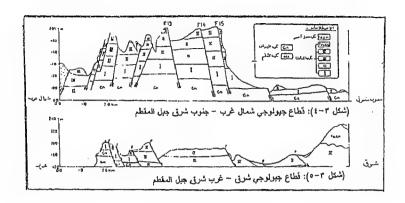


شكلين رقمي (۱۱، ۱۱) يوضح قطاع جيولوجي (شمال غرب – جنوب شرق) جبل المقطم (۱۲) يوضح قطاع جيولوجي (شرق – غرب شرق) جبل المقطـــــم (عن أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا)

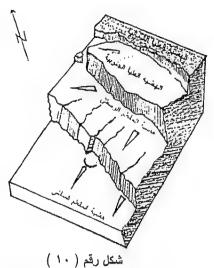

يوضح امتدادات هضاب المقطم الثلاث

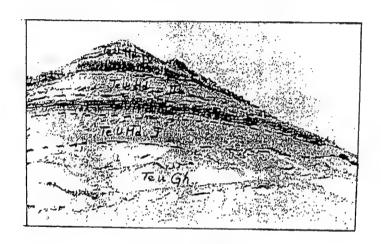

شكل رقم (١٤) يوضح النتابع الطبقى لتكوين الجيوشى والمعادى عند الحافة الجنوبية للهضبة العليا (عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا)

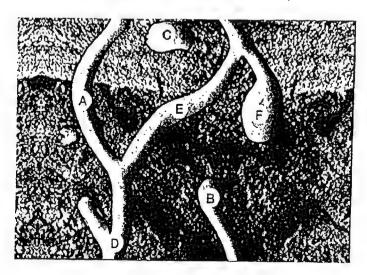

شكل رقم (١٥) يوضح بعض أنواع المسام في الأحجار (عن . Weber., H)

اع الصخور	بعض أنو	مسامية	يوضح	(٣)	رقم	جدول
-----------	---------	--------	------	-----	-----	------

المسامية %	نوع الصخر	
1,0,0	الجرانيت	صخور نارية
1,1	البازلت	
Y0-0	حجر رملی	صخور رسوبية
70	حجر جیری	
0-1	حجر جیری دولومیتی	
1,0,0	النيس	صخور متحولة
۲-۰,۰	الرخام	
.,0,1	الكوارتزيت	

(1) (After Weber 2000)

2) النفاذية Permeability

تعرف بأنها مدى قدرة الأحجار على إنفاذ المحاليل داخلها وهذه الخاصية هامة لأنه كلما زادت نفاذية الأحجار للمحاليل كلما كانت قابليتها للتلف أكبر حيث تستطيع المحاليل الملحية النفاذ داخلها والصعود داخل الأحجار بالخاصية الشعرية مما يؤدى إلى تلفها بفعل الضغوط والإجهادات الناشئة عن تبلور الأملاح (٢) كما أن هذه الخاصية هامة لتحديد نوعية المحاليل المناسبة لعلاج وترميم الأحجار وبصفة خاصة في عمليات تقوية البنية الداخلية للأحجار حيث يؤدى اختيار المحاليل التي تستطيع النفاذ داخل الأحجار إلى نجاح عملية التقوية للأحجار ويتم حساب نفاذية المحاليل داخل الأحجار على نفاذية الأحجار وضغط وكثافة المحاليل داخل الأحجار على نفاذية الأحجار وضغط وكثافة السائل المنساب ويحكم نفاذية المحاليل داخل الأحجار العلاقة التالية: (٢)

$$Q = \frac{UP}{V(L/A)}$$

حيث Q = كمية السائل المتدفق خلال الأحجار بوحدة سم٢ / ثانية .

النفاذية = النفاذية

P = الفرق في الضغط بالبار

V = لزوجة السائل بالسنتي بواز

L = مسافة التدفق أو الانسياب بالسنتيمتر

A = المساحة بالسنتيمتر المربع

⁽¹⁾ Weber, H. And Zinsmeister, K.: Op. Cit., 2000, P.19

⁽²⁾ Shaffer, R.J.: The Weathering Of Natural Building Stones, Harrison And Soms, London, 1932, P.27

⁽³⁾ Weber, H. And Zinsmeister, K.: Op. Cit., 2000, P. 23

۵) اهتصاص الهاء Water Absorption

إن معظم حالات تلف الأحجار وغيرها من مواد البناء تحدث بسبب الماء وتنشيطه للتفاعلات التي تحسدت داخل الأحجار وعلى سبيل المثال نجد أن الماء يسبب إذابة الغازات الضارة مثل غاز ثاني أكسيد الكبريت, 50 والتصي تكون أحماض تؤدى إلى تآكل الأحجار وتنتشر بداخلها من خلال المسام كما يساهم الماء في حدوث التلف الميكر وبيولوجي للأحجار ، وإذا وجد الماء في فراغات عينة صخرية فقد يكون هذا الماء حر الحركة داخل الفراغات وقد يكون مقيداً بواسطة قوى التوتر السطحى بحيث لا يستطيع الحركة بداخلها (١) والحالة الثانية تحدث غالباً إذا كانت مسامية الصخر منخفضة بسبب صغر حجم الفراغات فإذا غمرت عينة من الصخر في الماء فإنها لا تمتص منه القدر الذي يملأ الفراغات الموجودة بها ويرجع ذلك إلى أنه عندما تغمر العينة في الماء فإن جزء مــن الهواء الموجود بداخل الفراغات ينحصر بها على شكل فقاعات تمنع الماء من أن يشغل جميع فراغات العينة وقسد يرجع السبب أيضاً إلى وجود كمية من المعادن الطينية بداخل الفراغات وعند ملامستها للماء الذي يمتــص يــزداد حجم هذه المواد ليسد الفراغات ويمنع الماء من أن يمتص بالقدر الذي يملأ الفراغات تماماً (٢)، ونستطيع عن طريق تقدير النسبة المئوية لامتصاص الماء تقييم مدى كفاءة الأحجار ومواد البناء المختلفة حيث تدل النسبة العالية لامتصاص الماء على عدم جودة الأحجار أو مواد البناء المستخدمة ، كما يستخدم امتصاص الماء كذلك في تقييسم المواد الطاردة للماء Water Repellent Materials المستخدمة في علاج الأحجار وحمايتها من تأثير الرطوية (٦) وتمتص الأحجار الماء بواسطة الخاصية الشعرية Capillary Rise حيث يرتفع الماء داخل الأحجار من خلال المسام بواسطة الخاصية الشعرية تحت تأثير القوى الشعرية وقوى الشد السطحي Surface Tension and (t) Capillary Forces

ونجد أن المآذن الأثرية التى بها ارتفاع فى منسوب المياه الأرضية فى التربة تعانى من الرطوبة الزائدة Rising (°) حيث أن الرطوبة أو المحاليل المائية تنتقل من خلال التربة إلى الأحجار وترتفع فى جدران المبانى الحجرية الأثرية .

ويمكن حساب ارتفاع الماء بالخاصية الشعرية (H) بالمتر من خلال العلاقة التالية (١)

$$H = \frac{2\sigma\cos\theta}{rQg}$$

حيث Capillary Rise = H ارتفاع الرطوبة بالخاصية الشعرية بالمتر

 $(N.m^{-1})$ الشد السطحى Surface Tension = σ

Contact Angle Of Fluid With Capillary = θ

زاوية التماس بين الماء والقنوات الشعرية .

⁽١) إبراهيم عبيدو ، الجيولوجيا الهندسية والخرائط الجيولوجية ، منشأة المعارف الإسكندرية ، الطبعة السادسة ، ١٩٩٥م، ص٧٦

⁽²⁾ Camuffo, D.: Pores, Capillaries And Moisture Movement In The Stone, In: Stone Material In Monuments: Diagnosis And Conservation, Second Course, Crete, 1993, P.29

⁽³⁾ Weber, H. And Zinsmeister, K.: Op. Cit., 2000, P.22

⁽⁴⁾ Schaffer, R.J.: Op. Cit., 1932, P.38

⁽⁵⁾ Camuffo, D.: Op. Cit., 1993, P.33

⁽⁶⁾ Weber, H. And Zinsmeister, K.:Op. Cit., 2000, P.26

Raduis Of Capillary = R

Deinsty Of Fluid (Water) = O

. Constant Of Grtavity = G

زاوية التماس θ لا يمكن تحديدها بشكل دقيق لذلك يمكن اعتبارها عملياً = صفر $^{\circ}$ ، لذلك تعتمد قيمة الخاصية الشعرية على العوامل الأخرى $^{(1)}$ ويمكن تبسيط المعادلة الخاصة بحساب الخاصية الشعرية إلى العلاقة التالية

$$H = \frac{1.5}{r} mm$$

والمسام الكبيرة إلى حد ما Macr opores لا يمكن استخدامها للدلالة على الخاصية الشعرية فعلى سبيل المثال نجد أن القنوات الشعرية التي يبلغ نصف قطرها ١٠٠ ° متراً يمكن أن تمتلئ حتى ارتفاع ١٥٠ ملليمتر فقط (١) ونستطيع حساب كمية الماء التي تمتصها الأحجار بواسطة الخاصية الشعرية عن طريق قانون الجذر التربيعي للزمن الدي حدث فيه الامتصاص (التشبع) ويعتمد ذلك على عدة عوامل هي نصف قطر القنوات الشعرية والكثافة والسحد للماء وذلك طبقاً للعلاقة التالية :-

$$X = \left(\frac{\sigma r}{2n}\right)^{\frac{1}{2}} \sqrt{t = A\sqrt{t}}$$

حيث X = كمية الماء الممتص

 σ = الشد السطحى للسائل (الماء)

n = لزوجة الماء

A = مقدار ثابت

r = نصف قطر القنوات الشعرية

t = زمن الامتصاص

وهناك علاقة (صيغة) بسيطة Similar formula لحساب كمية الماء الممتص وهي كالتالي :-

$$W = w\sqrt{t}$$

حيث W = كمية الماء الممتص بوحدة كجم / م٢

W = معامل امتصاص الماء

T = زمن الامتصاص

ويعرف معامل الامتصاص (w) على أنه كمية الماء الممتص عن طريق المسام بواسطة الخاصية الشعرية لكل م٢ من الأحجار أو مواد البناء (٣) وتعتبر عاملاً أو مقياساً لتقييم مدى كفاءة مواد البناء المختلفة سواء الأحجار أو المونات وكذلك عن طريقها نستطيع تقييم مدى كفاءة المواد الطاردة للماء Water Repellent Materials المستخدمة لعلاج الأحجار ومواد البناء المختلفة (٤)

⁽¹⁾ Winkler, E.M., Op. Cit., 1973, P.13

⁽²⁾ Camuffo, D.: Op. Cit., 1993, P.27

⁽³⁾ Weber, H. And Zinsmeister, K.: Op. Cit., 2000, P.28

⁽⁴⁾ Comuffo, D.: Op. Cit., 1993, P.36

ثانياً: الخواص الميكانيكية للأحجار Mechanical Properties Of Stones

يتوقف اختيار الحجر الجيرى كمادة بناء على ما يتميز به من خواص ميكانيكية حيث تتباين وتختلف كثيرا الأنسواع المختلفة من الأحجار الجيرية في خواصها الميكانيكية تبعاً لظروف نشأتها وترسيبها والتكوينات المعدنية والنسسيج الصخرى لها (١) وتشتمل الخواص الميكانيكية على قوة مقاومة الصخور Strength of Rocks للأنواع المختلفة من الإجهادات والإجهادات المؤثرة على الصخور تنقسم إلى أربعة أنواع هي :-

أ- إجهادات الضغط Compressive stresses

ب- إجهادات الشد Tensile stresses

جـ- إجهادات القص Shear stresses

وبصفة عامة لا تستخدم الأحجار في أجزاء المبنى أو في العناصر التي قد تتعرض لقوى الشهد حيث لا تقوى الأحجار على مقاومة إجهادات الشد .

ا ـ قوة تحمل الصخور للضغط Compressive strength

تعرف قوة تحمل الصخر للضغط على أنها إجهادات الضغط اللازمة لكسر عينة منه تحت تأثير قوة ضغط محورية بشرط عدم تعرض جوانب العينة لأى نوع من القوى ومن العوامل التى تحدد قوة تحمل الصخر الضغط درجة التشبع بالماء حيث نقل هذه القوة كلما ازدادت درجة التشبع (٢) وهى تزداد بزيادة مسامية الصخر وبالتالى نقل قوة مقاومته للضغط وكذلك نقل قوة التحمل للضغط بزيادة نسبة الامتصاص للصخر (٢) وتتوقف قوة تحمل الصخور للضغط على التركيب الحبيبي لكل منها ؛ فكلما صغرت أحجام الحبيبات التكوينة للصخر كلما ازدادت قوة تحمل الضغط ويظهر ذلك في الأنواع المختلفة من الحجر الرملي ، ونجد أن الصخور النارية والمتحولة تكون أقوى على تحمل الضغط لأن بلوراتها مترابطة أما في الصخور الرسوبية فبالإضافة إلى التركيب الحبيبي لها في المادة اللاحمة بين الحبيبات تحدد مدى تحمل الصخر للضغط فإذا كانت المادة اللاحمة طينية فإن الصخر تقل مقاومت الطين (٤) أما إذا كانت المادة اللاحمة في الصخر الرسوبي هي الكوارتز اكسبه ذلك قوة كبيرة لتحمل إجهاد الضغط الطين (٤) أما إذا كانت المادة اللاحمة وتتأثر قوة تحمل الصخر للضغط إلى حد كبير بوجود تشقات بسه بالمقارنة بالأنواع الأخرى من المواد اللاحمة وتتأثر قوة تحمل الصخر للضغط إلى حد كبير بوجود تشقات بسه والتي تصعب رؤيتها بالعين المجردة في معظم الأحيان .

ب ـ قوة تحمل الصخور للشد Tensile Strength

تعتبر قوة تحمل الصخور للشد ضعيفة وعلى سبيل المثال فإن قوة تحمل الجرانيت للشد لا تتجاوز $\frac{1}{4}$ من قوة تحمله للضغط حيث أنها لا تزيد عن ٧٠ كجم / سم٢ في حالة الشد أما الرخام فقوه تحمله للشد تتراوح بين ٥٠ كجم /سم٢ و تتتاقص هذه القوة فتصبح حوالي ٣٥ كجم / سم٢ بالنسبة للحجر الجيرى .

⁽¹⁾ Mills, R.: Structural Failure And Repair, In: Consvation Of Buildings And Decorative Stone, Vol. 2, London, 1990, P.58.

⁽٢) إبراهيم عبيدو ، مرجع سابق ، ١٩٩٥ م ، ص٨٣

⁽³⁾ Weber, H. And Zinsmeister, K.: Op. Cit., 2000, P.22

⁽⁴⁾ Mills, R.: Op. Cit., 1990, P.59

جـ ـ قوة تحمل الصخور للقص ShearStrength

يمكن تمثيل قوة تحمل الصخور القص بمكعبات من الصخر وضع أحدها فوق الأخر وضغطاً إلى بعضهما بقوة راسية وكان المكعب السفلى مثبتاً بينما تعرض العلوى لقوة أفقية مؤثرة فإنه ينشأ على القوتين الراسية والأفقية والأفقية والأفقية مؤثرة فإنه ينشأ على القوتين الراسية والأفقية مؤثرة فإنه ينشأ على القص حيث تساوى التجهادات ضغط وإجهادات قص (١) تؤثر على السطح الفاصل بينهما ويمكن حساب إجهادات القص حيث تساوى ناتج قسمة القوة المؤثرة الأفقية على مساحة مقطع العينة وتقاس بوحدات كجم / سم٢ . ونلاحظ أن مكعبى الصخر في المثال السابق تقاومان قوة القص عن طريق الاحتكاك المباشر بين سطحيهما أما في حالة الكتلة الواحدة من الصخر فإن مقاومتها للقص تنشأ عن التلاحم بين حبيبات الصخر وكذلك الطريقة التي توجد بها الحبيبات متجاورة داخل العينة .(١)

الإجهادات المسموح بها في الإنشاء

استخدمت الأحجار الجيرية كمادة بناء أساسية في المآذن الأثرية ونظراً لعوامل التلف المختلفة التي تتعرض لها هذه الأحجار والتي تؤثر على قوة تحملها للإجهادات المختلفة لذلك فلابد من دراسة الإجهادات المختلفة التي تؤثر على المحجار المآذن الأثرية حيث لا يسمح بوجود أحمال تتولد عنها إجهادات مساوية لقوة تحمل الأحجار سواء كان ذليك في إجهادات الضغط أو القص وإنما يجب أن تكون الأحمال المؤثرة والإجهادات التي تنشأ عنها أقل بكثير من قوة تحمل المحجار لهذه الإجهادات وتسمى النسبة بين قوة تحمل الصخر وإجهادات التصميم بمعامل الأملان ويختلف معامل الأمان عددياً تبعاً للغرض المستخدمة فيه الأحجار فإذا كانت الأحجار مستخدمة لعمل أساسات للمآذن الأثرية فيتراوح معامل الأمان في هذه الحالة بين ١٠٠٥ أما إذا استخدمت الأحجار في أعمال البناء للماذن فيجب أن يتعرض المآذن الأثرية لخطر الانهيار .(٦)

مرونة الصخور Elasticity of Rocks

إذا تعرض جسم لإجهادات من نوع معين (Stresses) صاحب ذلك تغير في شكل هذا الجسم في إلى الإجهادات هي إجهادات من غط نشأ عن ذلك انضغاط في طول العينة الموازي لاتجاه الإجهادات وانكماش في الاتجاهات العمودية عليه أما إذا كانت الإجهادات هي إجهادات شد استطال الجسم في اتجاه الإجهادات وانكماش في الاتجاهات العمودية وإجهادات القص يصاحبها تغير في الزوايا التي تصنعها الخطوط التي توصل بين نقط معينية من الجسم والانفعالات (strains) هي وسيلة التعبير عن التغير الذي يطرأ على شكل الجسم المعرض للإجهادات من الجسم من القوى الخارجية الواقعة ودائماً يصاحب كل إجهادات من نوع معين انفعالات من نفس النوع وعند تخلص الجسم من القوى الخارجية الواقعة عليه فقد يصاحب ذلك أن يستعيد الجسم شكله الأصلى أو أن يستعيد فقط جزءاً من التغير الذي طسراً عليه عند تعرضه لهذه الإجهادات ، والجسم المرن Elastic هو الجسم الذي يستعيد كل تغير طراً عليه تحت تأثير نوع معين أو عدة أنواع من الإجهادات عند إزالة هذه الإجهادات على أن يكون ذلك لخطياً في نفس الوقت الذي تسرزال فيسه الإجهادات، والصخور عند تحميلها بحمل معين يتبع ذلك تغير في أبعادها أو شكلها وعند إزالة هذا الحمل فإن العينة تستعيد جزءاً من هذا التغير ويبقي الجزء الآخر ويجب أن يكون الحمل المؤثر دائماً أقل من الحمل الملازم لإحداث تشققات أو أسطح انهيار في الصخر. (1)

⁽۱) إبراهيم عبيدو : مرجع سابق ، ۱۹۹۷م ، ص ۸٦

⁽٢) إبراهيم عبيدو : الجيولوجيا الهندسية والخرائط الجيولوجية ، منشأة المعارف الإسكندرية ، ط٦ ، ١٩٩٥م ، ص ٩٤

⁽٣) بطرس عوض الله وأخرون فن البناء ، الجزء الثاني ، مطابع دار الشعب ، ١٩٨٩م ، ص٦٤


⁽٤) ابراهيم عبيدو ، مرجع سابق ، ١٩٩٥م ، ص٩٨

معامل الرونة Modulus of Elasticity

إذا ضغطت عينة من الأحجار ثم قيست الانفعالات التي تنتج عن قدر معين من الإجهادات نجد أن إجهادات الضغط أو الشد تتناسب طرديا مع الانفعالات الطولية التي تنشأ عنها (١) وبرسم قيم الإجهادات التي تتعرض لها العينة على محور والانفعالات الناتجة على محور آخر متعامد على المحور الأول كما بالشكل رقم (١٨) كانت العلاقة بينهما محدودة بخط مستقيم يمر بنقطة الأصل للمحورين المتعامدين ، ويعرف معامل المرونة في هذه الحالة على أنه الثابت الذي يظهر في معادلة الخط المستقيم الذي يحدد العلاقة بين الإجهادات والانفعالات الطولية ، أي أن

معامل المرونة (E) =
$$\frac{| \langle E \rangle|^2}{| \langle E \rangle|^2}$$
 = كجم $/ \langle E \rangle$

حيث يميز معامل المرونة بنفس الوحدات التي تميز الإجهادات (٢)

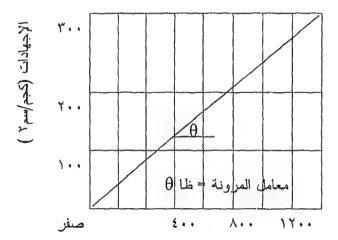

الانفعالات (أجزاء من المليون) (عن إبراهيم عبيدو ، ١٩٩٥) شكل رقم (١٦) يوضح العلاقة بين الاجهادات والانفعالات

Fired Bricks (الآجر) ٢ الطوب المحروق (الآجر)

استخدم الطوب المحروق خلال العصور الاسلامية المختلفة في بناء المآذن الأثرية سواء بشكل كامل أو في بناء أجزاء من المآذن الأثرية وذلك إلى جانب استخدام الحجر الجيري ونجد أن مئذنة جامع أحمد بن طولون الأصليسة بنيت من الطوب المحروق (الآجر) مثل بقية العناصر المعمارية بالجامع ثم أعيد بنائها في العصر المملوكي في عام (٩٦هـ/١٩٦م) من الحجر الجيري خلال عصر السلطان المملوكي لاجين السيفي لوحة رقم (٢) واستمر استخدام الآجر في بناء المآذن الأثرية خلال العصر الفاطمي ومثال ذلك مئذنة أبي الغضنف ر (١٥٥هـ/١٥٧م) لوحة رقم (٣) والأيوبي ومثال ذلك مئذنة مدرسة الصالح نجم الدين ايوب (١٤١هـ/١٤٢م) لوحة رقم (٣) ثم قل استخدامها بعد ذلك خلال العصر المملوكي وإن

⁽١) محمود توفيق سالم: أساسيات الجيولوجيا الهندسية ، دار الراتب الجامعية، بيروت ، ١٩٨٥م، ص٢٨

⁽٢) ابراهيم عبيدو ، مرجع سابق ، ١٩٩٥م ، ص٩٩

استخدمت جنبا إلى جنب مع الحجر الجيري خلال العصر العثماني وذلك لبناء بعض المآذن الأثرية بأكملها أو استخدامها لبناء قمم المآذن العثمانية المدببة نظرا لمميزاتها البنائية المختلفة .

صناعة الطوب المحروق (الآجر) المستخدم في بناء المآذن الأثرية

Manufactoring Of Fired Bricks Using In Building Of Archaeological Minarets

كانت تتم عملية صناعة الطوب المحروق (الآجر) المستخدم في عمليات البناء للمآذن الأثرية من خـــــلال ثـــلاث مراحل هي :

1-إعداد وخلط المواد الخام Raw Materials

Y-عملية التشكيل داخل القوالب Shaping process in moulds

٣-عملية الحرق في القمائن (١) Firing process in Kilns

نجد أنه كان يتم إعداد المواد الخام اللازمة لتصنيع الطوب المحروق من طمى النيل ويتكون الطمى من المعادن الطينية مثل الكاولينيت $Al_4(Si_4O_{10})$ (OH) $_8$ Kaolinite

والمونتيمورلينيت Mg,Al (OH) (H₂O) Silicate Montmorillonite

والايلايت (۲) K,Mg,Al (OH) Silicate Illite

ويحتوى الطمى على نسب متفاوتة من معادن أخرى مثل الكواتز $_{2}$ SiO والغلسبار مثل الأرثوكليز $_{2}$ NaAlSi $_{3}$ O والألبيت $_{3}$ NaAlSi $_{3}$ O ووبيبات معادن الطفلة والألبيت $_{2}$ CaCO وحبيبات معادن الطفلة والكوين صغيرة جدا وقد تكون أقل من (٢) ميكرون ويتراوح قطر حبيبات خليط الطفلة بما فيه من معادن من (٢) مم حتى اقل من (٢١) ميكرون أو يعتبر الطمى والذي يؤخذ من النيل هو التكوين الأساسي لصناعة الطوب المحروق (الأجر) خلال العصور الإسلامية المختلفة ثم يتم خلط طمى النيل مع الرمل جيدا مع إضافة نسبة من مادة عضوية وأمم المواد التي أضيفت هي النبن المقرط وروث الحيوانات والشعر الحيواني وذلك لجعل الخلط متجانسا ولا يتعرض من للتشقق عند الجفاف ويكون إضافة هذه المواد ضروريا عندما تكون نسبة الطفلة (المعادن الطبنية) قلبلة في خليط صناعة الطوب ، وتتوقف خاصية اللدونه والتماسك على كمية الطفلة الموجودة فعندما تكون النسبة عالية في خليط صناعة الطفلة قليلة نجد أن الطوب المصنع يتقلص عند الجفاف وينكمس محدثا تشعقات وشروخ في الاتجاهين الرأسي والأفقى ، وبعد خلط التكوينات جيدا تترك لمدة ٢٧ ساعة على الأكثر حيث يتم تشكيله في قوالب من الخشب مفتوحة من الجهتين ويوضع في صفوف منتظمة تمهيدا لإجراء عملية الحرق داخل القمائن ، حيث كما من الخشب مفتوحة من الجهتين ويوضع في صفوف منتظمة تمهيدا لإجراء عملية الحرق داخل القمائن ، حيث كما المناه على من الخشب مفتوحة من الجهتين ويوضع في صفوف منتظمة تمهيدا لإجراء عملية الحرق داخل القمائن ، حيث كمان

⁽¹⁾ Palmer, L. A. And Parsons, D.A: A Study Of The Properties Of Morter And Bricks And Their Relation To Bond, London, 1965, P. 12

⁽٢) محمد عز الدين حلمي ، علم المعادن ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٨٤م ص ٤٠٣

⁽٣) محمد عز الدين حلمي : مرجع سابق ، ١٩٨٤ م، ص ٤١٧

⁽⁴⁾ Robinson, G.C.: Characterization Of Bricks And Their Resistance To Deterioration Mechanisms, In: Conservation Of Historic Stone Buildings And Monuments, National Academy Press, Washington, D.C.,1982,P.146

⁽٥) الفريد لوكاس : المواد والصناعات عند قدماء المصريين ، ترجمة زكبي إسكندر ، محمد زكريا غنيم الهيئة المصرية العامـــة للكتاب ، ١٩٤٥ م، ص ٨٨-٨٩ .

يستخدم الوقود الطبيعى من الألياف النباتية للحصول على درجة الحرارة المطلوبة للحرق وإنتاج الطوب المحروق (الأجر) الذى كان يؤخذ بعد ذلك لإستخدامه فى بناء المبانى الأثرية بعناصرها المعمارية المختلفة ومنها الماذن الأثرية.

بناء المآذن الأثرية بالطوب المحروق (الآجر)

Building Of Archaeological Minarets by Fired Bricks

بنيت المآذن الأثرية باستخدام الطوب المحروق (الآجر) سواء بشكل كامل أو في بعصض أجزائها وذلك نظراً للمميزات المختلفة للآجر حيث توافرت في مصر المواد الخام اللازمة لصناعته كما أنه يمتاز بصغر الحجم مميا يسهل من عملية نقلة من القمائن إلى مواقع البناء وكذلك انتظام الشكل الناتج عن (١) البناء به لذلك استخدم بكفاءة عالية في بناء التفاصيل المعمارية المختلفة في المآذن الأثرية وخاصة القمم المدببة في المآذن العثمانية الطراز كما يمكن وضعه في أماكن أثناء عملية البناء به .

إعداد الطوب المحروق (الآجر) لعملية البناء

Preparing Of Fired Bricks For Building Process

يبلل الطوب قبل البناء به خصوصاً في جو مصر الحار الكثير الأتربة وذلك لسببين هما :-

- ١- إذا بنيت القوالب بدون عملية بلل بالماء فإنها لا تتماسك مع المونة المستخدمة للبناء تماسكا جيداً وذلك لوجود طبقة من الأتربة تحول دون تماسك أسطح القالب بالمونة .(٢)
- ٢- إذا بنيت القوالب بدون بلل فإنها تمتص معظم الماء الموجود بالمونة مما يسبب جفاف المونة في وقت اقل من
 وقت الشك (التصلب) اللازم^(۱) وبذلك تتشقق المونة وتفقد متانتها وتماسكها. (¹⁾

Marble الرخام

استخدم الرخام كمادة بناء لها وظيفة إنشائية وذلك في مآذن العصر المملوكي حيث كانت تستخدم أعمدة من الرخام عددها غالباً ثمانية أعمدة تحمل الجوسق مثال ذلك مئذنة مدرسة صرغتمش ، لوحة رقم (١٠) ومئذنة مسجد الطنبغا المارداني ، لوحة رقم (٢١) ، كما استخدم الرخام في الأغراض الزخرفية في المآذن خاصة خلال العصر المملوكي الجركسي (٧٨٤هـ / ٩٣٣هـ – ١٣٨٢م / ١٥١٧م) وذلك في عمل تلابيس من الرخام على السطح الخارجي لبدن المئذنة لزخرفته وقد تكون هذه التلابيس الرخامية مزخرفة (منزلة) بالمعجون الملون ومن أمثلتها مئذنة مدرسة القاضي يحيي زين الدين بالأزهر (٨٤٤ م) حيث زخرفت المنطقة العليا المئمنه للمئذنة بقطع من الرخام ، وكذلك مئذنة السلطان الغوري ذات الراسين بالجام الأزهر ، صدورة رقم (١٥) (٥) ، والرخام صخر متحول

⁽۱) حسين محمد أمين وأخرون : فن البناء ، الجزء الأول ، في أصول الصناعة لأعمال البناء والنحت ، المطــــابع الأميريــــة، ١٩٩٠م ، ص١٢ .

⁽²⁾ Martin, H.D.: Adhesion Mechanisms In Masonry Mortarts, Msthesis, Clemsonuni., Clemson, S.C.,1965,P.63.

⁽٣) حسين محمد أمين وآخرون : المرجع نفسه ، ١٩٩٠ ، ص ١٧ .

⁽⁴⁾ Robinson, G.C.:Op.Cit.,1982, P.152.

⁽٥) كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الطبعة الرابعة ١٩٩١م ، ص ٢٠٤.

Metamorphic Rock عن صخر جيرى يتكون من حبيبات الكالسيت بصفة عامة ولكن في بعيض الأحوال النادرة قد يتكون من الدولوميت والحبيبات التكوينة للرخام قد تكون صغيرة جداً لدرجة لا يمكن تمييز هـــا بـالعين المجردة وقد تكون كبيرة خشنة حتى أنه يمكن تمييز انفصام الكالسيت بسهولة (١) والرخام المتحول عـــن الصخــور الجيرية يكون ذو تركيب متجانس وله جودة فنية وتقنية عالية في التشغيل نظراً للتركيب الذي يتميز به والذي يشبه حبيبات السكر و لذلك يسمى بالتركيب السكرى Saccharoidal Structure ويقاوم الرخام التغيرات الجوية والضغوط الميكانيكية والأحمال الراسية بشكل أفضل من الصخور الجيرية (٢) ولذلك كان يستخدم في المأذن الأثرية إنشائياً في حمل منطقة الجوسق في أعلى المآذن الأثرية المملوكية الطراز، وكلما كان الرخام خالياً مـن الشوائب يكون أبيض اللون بينما تؤدى هذه الشوائب المعدنية إلى وجود ألوان في الرخام وكلما زادت الشوائب المعدنية كلمل قلت مقاومته لعوامل التلف وقلت قدرته على مقاومة الضغوط الميكانيكية والأحمال الرأسية لأن أماكن وجود الشوائب المعدنية في الرخام تكون أماكن ضعيفة قد تتعرض لحدوث شروخ وانفصالات قد تؤدى إلى انهيار الأعمدة في المآذن الأثرية وبالتالي الجوسق الذي تحمله هذه الأعمدة ولذلك فطن المعماري المسلم لذلك واختسار الرخسام الأبيض ذو الصلادة العالية والذي لا يحتوى إلى حد كبير على شوائب معدنية تؤثر في صلادته وصنع منه الأعمدة المستخدمة لحمل الجوسق في المآذن الأثرية المملوكية . وهناك أنواع من الصخور الجيرية تشبه الرخام في مظهرها إلا أنها تختلف في أصلها الصخرى لأن الرخام صخر متحول بينما أشباه الرخام صخور رسوبية وبالتالي تكون أقل صلادة من الرخام وتتميز أشباه الرخام بألوان عديدة ترجع إلى الشوائب المعدنية الموجودة بها وقد اتخذت أسماء إيطالية في السوق المصرى نظراً لتشابهها مع الأنواع الإيطالية ومنها البوتشينو ويوجد بمنطقة الزعفرانه على ساحل البحر الأحمر وهو وردى اللون والبرلاتو ومنه الكريمي والأبيض ويوجد غرب المنيا وغرب أسيوط. ^(٣)

مصادر الرخام المستخدم في المآذن الأثرية

Sources of Marble Using in The Archaeological Minarets

للرخام المستخدم في المآذن الأثرية عدة مصادر منها مصادر محلية ومصادر أجنبية وهذه المصادر هي :-

1- يتم الحصول على الرخام الذى تم استخدامة قبل ذلك فى عمائر أخرى قد تكون متهدمة حيث يتم تجهيز وإعداد الوحدات الزخرفية المستخدمة فى زخرفة الأسطح الخارجية لبعض المآذن الأثرية منها كما يتم الحصول على الأعمدة الرخامية القديمة وإعدادها بالمقاسات والأطوال المطلوبة لاستخدامها فى حمل الجوسق فسى الماذن المملوكية.

٢- مصادر خارجية واشهرها الرخام الكرارة الإيطالي ويجلب من جنوب إيطاليا كما كان يجلب الرخام من دمشق وفلسطين وقبرص وجزيرة كريت وكذلك من حلب ويعرف بالرخام الحلبي .

⁽١) محمد عز الدين حلمي : علم المعادن ، مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٨٤م ،ص ٢٤١ .

⁽²⁾ Luciana And Tiziano, M.: Marble, The History Of A Culture, Factson File Publications, New York, Oxford, England, 1985, P.37.

⁽٣) عبد العظيم رشوان : جيولوجيا ومواصفات أحجار البناء وأحجار الزينة ، ندوة تكنولوجيا استخدام الأحجار الطبيعية (الرخسام والجرانيت) ، معهد التدريب الفني والمهني ، المقاولون العرب ، يناير ، ١٩٩٩م ص٥ .

٣- مصادر محلية وهي المصادر الموجودة في مصر وأهمها منطقتين هما منطقتي أبو سويل بالصحراء الشرقية خريطة رقم (٥) والدغبج والجندي بالقرب من وادي المياه. (١)

أولا: الرخام في منطقة ابو سويل

Marble in Abu-Swayel Area

يمكن نقسيم الرخام في هذه المنطقة خريطة رقم (٥) الى سبعة أقسام حسب تركيبه المعدني وهم:

(۱) الرخام الجرافيتي Graphite Marble

ويعتبر الرخام الجرافيتي من اهم الانواع السائدة في منطقة ابوسويلي في الصحراء الشرقية وهذا الرخام يختلف في لونه ما بين الرمادي الي الاسود وعامة فان الجرافيت ينتشر في شكل متجانس او علي هيئة بقـــع غــير منتظمــة والرخام الجرافيت ،

Tremolitic Marble الرخام التريموليتي (٢

ويتراوح لونه من الابيض الي الاصفر ويتكون اساسا من معادن الكالسيت والدولوميت والستريموليت مع نسبة صعنسبة صعيرة من الكوارتز والاكيتنوليت الى جانب شوائب من الفليجوبيت .

٣) الرخام الجرافيتي التريموليتي Tremolite Graphite Marble

وهذا الرخام لونه ابيض يميل الي الرمادي وحجم حبيبات الكربونات يتراوح من الدقيق الي الخشن وهــو يتكـون اساسا من الكالسيت والدولوميت وكمية قليلة من الجرافيت بالاضافة للتريموليت .

T remolite Forsterite Marble الرخام الفورشتيرتي التريموليتي (غ

ويتراوح لونه من الرمادي الي البني الي الأخضر المصفر وغالبا فان حجم الحبيبات يتراوح من المتوسط السي الدقيق وهو يتكون أساسا من الكالسيت والدولوميت متحدين مع التريموليت اما الفورستيريت فيوجد كبلسورات بسها شروخ وتتحول جزئيا الي السربنتين عند حدودها وشروخها مكونة الرخام السربنتيني ٠

٥) طبقات الشست المتبادل مع الرخام


Banded Hornblend Schist with Marble Laminae

ويعتبر اقل شيوعا مقارنة بالانواع الاخرى ووجوده الرئيسي في وادي حيمور بالصحراء الشرقية (١)

⁽١) لمزيد من التفاصيل أنظر :-

[•] El- Ramly, M.F., And El- Meneisy, M.Y.: Petrology Of Carbonates And Associated Rocks Of Abu – Swayel Area, South Eastern Desert, Annals Of The Geological Survey Of Egypt, VOL., X C airo 1944.

Abd – El – Aal, F. Amer And Ahmed O. Mansour Geology Of El – Daghbag And El-Ginidi
District, Ministry Of Industruy, Geological Survey And Mineral Research Dep., Geological
Survey Of Egypt 190A.

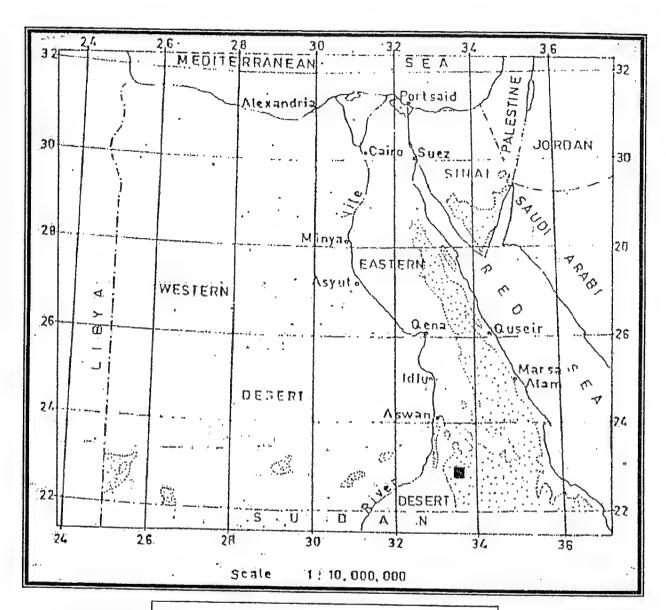

خريطة رقم (٥) تسوضح مسوقع منطقة ابو سويسل من جمهورية مصسر العسربية

(عن الرملي والمنيسي ، ١٩٨٠م)

وهذا الرخام يتكون من طبقات الشست الهورنبلندي متناوبة مع الرخام وهي تتكون اساسا من الكالسيت والــهوربنلند والاكتينوليت والكوارتز وكمية قليلة من الفلسبارات والمعادن المعتمة .

٧) الرخام الكوارتزي Quartz Marble

ويوجد في جنوب منطقة ابو سويلي وهو يتكون اساسا من معدن الكالسيت وبعض المعادن المعنمة مع نسسبة من الكوار تز

٧) الرخام النقى Pure Marble

وهو يتكون اساسا من معدني الكالسيت والدولوميت مع كمية قليلة من اكاسيد الحديد وكسر معادن السليكات(١)

ثانيا : الرخام في منطقتي الدغيج El-Daghbag والجندي

تعتبر منطقتي الدغبج والجندي من اهم المناطق للحصول علي الرخام في مصر خريطة رقم (٦) وقد عرف في هذه المنطقة موقعين للتحجير للحصول على الرخام هما:

أ - رواسب الرخام في وادي الدغبج Wadi El-Daghbag (الشيخ عطيف او المحجر القديم (Sheik Oteif or the old marble quarry

ب - رواسب الرخام في جبل الرخام Gabal El-Rukham

اولا: رواسب الرخام في وادي الدغيج:

وتقع هذه المنطقة بين وادي الدغبج ووادي الجندي شمال وادي المياه North of Wadi El-Miyah وهي تتكون من طبقات من الرخام الابيض وطبقات اخرى من رخام ذو لمون اسود وبني وهي توجد فوق طبقات من الشست Schist وقد كانت نتيجة التحليل الكيميائي لهذه الرواسب (٢) من الرخام كما في الجدول التالي:


جدول رقم (٤) يوضح نتيجة التحليل الكيميائي لرواسب الرخام في وادى الدغيج

Component	%
Insoluble matter	2.35
CaCO₃	60.4
Fe 203 + Al203	0.18
Mg CO ₃	34.7
Mg (OH) ₂	2.9
NaCl	0.23
SO ₃	Nil

(After Abd El- Aal F. Amer , 1958)

⁽¹⁾ El-Ramly, M. F. & Meneisy, M. Y.: op. Cit, 1980, P. 703

⁽²⁾ Abd El- Aal F. Amer & Ahmed, O. Mansour: Geology of El- Daghbag, El- Gindi District, Ministry of Industry, Geological Survey and Mineral Research Department, Geological Survey of Egypt, 1958, P.P. 61-62

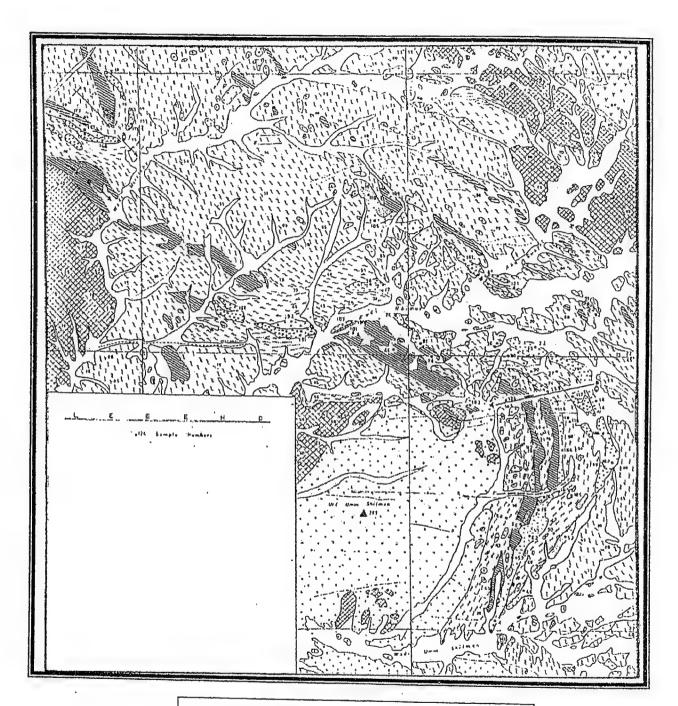

خريطة رقم (٦٦) توضح أماكن وجود الرخام في منطقتي الدغبج والجندي

(عن عبد العال عامر وأحمد منصور ، ١٩٥٨م)

ويعتبر هذا الرخام رخام كلسي Calcite Marble يتكون من بلورات الكالسيت في تركيب موازيكي Mosaic Structure وقد تكونت رواسب الرخام بوادي الدغبج من التحول لكربونات الماغنسيوم والكالسيوم.

ثانيا : رواسب الرخام بجبل الرخام :

تقع هذه الرواسب الي الشمال من وادي المياه الي الشرق من شمال شرق جبل الرخام على بعد حوالي ٢٠٠ مــــتر في الركن الشمالي الشرقي من هذه المنطقة وتظهر الرواسب بلون ابيض سكري على هيئة طبقات ضخمة وقد كانت نتيجة التحليل الكيميائي لهذا الرخام كما في الجدول التالي :-

جدول رقم (٥) يوضح نتيجة التحليل الكيميائي لرواسب الرخام بجبل الرخام .

Component	%
Insoluble matter	1.27
CaCO ₃	65.1
$Fe_{2}O_{3} + Al_{2}O_{3}$	0.4
Mg CO ₃	10.7
Mg (OH) ₂	22.67
NaCl	0.3
SO ₃	Nil

(After Abd El-Aal F. Amer, 1958)

وقد نتجت رواسب الرخام في جبل الرخام نتيجة التحول لرواسب كربونات الكالسيوم والماغنسيوم (الحجر الجيري والدولوميت) مع رواسب السليكون والالومنيوم والحديد Si,Al, Fe وهي تختلف في سمكها من سنتيمترات قليلية الدي الى اربعة امتار (١)

أنواع الرخام الموجود في مصر Kinds of Marble in Egypt

وهناك العديد من الأنواع من الرخام منتشرة في مصر محلية أو مستوردة سواء من الرخام الأبيض الذي قد يكــون مجزعاً بالرمادي أو الرخام الملون والذي استخدم في المآذن الأثرية وفيما يلي هذه الأنواع .

الرخام الأبيض

ويشمل هذا القسم جميع أنواع الرخام التي يغلب عليها اللون الأبيض وقد تتميز بتداخل ألسوان أخرى (وخاصة الرمادي بدرجاته المختلفة) تميز مظهرها العام في شكل عروق أو بقع ملونة بغير اللون الأبيض وهذه الأنواع هي

(١) رخام الكرارة

وهو الرخام الإيطالى الأصل وهو أشهر أنواع الرخام الأبيض والذى يتميز بدرجة كبيرة من النقاوة (لقله نسبة المعادن الثانوية به) ويتخلل بعض الأنواع من هذا (١) الرخام عروق ملونة (رمادى - اسود - بنى) تكسبه شكلاً جميلاً وقد اكتسب هذا النوع من الرخام اسمه نسبة إلى موقع استخراجه من جبل كرارة في إيطاليا .

⁽¹⁾ Abd El-Aal F. Amer And Ahmed, O. Mansour: op. Cit, 1958, PP. 62-63

(٢) رخام أبيض أدفو

وهو الاسم المحلى الذى يطلق على الرخام الأبيض المستخرج من وادى المياه بأدفو (محافظة أسوان) حيث يوجد على هيئة عدسات كبيرة وسط صخور السربنتين ويتميز بلونه الأبيض المتدرج إلى الرمادى الفاتح مع وجود بعض العروق أو البقع الرمادية وأحياناً الصفراء أو البنية والألوان المتداخلة بينهما .

(٣) رخام أبيض النوبة

يطلق هذا الاسم على الرخام المستخرج من جنوب محافظة أسوان ويتميز بلونه الأبيض مع وجود نسبة قليلة مـــن العروق الرمادية أو السوداء .

(٤) رخام بيانكو

وهو الاسم الذي يطلق على الرخام الأبيض (الكريستالي المظهر) والذي يتميز بحبيباته المتبلورة ناصعة البياض (تشبه بلورات السكر) وهو لا يحتوى على أية شوائب من المعادن الثانوية أو العروق الملونة .

(٥) رخام أبيض بولينو

يطلق هذا الاسم على الرخام الأبيض شديد اللمعان والذي يحتوي على نسبة قليلة جداً من العروق الملونة .

(ب) : الرخام الأسود

(١) رخام أسود أدفو

هو الاسم المحلى الذي يطلق على الرخام المستخرج من وادى المياه (وسط الطريق بين أدفو ومرسى علم بمحافظة أسوان) ويتميز بلونه الأسود مع وجود بعض (٢) البقع أو العروق البيضاء .

(۲) رخام أسود سيناء

يطلق على الرخام الأسود المستخرج من سيناء ويتميز بلونه الأسود مع وجود بعض الشوائب الملونـــة والعــروق والبقع البيضاء وهو نوع من الأحجار الجيرية المتبلورة المسماة بأشباه الرخام .

(جـ) الرخام الوردي

(۱) رخام البوتشبنو (الوردي)

البوتشينو هو الاسم التجارى للرخام المشابه للنوع الإيطالي المسمى بهذا الاسم ويستخرج من منطقة الزعفرانه على ساحل البحر الأحمر ومن المنطقة بين أسيوط والوادى الجديد (الخارجة) ويتميز هذا النوع من الرخام بلونه الوردى المائل للاحمر السمعرق ذو الفصوص أو بدون فصوص وهو نوع من الأحجار الجيرية الصلبة المتبلورة (أشباه الرخام).

⁽١) المواصفات القياسية المصرية للرخام والجرانيت: وزارة الصناعة والثروة المعدينة ، الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسسى وجودة الإنتاج ، ملحق رقم (١)

⁽٢) وزارة الصناعة والثروة المعدنية : المواصفات القياسية المصرية للرخام والجرانيت، الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسسى وجودة الإنتاج ، ملحق رقم (١)

(a) الرخام الأصفر

(١) رخام البوتشينو (الأصفر)

له نفس خواص رخام البوتشينو الوردى (السابق الذكر) إلا أنه يتميز بلونه الأصفر المتدرج إلى الكريمي الداكن .

(٢) رخام البرلاتو

يطلق هذا الاسم على الرخام المشابه للرخام الإيطالي المسمى تجارياً بالبرلاتو ويتميز بلونه الأصفر أو الكريمسي المتجانس الخالي من العروق ويستخرج من منطقة قرب سمالوط بمحافظة المنيا كما توجد منه بعض الأنواع التسي تتميز بوجود نسبة كبيرة من شرق الحفريات التي تكسبها شكلاً مميزاً (أشباه الرخام) وتستخرج هذه النوعيسة مسن شرق المنيا وأسيوط وشبه جزيرة سيناء وجبل الجلالة بمحافظة السويس (رخام الجلالة).

(٣) رخام الفلتو (١)

يطلق على الرخام المصرى المشابه لرخام الغلتو الإيطالي ويتميز هذا النوع من الرخام بلونه الأصفر المتدرج إلى الكريمي وشكله العام المميز بوجود عروق دقيقة أو بقع بلون داكن عن اللون العام للسطح ومسن اشهر أنواعه المحلية رخام فاتو الحسنة والذي يستخرج من منطقة الحسنة شمال محافظة سيناء وهو أيضاً مسن أنسواع الحجر الجيرى المتبلورة والمسمى بأشباه الرخام.

(هـ) الرخام الرمادي

رخام الترستا

يطلق هذا الاسم على الرخام المشابه لرخام الترستا الإيطالي ويتميز هذا النوع من الرخام بلونه الرمادي المدخن المتجانس وينتج محلياً بمنطقة إدمو غرب محافظة المنيا وهو أيضاً من أشباه الرخام .(٢)

ويعتبر الرخام جيداً عندما يكون خالياً من العروق التي تجعله ضعيف التماسك والشروخ والنتــوءات وأى عيـوب أخرى تؤثر على نسيجه ومظهره ويوضح الجدول رقم (٦) قيم وحدود الخواص الطبيعية للرخام الجيد

م الجيد	للرخا	الطبيعية	الخواص	يوضح قيم	(٦)	بدول رقم
---------	-------	----------	--------	----------	-----	----------

الحدود	القيمة	الخاصية
حد أقصىي	۰,٧٥	امتصاص الماء (%)
حد أدنى	۲,٥	الكثافة جم / سم٣
حد أدنى	٥٢.	مقاومة الانضغاط (كجم/سم٢)
حد أدنى	٤	الصلادة (مقاومة الخدش)
حد ادنی	٧٠	معاير الكسر بالانحناء كجم ا/سم ٢

عن (وزارة الصناعة والثروة المعدنية المواصفات القياسية المصرية للرخام والجرانيت)

ع - الأخشاب Wood

استخدمت الأخشاب في المآذن الأثرية في عمل السياج الخشبي لشرفات بعض المآذن الأثرية، مثل مئذنة المدرسة الصالحية لوحة رقم (٦) ومئذنه مسجد لاجين السيفي صورة رقم (١٠) ومئذنه مدرسة المنصور قلوون

⁽١) وزارة الصناعة والثروة المعدنية : مرجع سايق .

⁽٢) وزارة الصناعة والثروة المعدنية: المرجع نفسه .

لوحة رقم (٢٦) كما استخدمت في عمل قمم المآذن العثمانية المدببة مثل مئذنة جامع المحمودية (٩٧٥هـــ/١٥٩٨ لوحة رقم (٢٤) ثم تكسى بالواح الرصاص ، وكان المصريون يستخدمون جذوع النخل في إنشاء الأسقف البسيطة وربط جدران المآذن المشيدة من الأجر وفي البراطيم الخشبية التي تحمل شرفات بعض المآذن الأثرية ولكن هـــذا النوع من الخشب لم يكن صالحاً لكل الأغراض لذلك اقبل المصريون على استيراد بعض أنواع الخشب الأخرى على الرغم من وجود أخشاب محلية (١)

مصادر الأخشاب Sources of Wood

يتم الحصول على الأخشاب من الغابات وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي :-

١) غابات المناطق الحارة والاستوائية

رغم شدة حرارة هذه المناطق إلا أنها تتمتع بسقوط أمطار غزيرة على مدار العام كما نجد أن أشـــجارها ضخمــة وكثيفة متشابكة الأغصان ، متقاربة الجذوع وأوراقها عريضة ومن أنواع أخشابها الابنوس والتك والصندل والسـاج الهندى والسنديان والماهوجنى .

٢) المعتدلة المعتدلة المعتدلة

أخشابها متوسطة اللون والصلابة ، أوراق أشجارها ضيقة وعريضة تسقط في الشتاء وتعد من أجود وأنسب الأنواع صلاحية للتشغيل ومن أنواعها الزان والقرو والبلوط والحور والدردار .(٢)

٣) غايات المناطق الباردة

أشجارها عالية مخروطية المقطع ، دائمة الخضرة ، لا تسقط أوراقها ، توجد عليها طبقة صمغية ، أخشابها فاتحـــة اللون غالباً ، ذات ألياف لينه ، ومن أهم أنواعها الصنوبر الأبيض والأصفر والبيتولا والأرز والتتوب^(٣)

انواع الأخشاب Kinds of Wood

تتقسم الأخشاب إلى نوعين هما الأخشاب الصلبة Hard wood والأخشاب اللينه Soft wood

أ- الأخشاب اللينة Softwood

والأشجار التى تؤخذ منها هذه الأخشاب أوراقها إبريه دائمة الخضرة مثل أشجار الصنوبر وهذه الأشجار ذات أخشاب لينه ناتجة من تكوينها المورفولوجى التكوين من خلايا رقيقة جداً ذات محور طولى حيث تتكون بطول جذع الشجرة والأفرع لتنقل عصارة الخشب خلالها ومن أنواعها أيضاً خشب الأرز Cedar وخشب العرعر (1) Juniper)

⁽١) توفيق أحمد عبد الجواد : تاريخ العمارة والفنون الإسلامية بدون مكان نشر ، ١٩٧٠م ، ص ٢٢٢ .

⁽³⁾ Core, H.A. And Cote, W.A.: Wood Structure And Identification, Syracuse University Press, New York, 1994, P.12.

⁽⁴⁾ Jane, F.W.: The Structure Of Wood, London, 1962, P.36.

ب-الأفشاب الطلبة Hard wood

وقد استورد المصريون الأخشاب الجيدة من الخارج (٢) حيث استوردوا أخشاب الأرز من لبنان وكذلك الصنوبر كما استوردوا الابنوس من السودان والساج من الهند ، وتوجد في مصر أخشاب محلية متعددة الأنواع استخدمت أيضاً في الأغراض الإنشائية في العمارة الإسلامية وفي المآذن الأثرية ومن هذه الأنواع خشب السنط Acacia أيضاً في الأغراض البنح Parsea وخشب النبق Dom Palm وخشب اللبح Parsea وخشب النبق Sidder وخشب الجميز Sycamore وخشب الأثل (الطرفاء) Tamarisk وخشب الصفصاف Willo

التركيب الكيميائي للأخشاب Chemical Structure of Wood

يتكون من ألياف سليولوزية Cellulosic Fiber s وهي مادة كربوهيدراتية عديدة التسكر Poly Saccharide Carbohydrate ويحتوى الخشب على السيليولوز Poly Saccharide Carbohydrate وهي حوالي 0.00 وحدة في العادة كما يحتوى الخشب على مادة الهميسليولوز Hemi Cellulose وهي مادة غير سليولوزية عديدة التسكر (أ) وتوجد في تركيب الخشب بنسبة من 0.00 وجزئياته صغيره الحجم وكذلك يحتوى الخشب على مادة اللجنيين Lignin وهي المادة الرابطة التي تربط ألياف السيليولوز ببعضها البعض وتوجد في الخشب بنسبة من 0.00 0.00 والتناف المادة والسكريات Resins والتناف والأملاح (0.00)

الخواص الكيميائية للأخشاب Chemical Properties of Wood

تقاوم الأخشاب الأحماض المتوسطة التركيزات بينما نتأثر بالقلويات مثل هيدروكسيد الصوديوم NaOH ولذلك تستخدم القلويات في تحويل الخشب إلى لب في صناعة الورق حيث تؤثر بشدة على اللجنين وتذيبه أما الكحولات و المحاليل العضوية فإنها لا تؤثر على الخشب ولكنها تؤدى إلى انتفاضه وتفقده قوة تحمل الانضغاط Compressive Strength

⁽¹⁾Eams, A.J.: An Introduction To Plant Anatomy, MC Graw- Hill Book CO. Inc, London, 1988, P.33.

. ۲۲۲ مرجع سابق ، ۱۹۷۰ ، ص ۱۹۷۰ ، توفیق أحمد عبد الجواد : مرجع سابق ، ۱۹۷۰ ، ص

⁽³⁾Standard, B.: Classification Of Wood Preservatives And Their Method Of Application, London, 1982. PP.5-17.

⁽٤) حسام الدين عبد الحميد محمود : المنهج العلمي لعلاج وصيانة المخطوطات والأخشاب والمنسوجات الأثرية ، الهيئة المصريـــة العامة للكتاب ، ١٩٨٤، ص٢٥٧.

⁽⁵⁾ Browning, B.L.: Methods Of Wood Chemistry, Vol.1, New York, 1967, P.4.

⁽⁶⁾ Jane, F.W.: The Structure Of Wood London, 1962, P.8.

الخواص الفيزيائية للأخشاب Physical Properties of Wood

من أهم الخواص الفيزيائية الهامة للأخشاب والتى يتوقف عليها مدى متانتها وقدرتها على التحمل وقابليتها للتشعيل خاصية الكثافة Denisty وكثافة الأخشاب تعتمد على نسبة ما تحتويه من مواد راتنجيه وماء وكذلك على نسبة الألياف فيها وعدم انتظام تجفيف الأخشاب يؤدى إلى اختلاف كثافتها في نفس اللوح وهذا يؤدى إلى عدم قابليت التشغيل بشكل جيد ويصل حجم تمدد الأخشاب إلى أقصى حد عندما يكون المحتوى المائى أعلى من نقطة تشبع الألياف وهي حوالي ٣٠٠ وتصل النسبة إلى ٢٠٠ في الخشب غير المجفف (١)

تمدد الأخشاب وانكماشها

الأخشاب مادة عضوية نتأثر بتغير الرطوبة المحيطة حيث تمتص الرطوبة وتفقدها وتتمدد كلما أمتصت الرطوبـــة وتنكمش كلما فقدتها ويوجد الماء في الخشب في ثلاثة حالات هي :-

- (أ) ماء متحد مع جزئ السيليولوز .
- (ب) ماء حر داخل الخلايا Free Water في فراغات الخلايا في الخشب الحي النامي (العصر الخلوي)
 - (جــ) ماء حر بيني يوجد في جدر الخلايا وفيما بينها .

والماء المتحد مع جزئ السيليولوز ثابت في تركيب السيليولوز ولا يتأثر بالرطوبة الخارجية ومن ثم لا يؤثر على ظاهرة تمدد الخشب وانكماشه (٢)

أم الماء الحر الذى يوجد بجدران الخلايا أو داخلها أو بينها هو الذى يتعرض للزيادة (٣) أو النقصان لذلك فهو العامل الأساسى المؤثر فى تمدد الأخشاب وانكماشها(٤) وإذا تم قطع الخشب وترك إلى أن يجف تماما فى الجو فإنه لا يفقد كل الماء الحر الذى يوجد فى جدران الخلايا أو بينها ولكنه يحتفظ بنسبة معينة من الرطوبة تختلف تبعا لاختلاف الرطوبة بالهواء المحيط به ، فإذا وضع الخشب فى وسط مشبع بالرطوبة فإن جدران خلاياه تمتص الماء بنسبة تتراوح بين ٢٠-٣٠ بالنسبة للوزن الجاف للخشب (٥) وتختلف هذه النسبة كلما نقصت درجة الرطوبة النسبية المحيطة وتتراوح النسبة فى حالة انخفاض الرطوبة النسبية المحيطة لتصل بين ١١-١٢% فى حالة الخشب المحفف فى الهواء (١)

⁽¹⁾ Core, H.A. And Cote, W.A.: Wood Structure And Identification, Syracuse University Press, New York, 1994, P.12.

⁽٢) حسام الدين عبد الحميد : مرجع سابق ، ١٩٨٤م، ص٢٥٩.

⁽³⁾ Eams, A.J.: An Introduction To Plant Anatomy, MC Graw-Hill Book CO. Inc, London, 1988, P.33.

⁽٤) حسام الدين عبد الحميد محمود : مرجع سابق ، ١٩٨٤م، ص٢٦٨.

⁽⁵⁾ Laudi, S.: The Conservation Of Wooden Objects, Report Victoria And Albert Museum Publication, London, 1972, P.6.

⁽⁶⁾ Standard, B.: Classification Of Wood Preservatives And Their Method Of Application, London, 1982. PP.5-17.

0 _ استخدام النحاس في صناعة آهلة المآذن الأثرية

استخدم النحاس في صناعة آهلة المآذن الأثرية خلال العصور الإسلامية المختلفة، والأمثلة على ذلك كثيرة حيث أن معظم المآذن المكتملة في تكوينها المعماري ولم تفقد أي جزء من أجزائها تحتوي على هلال في قمتها مثل مئذنة مدرسة السلطان حسن (٧٦٤ هـــ/١٣٦٢م) صورة رقم (١) ، ومئذنتا جامع المؤيد شيخ (١٨هـــ ٨٢٣هـ/١٥١٤ك-٢٤١٥م) شكل رقم (٨) ، وكذلك مئذنة جامع قانيباي الرماح بالقلعة (٩٠٨هـ) ذات الرأسيين صورة رقم (٢) وغيرها ، ونجد أن صناعة أهلة المآذن كانت من الصناعات المعدنية المرتبطة بالبناء والتشبيد (١) ولا يوجد النحاس في الطبيعة كفاز ، لكنه يستخلص غالبا بطرق صناعية من خاماته ومع ذلك فإنه من اقدم الفلزات التي عرفت في مصر حيث استخدم قبل الذهب(٢) ، وتوجد خامات النحاس في شبه جزيرة سيناء في ستة مواقسع بمنطقتي مغارة وسرابيت الخادم كما توجد خامات النحاس بالصحراء الشرقية في مواقع وادي عربة شمالا إلى منطقتي أم سميوكي وأبو سيال جنوباً منها منجمي حمش ودنقاش (ذهب ونحاس)(٢) ولعل منطقة أم سميوكي كانت أهم مناطق استغلال النحاس على الإطلاق وقد وجدت بها خنادق محفورة على عمق خمسة عشر مترا تحت سطح الأرض (⁴⁾ و من أهم خامات النحاس الموجودة في مصر الملاكيت و CuCO₃. Cu (OH) والازوريت (۱) والخامات (^{v)} CuSiO₃.NH₂O Chrysecolla والكريزوكو (عارب) والخامات (عارب) والخامات (عارب) التي تم ذكرها هي أهم خامات النحاس التي استخدمت في استخلاص معدن النحاس وهناك العديد من الخامات الأخرى الأقل أهمية مثل الكوبريت (أكسيد النحاسوز Cu2O) والتينوريت (أكسيد النحاسيك الأسود CuO) والكالكوبيريت (كبريتيد النحاس والحديد CuFeS₂) والكالكوسيت (كبريتيد النحاسوز Cu₂S) والكوفالايت (كبريتيد النحاسيك Cus).

ومن النادر أن يوجد النحاس في صورة فلزه الخالص مثل الذهب أو الفضة لذا فإنه كان يستخلص من خاماته بطرق صناعية تتضمن عمليات الاختزال والصهر والتنقية حيث يتم الحصول على النحاس النقي إلى حد ما والسذي يتم تشكيله بعد ذلك للحصول على آهلة المآذن.

٦ ــ استخدام الواح الرصاص المعدنية في تغشيه قمم المآذن الأثرية

لعب معدن الرصاص دورا هاما في تكسية قمم المآذن العثمانية ذات الشكل المخروطي المدبب (^) لا سيما وان قمم المآذن العثمانية كانت تصنع من الخشب وقد برع الصناع الأتراك في تكسيه قمم المآذن بالرصاص وهناك احتمال كبير بأنهم هم الذين قاموا بعمل معظم مآذن القاهرة ذات القمم المخروطية وأن الصناع المحليين تعلموا منهم أصول هدذه الصناعية وأن الصناع المحليين تعلموا منهم أصول هدده الصناعية وأن علموا منهم أصول المكتوبة تشمير السي جلب صناع روم مسن

⁽١) ربيع حامد خليفة : مرجع سابق ، ١٩٨٥م ، ص ٧٢-٧٢

⁽٢) محمد سميح عافية : التعدين في مصر قديما وحديثًا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٥م ، ص ٢٣٤ ، ص ٢٤٠

⁽٣) لبيب سمير : دراسة تاريخية لاستغلال الخامات المعدنية في الصحراء الشرقية في مصر الفرعونية والنشاط الاقتصادي المتصل بها ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة الإسكندرية ، ١٩٨٢م ، ص ١٨

⁽٤) مختار رسمي ناشد : قدماء المصربين واقتصاديات علم الجيولوجيا ، رسالة العلم ، المجلد ٣٩ ، العدد ١ ، مــــارس ، ١٩٧٢م ، دار مصر للطباعة ، القاهرة ، ص ٥٥

⁽٥) الفريد لوكاس: مرجع سابق، ١٩٤٥، ص ٣٤٣ - ٣٤٤

⁽٦) محمد عز الدين حلمي : مرجع سابق ، ١٩٨٤م ، ص ٣٣٢

⁽٧) محمد عز الدين حلمي :مرجع سايق ، ١٩٨٤م ، ص ٣٨٨

⁽٨) مختار رسمي ناشد : مرجع سابق ، ١٩٧٢م ، ص ٥٦

⁽٩) محمد عز الدين حلمي : مرجع سابق ، ١٩٨٤م ، ص ٢٦٣

تركيا عند تغطيه قمم المآذن بالرصاص (1) ومن أمثلة ذلك مئذنتا جامع محمد على بالقلعة (1111 - 1000) صورة رقم (7) ، وكذلك مئذنة جامع المحمودية (900 - 1000) لوحة رقم (71).

تشكيل الوام الرصاص المستخدمة في تكسيه قمم المآذن

يتم تشكيل الواح الرصاص المستخدمة في تكسيه قمم المآذن المخروطية بواسطة عملية الدنفنة وهي إحدى عمليات التشكيل اللدن علي البارد للفلزات وذلك بضغطها بين اسطوانتين أو دلافين دوارة Rotating Rolls مسطحة تماما وناعمة ومصنوعة من الصلب ، وتتم عملية الدلفنة للحصول علي ألواح مسطحة متساوية السمك من الرصاص وتتم عملية الدلفنة علي مراحل يتخلل كل مرحلة عملية تخمير (تلدين Anneeling) وعملية التلدين بالتخمير تعني تلدين وتطرية المعدن بالحرارة بعد دلفنته في المرحلة الأولى حيث يكتسب المعدن خاصية الصلاة والتي قد تعرضه للكسر والتشوه في حالة استمرار عملية الدلفنة دون إجراء عملية التلدين وفي هذه العملية نجنب المعدن حدوث تشوه كما تعمل هذه العملية علي إعادة الخواص الأصلية للمعدن لإمكان دلفنته في المراحل التالية حتى الحصول علي السمك المطلوب لألواح الرصاص التي ستستخدم في تغشيه وتكسيه قمم المآذن.

تكسيه قمم المآذن المخروطية بألوام الرصاص

بعد الحصول علي ألواح الرصاص المطلوبة وبالسمك المناسب يتم قطعها بالمقصات المعدنية المناسبة إلى المقاسات المطلوبة لتغطية وتكسيه أسطح المخروط المكون لقمة المئذنة حيث توضع إلى جوار بعضها البعض بواسطة صناع مهرة مدربين علي هذا العمل حيث يتم بعد ذلك لحامها مع بعضها البعض بواسطة سبيكة لحام مناسبة ومن سهائك اللحام المستخدمة لهذا الغرض سبائك اللحام بالقصدير (قصدير + رصاص) المعروفة بسبائك اللحام الليه وسن السبائك المناسبة للحام ألواح الرصاص السبيكة المكونة من (١ جزء قصدير + ٢ جزء رصاص) $^{(7)}$ كما كان يتم تثبيت الواح الرصاص المستخدمة لتكسيه قمم المآذن باستخدام مسامير البرشام حيث كان يتم عمل نقوب فهي كل لوحين متجاورين بعد عمل تداخل بين بعضهما البعض $^{(4)}$ ثم توضع مسامير البرشام ويتم طرقها لتثبيت الألواح مع بعضها البعض $^{(6)}$ ومن أمثلة المآذن التي تم تثبيت الواح الرصاص في قمتها بهذه الطريقة مئذنة جامع مغلباي طلز صورة رقم (١٨).

٧ ــ المونات المستخدمة في بناء المآذن الأثرية

المونة هي المادة اللاصقة التي تربط قوالب الآجر بعضها ببعض أفقياً ورأسياً في البناء ولها وظائف متعددة منها:-١- توزيع ضغوط الأحمال الواقعة على الجدار بالتساولي على جميع أجزاء القوالب التكوينة لها .

- ٢- لصق وربط جميع القوالب بعضها ببعض وجعلها كتله واحدة متماسكة .
- ٣- تعمل كمادة عازلة إلى حد ما لنفاذ الحرارة والرطوبة والصوت من خارج الجدار إلى داخله .

⁽١) ربيع حامد خليفة : فنون القاهرة في العصر العثماني (١٥١٧م -- ١٨٠٥م) مكتبة نهضة الشرق ، جامعة القاهرة ، ١٩٨٥م،

⁽٢) مختار رسمي ناشد : مرجع سابق ، ١٩٧٢م ، ص ٥٦

⁽³⁾ Poludhi, P. et al., Metal Process Engineering, Mir Publishers, Moscow, 1970, P.30.

⁽⁴⁾ O'chonaghue. M.: The Encyclopaedia Of Minerals And Gemstones, Ores, London, 1985, P.35.

⁽⁵⁾ Forbes R.J.: Studies In Ancient Technology, Vol. 8, Leiden, 1989, P.52.

وللمونات أهمية كبيرة من حيث نوعها وأسلوب خلطها وصلاحيتها في الأجزاء المختلفة من المباني ولذلك يجسب اختيار المونات المناسبة مع مراعاة خلطها جيدا حسب النسب المطلوبة وألا يزيد سمكها في البناء عسن سسنتيمتر واحد.

وقد استخدمت بعض المونات بشكل أساسى لبناء المآذن الأثرية ومن هذه المونات مونـــة الجبـس ومونــة الجــير بالإضافة إلى الرمل وفى بعض الأحيان كانت تضاف بودرة الحجر الجيرى كمادة مالئة إلى جانب ذلك اســـتخدمت بعض المواد الأخرى مثل القصر وميل والحمرة .

(۱) مونة الجبس Gypsum Mortar

يوجد الجبس فى الطبيعة فى صور مختلفة حيث يمكن أن يوجد بين طبقات الحجر الجيرى ويوجد مختلطاً مع بعض المعادن مثل معدن الهاليت NaCl Halite والكالسيت $CaCO_3$ والانهيدرايت $^{(1)}$ وفــى مصــر يوجــد الجبس مختلطاً مع الإنهيدرايت فى التلال الممتدة على جانبى خليج السويس وعلى ساحل البحر الأحمـــر (ضمــن تكوينات عصر الميوسين) $^{(7)}$ ، ويتركب الجبس من كبريتات الكالسيوم المائية (التى تحتوى علـــى جزيئيــن مــاء) حرارة من $^{(7)}$ ويتم تحضير الجبس لاستخدامه كمونه عن طريق حرق خام الجبس فى قمائن $^{(1)}$ عند درجـــة حرارة من $^{(1)}$ الى $^{(1)}$ ، ويتحول خام الجبس إلى كبريتات كالسيوم $^{(0)}$ تحتوى على نصف جـــزئ مــاء $^{(2)}$ ماء $^{(3)}$ وعند خلطة مرة أخرى بالماء عند استخدامه فى المونة يعطى كبريتات كالسيوم مائية بها جزيئين ماء $^{(2)}$ ماء $^{(3)}$ وقد يتحول خام الجبس إلى كبريتات كالسيوم لامائية (إنهيدرايت $^{(1)}$ عند فقده المــاء تبورينـه لارجة حرارة أعلى من $^{(1)}$ وذلك طبقاً للمعادلات الآتية :

$$CaSO_4.2H_2O \xrightarrow{150-160c^{\circ}} CaSO_4.\frac{1}{2}H_2O + 1\frac{1}{2}H_2O \uparrow$$

$$CaSO_{4}\frac{1}{2}H_{2}O + H_{2}O \rightarrow CaSO_{4}.2H_{2}O$$
 Gypsum

⁽¹⁾ Ashurst, J. And Ashurst, N.: Practical Building Conservation Vol.1, Stone Masonary, English Heritage, Technical Hand Book, England, 1988, P.27.

⁽٢) محمد عز الدين حلمي : علم المعادن ، مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٨٤م، ص ٣٤١

⁽³⁾ Komar, A.: Building Materials And Components, Mirpublishers, Moscow, 1979, P.118

⁽⁴⁾ Martinet, G.: Gres Et Mortiers Du Temple D'Amon a Karnak (Haute Egypte), Etude Des Alterations Aide a La Restauration Laboratoire Central des Ponts Et Chaussees, 1st-Section Des Publications, Paris, 1992. P. 79.

⁽⁵⁾ Torraca, G.: Porous Building Materials, Materials Science For Architectural Conservation, Iccrom, Rome, 1982, P.65.

⁽⁶⁾ Oliver, A.: Dampness In Buildings ,Bsp. Professional Books, Oxford, London, 1988,P.205.

وقد استخدم الجبس كمونة في عمليات بناء المآذن الأثرية بالإضافة إلى الرمل وإضافات من الجير أو مسحوق الحجر الجيري أو كليهما. (١)

ر مونة الجير Lime Mortar

استخدم الجير كمونة لبناء المآذن الأثرية مع الرمل كمادة مالئة وقد كان يضاف إليه نسبة من الجبس فـــى بعـض الحالات ويتم الحصول على الجير بواسطة حرق كتل الحجر الجيرى Limestone عند درجات حرارة عالية مــا بين CO_2 وحتى CO_3 في قمائن CO_3 حيث يفقد الحجر الجيرى CO_3 ثانى أكسيد الكربون CO_3 ليعطـــى أكسيد الكالسيوم CaO Calcium oxide أو الجير الحي والجير الحــي quickLime وبإضافة الماء إلى الجير الحــي (إطفاء الجير) نحصل على الجير المطفئ CO_3

وهو عبارة عن هيدروكسيد الكالسيوم Ca(OH) $_2$ Calcium Hydroxide وعند استخدام الجير المطفعة في المونة وتركه بعد عمليات البناء ليجف نحصل على كربونات الكالسيوم $^{(i)}$ حييث يمتص هيدروكسيد الكالسيوم ثانى أكسيد الكربون من الجو معطيا كربونات الكالسيوم وذلك طبقاً للتفاعلات الآتية $^{(a)}$

 $CaCO_3 \xrightarrow{950°C-1050°C} CaO + CO_2 \uparrow$ Limestone q(uicklime (calcium oxide $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$ (Calcium hydroxide)
Slaked lime $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$

ومن المواد التى كانت تضاف للمونات الأساسية السابقة وهى مونتى الجبـــس والجــير القصروميــل والبوتســلانا والحمرة وفي بعض الأحيان كان يعتمد عليها كمونة بمفردها أو مع بعض الأضافات وفيما يلي هذه المواد.

اــ القصروميل

ينتج القصروميل من حرق الوقود النباتى والمخلفات (القمامة) حيث نحصل على الرماد $^{(1)}$ وهـــذا الرمــاد يعــرف بالقصروميل $^{(V)}$ وكان يحصل عليه قديماً من الرماد الناتج عن الوقود المستخدم في أفران صبهر المعادن وغيرها من الأفران أما الآن فيتم الحصول عليه من رماد المستوقدات العمومية ويتكون من العديد من التكوينات التـــى تصلــح لاتخاذ القصر وميل كمونة تستخدم للبناء ومن هذه التكوينات السليكا والألومينا والأملاح الجيرية وأكاســيد الحديــد

⁽¹⁾ Komar, A.: Op. Cit., 1979, P.126.

⁽²⁾ Martinet, G.: Gres Et Mortiers Du Temple D'Amon a Karnak (Haute Egypte), Etude Des Alterations Aide a La Restauration Laboratoire Central des Ponts Et Chaussees, 1st-Section Des Publications, Paris, 1992. P. 88.

⁽³⁾ Lewcok, R.: Architects, Craftsmen And Builders, Materials And Techniques In: Architecture Of The Islamic World, Its History And Social Meaning, London, 1978, Pp. 138-139.

⁽⁴⁾ Speweik, J.P.: Op. Cit., 1995, P.19.

⁽⁵⁾ Oliver, A.: Op. Cit., 1988, P.204.

⁽⁶⁾ Komar, A.: Op. Cit.. 1979, P.120.

⁽Y) حسين محمد صالح: مواد البناء ، الطبعة السادسة ، ١٩٥٩م ، القاهرة ، ص١٣٥ .

والبوتاسيوم والمنجنيز (۱) ويستخدم القصروميل كمونة بإضافة الجير إليه في أغلب الأحيان ليكونان معاً مونة متماسكة قوية تستخدم في البناء مع إضافة من مادة مالئة مثل الرمل وقد تضاف أيضاً بودرة الحجر الجيري (۱) ويجب أن يكون القصروميل (رماد الأفران) نقياً خالياً من الشوائب حيث يجب أن تفصل منه الشوائب حتى لاتؤثر على خواصه عند استخدامه في المونات .

ب ـ البوتساانا Pozzolana (رماد البراكين)

تنتج البراكين رماداً يستخدم كإضافة للمونات وقد أطلق عليه اسم البوتسلانا Pozzulana وهو اسم إيطالي مشتق من اسم المدينة الإيطالية Pozzuoli وهذا الرماد البركاني في له نسيج زجاجي غير متبلور amorphous به فقاعات غازية (۱) وهي مواد خاملة وتعطي مونة هيدروليكية جيدة عند خلطها مع الجير (۱) وتختلف اختلاف في تركيبها حيث تحتوى على نسب من السيليكا SiO₂ والألومينا وأكاسيد الحديد كما قد تحتوى على نسب قليلة مسن أكاسيد الكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم والصوديوم (۱) ويمكن تفسير عملية شك (تصلد) رماد البراكين عند خلطة مع الجير في وجود الماء بسبب تكوين الومنيات الكالسيوم المائية وسيليكات الكالسيوم المائية التي يعود لها السبب في تصلد المونة (۱) وذلك طبقاً للمعادلة التالية :

وهناك نوع من هذه المواد يطلق عليه البوتسلانا الصناعية يتم الحصول خلاله على مواد مشابهة لرماد السبراكين لاستخدامها في عمل المونات^(۲) ومن خاماتها رماد الفحم والطوب الحراري المطحون كما يمكن الحصول عليها من تكليس الحجر الجيري المحتوى على نسبة من الطفلة حيث تتكون سيليكات الكالسيوم التي تخلط مع الجير للحصول

⁽¹⁾ Komar, A.: Op. Cit., 1979, P.130.

⁽²⁾ Martinet, G.: Gres Et Mortiers Du Temple D'Amon a Karnak (Haute Egypte), Etude Des Alterations Aide a La Restauration Laboratoire Central des Ponts Et Chaussees, 1st-Section Des Publications, Paris, 1992. P. 89.

⁽³⁾ Harrison, W.H. And Bowler, G.K.: Aspects Of Mortar Durability, London, 1990, PP.93-101.

⁽⁴⁾ Torraca, G.: Porous Building Materials, Materials Science For Archituctural Conservation, Second Ed., Icerom, 1982, P.71.

⁽⁵⁾ Nicholson, P. The New Practical Builder, Second Edition, Thomas Kelly, London, 1992, P.43. المحمد إبراهيم عطية : دراسة المونات القديمة والحديثة لتوظيفها في أعمال الترميم المعمارى للمبانى الأثرية في مصر: رسالة دكتوراه ، قسم الترميم كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ٢٠٠٠م ، ص٣٠٠ .

⁽⁷⁾ Speweik, J.P.: The History Of Masonary Mortars In America, National Lime Association, Arlington, VA, New York, 1995, P.18.

على مونة جيدة (١) ويجب أن تنخل وتنقى هذه المواد جيداً . وتطحن أيضاً بشكل جيد الحصول على مونــة مناسـبة عند خلطها مع الجير (٢)

جـ - الحمرة

الحمرة هي عبارة عن الطوب المحروق (الآجر) المطحون أو كسر الفخار حيث يتم الحصول بعد طحنها على الحمرة وقد استخدمت خلال العصور الإسلامية في بناء المباني الأثرية بعناصرها المختلفة ومنها المآذن الأثريسة. وقد توافرت الحمرة بكثرة بسبب براعة الصناع في مصر في صناعة الطوب المحروق (الأجر)⁽⁷⁾ وكذلك الحصول على الطفلة المستخدمة في صناعة الفخار والذي تطحن كسرة فيما بعد للحصول على مسحوق ناعم هو الحمرة تحتوى على تكوينات مختلفة من الأكاسيد المعدنية ولكن أهم تكويناتها هي السيليكا والألومينا والتي تعطيها خواص التصلب للحصول على مونة هيدروليكية (أي قابلة للشك) عند خلطها بالماء وذلك في وجودها كخليط مسع الجير وتعتبر من المونات السهلة في الحصول عليها وطريقة تجهيزها حيث يجب أن يعتني أن تكون ناعمة قدر الإمكان وبتم تنقيتها من الشوائب قبل استخدامها (أ)

ومن المونات المناسبة التى يمكن استخدامها فى البناء بالطوب المحروق (الآجر)⁽⁾ المونة المكونـــة مــن الجـير والرمل بنسبة 1:1 أو 1:1 أو 1:1 أو بنســبة أن يكون الجير قابلا للتشغيل (أى يتم تخميره بوضعه فى الماء لفترة مناسبة قبل الاستخدام) حتى يكــون متجانساً وناعماً ويخلط الجير مع الرمل أو لا جيداً ثم تضاف الحمرة بعد ذلك حيث تخلط أيضاً جيداً 1:1

⁽¹⁾ Lea, F.M.: The Chemistry Of Cement And Concrete, Chemical Publishing, London, 1971, P.56.

⁽٢) أحمد إبراهيم عطية : دراسة المونات القديمة والحديثة لتوظيفها في أعمال الترميم المعماري للمبانى الأثرية في مصر ، رسالة دكتوراه ٤ تسم الترميم كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ٢٠٠٠م، ص٣٣٠.

⁽³⁾ Martinet, G.: Gres Et Mortiers Du Temple D'Amon a Karnak (Haute Egypte), Etude Des Alterations Aide a La Restauration Laboratoire Central des Ponts Et Chaussees, 1st-Section Des Publications, Paris, 1992. P. 93.

⁽٤) حسين محمد صالح: مواد البناء ، الطبعة السادسة ، القاهرة ، ١٩٥٩م ، ص١٣٦٠ .

⁽⁵⁾ Martin, H. D.: Op. Cit., 1965, P.24.

⁽⁶⁾ Puertas, A. And Blanco, M.T.: Mortars For Restoration, Decay Due To Salt Crystallization, In: 8th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Berlin, Germany, 1996, P.1547.

⁽⁷⁾ Martin, H.D.:Ibid, 1965, Pp. 24-26.

الفصل الثالث دراسة عوامل ومظاهر تلف المآذن الأثرية

تعتبر المآذن الأثرية من العناصر المعمارية المميزة في العمارة الإسلامية لما تمتاز به من ضخامة وارتفاع شهق وطرز معمارية متنوعة خلال العصور الإسلامية المختلفة ونظرا لهذه الطبيعة الخاصة للمآذن فقد تعرضت لعواصل تلف متعددة نتجت عنها مظاهر تلف كثيرة ومتنوعة فنجد بالاضافة إلى عوامل الفيزيوكيميائية والتي تشمل الرطوبة بمصادرها المختلفة والتغيرات في درجات الحرارة والمياه الأرضية وحركة الرياح والأمللاح والتلوث الجوى العوامل البيولوجية والعوامل البشرية كذلك التربة وتداعياتها وتأثيرها على تلف المآذن الأثرية وكذلك تأثير الأحمال الأفقية والمتمثلة في أحمال الزلازل والرياح وفيما يلى دراسة لهذه العوامل:

Physiochemical factors أولا: العوامل الفيزيوكيميائية

تشمل هذه العوامل الرطوبة Moisture والتغيرات التسى تحدث فسى درجات الحرارة والمياة الأرضية Ground water وتأثير الأملاح والرياح إلى جانب التلوث الجوي Air pollution

ا الرطوبة Moisture

تعتبر الرطوبة من أهم عوامل التلف الموثرة على المآذن الأثرية بمصادرها المختلفة سواء مياه الأمطار التسي تتوغل داخل جدران المآذن الأثرية من خلال مسلم أحجارها (۱) أو مياه التكثف حيث تحدث هذه الظاهرة عندما تكون درجة الحرارة لأسطح المآذن أقل من نقطة الندى Dew point الهواء المحيط بالمآذن حيث يتكثف بخار الماء (۲) في هذه الحالة على هيئة قطرات من الماء على أسطح المآذن ويلعب هذا الماء الناتج من التكثف دورا هاما كمذيب للغازات الملوثة الموجودة في الهواء والمترسبة على أسطح المآذن الأثرية مثل «NO» وغيرها (۲) كمذيب للغازات الملوثة الموجودة في الهواء والمترسبة على أسطح المآذن الأثرية مثل «NO» وغيرها المنتحرك هذه الأملاح نحو السطح لتحدث عملية إعادة تبلور Re-Crystallization لها أسفل أسطح المآذن مباشرة أو تتزهر الأملاح على السطح مما يؤدي إلى نشأة ضغوط موضعية و إجهادات تؤدي إلى نفكك وتفقيبات جبيبات الأحجار (۱) ، ومن المصادر الأخرى للرطوبة الماء الذي يصعد من التربة بواسطة الخاصية الشعرية ويرتفع داخل جدران المآذن (٥) ويعتمد تأثير هذا المصدر من مصادر الرطوبة على موقع المئذنة من المسجد حييث يمكن أن تكون المئذنة في أغلب الأحيان ضمن كتلة المبنى الأثري وقد تبدأ أساسات المئذنة وقاعدتها من التربة مباشرة المقام عليها الأثر والمئذنة وفي بعض الحالات قد تكون المئذنة مبنية على التربة مباشرة ومنفصلة (مستقلة) عن المبنى الأثري ومثال ذلك مئذنة أحمد بن طولون ، لوحة رقم (٢) ومئذنة يشبك من مهدى صورة رقم (٢٨) ومثال المادل وغير متصلة بالتربة مئذنة مدرسة الصالح نجم الدين أبوب لوحة رقم (٢) وفي حالة اتصال المقامة على المداخل وغير متصلة بالتربة مئذنة مدرسة الصالح نجم الدين أبوب لوحة رقم (٢) ومئذات المقامة على المداخل وغير متصلة بالتربة مئذنة مدرسة الصالح نجم الدين أبوب لوحة رقم (٢) ومئذات المقامة على المداخل وغير متصلة بالتربة مئذنة مدرسة الصالح نجم الدين أبوب لوحة رقم (٢) ومئذات المداخل وغير متصلة المائدة المداخل وغير متصلة المنازعة مدرسة الصالح نجم الدين أبوب لوحة رقم (٢) ومئذات المداخل وغير متصلة المصالح المقالة الموبة رقم (٢) ومئذات المؤلفة على المداخل وغير متصلة المداخل وغير متصلة المائدة المداخل وغير متصلة المنازية مدرسة الصالح نجم الدين أبودة رقم (٢) ومثلة المداخل وغير متصلة المداخل وغير مناسة المداخل وغير مدرسة الصالح الميورة رقم (٢٨) ومثالة المداخ

⁽I) Richardson, B.A. Defects And Deterioration In Buildings, London, 1990, P. 97

⁽²⁾ Zendri, E.et al: Characterization And Physico-Chemical Action Of Condensed Water On Limestones Surfaces In: Proceedings Of The 9 Th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Venice, 2000, P. 647

^(3)Zilio, G.F. And Szpyrkowicz, L. Air Pollution Monitoring Network For The Venice Region Preliminary P. 281-289
Results For The Rain Quality, Toxicolgecal And Environmental Chemistry, 29, 1991

⁽⁴⁾ Zendri, E. et al: Op.Cit., 2000, P. 648

⁽⁵⁾ Charola, A.E.: Chemical - Physi al Factors In Stone Deterioration, Durability Of Building Materials, 5, 1998, P. 185

المآذن بالتربة مباشرة تكون معرضة لارتفاع الماء الموجودة في التربة داخل جدران المآذن حبث يعتمد مقدار ارتفاعها داخل الجدران على معدل البخر الذي يتوقف على مرجة الحرارة والرطوبة النسبية في الجو المحيط وقسد يحتوى الماء أو الرطوبة الموجودة في التربة على كاننات حبة دقيقة مثل الفطريات والبكتريا والاشنة التي نفسرز أحماضا لتكوين الأملاح الضارة المسببة لتلف الأحجار وقد تحتوى الرطوبة على أيونات املاح ذائبة ترتفع على هيئة محاليل ملحبة وعند التبخر بفعل ارتفاع درجة الحرارة تتبلور وتؤدى لحدوث ضغوط موضعية وقد تكون هذه الأملاح سببا في ارتفاع محتوى الرطوبة داخسل جدران المسانن إذا كسانت مسن الأمسلاح الهيجروسكوبية الموديوم) NaCl أي الأملاح التي لها قدرة كبيرة علسي المتصاص الرطوبة وفقدانها بسرعة حيث تؤدي إلى المزيد من التلف (١) ويعتبر قياس محتوى الرطوبة الفعلي فسي مواد البناء من أحجار جيرية ومونات التكوينة لجدران المآذن من الطرق الهامة لتشخيص حالة التلف التي تعساني منها المآذن وبالتالي عمل وإعداد الدراسات الخاصة بخطط الترميم الخاصة بها ويعتبر وجود الرطوبة المرتفعة في حدران المآذن دلالة على استمرار عوامل التلف المختلفة في القيام بدورها في إتلاف المآذن وبالتالي نجد انسه مسن المغروري قياس محتوى الرطوبة باستمرار المآذن الأثرية وخاصة عنما نريد معرفة مدى كفاءة ونجاح عملبسات العزل الأقتى التي تجرى للمباني الأثرية بعناصرها المعمارية المختلفة ومنها المآذن وذلك لعزل جدران المآذن عن تأثير الماء الموجود في التربة بما يحمله من أملاح وكائنات حية دقيقة (١) وهناك أكثر من طريقة لقيساس محتوى الرطوبة بجدران المآذن الأثرية ومنها :

١- قياس محتوى الرطوبة على الأسطح الخارجية لجدران المآنن بطريقة مباشرة باستخدام أجهزة قياس خاصة مثل
 أجهزة الهيجرومتر الرقمية (١٣) Digital Hygrometer

٢- قياس محتوى الرطوبة عن طريق أخذ عينة من جدران المآذن بواسطة الحفر Drilling Sample على أعماق مختلفة ثم يتم حساب محتوى الرطوبة وتعتبر هذه الطريقة من الطرق المتلفة للأثر (1)
 Destructive Method

٣- قياس محتوى الرطوبة باستخدام الطرق غير المتلفة للأثر (N on-DestructiveTesting(NDTS مثل المتخدام الموجات فوق الصوتية Ultraso nic Technique (٥)

٤- هذاك طرق تعتمد على استخدام أجهزة بها مجسات probes حساسة للرطوبة داخل الجدران على أعماق مختلفة
 حيث نستطيع من خلالها الحصول على قياسات منتظمة ومباشرة ومستمرة لمحتوى الرطوبة ولكن هذه الطرق تتأثر

Sizov, B. Evaluation Of Moisture Content Measurement In Stone In: Proceedings Of The 9th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Venice, 2000, P. 437

⁽²⁾ Binda, L., et al: Determination Of Moisture Content In Masonary Materials: Calibration Of Some Direct Methods In 9 Th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Venice, 2000, P.423

⁽³⁾ Binda, L., et al: Ibid, 2000, P. 424

⁽⁴⁾ Sizov, B.: Op. Cit., 2000, P. 438

⁽⁵⁾ Binda, L. et al: Op.Cit., 2000, P. 423

بالأملاح التي قد تكون موجودة داخل الجدران حيث أنها قد تؤثر على القياسات التي يتم أخذها للرطوبة (١) كذلك من الممكن أن تسبب الصدأ للمجسات الخاصة بالأجهزة (١) بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للأجهزة المستخدمة (١) . وتعتبر الطرق غير المتلفة (NDTS) من الطرق الناجحة غير أنها حتى الآن لا تعطينا قياسا كميا لمحتوى الرطوبة بالجدران وربما بعد تطويرها في المستقبل تكون من الطرق المفيدة اقياس محتوى الرطوبة للجدران .(١) وتوجد محطات للرصد الجوى بمدينة القاهرة نستطيع من خلالها التعرف على قياسات مصدر هام من مصادر الرطوبة وهو الأمطار من حيث مواسم سقوطها وكميتها وكذلك الرطوبة النسبية النسبية Relative Humidity ومعدلاتها خلال الشهور المختلفة للسنة وقد أعدت محطات الرصد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إدارة المنات البيانات الخاصة بالأمطار والرطوبة النسبية الجوية بمدينة القاهرة وهذه البيانات عبارة عن متوسط للنتائج المرصودة خلال فترة زمنية تصل إلى ٣١ عام وهي تمثل القياسات منذ عام ١٩٦٨ م حتى عام ١٩٩٩ م وذلك كما

ا ـ الأمطار Rains

تم تسجيل متوسط النتائج المرصودة لكميات الأمطار لكل شهر من شهور السنة على مدى 8 عام (حتى عام 1999) حيث تم حساب المعدل السنوى لهطول الأمطار وهو معدل سنوي يتراوح من أقل من المتوسط السى المتوسط حيث يبلغ حوالى $^{(9)}$ مم $^{(9)}$ كما يتضح من الجدول رقم $^{(7)}$.

جدول رقم (٧) يوضح المعدلات السنوية المختلفة لكمية هطول الأمطار (المتوسط خلل ٣١ عام من ١٩٦٨ ، حتى ١٩٩٩ م) على مدينة القاهرة

		1 /
عدد الأيام	هطول الأمطار (مم)	المعدل السنوى لعدد الأيام
۱۷,٥	≤ ۰٫۱ مم	المعدل السنوى لعدد أيام هطول
٧,٥	≤ ۱ مم	المعدل السنوى لعدد أيام هطول
1,0	≤ ٥ مم	المعدل السنوى لعدد أيام هطول
	٥-١٠م	الوسيط السنوى لاكبر كمية
	٥-١١مم	هطول خلال ۲۶ ساعة

(عن هيئة الأرصاد الجوية)

ومن خلال الجدول السابق (١) يتضبح أن المعدل السنوى لهطول الأمطار على مدينة القاهرة يعتبر من المعدلات المتوسطة إذ يبلغ حوالي ٣,٥ سم ولكن هذا المعدل يعتبر ذو تأثير خطير على آثار مديئة القساهرة وذلك بسبب

⁽¹⁾ Dewit, M., H. et al: Measuring Methods Of Of Moisture In Masonary, Cnr-Pfed, Bari, September, 1991, P. 8

⁽²⁾ Binda, L. et al: Op. Cit., 2000 P. 424

⁽³⁾ Newman, A.J.: Improvement Of The Drilling Method For The Determination In Building Materials, Br E Current Paper Cp 22/75/, London, 1994, P. 12

⁽⁴⁾ Zendri, E. et al: Op. Cit., 2000, P. 648

⁽٥) بسام محمد مصطفى : دراسة تأثير المحيط التخطيطى والعمراني على التداعيات المعمارية للمباني الأثرية وطررق ترميمها وصيانتها تطبيقا على وكالة بازرعة ومحيطها (القاهرة الفاطمية) رسالة ماجستير ، قسم الترميم، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ١٠٠٠ م ، ص ٩٩ ، عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إدارة المناخ .

التلوث الجوى الموجود وترسيب الغازات الملوثة والمعلقات الصلبة الموجودة في الجو على أسطح المباني الأثريسة بعناصرها المختلفة ومنها المآذن حيث تؤدى إلى تحويلها إلى أحماض معدنية تمتصها الأحجار عن طريق مسامها(٢) فتؤدى إلى تكون الأملاح الضارة وتفكك التكوينات المعدنية للأحجار وكذلك ذوبان بعض تكويناتها وفقدان الأحجار للمادة اللاحمة بين حبيباتها مما يؤدى إلى تلفها كما تؤدى هذه الأمطار بعد امتصاص الأحجار لها إلى إذابة الأملاح الموجودة بها وعند حدوث عملية البخر تحدث عملية إعادة تبلور لهذه الأملاح مما بسؤدى إلى وجود ضغوط وإجهادات (٢) تساهم في تلف أحجار المآذن الأثرية .

ب – الرطوبة النسبية Relative Humidity

من خلال قياسات متوسط الرطوبة النسبية الشهرية بمدينة القاهرة خلال ٣١ عام اتضح أن الرطوبة النسبية تبلغ أقصى قيمة لها في شهري يناير وفبراير وهي ٦٨ % بينما أقل قيمة لها في المتوسط هي ٤٢,٥ و ونلك خلال شهر أبريل والمعدل السنوى للرطوبة النسبية اليومية هو ٥٠ % وهي بذلك متوسطة بشكل عام . كما بتضح مسن الحدول رقم (٨)

جدول رقم (٨) يوضح متوسط المعدل الشهرى للرطوية النسبية اليومية خلال ٣١ عاما على مدينة القاهرة^(١)

كرن ۱۱ حال حلى سيد السار-		
المعدل الشهرى للرطوبة النسبية اليومية %	الشهر	
٦٨	يناير	
۸۶,	فبراير	
٥٥	مارس	
٤٢,٥	أبريل	
٤٥	مايو	
٤٧	يونيو	
00	يوليو	
٦٢,٥	أغسطس	
7 £	سبتمبر	
٦٥	أكثوبر	
47	ئوڤمير	
٦٧,٥	ديسمبر	
% 00	المعدل السنوى	
70 00	للرطوبة النسبية اليومية	

⁽١) الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إدارة المناخ

⁽²⁾ Elizabeth, B.A.: Characrterization Of Surface Morphology Of Carbonate Stone And Its Effect On Surface Uptake Of SO2, In: 9th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Venice, 2000, P. 303

⁽³⁾ Weber, H., And Zinsmeister, K.: Conservation Of Natural Stone, Germany, 2000, P. 39

⁽٤) الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إدارة المناخ

وجدير بالذكر أنه في حالة وجود أخشاب مستخدمة في المآذن الأثرية سواء في قممها أو في شرفاتها فإنها تتعوض للتاف عند تعرضها لتغيرات كبيرة في الرطوبة النسبية حيث يؤدي هذا إلى تمدد الأخشاب أو انكماشها في اتجاهات متعامدة مع اتجاهات الالياف مما يسبب تشقق أو تقوس الأخشاب أو انفتالها (١) ، وقد تعرضت المآذن الأثريسة ذات القمة المدببة (العثمانية) المصنوعة من خشب البغدادلي إلى التلف في حالات كثيرة ، ومن أمثلتها مئذنه جامع المزهرية بالقرب من باب الفتوح ، لوحة رقم (٢٩) .

٢_ التغيرات في درجات الحرارة في الجو المحيط بالمآذن الأثرية

تتعرض مواد البناء في المآذن الأثرية إلى تغيرات دورية يومية وموسمية في درجات حرارة الجو المحيط وهذه التغيرات تعتبر مصدرا هاما للضغوط التي تتعرض لها مواد البناء وتؤدي إلى تلفها وذلك لأن مواد البناء تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة ونجد أن التمدد الحرارى Thermal Expansion لمواد البناء يسبب حدوث ضغـــوط بنتج عنها تغير في الأبعاد أو تشوه شكلي أو ربما تحدث شروخ $(^{(7)})$ وتؤثر التغيرات في درجات الحرارة وما ينتج عنها من تمدد حرارى تأثيرا كبيرا على الأعمدة الرخامية وذلك في المآذن المملوكية الطراز التي تنتهي قمتها بثمانية أعمدة تحمل الجوسق وهذه الأعمدة تكون من الرخام ونتيجة لأن الرخام صخر متحول يتكون من بالمورات الكالميت يحدث لهذه البللورات تمدد حراري (٢) وكل حركة ناشئة عن التمدد الحراري تسبب حدوث ضغوط بين كل بلورتين متجاورتين وينتج عن هذه الضغوط انفصال المبلورات عن بعضها البعض مما يسبب وجود شروخ دقيقة في التركيب البنائي للرخام Micro Cracks تؤدى إلى ضعف وربما فقدانه لقدرته على تحمل الأحمال الميكانيكية المؤثرة عليه (1) وبالتالي فإن هذا أحد أسباب انهيار الأعمدة الرخامية التي تحمل الجوسق وبالتالي انهيار الجوسي الذي يمثل قمة المئذنة ونجد ذلك في العديد من المآذن مثل مئذنة جامع خاير بك صورة رقم (٧) ومئذنة مدرســـة أم السلطان شعبان صورة رقم (٨) وغيرها من المآذن ولذلك يمكننا القول أن التغيرات في درجة الحرارة تعتبر مــن العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى انفصال البلورات أو الحبيبات المعدنية التكوينة المرخام (بلورات معدن الكالسيت) مما يؤدي إلى حدوث شروخ دقيقة وشقوق في المرحلة التالية ويؤثر ذلك تأثيرا كبيرا على الخــواص الميكانيكيــة للرخام وخاصة عندما يتعرض لتأثير أحمال ميكانيكية مثل الأعمدة التي تحمل الجوسق في المآذن المملوكية وهـذه الفراغات والشروخ والشقوق الموجودة تستقبل المحاليل التي قد تتعرض لها بعد ذلك عن طريق المصادر المختلفة للرطوبة خاصة مياه الأمطار والتكثف بالإضافة لوجود التلوث الجوى كل ذلك يؤدى إلى حدوث عمليات التكثف والتحلل الكيميائي للرخام (٥)

⁽¹⁾ Laudi s.: The Conservation Of Wooden Objects, Report Victoria And Albert Museum Publication London, 1992, P.37.

⁽²⁾ Feilden, B. M.: Conservation Of Historic Building, Butterworth Scientific, London, 1982, P. 98-99

⁽³⁾ Torraca, G.: Porous Building Materials , Materials Science For Architecture Conservation , Iccrom , 1982 , Pp. 27-28

⁽⁴⁾ Lindborg, U. And Dunakin, R.C.: Thermal Stress And Weathering Of Carrara, Pentelic And Ekeberg Marble, In: 9th International Congress Deterioration And Conservation Of Stone, Venice, 2000, P.109

⁽⁵⁾ Siegesmund , S. Et al: Control Of Marble Weathering By Expansion And Rock Fabrics , In: 9th International Congress Deterioration And Conservation Of Stone , Venice , 2000 , P. 211

وترتفع درجة حرارة مواد البناء المختلفة بدرجات متفاوتة بالتعرض الأشعة الشمس طبقا لمعامل التمدد الحرارى لكل منها وينتج عن ذلك تمدد ثم انكماش بفعل فقدان درجات الحرارة ويطلق على ذلك التحركات الحرارية لمرواد البناء وينشأ عن هذه التحركات الحرارية ضغوط وتتوقف هذه الضغوط على عدة عوامل هى:

- مدى حرية مادة البناء وطبيعة ومدى اتصالها بالمواد الأخرى الملاصقة لها .
 - مدى مرونة المادة .
 - التغير في معدل الرطوبة نتيجة عمليات البخر .
 - قابلية المادة للسحب عند تعرضها للضغط.
- معامل التمدد الحرارى للمادة وما ينشأ من تغير في أبعادها عند تعرضها لارتفاع درجة الحرارة وعلاقة تغيرات الرطوبة النسبية بذلك. (١)

وجدير بالذكر أن المبانى الأثرية بعناصرها ومنها المآذن تكون جدرانها ذات سمك كبير وغالباً تكون أسطحها الخارجية معرضة للتأثير المباشر لأشعة الشمس بينما لا تكون الأسطح الداخلية معرضه مباشرة لذلك تتأثر الأسطح الخارجية بالتفاوت والتغير في درجة الحرارة حيث تختزن هذه الأسطح الطاقة الحرارية مما يؤدى إلى ارتفاع درجة حرارتها وتنخفض هذه الحرارة تدريجياً كلما اتجهنا للداخل ولذلك نجد أن التآكل وانفصال الطبقات يكون بشكل أكبر في الأسطح الخارجية عن الأسطح الداخلية (۱)، ويؤدى ذلك إلى انفصال طبقات الملاط وتقشرها وفقدانها من فوق أسطح المآذن الأثرية المبنية من الطوق المحروق (الأجر)، ومن أمثلة ذلك مئذنة مدرسة جوهر السلالا، لوحة رقم (۳۰)، ولذلك نجد من الضرورى ذكر البيانات والقياسات الخاصة بسطوع الشمس ودرجات الحسرارة المؤثرة على المآذن الأثرية بمدينة القاهرة وذلك ضمن دراسات الهيئة العامة للأرصاح الجوية، إدارة المناخ


(۱) السطوع الشمسي والإشعاع الشمسي

أ-السطوع الشمسي


تعتبر النسبة المئوية لساعات سطوع الشمس النسبى لمدينة القاهرة مرتفعة حيث يبلغ المعدل النسبى لسطوع الشمس النسبى لمدينة القاهرة مرتفعة حيث يبلغ المعدل النسبى لسطوع الشمس النسبى لها أكبر ما يمكن خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر بقيمة (0 % - 0 %) كما تبلغ أقل قيمة لها وهى (0 % - 0 %) خلال شهرى ديسمبر ويناير 0 % وذلك كما يتضح من الجدول رقم 0 % حيث يمثل النسبة المئوية لساعات سطوع الشمس النسبى لمدينة القاهرة خلال 0 % عاماً (0 % - 0 %).

⁽¹⁾ Feilden, B.M.:Op. Cit., 1982, P.103.

⁽²⁾ Feilden, B.M.: Op. Cit., 1982, P.104.

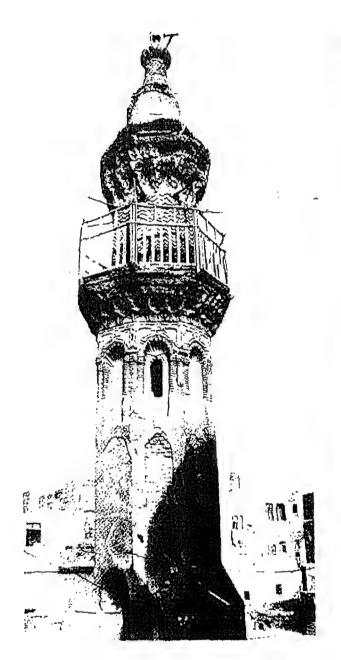

لوحة رقم (٣٠) مئذنة مدرسة جوهر اللالا ويتضح فيها تلف طبقات الملاط الخارجية

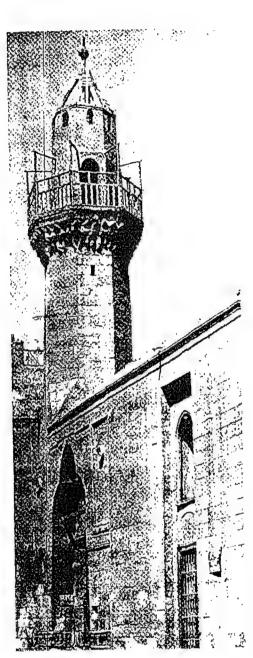

لوحة رقم (٢٩) مئذنة جامع المزهرية ويتضح تلف قمتها العثمانية


(عن سعاد ماهر ، مساجد مصر ج٤)

أ- الإشعام الشمسي

يشمل الإشعاع الشمسى ثلاثة قيم هى إشعاع القبة السماوية وإشعاع السماء والإشعاع المباشر ويتم حساب الإشسعاع الشمسى عن طريق أخذ المتوسط الشهرى للقيم اليومية لعناصر الإشعاع الثلاثة السابقة الذكر لمحطة القاهرة ويقاس الإشعاع الشمسى بوحدات ميجا جول /م٢ لكل يوم ويوضح شكل رقم (١٧) كمية ونوعيسة الإشسعاعات الشمسية المختلفة بمدينة القاهرة كمتوسط ٣١ عاماً (١٩٦٨م حتى ١٩٩٩م).

جدول رقم (٩) يوضح النسبة المنوية لساعات سطوع الشمس النسبى المدينة القاهرة (متوسط ٣١ عاماً)

9/3	
المعدل النسبي لسطوع الشمس النسبي %	الشهر
70-7∙	يناير
~····	فبراير
YYo	مارس
Yo-Ao	إبريل
۸۰-۸۰	مايو
۸۸٥	يونيو
۸۰-۸۰	يوليو
٨٠٠٨٥	أغسطس
۸۰-۸۰	سبتمبر
۸۰-۸٥	أكتوبر
٧٧٥	نوفمبر
70-7.	ديسمبر

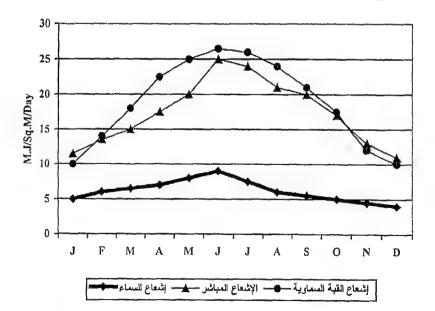

شكل رقم (١٧) يوضح كمية ونوعية الإشعاعات الشمسية المختلفة بمدينة القاهرة (متوسط ٣١ عام)

(۱) درجة الحرارة Temperature

من خلال بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمتوسط درجات الحرارة بمدينة القاهرة خلال 71 عــــام (1974 م- 999 م) نجد أن المعدل السنوى لدرجة الحرارة العظمى 74 م والمعدل السنوى لدرجة الحرارة الصغـــرى 71 م أما المعدل السنوى لدرجة الحرارة اليومية فيبلغ 77 م كما يتضح من الجدول رقم (10).

جدول رقم (١٠) يوضح متوسط القيم الشهرية المختلفة لدرجات الحرارة خلال ٣١ عاماً (١٩٦٨م-١٩٩٩م) بمدينة القاهرة

القيمة الشهرية	القيمة الشهرية	المعدل الشهرى	المعدل الشهرى	المعدل الشبهري		
لأقل درجة	لأعلى درجة	لدرجة الحرارة	لدرجة الحرارة	لدرجة الحرارة	الشهر	
حرارة م°	حرارة م٥	اليومية م°	الصغرى م°	العظمى م		
۲,٥	71,0	17,0	٧	۱۸,٥	يناير	
۲,0	77,0	17,0	٨	**	فبراير	
٤	٣٧,٥	١٨,٥	٨	۲۳,٥	مارس	
٦	٤٤,٥	77	17,0	۲۷,٥	إبريل	
١.	٤٧,٥	۲۳,٥	١٧	٣٢	مايو	
10	٤٦,٥	44	١٨	٣٣,٥	يونيو	
٧,٥	٤١	۲۸,۵	77	٣٤	يوليو	
10	£ £	۲۷,٥	77"	٣٣	أغسطس	
11.0	٤٣	44	۲.	٣٢	سبنمبر	
0	٤١	74	17,0	۲۷,۰	أكتوبر	
٣,٥	77	14,0	17,0	77	نوفمبر	
٣	٣١,٥	14,0	۸,٥	۲.	ديسمبر	
	۲۹ م۰.	المعدل السنوى لدرجة الحرارة العظمي				
	۱۳ م°	المعدل السنوى لدرجة الحرارة الصغرى				
	۳۲ م°		جة الحرارة اليومية	المعدل السنوى لدر.		

⁽١) الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إدارة المناخ

⁽٢) الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، المرجع السابق، إدارة المناخ

ونجد أن المعدل السنوى لعدد الأيام ذات درجة حرارة أكبر من ٣٥م° ، من ٣٠ إلى ٦٠ يوم فى السنة كما يتضـــح من الجدول رقم (١١) وذلك كمتوسط ٣١ عاماً ونجد أم المعدل السنوى (متوسط ٣١ عاماً) لعدد الأيام ذات درجــة حرارة اقل من ١٠ م° من ٢٠ إلى ٩٠ يوم كما يتضبح من الجدول رقم (١٢) .

جدول رقم (١١) يوضح متوسط عدد الأيام ذات درجة الحرارة العظمى خلال ٣١ عاماً بمدينة القاهرة (الهيئة العامة للأرصاد الجوية)

عدد الأيام	درجة الحرارة العظمى	
7٣.	> ۳٥ م	المعدل السنوى لعدد الأيام
10	۰ ۽ ۽ م	ذات درجة حرارة عظمى
صفر – ٥	> ٥٥ م	

جدول رقم (١٢) يوضح متوسط عدد الأيام ذات درجة حرارة صغرى خلال ٣١ عاماً بمدينة القاهرة (الهيئة العامة للأرصاد الجوية)(١)

عدد الأيام	درجة الحرارة الصغرى	
صفر ۔۔ ہ	< صفر م°	المعدل السنوى لعدد الأيام
٥	< ۵ م	ذات درجة حرارة صغرى
٩،-٦،	۰ _۶ ۱۰>	

(عن هيئة الأرصاد الجوية)

ويتضح مما سبق تفاوت واختلاف كميات ونوعيات الإشعاعات الشمسية على مدينة القاهرة خلال الفترات المختلفة من السنة وكذلك التغيرات الكبيرة سواء اليومية أو الشهرية أو الموسمية وهذه التغيرات تساهم بشكل كبير في تلف المآذن الأثرية ، أما في حالة وجود عناصر خشبية في المآذن الأسرية فأنها تتعرض لتغير اللون والأصغرار وقد يظهر في بعض الأنواع غمقان في اللون إلى حداً كبير وتغير اللون يمكن أن يحدث أيضاً داخل الخشب المعسرض لإشعة الشمس نظراً لنفاذ الأشعة فوق البنفسجية الموجودة في ضوء الشمس جزئياً داخل الخشب وفي بعض الأحبان نجد أن لون الخشب يصبح أكثر بياضاً لتعرضه لإشعة الشمس (١).

ه الياه الأرضية Ground Water

من أهم عوامل التلف التي تعانى منها المآذن الأثرية خاصة المنفصلة أو المستقلة منها عن المبانى الأثرية حيث أنها مقامة مباشرة على النزبة وتتعرض بشكل مستمر للمياه الأرضية وما بها من أملاح ذائبة وكائنات حية دقيقة وقسد كانت مصر تتعرض للفيضان قبل بناء السد العالى بينما بعد بناء السد العالى في أعالى النيل أصبح منسوب الميساه ثابتاً في النيل خلال العام ويتراوح ما بين ١٦٫٥ متر إلى ١٧ متر من منسوب مستوى سطح البحر وبذلسك ارتفع

⁽١) بسام محمد مصطفى : مرجع سابق ، ٢٠٠٠م ، ص٩٩ ، نقلا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إدارة المناخ .

⁽²⁾ Core H.A., And Cote W.A.: Wood Structure And Identification, Syracuse University Press, New York, 1979, P.63.

منسوب النيل عن منسوبة قبل بناء السد العالى (١) مما أدى إلى وصول المياه الأرضية إلى الكتير من اساسات المبانى الأثرية بعناصرها المعمارية المختلفة ومنها المأذن الأثرية مما أدى إلى تلفها وضعف وتحلل وتفكك في التربة الحاملة لها ويمثل ارتفاع منسوب المياه الأرضية نتيجة تهالك شبكات الصرف الصحى من جهة وعدم وجود شبكات صرف صحى في العديد من المناطق العشوائية من جهة أخرى العامل الرئيسي المسبب لتلف الكتير من اساسات وجدران المبانى الأثرية وعناصرها المعمارية ومنها المآذن ومن المعروف أن استهلاك مياه الشرب بالقاهرة قد بلغ حوالى ٤ مليون متر مكعب يومياً بينما لا تستوعب شبكه الصرف الصحى إلا حوالى (١) ٢ مليون متر مكعب يومياً بينما لا تستوعب شبكه الصرف الصحى إلا حوالى (١) ٢ مليون متر مكعب يومياً وعليه فإن حوالى ٢ مليون متر مكعب من المياه يشرب إلى التربة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية بشكل خطير حيث أصبحت نسبة كبيرة من اساسات المباني الأثرية مغمورة بصفة دائمة في مناه الرشح والصرف الصحى وارتفعت مياه الرشح في العديد من الأثرية الأمر الذي أدى إلى وجود شروخ في بعض الآثار ، وحدوث هبوط نسبي للعديد من اساسات المباني الأثرية وظهور ميل قد يصل لحد الخطورة في العديد مسن المآذن الأثرية (١). وفيما يلى سوف نتناول بالدراسة هيدرولوجية المياه الجوفية بمنطقة القاهرة الكبرى و الصفات المهندي وجبولوجية المياه الجوفية بمنطقة القاهرة الكبرى و الصفات الهيدروجيولوجية المياه الجوفية بمنطقة القاهرة الكبرى .

هيدرولوجية المياه الجوفية بمنطقة القاهرة الكبرى

يمتد إقليم القاهرة الكبرى بين حلوان جنوباً والقناطر الخيرية شمالاً لمسافة حوالى ٥٠٠م ويحد الإقليم مسن الشرق هضبة المقطم و إمتداداتها الشرقية والتي يصل ارتفاعها إلى حوالى ٢٠٠ متراً فوق سطح البحر وتمتد بحافتها إلى غرب مدينة السويس ويحده من الغرب مرتفعات أبورواش والهضاب الغربية ويصل ارتفاعها إلى حوالى ١٠٠ متراً فوق سطح البحر وتبلغ مساحة الإقليم حوالى ١٠٠ كيلو متر مربع (١)

الصفات الهيدروجيولوجية للخزان الجوفي بإقليم القاهرة الكبرى

من خلال الدراسات الهيدروجيولوجية للخزان الجوفي بإقليم القاهرة الكبرى والتي اعتمدت على نتائج حفر الآبسار والجسات التي قام بها معهد بحوث المياه الجوفية واتضح من ذلك أن الخزان الجوفي بالإقليم يتبع في إمتداداته النوع شبه المحصور بالمناطق المتاخمة للنيل يتحول إلى خزان حر كلما اتجهنا شرقاً وغرباً بجوار الأطراف الشرقية والغربية وبذلك يمكن تقسيم الطبقات التكوينة للخزان الجوفي كما يلى :-

أ-الطبقة الطينية السطحية (الغطاء السطحى)

يتكون الغطاء السطحى الذي يعلو الخزان الجوفي اساسا من نوعين رئيسين هما :-

⁽¹⁾ Oestrreish, D..M.: The Ground Water Rise In The East Of Cairo And Its Impact On Historic Buildings Geoscientific Research In North East Africa, Thorweihe And Schandelmeier, Rotterdam, 1993, Pp. 371-319.

⁽۲) عزبت عبد الشافعي : نحو صيانة بيئية متكاملة للأثار الإسلامية ، ندوة طرق حماية وترميم المنشآت ذات الطـــراز المعمـــارى الإسلامي ، معهد التدريب القني ، المقاولون العرب ، ١٩٩٣م، ص ٣ .

⁽٣) عزت عبد الشافي - مرجع سابق ، ١٩٩٣م ، ص٣٠ .

⁽٤) التقرير القني لمشروع دراسة المياه الجوفية بإقليم القاهرة الكبرى ، وزارة الري مركز البحوث المائية ، يناير ، ١٩٩١م .

- ١- الردم الذي يتكون اساساً من بقايا المدن القديمة (الفسطاط وغيرها) ومن مخلفات مواد البناء المختلفة وتظهر طبقات الردم بسفوح هضبة المقطم ويتراوح سمك هذه الطبقة ما بين ٢-١٠ متر .
- ۲- الرواسب النهرية وهي الترسيبات التي كونها نهر النيل وهذه الرواسب تتكون من السلت والطين أو السلت والطين و الطين و الرمل المتدرج حيث تتميز هذه الرواسب بأنها شبه منفذه حيث تلعب دوراً هاماً في تغذيبة الخران الجوفي.

بـ – الطبقات الرملية والزلطية للغزان الجوفي

تلى الطبقة السابقة وتتكون من الصخور الرسوبية النيلية التابعة للعصر الرباعى وتكويناتها من الرمال والحصى المتدرج كما أنها تتفاوت في عمقها من منطقة لأخرى بإقليم القاهرة الكبرى ويتخللها أحيانا عدسات طينية محدودة السمك والانتشار ونظراً لوجود التراكيب الجيولوجية المعقدة لمنطقة إقليم القاهرة الكبرى وما نتج عنها من ظهور فوالق وصدوع وكسور أدت إلى هبوط جزء من الخزان الجوفي إلى اسفل وظهور عصر البليوسين الأعلى على الخزان كما يتضح من شكل رقم (١٨).

الطبقة الطينية السفلي

توجد هذه الطبقة في قاع الخزان الجوفي وتتكون من طين شديد التماسك كما أنها توجد متبادلة مع طبقات الرمل والزلط والحصى ويرجع تكوينها إلى عصر البليستوسين .

المصادر الرئيسية لمياه الخزان الجوفي بإقليم القاهرة الكبرى

توجد مصادر متعددة رئيسية لمياه الخزان الجوفي بإقليم القاهرة الكبرى وهي كما يلي :-

١- مبله الأمطار

يعتبر معدل سقوط الأمطار على إنحاء القاهرة الكبرى قليلاً حيث يصل معدلها إلى حوالى ٤٠ ملليمتر فى العام فى حين أن هذه الكمية من الأمطار تزداد بالنسبة لمنطقة المرتفعات والهضاب الشرقية وأى عواصف أو سيول تحدث على الهضاب الشرقية تؤدى إلى تحرك مياه الأمطار إلى سفح هذه الهضاب ومنه إلى المناطق المنخفضة التى تساعد على تسرب جزء منها إلى الخزان الجوفى ولكن هذه السيول تحدث على فترات متباعدة مما يجعل تأثير الأمطار محدودة على الخزان الجوفى (١)

٢-المحاري المائية ونصر النيل

يخترق نهر النيل الأراضى المستوية ويعتبر فاصلاً هيدروليكياً بين شرق وغرب الإقليصم و أظهرت الدراسات الهيدرولوجية بأن هناك اتصال هيدروليكى بين مجرى النيل والخزان الجوفى ويرجع ذلك للتكوين الجيولوجى لمجرى النيل الذى يشق مجراه خلال الطبقات السطحية الطينية وكذلك طبقات الخزان الجوفى من الرمل المتدرج والزلط مما يساعد على وجود اتصال هيدروليكى مباشر بين مياه النهر ومياه الخزان الجوفى وظهر ذلك من متابعة مناسيب المياه الجوفية بآبار الرصد المنتشرة بالمنطقة ومقارنتها بمناسيب النيل (٢).

⁽١) النقرير الفني لمشروع دراسة المياه الجوقية بإقليم القاهرة الكبرى ، وزارة الري ، مركز البحوث المائية، يناير ١٩٩١م.

ر) التقرير الغنى لمشروع دراسة المياه الجوقية بإقليم القاهرة اكبرى ، يناير ١٩٩١م .

٣– شبكات مياه الشرب والعرف العحى

أ - شبكات مياه الشرب

من البيانات التي تم تجميعها من مرفق مياه الشرب بإقليم القاهرة الكبرى تبيــن أن الكميـات المسـتغلة للشـرب والاستخدامات المختلفة يمكن توضيحها في الجدول رقم (١٣) كما يلي

جدول رقم (١٣) يوضح الاستخدامات المختلفة لمياة الشرب بإقليم القاهرة الكبرى

إجمالي الإنتاج للمحطات متر	إجمالي الإنتاج للمحطات متر	
مكعب / السنة	مكعب / اليوم	بیان
٧٣٠٠٠٠٠	Y	میاه مرشحة
100	£Y£	مياه جوفية للأبار
۸۸۰۰۰۰۰	7 5 7 5	مياه مرشحه وجوفية (إجمالي)

(عن سهير أبو العلا ، ٢٠٠٠ م)

ولقد تم حصر الكميات المستهلكة من مياه الشرب بإقليم القاهرة الكبرى حيث وصلت لحوالـــى ٢,٤ مليـون مــتر مكعب/اليوم $\binom{1}{2}$ وتبلغ قيمة الفاقد من شبكه التوزيع حوالى ٢٠% ويتسرب جزء من هذا الفاقد إلى الخــزان الجوفــى كمصدر من مصادر التغذية $\binom{7}{2}$.

ب – شبكات الصرف الصحى

يبلغ طول شبكة الصرف الصحى بإقايم القاهرة الكبرى حوالى ٤٠٠٠ كيلو متر وتسير المياه فى المواسير بالجاذبية الأرضية بخلاف شبكة المواسير الصاعدة فتكون المياه تحت ضغط إلى محطات التنقية ، ونظراً لأن هذه الشبكة نفذت منذ وقت كبير لذلك أصبحت لا تستوعب الكميات التى تأتى إلى الشبكة المنزايدة باستمرار مما ساعد على تسرب المياه بنسبة كبيرة وصلت إلى حوالى ١٠% من الكميات المارة بالشبكة (٦) ويتسرب جزء كبير مسن هذه المياه إلى الخزان الجوفى .

بالإضافة للمصادر الرئيسية التى تم ذكرها للخزان الجوفى بإقليم القاهرة الكبرى توجد مياه جوفية عميق تعتبر مصدر أرئيسياً لبعض العيون الطبيعية .

حركة المياه الجوفية بإقليم القاهرة الكبرى

١– اتجاه المركة الراسية

المقصود بالاتجاه الرأسى أن حركة المياه تحدث من أعلى إلى اسفل وبالعكس وينتج عن هذه الحركة تبادل الميساه الموجودة في الطبقة السطحية مع المياه الجوفية بطبقات الخزان الجوفي تبعاً لفروق مناسيب المياه الموجودة وغالباً ما يكون منسوب المياه بالطبقة السطحية (مياه الرشح) أعلى من منسوب المياه بطبقات الخرزان الجوفى بمقدار يتراوح من صفر - ٢ متر وينتج عن ذلك حركة رأسية عن أعلى إلى اسفل وتعتبر هذه المياه المصدر الرئيسى لزيادة الضغوط البيزومترية بالخزان الجوفى خاصة بمناطق شرق النيل .

⁽١) سهير أبو العلا ومحمد أنور الديب ، نهر النيل والتلوث ، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، سلسلة قضايا بيئية معـــاصرة ، ٢٠٠٠م ، ص٥٣ .

⁽٢) التقرير الفنى لمشروع دراسة المياه الجوقية بإقليم القاهرة الكبرى ، يناير ١٩٩١م .

⁽٣) مبروك سعد النجار : تلوث البيئة في مصر ، المخاطر ، والحلول ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩١م ، ص٩٣.

٢-اتجاه المركة العرضية

سبق أن ذكرنا وجود اتصال هيدروليكي ينتج عن حركة متبادلة بين مياه النيل والخزان الجوفي من المواقع ذات الضاغط الأقل سواء كانت هذه الحركة من النيل إلى الخزان الجوفي أو العكس(١).

٣-اتجاه الحركة الطولى

المقصود به حركة المياه الجوفية من الجنوب إلى الشمال أى من المناطق جنوب حلوان والجيزة فى اتجاه الشمال وتنحدر الأرض الطبيعية ما بين أسوان وحلوان والجيزة بانحدار متوسط يتراوح ما بين $\Lambda-\Lambda$ سم/ كيلو متر وبالتالى يحدث انحدار للمياه الجوفية ويزداد هذا الانحدار فى المناطق التى بها محطات سحب (٢) ، وتتوقف كمية المياه التى تمتصها الأحجار على درجة مسامية هذه الأحجار وعلى معدلات الحرارة والرطوبة فى الوسط المحيط وتزيد الأملاح الذائبة فى المياه الأرضية من خطورة هذه المياه (٦) كما تحتوى المياه الأرضية على الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتريا والفطريات والأشنة والطحالب(١) والتى تفرز أحماضاً عضوية تتفاعل مع تكوينات الحجسر الجسيرى المستخدم لبناء المآذن (٥) الأثرية وتؤدى إلى تحوله إلى ملح الجبس ΔH_2 0 كما تؤدى إلى تشويه الأسطح الحجرية لهذه المآذن وتحلل وتفكك المونات الرابطة بين كثل الحجر الجيرى المستخدمة فى البناء (١) .

ع - تبلور الأملاح Salt Crystallization

يعتبر التلف بفعل تبلور الأملاح من أهم عوامل تلف المآذن الأثرية حيث تتبلور Crystallize الأملاح في المسام Pores والفجوات Wordes الموجودة في مواد البناء Building Materials سواء المونات Mortars أو الأحجار الجيرية Limestones وغيرها من مواد البناء ومن أهم مظاهر تلف المآذن الأثرية بفعل تبلور الأملاح هو تزهر الأملاح Surface Erosion على السطح أو تآكل السطح Surface Erosion حيث يتكون مظهر يشبه خلايا النحل Honey Combs على السطح أو تآكل السطح المآذن الأثرية وتؤثر على إتزانها الإنشائي ، ومصادر الأملاح التي تؤدي لتلف المآذن الأثرية متعددة منها المياه الأرضية بما تحمله من أملاح ذائبة فيها علي هيئة محاليل ملحية خاصة المآذن المقامة مباشراً على التربة ومتصلة بها اتصالاً مباشراً ، وكذلك الأملاح الناتجية عن التفاعلات الكيميائية التي تحدث بين الأمطار الحمضية Acid Rain أو مياه التكثيف في وجود الغازات

⁽١، ٢) التقرير الفنى لمشروع دراسة المياه الجوفية بإقليم القاهرة الكبرى ، وزارة الرى ، مركز البحوث المائية يناير ، ١٩٩١م .

⁽٤) محمد عبد الهادى محمد و بدوى محمد إسماعيل : المرجع السابق ، ١٩٩٨م ، ص١٠٢٠ .

⁽⁵⁾ Oestrreich, D.M.: The Ground Water Rise In The East Of Cairo And Its Impact On Historic Buildings, Geoscientibic Research In North East Africa, Thorweihe And Schandelmeier, Rotterdam, 1993, P.719.

 ⁽٦) عبد المعز شاهين : ترميم وصيانة المبانى الثرية والتاريخية ، وزارة المعارف ، الإدارة العامة للأشار والمتاحف ، المملكة العربية السعودية ، ١٩٨٢م ، ص ٢٦٥٠

⁽⁷⁾ Elmofty, S.M.: Growth And Formation Of New Crystals On Ancient Stone And Mortar Mixes, Journal Of The Egyptian Society Of Engineers, Vol.42, No.1,2003,P.34.

⁽⁸⁾ Weber, H. And Zinsmeister, K.: Conservation Of Natural Stone, Germany, 2000, P.39.

الملوثة في الجو مثل ${
m SO}_2$ (١) والتكوينات المعدنية لأحجار المآذن الأثرية ، وكذلك الأملاح الموجودة داخل الأحجار بشكل طبيعي كشوائب ضمن التكوينات المعدنية للأحجار ومن الأسباب الأخرى لوجود الأمسلاح استخدام مواد تنظيف كيميائية Chemical Cleaners أثناء عمليات الترميم قد تؤدى إلى تكوين أملاح على السطح أو بداخل (٢) ويتوقف المكان الذى تتبلور فيه الأملاح سواء داخل الحجر أو أسفل الطبقة السطحية أو على السطح على عملية البخر Evaporation للماء ويمكن ملاحظة ظاهرة تزهر الأملاح Efflorescence على السطح حيث أنها تترك بقعاً بيضاء على أسطح الأحجار ومواد البناء الأخرى مثل المونات والطوب المحروق (الآجر)(٢) وتعتبر هذه البقع البيضاء الناتجة عن تزهر الأملاح في بعض الأحيان مؤشراً على ارتفاع محتوى الرطوبة بالجدر أن الحجرية (١) بل أنها في حالات كثيرة تعطى دلالة على درجة التلف التي تعرض لها المبنى الآثري بعناصره المختلفة ومنها المأذن الأثرية ، ويطلق على بلورات الأملاح التي تنمو بين مواد البناء مصطلح Subflorescence وفي بداية حدوث هذا المظهر من التلف لا نستطيع ملاحظته حيث لا يظهر على السطح ولا تكون له دلالات واضحة يمكن ملاحظتها و خلال هذه العملية نجد أن هناك محاليل ملحية تتحرك لتنتقل من داخل الجدر ان الحجرية إلى السطح الخارجي للأثر عملية تبلور الأملاح تتولد عنها ضغوط داخلية من الممكن أن تؤدى إلى شروخ في نسيج الأحجار وفي بعض الحالات تتحول حبيبات الأحجار المتماسكة إلى مسحوق بفعل فقدانها للمادة اللاحمة بين حبيباتها وانفصهال هذه الحبيبات (٦) ، والمحاليل الملحية التي تحتوى على أملاح ذائبة مثل الكلوريدات Chlorides والنسترات الحبيبات تكون على درجة عالية من الخطورة عند تبلورها أما الأملاح شحيحة الذوبان أو غير القابلة للذوبان في الماء مثل ملح الجبس CaSO (V) CaSO فتتبلور على أسطح المآذن الأثرية تكوينة طبقة ملحية صلبة Hard Crust وهذه الطبقة تكون مختلفة كيميائياً وفيز بائياً في خواصبها عن طبقات الأحجار الجبرية الأصلبة الموجودة أسفلها.

الضغط الناشئ عن تبلور الأملام | Crystallization Pressure

ينتج عن البلورات التي تنمو من خلال الأملاح القابلة للذوبان ضغوط وإجهادات تتفاوت في شدتها وذلك داخل القنوات الشعرية الموجودة داخل الأحجار والتي ربما تؤدى إلى حدوث تلف سريع وكامل للأحجار $^{(\Lambda)}$ في المسآذن

Diar- Pache, F: Early Mechanisms Of Development Of Sulphated Black Crusts On Carbanate Stone, In: 9th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Venice, 2000, P.324.

⁽²⁾ Weber, H. And Zinsmeister, K.: Op. Cit., 2000, P.40.

⁽³⁾ Elmosty, S.M.: Growth And Formation Of New Crystals On Ancient Stone And Mortar Mixes, Journal Of The Egyption Society Of Engineers, Vol.42, No.1,2003,P.34.

⁽⁴⁾ Christine, B.: Assessment Of Quantitative Salt Analysis By The Water Extraction Method On Lime Mortars, In International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Berlin, 8th Germany, 1996, P.1505.

⁽⁵⁾ Elmosty, S.M.: Growth And Formation Of New Crystals On Ancient Stone And Mortar Mixes, Journal Of The Egyption Society Of Engineers, Vol.42, No.1,2003,P.34.

⁽⁶⁾ Weber, H And Zinsmeister, K.: Op. Cit., 2000, P.40.

⁽⁷⁾ Lewin, S.Z.: The Mechanism Of Masonry Decay Through Crystallization, London, 1984, P.212.

⁽⁸⁾ Oliver, A.: Dampness In Buildings, B.S.P. Professional Books, Oxford, London, 1988, P.149.

الأثرية وهناك مجموعات متنوعة من الأملاح تنو بلوراتها وتؤدى لحدوث التلف وتتضم بعض هذه الأملاح (1) من خلال جدول رقم (1)

التركيب الكيميائى	الاسم	نوع الملح
MgSO ₄ . 7H ₂ O	كبريتات الماغنسيوم Magnesium Sulfate	
CaSO ₄ . 2H ₂ O	كبريتات الكالسيوم المائية (الجبس) Calcium Sulfate Hydrate	أملاح الكبريتات Sulfates
Na ₂ SO ₄ .10H ₂ O	كبريتات الصوديوم Sodium Sulfate	
Na ₂ CO ₃ . 10 H ₂ O	كريونات الصوديوم Sod. Carbonate	أملاح الكريونات
K ₂ CO ₃	Pott. Car. كريونات البوتاسيوم	Carbonates
Ca CO ₃	كربونات الكالسيوم . Cal. Car	
Mg(NO ₃) ₂ . 6H ₂ O	نترات الماغنسيوم Magnesium Nitrate	أملاح النترات
Ca (NO ₃) ₂ .4H ₂ O	نترات الكالسيوم Calcium Nitrate	Nitrates
NaCl	كثوريد الصوديوم Sodium Chloride	أملاح الكثوريدات
Ca Cl ₂ . 6H ₂ O	کلورید الکالسیوم Calcium Chloride	Chlorides

(After Weber, 2000)

وتترسب هذه الأملاح من المحاليل الملحية المشبعة وينتج عنها ضغوط مختلفة يمكن حسابها لكل ملح من الأمـــلاح المختلفة من خلال العلاقة التالية: (٢)

$$P = \frac{RT}{V} \cdot \frac{C}{C}$$

حيث P = الضغط الناشئ عن تبلور الملح

R = ثابت الغازات

T = درجة الحرارة مقدره بالكلفن .

V = الحجم الجزئي للملح الصلب المتباور

C = التركيز الفعلى للمحلول الملحى أنتاء عملية تبلور الأملاح

Cs تركيز المحلول المشبع تماماً بالأملاح

⁽¹⁾ Weber, H. And Zinsmeister, K.: Op. Cit., 2000, P 41

⁽²⁾ Weber, H. And Zinsmeister, K.: Op. Cit., 2000, P.42.

ه ي تأثير الرياح Effect Of Wind

تنتج الرياح بفعل الضغوط الجوية المختلفة في نظام الطقس وعند دراسة تأثير الرياح على المآذن الأثرية لابد مسن معرفة اتجاهها وسرعتها وتقاس سرعتها بوحدة عقدة/ ثانية وتختلف سرعة الرياح في الارتفاعات المختلفة كما ينتج عنها اضطراباً في حركة تكوينات الهواء ولا يستطيع المنشأ الأثرى الصمود أمام تأثير الرياح بعد إنشائه إذا لم يكن بالقوة الكافية والتماسك الضروري لتحمل الضغوط الناشئة عن الرياح ولكن فيما بعد وإذا تعرضت المآذن لضغوط إضافية زائدة من تأثير الرياح قد تتأثر ولكن ربما ليس بالقدر الذي يؤدي إلى انهيارها أو فقدانها للاترزان ومن الناحية النظرية فإن الضغوط الناشئة عن الرياح تسبب وجود قوى شد في اتجاه هبوب الرياح خاصة فسى المباني المرتفعة المسلوبة إلى حد ما (١) مثل الأبراج والمآذن ، وتسبب الرياح تأكل خارجي لأسطح مواد البناء المختلفة وإذا كانت الرياح تحمل حبيبات معلقة صلبة فإنها تعمل على نحر الأسطح الحجرية وإتلافها بأن تحدث حفر أو فجوات كبيرة في الأسطح الحجرية خاصة إذا ما اصطدمت بها بسرعة عالية وكانت صلادة الأحجار منخفضة إلى حد ما مثل الأحجار الجيرية (٢)، وتؤثر حركة الهواء الناتجة عن الرياح في سرعة حدوث عملية البخر مما يــؤدي إلى تبلور الأملاح في البنية الداخلية بين تكوينات الأحجار حيث لا تستطيع الأملاح في هذه الحالسة الاتجاه نحو الخارج والتزهر على الأسطح الحجرية وبذلك تتشأ ضغوط وإجهادات داخلية تؤدى إلى تلف تكوينات المآذن الأثرية من مواد البناء المختلفة ويزداد تأثير الرياح عندما تكون ذات سرعة كبيرة وتحمل ذرات وحبيبات من الأتربة والرمال حيث تحمل الرياح هذه الذرات والحبيبات وتصطدم بالأسطح الحجرية (٢) للمآذن الأثرية مما يسؤدي إلى تأكلها وظهور تجاويف غائرة على الأسطح مما يسرع من ميكانيكية عمليات البخر وتبلور الأملاح كما أن الرياح في المناطق الساحلية تحمل رذاذ البحر بما يحتويه من أملاح ذائبة وتنقله إلى أسطح المآذن الأثرية حيث يؤدى إلى نفس التأثير من البخر والتآكل بالإضافة إلى ذلك تحمل الرياح مياه الأمطار وتدفعها إلى الأسطح الحجرية للمــــآذن الأثرية حيث تؤدى إلى تلف شديد خاصة في حالة وجود تلوث جوى ويحدث ذلك في المدن الصناعية ومنها مدينة القاهرة ويعتبر هذا التأثير أخطر التأثيرات الناتجة عن الرياح حبث تسبب تلف داخلي للأحجار بمسا تحمله من حبيبات معلقة في الهواء أو أكاسيد ملوثة تنتقل إلى الأسطح الحجرية أو تؤدى إلى إذابة الملوثات التي ترسبت بالفعل على أسطح المآذن الأثرية وتنتشر مياه الأمطار داخل الأحجار بعد تشبع أسطحها وذلك من خلال الشروخ والتصدعات والمسام حيث تؤدى إلى تحلل وتفكك وتلف الأحجار ومواد البناء المختلفة (1).

قياسات الرياح بمدينة القاهرة

قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بإعداد بيانات خاصة باتجاهات الرياح خلال فصول السنة الأربعة وكذلك متوسط سرعة الرياح (عقدة / ثانية) وذلك خلال ٣١ عاما (من ١٩٨٦ إلى ١٩٩٩) وقد اتضرح من خلال قياسات الرياح السطحية لمدينة القاهرة أن الرياح الجنوبية الغربية هي السائدة خلال فصل الشتاء بمتوسط سرعة حوالي ١٦,٥ عقدة / ثانية في حين تكون الرياح السطحية الشمالية الغربية هي السائدة خلال فصل الصيف وبمعدلات تكرار أعلى مقارنة بنظيراتها في فصل الشتاء كما يبلغ متوسط سرعتها حوالي ١٩,٥ عقدة/ ثانية أما في

⁽¹⁾ Feilden, B. M.: Conservation Of Historic Buildings, London, 1982, P.107.

⁽²⁾ Elizabith, A.B.: Op. Cit., 2000, P.303

⁽³⁾ Feilden, B. M. :Op. Cit., 1982, P.109.

⁽⁴⁾ Ibid., 1982, P.109.

فصل الربيع فتسود الرياح الشمالية إلى الشمالية الشرقية وبمعدلات تكرار أعلى من معدلات تكرارها شتاء وبسرعة تصل إلى 0.0 عقدة / ثانية وتعد الرياح الشمالية إلى الشمالية الشرقية هي الرياح السائدة في فصل الخريف (١) وبمعدلات تكرار قد تصل إلى ضعف المعدلات السائدة شتاءا وسرعة الرياح تقترب من 17 عقدة / ثانية ويوضل الجدول رقم (10) متوسط سرعة الرياح واتجاهها خلال 17 عاما (197 م - 197 م) في الفصلول الأربعة بمدينة القاهرة (10)

جدول رقم (١٥) يوضح متوسط سرعة الرياح واتجاهاتها بمدينة القاهرة خلال ٣١ عاما(١٩٦٨ م -١٩٩٩م) في فصول السنة الأربعة

متوسط السرعة عقدة / ثانية	إتجاه الرياح	الفصيل
17,0	سطحية جنوبية غربية	الشتاء
19,0	سطحية شمالية غربية	الصيف
0,9	سطحية شمالية إلى شمالية شرقية	الربيع
14	سطحية شمالية إلى شمالية شرقية	الخريف

(عن هيئة الأرصاد الجوية)

يتضح مما سبق نتوع إتجاهات الرياح خلال الفصول المختلفة واختلافاتها في الشتاء والصيف بصفة خاصة إلى جانب اختلاف سرعتها مما يؤدي إلى وجود تأثير هام للرياح على المآذن الأثرية خاصة في وجود تلوث الهواء بمدينة القاهرة الصناعية إلى جانب وجود الرطوبة بمصادرها المختلفة سواء مياه الأمطار (وإن كانت قليلة بشكل نسبي) ومياه التكثف والمياه الأرضية الموجودة في التربة الحاملة للمآذن الأثرية والتي يرتفع منسوبها في الكثير من المواقع الأثرية بمدينة القاهرة حيث تؤدي إلى المزيد من التلف للمآذن الأثرية وتقادم وتآكل مواد بنائها المختلفة.

٦ التلوث الجوى Air Pollution

تعانى المآذن الأثرية بمدينة القاهرة بشكل كبير من تأثير التلوث الجوى المتلف عليها حيث تعتبر مدينة القاهرة من المدن الصناعية حيث تضم ٥٥ % من عدد الوحدات الصناعية بمصر وتوجد هذه الوحدات الصناعية في ٢٨ موقعا منتشرة في أنحاء المدينة وأشهر هذه المواقع التي توجد بها الوحدات الصناعية منطقة شبرا الخيمة الصناعية شمالا ومنطقة حلوان الصناعية جنوبا (٢) ، يعرف عالم البيئة (Odum) التلوث البيئي بأنه أي تغيير فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي يؤدى إلى تأثير ضار على الهواء أو الماء أو الأرض (٤)، أما تلوث الهواء فيعرف بأنه إدخسال مباشر أو غير مباشر لأى مادة في الغلاف الجوى بالكمية التي تؤثر على نوعية الغلاف الجوى الخارجي وتركيبة ، وينكون الهواء من مزيج من غازات النيتروجين والأكسجين حيث يكونان معاً نسبة ٩٩% من حجم خليط الغارات

⁽١) ، (٢) بسام محمد مصطفى : مرجع سابق ، ٢٠٠٠ م ، ص ٩٩ ، نقلا عن الهيئة العامة لمكرصاد الجوية ، إدارة المناخ

⁽٣) عمر محمد الصادق: الصناعة وتلوث البيئة في مدينة القاهرة ، دراسة تطبيقية على منطقتي شبرا الخيمة وحلوان ، ندوة عــــن الجغرافيا ومشكلات تلوث البينة ، الجمعية الجغرافية المصرية ، أبريل ١٩٩٢ م ، ص ٦٤-٧٥

⁽⁴⁾ Odum, E.P.: Ecology The Link Between The Natural And Social Sciences, Holt Rinebart And Winston, Net Work, 1989, P.8.

إلى جانب بخار الماء الذى يوجد بنسب متفاوتة تتراوح من ٠,١ % إلى ٥ % بالإضافة إلى ثانى أكسيد الكربــون وبعض الغازات الخاملة مثل غاز الأرجون (١).

الملوثات العوائية

تنقسم الملوثات الهوائية طبقاً لخواصها الفيزيائية إلى ملوثات صلبة وملوثات سائلة وغازية .

أ- الملوثات العلبة

هى ما يحمله الهواء من دقائق صلبة لمواد مختلفة تشكل مع الهواء ما يعرف بالغبار وتختلف هذه الملوثـــات فسى نوعها بإختلاف مصدرها كما تختلف أيضاً فى حجم ذراتها وتأثيرها وتعتمد كمية الغبار فى الهواء الجوى على عدة عوامل منها سرعة الرياح ، الرطوبة ، كمية الغبار السطحى وكثافة مصادر الغبار الطبيعية ويقدر متوسط تركـــيز الغبار بالوزن فى الهواء غير الملوث بحوالى ٢٠ ميكروجرام فى المئر المكعب . (٢)

بـ – الملوثات الغازية والسائلة

نشمل العديد من المركبات التى تختلط بتكوينات الهواء وتختلف هذه الملوثات فى تركيزهـا ونوعيتها وتركيبها الكيميائى بإختلاف مصادرها ومن أمثلة هذه المجموعة من الملوثات أول وثانى أكسيد الكربون ، الميثان ، اكاسسيد النيتروجين ، الأمونيا ، اكاسيد ومركبات الكبريت ، المواد الهيدروكربونية ، الأبخرة العضوية وتقدر ملوثات الهواء الغازية بنحو ٩٠% من مجموع الملوثات التى تقذف فى الهواء (٣)

قياسات تلوث العواء بمدينة القاهرة

تم قياس تركيز الأتربة المتساقطة شهرياً لمدة ٣ سنوات فوق ثمانية أحياء داخل مدينة القاهرة والمنطقة الصناعيسة بشبرا ثم تم تحليل هذه الأتربة لتقدير كمية المواد الذائبة في الماء وغير القابلة للذوبان وكذلك نسبة الرماد والمسواد القطرانية والقابلة للاحتراق كما تم تقدير نسبة الكالسيوم والأمونيوم والكلوريدات والكبريتات فسى الجزء القابل للذوبان في الماء ووجد أن كمبة الأتربة المتساقطة فوق مدينة القاهرة تقوق كثيراً مثيلاتها في الدول المختلفة وتريد بأكثر من عشر مرات عن المواصفات القياسية الموضوعة في الدول المختلفة لحماية المدن من تلك النوعيسة مسن الأتربة ، كما أوضحت هذه الدراسة أن منطقة وسط المدينة هي أكثر المناطق تعرضاً لمعدلات ترسيب عالية مسن الأتربة المتساقطة وفيما يلي القياسات الخاصة بالأتربة العالقة في هواء مدينة القاهرة والدخان والغازات الملوثة .

أ-الأتربة العالقة

تم قياس كميات الأتربة العالقة في هواء مدينة القاهرة وحسبت تركيزات تلك الأتربة بالميكروجرام في المتر المكعب من الهواء وحللت هذه الأتربة لمعرفة تركيز المواد الذائبة وغير الذائبة في الماء وتكويناتها الكيميائية واتضح من هذه الدراسة أن أعلى تركيز للأتربة العالقة يوجد في هواء وسط المدينة كما وجد من دراسة تغير التركيز خلال

⁽۱) حسن أحمد شحاته : التلوث البيئي فيروس العصر ، المشكلة ، أسبابها وطرق مواجهتها ، دار النهضة العربية للطبـــع والنشـــر والتوزيع ، القاهرة ، ۱۹۹۸م ، ص۱۰۱ –۱۰۲ .

⁽²⁾ Lieth, S.D. Et al: Limestone Characterization To Model Damage From Acidic Precipitation: Effect Of Pore Structure On Mass Transfer Environmental Science And Technology, London, 1996,P.30.

⁽³⁾ Wu, Y.L. Et al: Aerosol Science And Technology, New York, 1992, P.28.

الأشهر المختلفة أن أعلى تركيز للأتربة العالقة يكون خلال فصلى الربيع والشتاء كما تؤكد الدراسة أن النشاط البشرى في وسط المدينة وخاصة المواصلات هو المصدر الرئيسي لتلك التركيزات العالية من الأتربة العالقة فدى هواء مدينة القاهرة (١) وعلى سبيل المثال فإنه من خلال قياسات الأتربة العالقة بمنطقة شبرا الخيمة وهدى من المناطق ذات الكثافة الصناعية العالية وجد أنها مرتفعة جداً وتحتوى هذه الأتربة على نسب ضئيلة من عناصر سامة المناطق ذات الكثافة الصناعية العالية وجد أنها مرتفعة على والزبك Zinc والنيكل Nickel والرصاص Lead كما أتضح أن تركيز الأتربة العالقة فوق المنطقة الصناعية أعلى من تركيزها فوق المنطقة السكنية (٢).

ب-الدخان

وجد أن هواء وسط المدينة يحتوى على أعلى تركيز للدخان ويرجع مصدر الدخان إلى الاحتراق غير التام لعـوادم السيارات والعمليات الصناعية كما وجد أن أعلى تركيز للدخان يكون خلال فصل الشتاء وإن كانت النسبة بين متوسط تركيز الدخان خلال فصل الشتاء والصيف لا تزيد عن ١,٥% وهذه النسبة تعتبر ضئيلة مقارنة بمثيلاتها في الدول الأوربية والتي وجد أنها تتراوح ما بين ٣ إلى ٤% وقد وجد أن التغير اليومي للدخان يتطابق تماماً مع التغير في حركة السيارات على مدار اليوم مما يشير إلى أن المصدر الأساسي للدخان فـي هـواء القاهرة هـو عـادم السيارات. (٢)

جـ-الغازات:

(۱) أكاسيد النيتروجين

من خلال در اسة تركيزات اكاسيد النيتروجين والعوامل المؤثرة عليها في هواء مدينة القاهرة وكذلك در اسة احتمالات التفاعلات الفوتوكيميائية المؤدية إلى تكوين الضباب الفوتوكيميائي في هواء القساهرة وجد أن اكاسيد النيتروجين أعلى بكثير من الحد الأدنى المسموح به $^{(1)}$ كما وجد أن نسبة تركيز غاز ثاني أكسيد النيتروجين إلى نسبة أول أكسيد النيتروجين تتزايد أثناء فترات النهار عنها بالليل نتيجة تأكسد غاز أول أكسيد النيستروجين عن طريق التفاعلات الفوتوكيميائية وأكاسيد النيتروجين بأنواعها المختلفة (NO₂, NO, N₂) هي أكاسيد حمضية تكون عند اتحادها مع الماء حمضاً قوياً هو حمض النيتريك $^{(0)}$ HNO وتتبعث هذه الأكاسيد إلى الجو إما مسن مصدر طبيعية وإما بفعل النشاطات البشرية المختلفة ويوضح الجدول رقم (١٦) أهم مصادر انبعاث غازات $^{(1)}$ NO التسي ترجع الأنشطة البشرية $^{(1)}$

⁽۱) عمر محمد الصادق ، الصناعة وتلوث البيئة في مدينة القاهرة ، دراسة تطبيقية على منطقتي شبر اللخيمة وحلوان ، ندوة عـــن الجمعرانية ومشكلات تلوث البيئة ، الجمعية الجغرافية المصرية ، ابريل ١٩٩٢م ، ص٧٧ .

⁽٢) عمر محمد الصادق: مرجع سابق ، ١٩٩٢م ، ص٧٣٠.

⁽٣) محمود سامي عبد السلام: دراسة تلوث الهواء في منطقة حلوان ، القاهرة ، ١٩٦٦م ، ص١٠٠٠.

⁽⁴⁾ Warner, P.: Anaylsis Of Air Pallution, Willey, New York, 1970, P.34.

 ⁽٥) عمر محمد الصدادق: الصداعة وتلوث البيئة في مدينة القاهرة، دراسة تطبيقية على منطقتي شبرا الخيمة وحلوان، ندوة عـن الجغرافيا ومشكلات تلوث البيئية، الجمعية الجغرافية المصرية، إيريل ٩٩٢ م، ص٧٤.

⁽٦) حسن أحمد شحاته : تلوث الهواء ، القاتل الصامت وكيفية مواجهته ، مكتبة الدار العربية للكتاب ، القساهرة ، ٢٠٠٢م، ص٨٩

جدول رقم (١٦) يوضح أهم مصادر انبعاث غازات ، NO التي ترجع للأنشطة البشرية

نسبة غازات NO _x (%)	المصدر	م
01,0	وسائل المواصلات	١
٤٤,١	احتراق الوقود ونوليد الكهرباء	۲
٠,٩	العمليات الصناعية المختلفة	٣
1	الحرائق في الغابات والمزارع	٤
1,7	التخلص من النفايات الصلبة	0

(عن حسن أحمد شحاتة ، ٢٠٠٢ م)

وقد وجد أن تركيزات اكاسيد النيتروجين بمدينة القاهرة تصل إلى أكثر من عشرة أضعاف الحد الأقصى المسموح به عالمياً كما وجد أن تركيزات تلك الغازات تصل إلى أكثر من الضغف خلال اشهر الصيف عنها في الشتاء وذلك بسبب زيادة حركة السيارات وركود الهواء خلال اشهر الصيف بالقاهرة عنه في الشتاء .

۲- غاز أول اكسيد الكربون CO

تم دراسة غاز أول اكسيد الكربون وقد وجد أن تركيزه يزيد عن الحد الأقصى المسموح به حيث يصل إلى أكثر من ٣٥ جزء في المليون في شوارع مدينة القاهرة كما وجد أن التغير اليومي في تركيز ذلك الغاز يعتمد على معدل مرور السيارات وسرعة الرياح كذلك وجد أن تركيز غاز أول أكسيد الكربون ينخفض انخفاضاً حاداً بالارتفاع عن سطح الأرض وبذلك نجد أن المصدر الأساسي لهذا الغاز هو عوادم السيارات .

80₂ الكبريت الكبريت الكبريت

من خلال دراسة تركيزات غاز SO_2 وجد أن تركيزه في هواء القاهرة يفوق ما وجد في هواء المدن الأوربية رغم استعمال أوربا للفحم الذي يحتوى على نسبة عالية من الكبريت وذلك يرجع أساساً إلى انبعاث عسوادم السيارات الديزل وكذلك الاختلاف في المناخ وخصوصاً سرعة الرياح ويتفاعل هذا الحمض مع أحجار المآذن الأثرية تكويناً أملاح الجبس (كبريتات الكالسيوم المائية) $(Caso_4. 2H_2O)^{(1)}$ وعند تصاعد غاز SO_2 إلى طبقات الجسو العليا فإنه يتحد مع أكسجين الهواء في وجود ضوء الشمس تكويناً أكسيد آخر هو ثالث أكسيد الكبريت SO_3 السذي يكون حمض الكبريتيك عند اتحاده مع بخار الماء وقد يسقط على هيئة أمطار حمضيه وذلك طبقاً للتفاعلات الآتية:

$$SO_2 + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow SO_3$$
$$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$$

ومن الملوثات الغازية الأخرى غاز الامونيا وكذلك الهيدروكربونات وغاز كبرينيد السهيدروجين H_2S وغيرها . حيث تساهم هذه الغازات في وجود الرطوبة في تلف الطبقات السطحية المعرضة لها من المآذن الأثرية $\binom{(7)}{2}$

⁽١) عمر محمد الصادق : مرجع سابق ، ١٩٩٢م ، ص ٧٤-٧٠ .

⁽٢) عمر محمد الصادق: مرجع سابق ، ١٩٩٢م، ص٧٥٠.

تأثير التلوث الجوى على المآذن الأثرية بمدينة القاهرة

في جو المدن الصناعية مثل مدينة القاهرة تتكون طبقة سوداء على أسطح الأحجار الجيرية للمأنن الأثريسة حيست تترسب جزئيات مختلفة التكوينات منها الجبس واكاسيد الحديد والمواد الكربونية وقد توجد نسب ضئيلة من عناصر أخرى مثل الباريوم والنحاس والزنك وهذه التكوينات تكون الطبقة السوداء التي توجد على أسطح المآنن الأثرية ويؤدي تكوين هذه الطبقة التي قد يتراوح سمكها من ٨ ميكرون إلى ١٢ ميكرون وقد تصل إلى بضعه طليمـــترات إلى انخفاض نفاذيه أحجار المآذن الأثرية وقدرتها على امتصاص الماء وتؤدى الدورات المتتابعة من الرطوبة تسم الجفاف إلى نوبان بعض تكوينات الطبقة السوداء ونزحها من الأسطح الحجرية وتتبقى التكوينات غير القابلة الذوبان على الأسطح (١) وتؤدي هذه الطبقة السوداء الداكنة إلى تشوية أسطح المآذن الأثرية بمدينة القاهرة وقد تؤدي السب تتشيط التفاعلات الكيميائية على الأسطح الحجرية (٢) ، وعند تعرض الأحجار الجيرية المآذن الأثرية للتلوث الجوى بغاز Sulphation حيث تتكون على أسطح الأحجار طبقات من معدن الجبس بغاز Sulphation بغاز على أسطح الأحجار طبقات من معدن الجبس CaSO 4.2H 2O وكما ذكر فإن هذه الطبقات تأخذ اللون الأسود في حالة وجود حبيبات صلية من الرماد الكربوني في الهواء Fly-Ash والناتج عن احتراق الوقود البترولي التقيال Heavy Fuel Oil Co mbustion وهذه الحبيبات ذات نشاط فيزيوكيميائي قوى وتستطيع تكوين جزيئات كيميائية كبريتية خاصة الكبريتات حبث تنمص هذه الحبيبات Adsorp ثاني أكسيد الكبريت SO2 من الجو وتوكسده إلى SO2 وهذا التفاعل يصبح أكستر تركيزاً وشده في وجود ثاني أكسيد النيتروجين NO_2 وغاز الأوزون O_3 وكنلك في حالة وجود رطوبة نسبية عالية $^{(7)}$ ومن خلال التجارب المعملية التي أجريت لدراسة تأثير وجود الملوثات الصلبة في هواء المدن الصناعية مثل مدينسة القاهرة والترسيب الجاف لهذه الملوثات الصلبة على أسطح الأحجار وذلك تمهيداً لتفاعلها مسم أسطح الأحجار الجيرية لتكوين أملاح الجيس Gypsum فقد وجد أنه في حالة وجود غاز SO_2 بمفرده كملوث في الهواء الجـوى فإن أملاح الجيس تتكون من خلال مر طنين هما :-

(۱) تتكون كبريتات الكالسيوم نصف المائية $\frac{1}{2}H_2O_4$. وذلك باتحاد معدن الكالسيت (المكون الرئيسي الرئيسي كبريتات الكالسيوم نصف المائية SO_2 مع ثانى أكسيد الكبريت SO_2 في وجود الرطوبة الجوية وذلك طبقاً للمعادلسة الأتية :-

$$CaCO_3 + SO_2 + \frac{1}{2}H_2O \rightarrow CaSO_3 \cdot \frac{1}{2}H_2O + CO_2$$

Calcium Sulphate Hemihydrate

كبريتات الكالسيوم نصف المائية

Intermediate product

وذلك كمركب وسطى

Thomachot, C. And Jeannette, D.: Petrophysical - Properties Modification Of Strasbourg's Cathedral Sand Stone By Black Crusts, In: 9th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Venice, 2000, P.272.

⁽²⁾ Thomachot, C. And Jeannette, D.: Ibid, 2000, P.272.

⁽³⁾ Ausset, P. And Delmonte. M.: Early Mechanisms Of Development Of Sulphated Black Crusts On Carbonate Stone, In: 9th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Ve: Nice, 2000, P.330.

(٢) في وجود الأكسجين والرطوبة تتكون أملاح الجبس طبقاً للمعادلة الآتية :-

$$CaSO_3.\frac{1}{2}H_2O + \frac{1}{2}O_2 + \frac{3}{2}H_2O \rightarrow CaSO_4.2H_2O$$

أما ميكانيكية التفاعل الأخرى والتي تحدث في وجود غاز ثاني اكسيد النيتروجين NO_2 بالإضافة إلى غاز ثاني أكسيد أما ميكانيكية التفاعل الأخرى والتي تحدث من خلاله تحول مباشر لمعدن الكالسيت إلى أملاح الجبس طبقاً للمعادلة الآتية SO_2 الكبريت $SO_3+SO_3+2H_2O$ $\longrightarrow CaSO_4.2H_2O+CO_2$

حيث يتم فى هذا التفاعل تحول ثانى أكسيد الكبريت SO_2 إلى ثالث أكسيد الكبريت SO_2 وذلك فى وجسود ثسانى أكسيد النيتروجين NO_2 أ، ومن أسباب التلف والتدهور لأحجار المآذن الأثرية هو قدرة الملوثات الجويسة علسى الترسيب على الأسطح الحجرية وتترسب هذه الملوثات الجوية الغازية بشكل خاص فى الأماكن الغائرة من الأسطح الحجرية مثل أعتاب النوافذ و الأبواب وكذلك فيما بين الكرانيش والكوابيل والتفاصيل المعمارية التسى توجسد بسها تجاويف وأجزاء غائرة وتأثير الترسيب الجاف للملوثات الغازية فى هذه الأماكن يكون بطيئا ومستمراً ويؤدى فسى النهاية إلى تآكل أجزاء كبيرة منها وتحدث عملية الترسيب الجاف للملوثات الجوية على أسطح المآذن الأثرية فسى ثلاثة مراحل هى:—

- تنتقل الملوثات الجوية من طبقات الجو العليا إلى الطبقات السفلى بفعل كثافتها وهى الطبقات القريبة والمحيطة بالأجسام المختلفة والتى تكون لزجة أكثر من الطبقات العليا للهواء ويطلق على هذه العملية الثبات الديناميكى للهواء (r_a) Aerodynanic Resistance للهواء .
- Y-1 المرحلة الثانية تعرف بثبات الطبقة الفاصلة بين الأسطح الحجرية والملوثات الجوية وتعرف بمصطلح ثبات الطبقة الفاصلة Y=1 Boundary L ayer Resistance Y=1 الطبقة الفاصلة ومحتوى رطوبة وحركة هواء في معدل ترسيب هذه الملوثات الجوية على الأسطح الحجرية للمآذن الأثرية .
- 7 المرحلة الثالثة هي طبيعة التفاعل والإرتباط بين أسطح الأحجار (أسطح الترسيب) والملوثات الجوية من حيث كونسه تفاعل فيزيسائي وكيميسائي أو كيميسائي فقسط وهسو مسا يعسرف بمعسدل تبسسات السسطح Surface Uptake Resistance (\mathbf{r}_c) Surface Chemistry ويتوقف هذا المعدل على عدة عوامل هي الطبيعة الكيميائية السسطح Surface Chemistry ومساميته Porosity وكسل مرحلة من المراحل الثلاثة السابقة لها معدل خاص بها وكذلك تحدث بسرعات مختلفة تعتمد على خواص نظام الترسيب بشكل عام (7) وتربط بين هذه العوامل الثلاثة علاقة رياضية نستطيع من خلالها حساب معدل سسرعة الترسيب للملوثات الجوية على الأسطح الحجرية للمآذن الأثرية وهي كالتالي :—

 $(vd) = (r_a + r_b + r_c)^{-1}$

والعاملان الأول والثانى r_a , r_b يمكن حسابهما عن طريق القياسات المختلفة اسرعة الرياح ودرجة الحرارة ومحتوى الرطوبة فى الجو أما العامل الثالث فهو (r_c) عامل نسبى غير محدد بدقة وهو عامل هام وترجع أهميته إلى أنه يحدد معدل الترسيب الجاف للملوثات الجوية المختلفة .

Moroni, B. And Poli, F.: Corrosion Of Limestone In Humid Air Containing Sulphur And Nitrogen Dioxides: Amodel Study In: 9th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Vienice, 2000, PP.370-371.

⁽²⁾ Elizabith, A.B.L: Characterization Of Surface Morphology Of Carbonate Stone And Its Effect On Surface Uptake Of So2 In:9th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Venice, 2000, Pp.303-304.

وعلى سبيل المثال فإن معدل ترسيب غاز SO₂ على الأسطح الحجرية للمآذن الأثرية قد يأخذ فيما مختلفة تعتمد على العوامل البيئية وخواص الأسطح الحجرية ذاتها وهذه العوامل هي:~

- أ- تركيز غاز SO2 في الهواء SO2 في الهواء
- ب- خواص الطبقة الهوائية الفاصلة Boundary Layer Characteristics سواء من حيث درجة الحرارة Turbulence أو حركة الهواء Tomperature
 - جـ درجة الحرارة والرطوبة النسبية لسطح الترسيب (أسطح المآذن الحجرية) .
- د- مدى وجود ووفره العوامل الحفازه سواء في الوسط المحيط أو على الأسطح الحجرية (أسطح الترسيب) أو في
- هـ طبيعة الشكل الخارجي للسطح Surface Morphology مثل درجة الخشونة والمسامية ومساحة السطح Roughness, Porosity And Effective Surface Area المعرض

وجدير بالذكر أن الطبقة السوداء المترسبة على أسطح المآذن الحجرية تحتوى على جزئيات كربونية تساهم في إعطاء اللون الأسود لهذه الطبقة التي تتكبون طبقاً لنظام معقد حيث تحتوى على كربون عنصرى Elemental Carbon ومركبات عضوية وكبريت وكميات ضئيلة من عناصر نادرة تقوم بدور هام كعوامل حفازه تساعد في حدوث عملية الكبرته وتكوين معدن الجبس وتنبعث الجزيئات الكربونية في الجو بفعل احستراق الفحم والوقود البترولي ومركبات الكربون الموجودة في الطبقة السوداء تأتي من أربعة مصادر هي:-

- (١) الكربونات الموجودة في معدن الكالسيت وربما الدولوميت وهي التكوينات الأساسية للأحجار الجيرية .
- (٢) ترسيب الجزئيات الصلبة المعلقة في الجو ومنها الكربون العنصرى (C) والمركبات العضوية الهيدروكربونية الناتجة من احتراق الوقود في عوادم السيارات وغيرها .
- (٣) الكربون ذو المصدر الميكروبيولوجى التي تنتجة الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتريا والفطريات والأشنة النبي تنتج أحماضاً عضوية مثل حمص الأوكساليك Oxalic Acid والذي يتحد مع تكوينات الأحجار الجيريسة تكويناً أو كسالات الكالسيوم Calcium Oxalate
 - (٤) عمليات الترميم الخاطئة القديمة للأسطح الحجرية والتي قد يتخلف عنها مركبات كربونية .

وكمية الكربون الكلية (C_T) الموجودة في الطبقة السوداء (T) التي تتكون على أسطح المآذن تمثل المجموع الكلسي لكميات الكربون الموجودة حيث

$$C_{T} = C_{E} + C_{O} + C_{C}$$

حيث :--

. هي الكربون المتمثل في الكربونات الموجودة ضمن تركيب الأحجار $C_{
m C}$

Co الكربون ذو الأصل العضوى

الكربون العنصرى الناتج عن عمليات التلوث الجوى $C_{\rm E}$

⁽¹⁾ Elizabith, A.B. Op. Cit., 2000, P.304.

⁽²⁾ Cristina, S.Et al: Analytic Methodologies For Carbon Compound Identification: Leaning Tower And Baptistery Of Pisa, In:9th International Congress On Deteriaoration And Conservation Of Stone, Venice, 2000, Pp.384-393.

ومما ذكر نجد أن التلوث الجوى يؤدى إلى تدهور وتحلل وتفكك وتأكل الأسطح الحجرية للمآذن الأثريـــة وتكــون الأملاح الضارة وأهمها أملاح الجبس Caso₄.2H₂O (١)

ثانياً : التربة وتداعياتها وتأثيرها على تلف المآذن الأثرية

تم تأسيس المآذن الأثرية على تربة لها خواص فيزيائية وكيميائية محددة ولذلك تعتبر التربة عاملاً مؤثراً على المآذن الأثرية كما أن الإجهادات الناشئة من المآذن على التربة الحاملة لها تتحكم في قيم انفعال التربة أو تصرفها وعليه فإن محصلة تأثير المآذن على التربة وتصرف وسلوك التربة من الجهة الإنشائية يؤدى إلى وجود حالة إنزان للمآذن الأثرية من عدمه وعلى سبيل المثال فإنه في حالة وجود المآذن الأثرية مشيدة على تربة تكوينة من طبقات الطين القابل للانتفاش فإن حالة عدم الانزان تكون أكيدة في حالة تسرب المياه إلى هذه الطبقات من الطياب القابل للانتفاش فإن حالة عدم الانزان تكون أكيدة في حالة تسرب المياه إلى هذه الطبقات من الطياب القابل للانتفاش فإن حالة عدم الانزان تكون أكيدة في حالة تسرب المياه إلى هذه الطبقات من الطياب المنتفاش (٢)

تعريف التربة

التربة Soil ترجع تسميتها إلى كلمة لاتينية قديمه هي Solum والتربة هندسياً تعنى فتات الصخور النساتج من عوامل التعرية والمواد العضوية الناتجة من تحلل النباتات والحيوانات والرطوبة وما تحتويه من محاليل ومعلقسات عضوية ومعدنية وكذلك الهواء الموجود داخل التربة ويشمل تعريف التربة سمك الطبقة المفتتة من قشسرة الكرة الأرضية وهي بذلك خليط معقد من مادة صابة تحتوى على سوائل وغازات وتكوينات عضوية (٢)

منشأ التربة

التربة تنشأ من التفتت الطبيعي للصخور وتنتقل بواسطة الأنهار والأمطار والرياح والثلوج والتربة تتكون خلال تغيرات فيزيائية وكيميائية وعضوية للصخور (١) وتنقسم من حيث النشأة إلى نوعين هما:

(۱) تربة متبقية Residual Soil

تتكون من تفتت الصخور بفعل الحرارة والرطوبة وينتج عن ذلك تكون حبيبات مفككة تعليو الصخور الأصلية (نارية ورسوبية)

Transported Soil تربة منقولة (۴)

تكون غالبية التربة وهي تربة منقولة إما بالثلوج أو المياه أو الفيضانات (٥)

⁽¹⁾ Cristina, S. Et al: Op. Cit., 2000, Pp.384-393.

 ⁽٢) ممدوح على صبرى: إتزان الأثر والتربة ، ندورة الرؤية العلمية للحفاظ على الآثار كلية الآثار ، جامعة القــــاهرة ، ١٩٩٠م،

⁽٣) السيد عبد الفتاح القصبي ، ميكانيكا التربة ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة ، ١٩٩٣م ، ص١١.

⁽٤) عمرو رضوان : المبادئ العلمية واساسيات ميكانيكا التربة ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ١٩٩٤م ، ص٦.

⁽٥) السيد عبد الفتاح القصبى : مرجع سابق ، ١٩٩٣م، ص١١-١٢ .

تصنيف التربة Classification Of Soil

تصنف التربة إلى قسمين رئيسيين بالنسبة لحجم حبيباتها ، فإذا ما كانت خشنه سميت بالتربة ذات الحبيبات الخشية Coarse Grained Soil وتقراوح أحجام حبيبات هذا النوع من الجلاميد إلى الزلط إلى الرمل Boulder to Gravel to Sand ، أما القسم الثاني فيسمى بالتربة الناعمة Fine Grained Soil أو التربة المتماسكة Cohesive Soil وتكون حبيباتها ناعمة وعادة متلاصقة وتتحسول إلى تربة لينه بزيادة محتسواها المسائي ويدخل في نطساق هذا القسم الأنسواع المختلفية من الطمسي والطسين SiltAnd Clay

التدرج الحبيبي للتربة (نسيج التربة) Soil Texture

يعرف التدرج الحبيبى المتربة بأنه نسب أوزان الحجوم المختلفة للحبيبات فى وزن معلوم من التربة وللتدرج الحبيبى تأثيراً كبيراً فى الكثير من خواص التربة مثل الدمك والكثافة والمسامية والنفاذية وبالنسبة للتربة الناعمة يؤثر كذلك على اللدونة والانتفاخ والانكماش .

قوام التربة Soil Consistency

توجد التربة الناعمة في إحدى ثلاث حالات تسمى بحالات القوام للتربة وهى :- الحالة السائلة Plastic State والحالة الله المائلة الحالة الحال

AtterbergLimits عدود أتربرج

تعرف المحتويات المائية التي تنتقل عندها التربة من حالة قوام إلى حالة أخرى بحدود أتربرج (٢) لقوام التربة وتتكون حدود اتربرج من المحتويات المائية التالية :

(۱) حد السيولة Liquid Limit (LL)

يعرف بأنه المحتوى المائى الذى عنده تنتقل التربة من حالة السيولة إلى حالة اللدونة ويعرف أيضاً بأنه المحتوى المائى الذى تكون عنده التربة عملياً سائل ولكنها تبدى مقاومة ضئيلة للقص .

(۲) حد اللدونه (PL).

يعرف بأنه المحتوى المائى الذى عنده نتنقل التربة من حالة اللدونة إلى الحالة شبة الصلبة Semi Solid State أو يعرف بأنه محتوى مائى تكون عنده التربة لدنه .

⁽۱) أسامة مصطفى الشافعى : ميكانيكا التربة ، أساسيات وخواص التربة ، الجـــزء الأول ، دار الراتــب الجامعيــة ، بــيروت ،

⁽٢) أسامة مصطفى الشافعي : المرجع السابق ، ١٩٨٤ ، ص ٥٦ .

Shrinkage Limit (SL) مد الانكماش (٣)

يعرف بأنه المحتوى المائى الذى عنده تتنقل التربة من الحالة شبه الصلبة إلى الحالة الصلبة أو يعرف بأنه المحتوى المائى الذى يكفى لجعل أقل فراغات للتربة مشبعة بالماء (١) (ويقصد هذا بأقل فراغات تلك الناتجة عند الانكماش)(١)

التربة ذات المشاكل Difficult Soil

التربة ذات المشاكل هى التربة التى تسبب مشاكل هندسية للمنشآت المقامة فوقها نتيجة لظروف تكوينسها وتحدث بعض التغيرات فى هذه التربة تؤثر على المآذن الأثرية سواء المدمجة ضمن التكوين المعمارى للمبنى الأثرية رى أو المآذن الأثرية المنفصلة أو المستقلة عن المبانى الأثرية مثل الانتفاخ والهبوط ومن هذه الأنواع للتربة ذات المشلكل التربة القابلة للانهبار والتربة القابلة للانتفاخ والتربة الطينية اللينة وتربة الردم .

(۱) التربة القابلة للانهيار

يتعرض التكوين الداخلى لهذه التربة للانهيار إذا ما تعرضت لكمية رطوبة مرتفعة كما تعطى قيمة هبوط مرتفعية وتتكون هذه التربة في معظمها من الرمل والطمى مع نسبة من الطين مع وجود بعض الأنواع المختلفة من الميواد اللاحمة ومما يساهم في انهيار هذه التربة احتواءها على نسبة فراغات كبيرة نسبياً ويتأثر معدل الانهيار لهذه التربة بمحتوى الطين في التربة والتركيب المعدني للمواد التكوينة للتربة وشكل حبيبات التربة والتوزيع الحجميي ليهده الحبيبات ونسبة الرطوبة الطبيعية ونسبة الفراغات في التربة وتركيز الأيونات والمواد اللاحمة التي قد تشمل الجبس وكربونات الكالسيوم والأملاح وأكاسيد الحديد والمواد الطبينية (٢).

(٢) التربة القابلة للانتفاش (٢) Expansive Or Swelling Soil

إذا تعرض حجم التربة للانكماش أو التمدد عند حدوث تغير في محتوى الرطوبة بها فإنها تسمى بالتربة الانتفاخية والتربة التي تحدث بها هذه الظاهرة تكون تربة طينية تحتوى على معدن المنتمور بالونسايت Montmorillonite حيث يتمدد عند وجوده بحالة نقية Pure ليتضاعف حجم هذه التربة إلى خمس عشرة مرة قدر حجمها وهي جافسة ولكن هذه التربة في الطبيعة عادة تكون مختلطة بأنواع أخرى من الطين لها صفات أقل انتفاخية ولذلسك يندر أن يوجد في الطبيعة تربة يتمدد حجمها لأكثر من مرة ونصف قدر حجمها وهي جافة وهذا يؤدي إلى خطورة شديدة للمآذن الأثرية في حالة تشبيدها على مثل هذا النوع من التربة خاصة في حالة توافر العوامل الثلاثة الآتية :-

أ- أن تحتوى التربة على تكوينات معدنية ذات الخواص الانتفاخية العالية .

ب- أن تتعرض هذه التربة لتغيرات كبيرة في محتوى الرطوبة .

جـ - أن تكون طبقة النربة المحتوية على مواد انتفاخية بسمك كاف لكى تحدث حركة تكفى لإحداث الضرر على سطح الطبقة وعامة لو زادت نسبة المتمدد الحجمى لتربة الأساسات عن ٣% فإنها تؤدى إلى إحداث أضراراً بنسب متفاوتة للمبانى الأثرية والمشاكل التى تسببها التربة الانتفاخية تتوقف لحد كبير على اختلاف الضغوط تحت المبنى من مكان لآخر وهذا الاختلاف في الضغوط قد يحدث بسبب التوزيع غير المتساوى لمحتوى الرطوبة فى التربية

⁽١) السيد عبد الفتاح القصبي : مرجع سابق ، ١٩٩٣م ، ص٥٨.

⁽٢) أسامة مصطفى الشافعي : مرجع سابق ، ١٩٨٤ م، ص ٥٧ .

⁽٣) السيد عبد الفتاح القصبي : مرجع سابق ، ١٩٩٣م ، ص١٦٦-٦٦٥ .

الحاملة للأساسات ^(۱) وتوجد التربة القابلة للانتفاخ في مصر في عديد من المناطق داخل المدن القديمـــة والجديــدة وتتعرض الأساسات المنشأة على هذا النوع من التربة لقوة رفع رأسي كبيرة نتيجة انتفاش التربــة عنــد تعرضــها لزيادة محتواها المائي .(۲)

(٣) التربة الطينية اللينة

يرجع أصل هذه التربة إلى البيئات الترسيبية للدلتا والنهر أو المياه الضلحة أو البحرية وتوجد ترسيبات عميقة مسن التربة الطينية اللينة عالية الانضغاط ومقاومتها القسص التربة الطينية اللينة هي التربة عالية الانضغاط ومقاومتها القسص منخفضة ولا تتعدى ٥٠,٠كجم / سم٢ وهي تسبب هبوطاً للمآذن الأثرية المقامة عليها (٣) وحبيبات هذه التربة تتميز بخاصية الزحف .(١)

(٤) تربة الردم (٤)

الردم هو خليط من القمامة والأنقاض والتربة المفككة ويتنوع الردم حسب مواد تكوينه وعمره ومن أنواع الردم ردم الأنقاض Rubbish Fi Il كما توجد أنواع من الردم تحتوى على تربة طبيعية مثل ردم الطيب Clay Fill أو ردم الزلط Gravel Fill أو ردم الرمل Sand Fill وعند التعامل مع تربة الردم تواجهنا مشاكل عديدة مسن أهمها الهبوط وقدرة تحمل تربة الردم ويجب عند التعامل مع هذه التربة دراسة عمق الردم وتغيراته وطبيعة مادة السردم وعمر الردم وطريقة تكوين الردم وعمق الطبقات الطبيعية تحت الردم وخواص وطبيعة الطبقات الموجودة (م) تحت الردم و من أهم عيوب تربة الردم عدم تجانس أجزائها واختلاف تكويناتها مما ينتج عنه عدم التنبؤ الصحيح بسلوك هذه التربة الواقعة أسفل المآذن الأثرية (1)

مقاومة القص للتربة

يعرف انهيار التربة بالقص بأنه انزلاق لكتلة محدودة من التربة على جزء ثابت من الأرض وعند وجـــود مبنــى يرتكز على التربة بأحمال عالية جداً تصل قرب قدرة التحمل القصوى للتربة ، وبزيادة هذه الأحمال بقيمة صغيرة نتيجة دفع الرياح أو هزة أرضية يهبط المبنى قليلاً في التربة ويصاحب ذلك حركة جانبية دورانية للأســاس وقـد يستمر الدوران فيحدث الانهيار للمبنى ويسمى ذلك بانهيار التربة بالقص وخلاصة ذلك أن التربة لها مقاومة للقـص وهذه المقاومة بالطبع لها حد أقصى ويجب ألا يصل الاجهاد على التربة إلى الحد الذي يتغلب على مقاومة القــص للتربة بل يجب أن يكون أقل منها بمعامل أمان كاف (٢ على الأقل) يعرف كالآتى :

⁽۱) مصطفى كمال عاشور / مشاكل التربة الانتفاخية تحت الأساسات ، مجلة المهندسين العدد رقم (۵۳۷)، ديسمبر ۲۰۰۰م ، ص

⁽٢) عمرو رضوان : المبادئ العلمية وأساسيات ميكانيكا التربة ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ، ١٩٩٤م ، ص١١٣-١١٣ .

⁽٣) السيد عبد الفتاح القصبي : مرجع سابق ، ١٩٩٣م ، ص١٨٧ .


⁽٤) خليل إبراهيم واكد : أسباب انهيارات المباني ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ١٩٩٣م، ص٦٦.

محمد عبد الهادى و آخرون: التربة مصدر من مصادر تلف المنشآت الأثرية بمدينة القاهرة مجلة كلية الآثار ، العدد السابع ،
 ۱۹۹۷م ، ص ٤٣٠- ٤٣١ .

⁽٦) شريف على أبو المجد: أساليب ألمعاينات وأسباب الانهيارات ، دار النشر للجامعات المصرية ، مكتبسة الوفساء ، القساهرة ،

وتستمد التربة مقاومتها للقص من خاصيتين أولهما مقاومة الاحتكاك وتداخل الحبيبات مع بعضها البعض وثانيهما مقاومة التماسك .

وفى التربة الرملية لا يمكن أن يتحرك الجزء العلوى منزلقا على الجزء السفلى

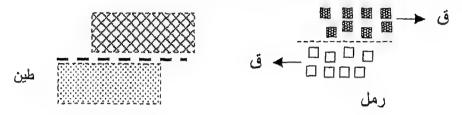

إلا بقوة تستطيع أن تتغلب على الاحتكاكات عند نقط الارتكاز للحبيبات بعضها على بعض وكذلك على التداخل بين الحبيبات ، وفي التربة الطينية حيث تلتصق حبيبات الطين القشرية المتناهية في الصغر بعضها ببعسض بمساعدة الرطوبة فإن انزلاق الجزء العلوى على السفلي لا يتم إلا بقوة يمكنها أن تتغلب على خاصية التماسك بين حبيبات الطين ، و في حالة التربة الرملية تزداد مقاومة الاحتكاك مع زيادة الجهد العمودى على سطح الانزلاق . لكن فسى حالة التربة الطينية فإن قوة التماسك لا تعتمد على الجهد العمودى على سطح الانزلاق فهي صفة تعتمد على التجاذب والتلاصق بين الحبيبات الذي بعتمد على التركيب البلاورى للحبيبات وكبر مساحتها السطحية بالنسبة لسمكها وعلى التركيب الكيميائي للمياه . ويعبر عن مقاومة التربة للقص بالمعادلة الآتية (۱)

$$\tau + C = \sigma \tan \phi$$

حيث τ = مقاومة الاحتكاك

= التماسك

o = الجهد العمودي على سطح الانزلاق

tan φ = ظل زاوية الاحتكاك

إنضغاطية وتشكل التربة

Compressibility And Soil Deformation

تنقل الأحمال من المنشآت إلى التربة عن طريق السطح الملامس للأساسات contact surface وينتج عن تلك الأحمال المنقوله على هيئة اجهادات إعادة ترتيب لحبيبات التربة بحيث تتقارب الحبيبات بعضها إلى بعض أو تنواح من مكانها (غالبا إلى الأجناب ثم إلى اعلى بعيدا عن الأساس) وتكون النتيجة تحرك الأساس ومسا بحمل مسن منشآت إلى أسفل أو بتعبير آخر يغوص المنشأ في التربة نتيجة حركة الحبيبات إلى أسفل ، ويمثل هبسوط المنشأ داخل التربة أحد صسور تشكل التربة على الانصغاط أى النقص في الحجم ولكن هناك التشكل النساتج عسن الزيادة في الحجم أي زيادة الفراغات وأحد الأسباب لزيادة الفراغات نقص الأحمال المؤثرة على التربة مما يسسبب ارتداد مرن للبناء الحبيبي ويسبب انتفاخ للتربة بدخول المياه داخل الفراغات Mebound

(١) عمرو رضوان : مرجع سابق ، ١٩٩٤ ، ص ٧٩-٨٠

تأثير الهبوط على المآذن الأثرية

Effect of Settlement on the Archaeological Minarets

يمثل الهبوط Settlement أهم تطبيق لتشكل التربة وذلك لتأثيره على المنشآت وقد يكون السهبوط منتظما Non ولا يؤثر ذلك تأثيرا كبيرا على المنشأ أما الهبوط غدير المنتظم Uniform, Tolerable Settlement فغالبا ما يكون مدمرا وهو بذلك غير مسموح به حيث يسبب في المنشآت زيادة في الإجهادات أو أحيانا تسبب اجهادات عكسية و ينتج عن ذلك تصدع وشروخ وأحيانا انهيارات وقد يسبب ذلك الهبوط غير المنتظم للمنشآت المرتفعة (مثل المآذن) ميلا ظاهرا نتيجة دوران الأساس.

وأيضا يمثل انتفاخ التربة تطبيقا هاما لتشكل التربة حيث يسبب ذلك قوى مدمرة للأرضيات وأساسات المنشات الخفيفة ويكون فيها الانتفاخ Swelling أو ارتفاع سطح الأرض Heave غالبا بسبب تأثير المياه. (١)

Causes of Settlement أسباب الهبوط

هناك أسباب متعددة للهبوط ونذكرها فيما يلي:

- 1- الأحمال الساكنة من أوزان المنشآت والأساسات تسبب زيادة في الضغط المؤثر على حبيبات التربة فيعاد ترتيبها بما يقلل من حجم الفراغات بينها ويحدث الانضغاط التربة ويتبعها المنشأ بالهبوط وتشمل تلك الأحمال ، الأحمال الميتة والحية غير المتحركة كذلك أوزان الأتربة والردم .
- ٧- الأحمال الحية المتحركة Dyna mic Loads والاهتزازات Vibration التي غالبا ما يكون تأثيرها أكسبر على التربة غير المتماسكة فتحدث دمكا للتربة ونقصان في الحجم مسببا هبوط المنشآت المؤسسة عليه وتشمل تلك الأحمال تاثير الزلازل والانفجارات وتأثير دق الأساسات الخازوقية عند بناء منشأ جديد.
- ٣- تذبذب سطح المياه الجوفية سواء أكان ذلك طبيعيا كتغير منسوب المياه في الأنهار وتغير منسوب المياه نتيجة مواسم الأمطار والجفاف أو سحب المياه من الآبار مما ينقص منسوب المياه الحر في باطن الأرض ويتبع ذلك زيادة في الضغط المؤثر Effective Pressure.
- ٤- هبوط سطح الأرض نتيجة أوزانها Subsidance وذلك لوجود فراغات في باطن الأرض مثــل الكـهوف والمغارات ويحدث بسبب ذلك هبوط فجائي في الغالب أو قد يحدث تشكل مرن نتيجة لوزن التربة وتكيفها مـع ما يستجد من فراغات دلخلها . (٢)

والأسباب السابقة قد تسبب الهبوط غير المنتظم أو الهبوط المنتظم وهناك أسباب أخرى تسبب الهبوط غير المنتظم وهي :

أ- عدم تجانس النربة جيولوجيا وطبيعيا كوجود جيوب من النربة اللينة Soft Clay أو جيوب من النربة العضوية Organic Matter أو وجود طبقات ذات سمك غير منتظم Wedge – Like Soil Strata

ب - توزيع اجهادات غير منتظمة نتيجة تحميل غير منتظم على الأساسات (مثل وجود عنصر المئذنة في المباني الأثرية) أو عدم تجانس الأساسات كأن يكون جزء منها عميق والآخر سطحي أو تفاوت كبير في حجم الأساسات في نفس المنشأ .

⁽١) أسامة مصطفى الشافعي : مرجع سابق ، ١٩٨٤ ، ص ١٠٧ -١٠٨

⁽٢) أسامة مصطفى الشافعي : ميكانيكا التربة ، الجزء الأول ، أساسيات وخواص النربة ، دار الراتب الجامعية ، بسيروت ، ١٩٨٤ ،

جـ - وجود المنشأ الأثري بجوار منشآت ضخمة مما يسبب زيادة إجهاد Overstressing الأجزاء المجاورة لتلك المنشآت الضخمة .

طبيعة هبوط المنشأ مع الزمن

يختلف هبوط المنشآت المؤسسة على تربة متماسكة عن الهبوط للمنشآت التى تم تأسيسها على تربة غير متماسكة حيث يحدث معظم الهبوط أثناء وبعد الانتهاء من التشييد مباشرة للمنشآت التى تم تأسيسها على تربة غير متماسكة ويأخذ الهبوط فترة زمنية طويلة لكى يتم فى حالة التأسيس على تربة ناعمة مشبعة وأحيانا تطول تلك الفترة الزمنية وقد تصل إلى عشرات السنين قبل تمام الهبوط.

أسباب عدم اتزان المآذن الأثرية

يمكن تحديد أسباب عدم اتزان المباني الأثرية بعناصرها المعمارية المختلفة ومنها المآذن الأثرية في الآتي : ١-زيادة محتوى الرطوبة في التربة الجافة والذي يؤدي إلى حدوث انتفاش لطبقات الطين وزيادة انفعال الطبقات الرملية خاصة التي لها خاصية الانهيار الهيكلي .

٢-اختلاف قيم الاجهاد على المآذن الأثرية بفعل إقامة منشأ جديد مجاور لها أو حركة أرضية أو ذبذبات عالية
 ومستمرة مثل الاهتزازات الناتجة عن حركة النقل والمواصلات وسقوط أو انهيار دعامة من الأثر .

- ٣- انخفاض منسوب المياه الجوفية بسرعة قد يؤدى إلى الانهيار طبقا لمعدل التخفيض وحجمه واستمرار هدذا الخفض للمياه يؤدى إلى أنفعال إضافى بالتربة وفى حالة عدم انتظام هذا الخفض للمياه يؤدى إلى وجود انفعال غير منتظم أسفل الأثر.
- 3- اختلاف البيئة المحيطة بالأثر التى قد تؤدى إلى زيادة أو نقصان أى مركب كيميائى أو عضوى قد يغير من تصرف التربة أو تغير درجة الحرارة وقيمها ودرجة تباينها وكذلك تغيير نسبة الرطوبة والغازات التكوينة للمنطقة المحيطة بالأثر .(١)

ثالثًا : الأحمال وتأثيرها على تلف المآذن الأثرية

تتعرض المآذن الأثرية للأحمال وتشمل نوعين من الأحمال هما الأحمال الرأسية وتضم الأحمال الدائمة (الميتـــة) والأحمال الحية والأحمال الأفقية وتشمل أحمال الرياح وأحمال الزلازل وفيما بلي تعريــف بسهذه الأحمال .

(١) الاحمال الراسية

أ- الأحمال الدائمة (الميتة)

هى مجموع الأحمال الثابتة والمستديمة سواء الأثقال الذاتية للعنصر أو الأثقال الثابتة المحمولة بواسطة ذلك العنصر الحامل ويتدخل ضمن هذا التعريف وزن الأرضيات والحوائط الحاملة والتركيبات .

⁽۱) ممدوح على صعري: اتزان الأثر والتربة ، ندوة جامعة القاهرة الأولى ، الرؤية العلمية للحفاظ على الآثار ، كلية الآثار، جامعـــة القاهرة ، ١٩٩٠ م

ب-الأحمال الحبية

هى الأحمال المتغيرة والمتحركة التي يتعرض لها أى جزء من المنشأ بما فى ذلك الأحمال الموزعة والمركزة وأحمال الصدم والاهتزازات والقصور الذاتي وهي تشمل أحمال وأوزان الأشخاص مستعملي المنشأ. (١)

(٢) الأحمال الأفقية

أ- أحمال الربيام

هى الأحمال الناتجة عن تعرض المنشأ للقوى الناتجة عن هبوب الرياح والتي يمكن أن تكون على شكل ضغط أو سحب .

ب- أحمال الزلازل

هى الأحمال التى يتعرض لها المنشأ عند حدوث هزات الزلازل وهى من أكثر أنواع الأحمال تأثيراً على المانن نظراً لطبيعتها التى تتميز بارتفاعاتها الكبيرة و أقطارها الصغيرة بالنسبة لارتفاعها حيث من الممكن أن تتعسرض لتلف بالغ نتيجة الحركة الناشئة عن الزلاز ل.(٢)

ويتم حساب هذه الأحمال سواء الرأسية أو الأفقية من خلال معادلات وعلاقات رياضية ويجب ألا تتعدى الإجهادات التي تتعرض لها المآذن الأثرية بمواد بناءها المختلفة هذه الأحمال والتي يتم حسابها بدقة وذلك للتأكد من أنها آمنية ولن تتعرض لخطر السقوط والانهيار كما يتم الاستفادة من حساب هذه الأحمال خلال الدراسات والتحليل الانشائي الذي يتم إجرائه لحساب هذه الأحمال وتأثيرها على المآذن الأثرية بواسطة الحاسب الآلي من خلال نماذج رياضية الذي يتم إجرائه لحساب هذه الأحمال وتأثيرها على المآذن الأثرية منها طريقة العناصر المحددة Finite Element Method

رابعاً: الكوارث الطبيعية Natural Disasters

من أهم الكوارث الطبيعية التى تؤثر على المبانى الأثرية بعناصرها المعمارية المختلفة ومنسها المسآذن السزلازل والسيول .

١ - تأثير الزلال على المآذن الأثرية

Effect of The Earthquakes on The Archaeological Minarets

ترتبط الأضرار الناشئة عن الزلازل بمقدار الطاقة المتحررة عنها والمنطلقة في شكل موجات اهتزازية وتختلف الآثار الناتجة باختلاف شدة الزلزال وعمق البؤرة الزلزالية وطبيعة المنطقة وتكوينها الجيولوجي والطبوغرافي الذي يمكن أن يؤدي إلى تضخيم اهتزاز التربة إذا كانت طبيعتها رملية مثلاً أو إلى اندثار الاهاتزازات إذا واجسهت الزلازل مناطق صخرية كذلك تؤثر أشكال المآذن الأثرية وخواصها الإنشائية على مقدار الضرر الواقع عليها من جراء الأحمال الزلزالية .(٢)

⁽١) الكود المصرى لحساب الأحمال والقوى ، ١٩٩٣م، ص١٢.

⁽٢) الكود المصرى لحساب الأحمال والقوى ، ١٩٩٣م ، ص ١٦-١٢ .

⁽٣) عاطف الشبراوى : دراسة اتزان العبانى القديمة ، دورة تحليل ونقويم العبانى القديمة والأثرية وطرق ترميمها ، معهد التدريس الفنى ، المقاولون العرب ، فبراير ٢٠٠٠م ، ص٩ .

موقع مصر بالنسبة لأحزمة الزلازل

لا تقع مصر ضمن أى من أحزمة الزلازل بالعالم واقرب حزام للزلازل لمصر هو محسور الأخطسار الزلزالية القصوى الذى يمر بجزيرة قبرص وشمال البحر الأبيض المتوسط ويبعد عن مصر حوالى ٧٠٠ كم إلى الجنوب من هذا المحور ، وتتعرض مصر للزلازل التي تمر بخليج العقبة وفي منتصف البحر الأحمر ولكن قوة هذه السزلازل التي تقع في هذه المواقع غير مدمره أما داخل مصر فإن الفوالق يمكنها أن تتحرك إذا ما وجدت السبيل إلى ذلسك وخصوصا إذا كان ذلك بفعل الإنسان مثلما حدث محليا في أسوان عام ١٩٨١ م عندما تحرك فالق كلابشة محدثسا زلزالا وكان لذلك علاقة ببحيرة ناصر (١) وتعتبر أكثر المواقع عرضة لنشاط زلزالي هي الدلتا وساحل البحر الأبيض المتوسط ومدخل خليج السويس عند التقاءه بالبحر الأحمر ومنطقة أسوان .(١)

قوة الزلزال Magnitude

هى تعبير رقمى لوغاريتمى يعبر عن مقدار الطاقة التى تتبعث عند بؤرة الزلزال على هيئة موجات زلزالية وتحسب هذه القوة بمقياس أقصى سعة لموجات معينة من تسجيلات الزلازل فى المحطات المختلفة ولا تتغير قيمة القوة المحسوبة لزلزال معين من محطات مختلفة فى بعدها عن مركزه إلا بمقدار لا يتعدى ٢,٠ درجة (وذلك إذا تم استعمال نفس نوع الموجات المسجلة فى المحطات المختلفة)

شدة الزلزال Intensity

هى تعبير رقمى وصفى عن تأثير الزلزال على الانسان ومنشآته والتغيرات التى تحدث فى سطح الأرض نتيجة لــه ولا تقدر الشدة الزلزالية باستعمال تسجيلات المحطات حيث أنها قيمة وصفية وتقدر اعتمادا على توصيف رقمى من خلال المشاهدات فى الأماكن المتأثرة بالزلزال وتختلف شدة الزلزال الواحد باختلاف المكان الذى تقدر فيه بعكــس قوة الزلزال حيث لا تختلف باختلاف المكان أى أن للزلزال الواحد قيم مختلفة لشدته فى الأماكن المختلفة (⁷⁾.

العناصر التي تعتمد عليها شدة الزلازل

تعتمد قيمة شدة الزلزال الواحد في الأماكن المختلفة على عدة عوامل هي :

قوة الزلزال ، عمق بؤرة الزلزال^(٤) ، المسافة ونوع صخور مسار الموجات الزلزالية بين بؤرة الزلزال والمكــــان الذى تقدر فيه الشدة الزلزالية ، نوع التربة ، نوعية المنشآت ^(٥).

⁽۱) محمد الشرقاوى : الزلازل وتوابعها ، أسبابها ، مخاطرها ، تاريخها ، التنبؤ بها ، مواجهتها ، مركز الأهرام للترجمة والشـــر ، ١٩٩٢ ، ص ٥٨-٥٩ ه

⁽٢) محمد مأمون السعيد و آخرون : الهزات الأرضية ، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، الملتقى العلمي للتخفيف من أشار الكوارث (الزلازل – الحرائق – السيول) ، القاهرة ، نوفمبر ١٩٩٣ ، ص ٤١

⁽٣) برايس ووكر : الزلازل ، ترجمة : د/ محمد فهيم سلطان ، سلسلة مطبوعات المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، رقم ٨ ، ١٩٨٩ م ، ص ٥-٦

⁽٤) محمد مأمون السعيد : مرجع سابق ، ١٩٩٣ م ، ص ٤٣

⁽٥) محمد مأمون السعيد : مرجع سابق ، ١٩٩٣ م ، ص ٤٣-٤٤

شدة الزلازل وتسارع حبيبات التربة

وضع ريختر العلاقة بين شدة الزلازل وتسارع حبيبات التربة الناشئة عن ذلك في المعادلة الرياضية التالية :

$$Log A = \frac{I}{3} - 0.5$$

حث :

Log A: هي القيمة اللوغاريتمية لتسارع حبيبات التربة (سم / ث٢)

I: شدة الزلزال على مقياس ميركالي

غير أن قياس شدة الزلزال اعتمادا على التسارع الزلزالى لحبيبات التربة لم يكن دقيقا وذلك لصعوبة قياس وتقديسر ذلك التسارع ، هذا بالإضافة إلى أن الأثر الخارجي للزلازل لا يتوقف على قيم التسارع لحبيبات التربة ولكن يعتمد أيضا على سعة موجات تذبذب حبيبات التربة وعلى العلاقة بين فترة الذبذبة الطبيعية لكسل الطبقات الصخريسة والتراكيب الجيولوجية التي تمر فيها الموجات الزلزالية .(١)

أجعزة رصد وقياس الزلازل

تسمى أجهزة قياس وتسجيل الزلازل بالسيزمواجراف Seismographs والاسم مشتق من الكلمة الإغريقية سيزموس Seismos بمعنى الزلزال ويمكنها أن تسجل الهزات الأرضية بطريقة أوتوماتيكية على أشرطة خاصع على شكل خطوط متعرجة تعرف بالسيزموجرام Seismogram ويتناسب مدى تعسرج هذا الخط مسع شدة الزلزال(۱)، وتستخدم أجهزة السيزموجراف الحديثة إضافات مغناطيسية وإليكترونية معقدة لتسهيل النقاط الاهتزازات والوالأرضية وخصوصاً تلك التي لا يشعر بها الإنسان ولذلك فإن الأجهزة الحديثة يمكنها تسجيل أى اهستزازات ولو بسيطة جداً (۱). ومن خلال ورقة السيسموجرام الناتجة من السيسموجراف يتم حساب قوة الزلزال ومدته وموقعسة على سطح الأرض وكذلك تحديد عمق الزلزال تحت السطح واتجاه وقوة الحركة عبر الفالق الأرضى الدذي يولد الموجات الزلزالية كما يمكن تحديد اتجاه وإمتداد الفالق والخواص الطبيعية لمواد المناطق التي اخترقتها الموجسات لتصل إلى جهاز السيسموجراف وكل هذا يستخرج من رواسم السيسموجراف أو من شريط التسجيل المغناطيسي .

مظاهر تلف المآذن الأثرية تحت تأثير الزلازل

تتميز المآذن الأثرية بتكوين معمارى خاص تتنوع طرزه خلال العصر الإسلامى حيث تأخذ هذه المآذن ارتفاعات كبيرة ولذلك فهى معرضه للتلف بفعل تأثير الحركة الناشئة عن الزلازل ويزداد خطر الانهيار فى حالمة استخدام مواد بناء غير جيدة والمآذن المملوكية الطراز والتى تنتهى بجو سق قد تتعرض الأعمدة الحاملمة للجوسق السلام الضعف ووجود شروخ عميقة فيها قد تؤدى لانهيار الجوسق تحت تأثير الزلازل ويتضاعف التأثير المتلف الناشعي عن الزلازل فى حالة تلف وضعف الأساسات والتربة الحاملة لهذه المآذن الأثرية (أ) أما الأساسات فقد لا يظهر

⁽١) مصطفى محمود سليمان : الزلازل ، من فجر التاريخ إلى اليوم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٦ ، ص ١٧٦

⁽٢) مصطفى محمود سليمان : مرجع سابق ، ١٩٩٦م ، ص ١٩٥٠ .

⁽٣) محمد الشرقاوى : مرجع سابق ، ١٩٩٢م ، ص٣٤-٥٠ .

⁽⁴⁾ Aboud, F.B.: Structural Considerations In The Restoration Of Islamic Monuments In Cairo, In The Arab Contractors Training Institute On Protection And Restoration Of Islamic Monuments, May 1993, P.3.

تلفها بفعل الزلازل في الفحص الأول نظراً لاختفائها أسفل طبقات الردم ولكن يستدل عليها في حالة حدوث ميل المئذنة بدءاً من القاعدة مما يدل على سحق موضعي للاساسات والمداميك السفلي أما بالنسبة لجدران المأذن فيتوقف تأثرها على شدة الزلزال وخصائص المواد التكوينة لها فتهتز جزئياً أو كلياً وتنشأ الشروخ في مناطق الضعف بها (الفتحات والنوافذ) ويختل إتزان المأذن نتيجة لتأرجح الجدران الحاملة لها يميناً ويساراً ويسودي ذلك لميلها أو سقوطها (۱) وبعد زلزال الثاني عشر من أكتوبر عام ١٩٩٢م و الذي قدرت شدته بـ ٩,٥ درجة على مقياس ريختر وكان مركزه على بعد ٣٠كم شمال القاهرة تم رصد العديد من مظاهر النلف بالمآذن الأثرية ومنها (۲):-

- ١- سقوط كتل من الأحجار من قمم بعض المآذن والتي تعرف بالقمة البصلية Bassala كما يتضح من شكل رقـم
 (١٩) وقد وجد هذا المظهر للتلف في مئذنة جامع الأمير شيخو الناصري بمنطقة الصليبيــة ويعـود للعصـر المملوكي البحري (عام ١٣٤٩م) حيث تساقط جزء كبير من قمة المئذنة فوق سطح الجامع مما سبب حـدوث التلف له.
- ۲- حدوث شروخ أفقية Horizontal Cracks عند أصغر وأضعف قطاع في منطقة قمة المئذنة (البصلة (البصلة Bassala) كما يتضح من شكل رقم (۲۰) وقد تم ملاحظة هذا المظهر في مئذنة مسجد قانيباي المحمدي وهي تعود للعصر المملوكي الجركسي (عام ١٤١٣م) وبالإضافة لذلك فقد تم رصد ميل خفيف في المئذنة .
- ٣- حدوث شروخ في الأعمدة الرخامية التي تحمل الجوسق Gawsak كما يتضح من الشكل رقسم (٢١) وقد تعرضت مئذنة مدرسة صرغتمش والتي تعود إلى العصر المملوكي البحري (عام ١٣٥٦م) إلى هذا المظهر من مظاهر التلف (٣).
- ٤- سقوط بعض الرؤوس التي تزخرف قمة المئذنة وقد وجد هذا المظهر في بعض المآذن الأثرية ومن أمثلتها مئذنة جامع الحنفي حيث تعرضت لسقوط أحد الرؤوس التي تزخرف المئذنة .
- ٥- وجود شروخ وانفصال في مناطق الاتصال بين المئنة والمسجد ونجد ذلك في مئنة مدرسة السلطان حسن وتعود للعصر المملوكي البحرى (عام ١٣٥٦م) وكذلك في مئنة جامع الغورى ويعسود للعصر المملوكي الجركسي (عام ١٥٠٣م) حيث تم ملاحظة ورصد وجود شروخ قديمة وحديثة وذلك في مناطق الاتصال بيسن المئذنة والمسجد وكذلك تم ملاحظة وجود شروخ داخل المئذنة في الجدران وفي درجات السلم الحجرية أيضاً. (٤)
- 7- حدوث ميل كبير في مئذنة الغورى ذات الرأسين بالجامع الأزهر كان يهدد بانهيارها وسقوطها وقد تم رصد هذا الميل وتحديده بعد فترة طويلة وذلك خلال عام ١٩٩٦م أثناء الإعداد لمشروع ترميم الجامع الأزهر وكانت قيمة الميل ٢٧,٢٣سم كما يتضح من شكل رقم (٢٢) وقد خضعت لعمليات الترميم (٥) وبالإضافة لما سبق فهناك العديد من مظاهر التلف للمآذن الأثرية بفعل تأثير الزلازل ومن ذلك المآذن التي تعود إلى العصسر المملوكسي حيث تعرضت لسقوط أجزاء كبيرة منها تشمل القمة والجوسق والأعمدة الحاملة له وربما الأجزاء الموجودة


⁽¹⁾ Croci, G.: Damages And Restoration Of Monuments In Cairo, In: Iii International Symposium Of The Conservation Of Monuments In The Mediterranean Basin, Venice, 1994,P.426.

⁽²⁾ Sherif, A. Mourad And Ashraf M., Osman: Seismic Risk Appraisal For Islamic Minarets, Faculty Of Eng. Structural Eng. Dep. Cairo Uni., 1994,P.1


⁽³⁾ Adel A. Abdel - Gawad And Sherif A. Mourad: On The Structural Stability And Repair Of Historical Monuments, Facu. Of Eng. Cairo Uni., 1996, P.4.

⁽⁴⁾ Sherif A. Mourad And Ashraf M. Osman: Op. Cit., 1994, Pp.3-5.


 ⁽٥) سعد زكى محمد بلبل: الأعمال المساحية الخاصة برصد ثبات العناصر الإنشائية ، ندوة مشـــروع ترميــم الجـــامع الأزهـــر
 الشريف ، معهد التدريب الفنى ، المقاولون العرب ، سبتمبر ، ١٩٩٨ .

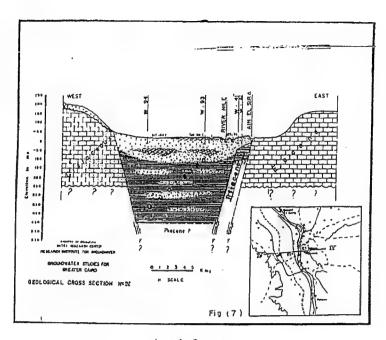

شكل رقم (۱۸) يوضح ظهور عصر البليوسين الأعلى جانبي خزان النيل (عن مشروع دراسة المياه الجوفية بالقاهرة ۱۹۹۱م)

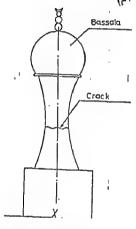


شكل رقم (٢٠) يوضح حدوث شروخ فى أصغر قطاع فى القمة البصلية بالمآذن الأثرية

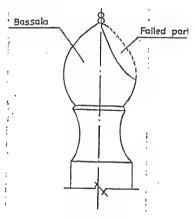


شكل رقم (١٩) يوضح سقوط كتل الأحجار من القمة البصلية بالمآذن الأثرية

(عن شريف مراد)

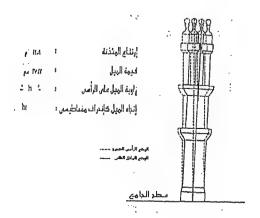

شكل رقم (۲۲) يوضح ميل مئذتة الغورى ذات الرأسين بالجامع الأزهر (عن سعد زكي)

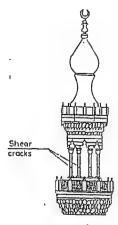

شكل رقم (٢١) يوضح حدوث شروخ فى الأعمدة الرخامية التى تحمل الجوسق (عن شريف مراد)

أسفلها من البدن وذلك بفعل تأثير الحركة المفاجنة التى تحدثها الزلازل وكذلك عدم اتزان الأساسات وتلف التربة (۱) حيث أن هذه الأعمدة التى تحمل الجوسق تكون ذات قطر صغير وغير مدعمة أو مثبتة - Un Reinforced حيث تسبب الزلازل انفصال وسقوط هذه الأعمدة مما يؤدى إلى انهيار الجوسق (۱) ومن هذه المأذن مئذنة جامع مغلباى طاز وتعود للعصر المملوكي الجركسي (عام ۱۷۸هـ/۶۲۶۱م)، صورة رقم (۱۹) ومئذنة جامع خايربك وتعسود للعصر المملوكي الجركسي (۸۰هـ/ ۱۰۰۸م) ، صورة رقم (۷) ومئذنة مدرسة أم السلطان شعبان ، وتعسود للعصر المملوكي البحري (عام ۷۷۰هـ/ ۱۳۲۸م) ومئذنة مسجد أيدمر البهلوان ، وتعسود للعصر المملوكي البحري (عام ۲۷۰هـ/ ۱۳۲۸م) صورة رقم (۱۰) ومئذنة يشبك من مهدي بمسجد الإمام الليث وتعود للعصر المملوكي الجركسي ، صورة رقم (۱۰) ومئذنة يشبك من مهدي بمسجد الإمام الليث وتعود للعصر المملوكي الجركسي ، صورة رقم (۱۰) وغيرها .

وبالإضافة إلى ذلك فقد وجدت مآذن تعرضت لسقوط الجوسق وانهياره وتم استكمالها بشكل لا يتناسب مع طراز ها المعمارى ومن أمثلة ذلك مئذنة الجامع الإسماعيلى صورة رقم (٩) كما أن هناك العديد من المساجد المملوكية التى تعرضت مآذنها لسقوط للجزء العلوى منها المتمثل في الجوسق وقد تم استكمال هذه المآذن خلال العصر العثماني طبقاً للطراز العثماني والذي ينتهي بقمة مدببة تشبه القلم الرصاص ومن هذه المآذن مئذنة مدرسة إينال اليوسفي ومئذنة مدرسة عبد الغنى الفخرى (جامع البنات) ومئذنة مسجد لاجين السيفي ، صورة رقم (١٠)

٢ - مخاطر السيول

تتقسم أرض مصر من حيث طبيعتها وعلاقتها بالسيول إلى عدة أقاليم هي :-

- (١) إقليم ساحل البحر المتوسط وهو الذي يمتد من حدود مصر الشرقية حتى حدودها الغربية وبعمق للداخل يصلى الله أكثر من عشرين كيلو متراً.
 - (٢) إقليم شمال سيناء ويتمثل في منابع حوض وادى العريش حتى مصبه .
 - (٣) إقليم جنوب سيناء ويتضمن جبال كاترين وموسى وصخور خليجي السويس والعقبة .
 - (٤) إقليم شرق و ادى النيل ويمتد بطول الوادى من الشمال حتى قرب جنوب أسوان .
 - (٥) إقليم غرب وادى النيل و هو يوازى إقليم الشرق من ناحية الغرب.
 - (٦) إقليم الصحراء الشرقية.
- (٧) إقليم الصحراء الغربية ويمند من جنوب إقليم الساحل بالصحراء الغربية حتى حدود مصر الجنوبية والغربية . ولكل إقليم من الأقاليم السابقة تركيبه الجيولوجي ، علاوة على الوضع المناخى الذى يميز كل منطقـــة مـن هـذه المناطق من حيث كمية الأمطار وفترات سقوطها (٢)

وتتبع مدينة القاهرة إقليم الصحراء الشرقية من حيث علاقتها بالسيول (^{١)} وبالنسبة لإقليم الصحراء الشرقية نجد أن السيول تؤثر على المناطق التى تصلها المياه من وديان الصحراء الشرقية المنصرفة إلى النيل ويكون التأثير مباشراً

⁽¹⁾ Aboud, F.B.: Op. Cit. 1993, P.3.

 ⁽۲) عاطف الشبراوى :دراسة انزان العبانى القديمة ، دورة تحليل وتفويم العبانى القديمة والأثرية وطرق ترميمها ، معهد التدريسب
 الفنى ، المقاولون العرب ، فبراير ٢٠٠٠م ، ص١١ .

 ⁽٣) أحمد عاطف دردير : السيول في مصر ، منشؤها ، طبيعتها ومخاطرها ، أكاديمية البحث العلمسمى والتكنولوجيما ، المؤتمر الدولي لإدارة الكوارث (الحاضر والمستقبل) ، أغسطس ١٩٩٤م ، ص١٦٣ .

⁽٤) أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا : مخاطر العيول في مصر ، مشروع إدارة ومواجهة الكسوارث ، القساهرة ، أغسطس ١٩٩٣ م، ص١٢٠ .

على التجمعات السكنية والمباني والمنشآت المقامة على الجانب الشرقي من النيل كما أن هناك بالصحراء الشر قبة أودية قصيرة تتجة من الغرب إلى الشرق لتصب في البحر الأحمر وتؤثر على الساحل وبعصض المدن المقامسة عليه (١)، وقد أجريت دراسة للسيول التي حدثت في إقليم الصحراء الشرقية تم تقسيم الصحراء الشرقية فيه إلى أربعة مناطق وما يعنينا من هذه الدراسة هنا المنطقة من مدينة القاهرة وحتى مدينة أسيوط وبصفة ، خريطة رقـــم (٧) ، وتتمركز بهذه المنطقة تجمعات سكانية عالية الكثافة ومناطق زراعية وكثير من المنشآت وقد أقيم معظميها علي مصبات الأودية مما يعرضها إلى خطر الجريان السيلي مثلما حدث عام ١٩٧٥م حيث تعرضت محافظتي المنيسا وأسيوط إلى سيول أرتفع منسوب المياه بها إلى حوالي ٥٠سم وأدى هذا إلى تعطل المرشحات فــــي محطـــة ميـــاه الشرب بسبب الرواسب ، ويتضح لنا من خريطة رقم (٨) أن هناك مناطق شديدة الخطورة بصل الجريان السيلي بها إلى معدلات عالية بسبب وادى دجلة القريب من مناطق المعادى وطره ووادى حوف والمنطقة الصناعية لشركة النصر للسيارات وشركة طره الأسمنت ومدينة المعصرة أما مدينة ١٥ مايو فهي معرضه للسيول من وادي جبسه ووادي جراوي (۲) ، وعلى الرغم من طول فترة انقطاع السيول والتي قد تصل إلى ٥٠ عاما إلا أنه عند حدوثـــها ستتعرض هذه المناطق جميعها إلى مخاطر فادحة إذا لم تنشأ السدود لحمايتها أو تحويل مجاري السيول إلى أماكن غير معمورة (٢)، وتؤدى الحركة الشديدة للسيول عند تعرض المآذن والمباني الأثرية لها إلى نزح وإذابــة بعــض تكوينات التربة مما يؤدى إلى خلخاتها وقد تؤدى لعدم اتزان المباني الأثرية المقامة فوقها وكذلك عمل ضغوط علسي الأساسات و إضعافها وإذابة الأملاح الموجودة في النربة وصعودها على هيئة محاليل ملحية بالخاصية الشعرية داخل جدر إن المآذن الأثرية مما يؤدي إلى تلفها كما أنه بزيادة المحتوى المائي حول الأساسات تحدث نفس مظاهر التلف التي تم ذكرها عند الحديث عن المياه الأرضية وتأثيرها على المآذن الأثرية .

خامسا: التلف اليكروبيولوجي

يحدث التلف للأحجار في المآذن الأثرية وكذلك في المونات المستخدمة في البناء بشكل كبير بفعل التلف الميكروبيولوجي وخاصة في المآذن المنفصلة أو المستقلة عن المباني الأثرية والمقامة مباشرة على التربة بما فيها من كائنات حية دقيقة مثل البكتريا Bacteria والفطريات Fungi والأشنة Lichens والطحالب algae وتنمو هذه الكائنات الحية الدقيقة عندما تجد درجة الحرارة والرطوبة النسبية والضوء المناسب لها بالإضافة إلى الغذاء المناسب عن طريق التكوينات العضوية الموجودة في مواد البناء خاصة المونات ولذلك فهي تستطيع النمو ومهاجمة الأحجار والمونات المستخدمة في بناء المآذن الأثرية (¹⁾ ويزداد التلف لمواد البناء كلما زادت مساميتها وقدرتها على الاحتفاظ بالماء في هذه المسام (⁰⁾ والتلف الميكروبيولوجي للمآذن الأثرية له مظاهر فيزيائية وكيميائية حيث


⁽١) أحمد عاطف دردير : مرجع سابق ، ١٩٩٤م ، ص١٦٦ .

⁽٢) ماجد لطفى الركايبي ، أحواض الصرف الأساسية في مصر ، تقرير عن السيول التي حدثت في مصر خلال الفترة من ١٩٧٤ حتى ١٩٨٠م ، القاهرة ١٩٩١م ، ص٤ .


⁽٣) أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا : مخاطر السيول في مصر ، مشروع إدارة ومواجهة الكــــوارث ، القـــاهرة ، أغســطس ١٩٩٣ م ، ص٣٧ .

⁽⁴⁾ Ferone, C. And Pansini, M.: Preliminary Study On The Setup Of Mortars Displaying Biocidal Activity In, 9th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Venice, 2000, P.371.

⁽⁵⁾ Caneva, G. Et al: Biology In The Conservation Of Art, Iccrom, 1991, P.8.

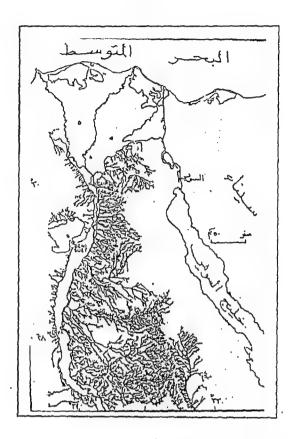

خريطة رقم (٧) توضح إقليم الصحراء الشرقية للسيول (من القاهرة حتى أسيوط) (عن احمد عاطف دردير، ١٩٩٤م)

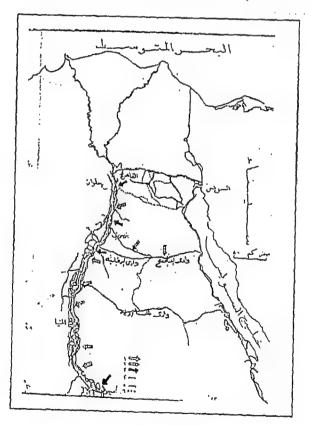

خريطة رقم (٨) توضح المناطق شديدة الخطورة التي يصل بها الجريان السيلي إلى معدلات عالية (عن احمد عاطف دردير، ١٩٩٤م)

تشمل المظاهر الفيزيائية وجود تفتت وتكسير وانفصالات في مواد البناء أما المظاهر الكيميائية قتشمل الإذابة والتحلل لمواد البناء من مونات وأحجار بفعل إنتاج الأحماض العضوية التي تهاجم مسواد البنساء أو المتراكبات Complexes أو الأنزيمات Enzymes أو التبادل الأيوني Ion. Exchange (1) وتعتبر أسطح المآذن الأثريسة التي تعرضت للتلف الميكروبيولوجي ضعيفة في مقاومتها لعوامل التلف الأخرى ويعتمد وجود الكائنات الحية الدقيقة في التربة على محتواها من المواد العضوية والرطوبة وتستطيع الكائنات الحية الدقيقة الانتقال من الأجزاء السيفلي والمداميك الملاصقة للتربة بواسطة المياه الأرضية (1) التي ترتفع بالخاصية الشعرية داخل جدران المآذن الأثريسة وفيما يلي تأثير الأنواع المختلفة من الكائنات الحية الدقيقة على المآذن الأثرية:

Bacteria البكتريا (۱)

تعتبر البكتريا من أكثر الأنواع الميكروبيولوجية وجودا سواء من حيث الأعداد أو الأنواع أو النشاط والبكتريا تتميز بصغر حجمها ولا ترى إلا بالمجهر وتتراوح في أقطارها ما بين ٠,٠ إلى ١ ميكرون وهي كائنات وحيدة الخلية (٦) و تحصل أغلب أجناس البكتريا على غذائها من المواد العضوية للكائنات الميتة وتسمى في هذه الحالة مترممــة أو تعيش متطفلة على النبات أو الإنسان أو الحيوان ومعظمها يعيش عيشة تكافلية حيث تتعاون مع غيرها من الكائنات المناسون على غذائها (٤) ، وتعتبر البكتريا الضوئية التي تمتمد طاقتها من ضوء الشمس ومن عمليــات الأكمـدة واختز ال المواد غير العضوية في الوسط المحيط وكذلك البكتريا ذاتية التغذية التي تستمد طاقتها من اكسدة المحيط وكذلك البكتريا ذاتية التغذية التي تستمد طاقتها من اكسدة المحيط وعندي أضرارا خطيره لمواد البناء المختلفة لأنها تغرز أحماضا بعضها قـوى وبعضها ضعيف (٥) ويمكن تقسيم البكتريا المتلفة لمواد البناء من أحجار ومونات إلى نوعين :-

(أ) البكتريا المؤكسدة للكبريت SulphurOxidizing Bacteria

هى البكتريا التي تعتمد في نموها وتكاثرها على مركبات الفوسفور والكبريت وهذا النوع من البكتريا يستمد طاقتسه من خلال اختزال المركبات الكيميائية غير العضوية المتمثلة في أكسدة واختزال كثسير من المعسادن الكبريتيسة والفوسفورية التي تستغلها في عمليات النمو ومباشرة نشاطها الحيوى $^{(1)}$ حيث ينتج عن هذه التفاعلات أحماض مثل عمض الكبريتيك $_{4}$ $_{4}$ الذي يهاجم الأحجار والمونات وطبقات الملاط المحتوية على معدن الكالسيت ويحولسها الى كبريتات الكالسيوم المائية (معدن الجبس) $_{4}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{6}$ $_{6}$ $_{7}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8$

$$2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$$
$$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$$

⁽¹⁾ Ferone, C. And Pansini, M.: Op. Cit., 2000, P.371.

⁽²⁾ Pitzurra, L. Et al: Microbial Environmental Monitoring Of Stone Culture Heritage, In :9th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Venice, 2000, P.483.

⁽٣) سعد على زكى : ميكروبيولوجيا الأرضى ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٩٨ ص٣٢ .

⁽٤) ج.ف. ولكنسون : مقدمة في علم الميكروبيولوجيا ، ترجمة : نبيل إيراهيم ، المريخ للنشر ، الرياض ، ١٩٨٩م ، ص٢٤.

⁽٥) هزار عمران : المبانى الأثرية ، ترميمها ، صيانتها ، الحفاظ عليها ، القاهرة ، ١٩٩٨م ، ص١٥٢.

⁽⁶⁾ Jones, M.S. Et al: Microbial Environmental Monitoring Of Stone Culture Hertage, In 9th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Venice, 2000, P.473.

ومن أمثلة بكتريا الكبريت (Thiobacilli) والتي تنمو بأعداد كبيرة قد تزيد عن ١٠٠٠٠ خلية لكل جرام من التربة وربما تزيد أكثر من ذلك إذا توافرت لها الظروف الملائمة للنمو والتكاثر خاصة الرطوبة العاليسة والغدذاء وهذا النوع من البكتريا يطلق عليه البكتريا ذات دورة الكبريت حيث تتعامل مع مركبات الكبريت مثل SO_3 , SO_2 , ليتكون حمض الكبريتيك في النهاية والذي يحول معدن الكالسيت (كربونات الكالسيوم) إلى معدن الجبس (كبريتات الكالسيوم المائية) .

(ب) البكتريا ذات دورة النيتروجين

وهى من أنواع البكتريا غير ذاتية التغذية حيث أنها تؤكسد المواد العضوية باستخدام الطاقة الكيميائية الناتجة عسن أكسدة بعض المركبات (١) وتهاجم هذه الأنواع من البكتريا أحجار المآذن الأثرية بفعل الأحماض العضوية وغير العضوية التى تفرزها وتتفاعل هذه البكتريا مع مركبات النيتروجين مثل النشادر «NH ليتكون حمسض النيستريك (HNO » وهناك أنواع أخرى من البكتريا تعرف ببكتريا المواد العضوية والسكرية والتى تنتج أحماضاً عضويسة عن طريق الحصول على احتياجاتها من الطاقة من خلال تفاعلات الأكسدة للمسواد العضويسة وتعطسى أحماضاً عضوية مثل حمض الستريك والأوكساليك واللكتيك وتؤدى هذه الأنواع من الأحماض إلى تكوين أملاح الجبسس (١) على أسطح المآذن الأثرية .

(۱) الفطريات Fungi

الفطريات كاننات حية دقيقة غير ذاتية التغذية وهي أقرب في صفاتها وشكلها العام إلى النبات عنه إلى الحيوان وهي تتبع المملكة النباتية تحت مجموعة النباتات الثالوسية ، وبعض الفطريات تعيش على تحليل البقايا النباتية وبقايا الأجسام الحيوانية وتسمى مترممة أو تعيش متطفلة على محتويات الخلايا الحية نباتية أو حيوانية ويحتاج الفطر إلى الدفء وانسب ظروف لنموه وانتشاره درجة حرارة تتراوح بين ٢٤٥، ٣١م ، أما درجة الرطوبة المناسبة فتكون بين ٥٦٠ – ٨٨٠ ويعتبر وجود الفطريات على أسطح المباني الأثرية مؤشراً على وجود رطوبة مرتفعة ، وتنفذ النفرعات الفطرية PungalHyphae داخل الحجر من خلال الشقوق والشروخ وتسؤدي إلى إحداث التلف (٢) وخطورة هذه الفطريات تكمن في الأحماض العضوية غير العضوية التي تفرزها وكذلك تشوه السلطح الخارجي للجدار الحجرى وكذلك ربما تتمو هذه الفطريات أسفل السطح مما يؤدي في النهاية إلى انفصال الطبقات الخارجية للأحجار وتعرض المآذن الأثرية بفعل إنتاج الفطريات لألوان مختلفة وخاصة اللون الأسود الذي يؤدي إلى طمس الزخلوف النقوش والألوان (١) التي قد تكون موجودة على أسطح المآذن الأثرية .

⁽¹⁾ Weber, H. And Zinsimeister, K.: Conservation Of Natural Stone, Expert Verlag, Germany, 2000, P.51.

⁽²⁾ Torraca, G.: Op. Cit., 1982, P.47.

⁽٣) ر–ف شابمان : المحشرات ، التركيب والوظيفة ، ترجمة د/ محمد لطغي ، الدار العربية للنشر والتوزيع ، ١٩٩٨م ، ص٣٢.

⁽⁴⁾ Altieri, A.: Biological Patinas On The Limestones Of The Loches Romanic Tower, (Touraine, France) In :9th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Venice, 2000, P.433.

Algae بالطمالب (٣)

تهاجم الطحالب أسطح الأحجار وخاصة الأسطح المبتلة أى أنها تتمو في خلال ظروف عائية الرطوبة . وتتميز هذه الكائنات باحتوائها على الكلوروفيل ولذلك فهي كائنات تقوم بعملية التمثيل الضوئي ومنها تحصل على الطاقة الأزمة لها ، وأهم الطحالب التي تنمو على أسطح الأحجار الأثرية في مصر هي الطحالب الخضراء المزرقة Blue Algae (١) حيث تقوم تلك الأنواع بتغيير لمون الحجر وتقوم الطحالب من نوع Halmatana بإفراز أحماض مختلفة خاصة حمض الأوكساليك و اللاكتيك وحمص الاستيك وحمص الكوبونيك وحمص الكبريتيك بالإضافة إلى بعض الأحماض العضوية الضعيفة والتي تتفاعل مع التكوينات المعدنية (١) ، وتسبب التلف للمعادن والصخور ونادراً ما تتوغل الطحالب اسفل أسطح الأحجار التي تتمو فوقها لذلك فإن نشاطها يقتصر على أسطح هذه الأحجار ويعرف التلف الناشئ عن نمو الطحالب في هدذه الحالات بسائتلف السطحي وخاصة في وجود الرطوية الجوية العالية حيث يحدث نمو هذه الطحالب على الأسطح ثقصوب متجاورة وتشوه المظهر الخارجي لتلك السطوح (١) كما أن هذه الطحالب إذا نمت بكميات كبيرة أسفل أسطح مواد البناء فإنها تؤدى إلى تقشر هذه الأسطح التي تتساقط بمرور الزمن (١) وقد ثبت أن الطحالب تحتاج في عمليات النكائر والنمو النموء الذي يمدها بالطاقة اللازمة لتلك العمليات لذلك فإنه قلما تتمو هذه الطحالب بكميات كبيرة فوق أسطح الجورة النائرة الأثرية قرائد النما الداخلية (١) للداخلية (١) للماذن الأثرية .

(ع) الأشنة Lichens

الأشنة كائنات حية دقيقة تنمو على الصخور في شكل مستعمرات يمكن رؤيتها بالعين المجردة ونتكون الأشنة نتيجة اتحاد الفطريات والطحالب وهذه العلاقة التكاملية تعنى أن الأشنة تستطيع مقاومة ظروف الجفاف أو الرطوبة الشديدة حيث تتميز الأشنات بقدرتها على تحمل الجفاف التام لفترة طويلة كما تتحمل البرودة أو الحرارة الشديدتين (١) وتنمو افضل في الجو الرطب، وتنمو الاشنان على الأسطح المبتلة حيث يتأثر نموها بالضوء المباشر ودرجة الحرارة المعتدلة ورطوبة ثابتة وهواء جوى نقى ورياح (١)

تكوين الأشنة

نتركب الأشنة من منظومة من الخيوط الفطرية والتى تعرف بالميسليوم والفطريات التى تكون الأشدنة مدن ندوع الفطريات البازيدية والنوع الشائع منها الفطريات الزقية ، والطحالب من نوع الطحالب الخضدراء أو الطحالب الخضراء المزرقة ، ومن أشهر الطحالب التكوينة للاشنة طحلب النوستوك ، وينتقل الفطر مع هبوب رياح شديدة والتى تصطحب معها الطحالب إلى أماكن جديدة حيث يندمجا معاً مكونا الأشنة (^) وتلعب الأشنة دوراً هاماً في تلف

⁽¹⁾ Feilden, M.B.: Op. Cit., 1982, P.138.

⁽٢) ر.ف. شايمان : مرجع سابق ، ١٩٨٨م ، ص ٢٨٠

⁽³⁾ Veloccia, M.L.: Conservation Problems Of Mosaic In Situ, In Mosaics No. 1,1977, P.44.

⁽⁴⁾ Richardson, B.A.: Defects And Deterioration In Buildings, E.F.N. Spon, London 1990, P.122.

⁽٥) ر.ف. شابمان : مرجع سأبق ، ١٩٩٨م ، ص٣٩ .

⁽٦) كير . أستورك : الاستنات ، ترجمة د/ عبد العزيز جاد ، الرياض ، ١٩٩٨م ، ص٦٢ .

⁽⁷⁾ Torraca, G.: Op. Cit., 1982, P.P. 48-49.

⁽٨) كير - استورك: مرجع سابق ، ١٩٩٨م ، ص ٦٨ .

مواد البناء المختلفة والتي تحتوى على نسبة عالية من الرطوبة حيث تنتج عن الأشنة أحماض عضوية مثل حمص الأوكساليك وحمض الجلوكونيك وكذلك حمض الطرطريك حيث تسبب هذه الأحماض التشهوه والتفته المعدني للأحجار الكربوناتية مما يتسبب في انفصال أجزاء منها بمرور الوقت حيث تعمل الأشنة على حجز الماء طويلاً في المحجر الذي تنمو عليه مما يؤدي إلى تلف الحجر وكذلك تعمل على امتصاص غازات التلوث الجوى مما يؤدي في النهاية إلى حدوث مظاهر التلف (۱) ، الفيزيوكيميائية للأحجار وتتسبب في نحر انحجر وبعض أنواع الأشنة تتمه على السطح على هيئة طبقات بيضاء اللون يمكن أن نتسرب إلى عدة مليمترات تحت مواد البنساء حيث نحدث أضرار خطيرة (۲) بهذه المواد وذلك بسبب الأحماض العضوية التي تفرزها هذه الأشنة وإذا كان التلف الناتج عسن هجوم الأشنة يتم في صورة بطيئة إلا أن بعض أنواع الأشنة تشوه السطح وقد تكون الأشنة طبقات أخسري غير البيضاء حيث تكون طبقات إسفنجية ذات لون رمادي وهذه الطبقات تتميز بقدرتها على أمتصاص الرطوبة من الجو أو المياه التي تسربت داخل الأحجار من باطن التربة .(٦) وتؤثر كذلك الكائنات الحية الدقيقة في العناصر الخشبية في حالة وجودها في المآذن حيث تؤدي إلى تحللها وتضعف من تماسكها وخواصها الميكانيكية بمسا تفرزه مسن أحماض متلفة كما تؤدي أيضاً إلى تغير ألوانها وتضعف من تماسكها وخواصها الميكانيكية بمسا تفرزه مسن أحماض متلفة كما تؤدي أيضاً إلى تغير ألوانها وتشويهها .

سادساً: التلف البشري Man – Made Deterioration

يمثل العامل البشرى العديد من مظاهر التلف للمآذن الأثرية ومن مظاهر التلف البشرى بالمأذن الأثرية ما يلى:-

(١) الأخطاء التصميمية والإنشائية في عمليات بناء المآذن الأثرية

يعود تصميم المآذن بطرزها المختلفة سواء طراز المبخرة أو الطراز المملوكي ذو الجوسق المحمول على ثمانيسة أعمدة أو الطراز العثماني المسلوب المعروف بطراز القلم الرصاص (ذو القمة المدببة) إلى العامل البشرى ونظوا للارتفاعات الشاهقة للمآذن الأثرية وأقطارها المسلوبة فيجب أن تكون المئذنة متزنة إنشائيا ورأسسية تماماً قسدر الإمكان ولا يوجد بها أي ميول عند بنائها وقد نجح المعمار المسلم في عمل ذلك ولكن في بعض الحسالات كانت توجد بعض الأخطاء التي لا ينطبق فيها مركز تقل أحد المستويات في المئذنة على المستوى الموجود أسفله أو وجود ميول بشكل طفيف في المئذنة نظراً لارتفاعها الكبير وصغر أقطارها أو قد لايتحرى المعماري الدقسة في اختيار الأعمدة التي تستطيع الصمود لفترة طويلة لحمل جوسق المئذنة وذلك في المآذن المملوكية الطراز أو عدم مراعاه اختيار الأقطار المناسبة للأعمدة والتي تجعلها تقاوم الأحمال الميكانيكية والضغوط الواقعة عليها .

مما يؤدى إلى انهيار الجزء الخاص بالجوسق بعد انهيار وسقوط الأعمدة الحاملة له ونجد هذا المظهر التلف فسى العديد من المآذن مثل مئذنة قانيباى الجركسى بمنطقة السيدة عائشة صورة رقم (١٦) ومئذنة يشبك من مهدى (موضوع الجانب التطبيقي للرسالة) صورة رقم (٢٨) ومئذنة جامع خايربك صورة رقم (٧) وغيرها حيث تساهم هذه الأخطاء إلى جانب تلف وتداعيات التربة وما ينتج عنها من هبوط غير منتظم إلى جانب الحركة

⁽٢) هزار عمران ، جورج دبورة : الْمباني الأثرية ، ترميمها ، صيانتها والحفاظ عليها ، القاهرة ، ١٩٩٨م، ص١١٩ .

⁽٣) عصام محمد سيد : مرجع سابق ، ١٩٩٩م ، ص١٢٦٠ .

الديناميكية المفاجئة الناشئة عن حدوث الزلازل في فقدان قمم المآذن حيث لم تسلم كذلك المآذن ذات القمة العثمانيــة من الانهيار ومثال ذلك مئذنة مسجد مغلباي طاز صورة رقم (١٩) ومئذنة مسجد أحمد المهمندار صورة رقم (٢٤)

(٢) الترميم الخاطئ

ينتج عن أعمال الترميم في بعض الأحيان تلف المآذن الأثرية وذلك عندما يكون ترميماً خاطئاً ومن ذلك استخدام مونة الأسمنت أو الجبس في ترميم المآذن لما ينتج عنها من أملاح تنتقل إلى الجدران ثم تتبلور في أماكن مختلف حيث يسبب تبلورها حدوث ضغوط موضعية وإجهادات تؤدى إلى تفكك تكوينات الأحجار ومواد البنساء وتآكلها ومثال ذلك مئذنة مسجد أيدمر البهلوان بمنطقة الحسين حيث تشير محاضر وتقارير لجنة حفظ الآثار العربية (١) أنه أثناء إجراء عملية ترميم لمسجد أيدمر البهلوان وجنت أحجار متآكلة بشكل كبير في قاعدة المئذنة فتم إجراء عملية ترميم لمسجد أيدمر الجيري المنحوت بمونة الجبس صورة رقم (١٣) ومن أمثلة التلف الحدادث بمعلى استخدام مونة الجبس هو فقدانه لماء تبلوره وتحوله إلى معدن الانهيدرايت (كبريتات الكالسيوم $Caso_4$) بفعل استخدام مونة الجبس هو فقدانه لماء تبلوره وتحوله إلى معدن الانهيدرايت (كبريتات الكالسيوم $Caso_4$) الأملاح ومنها ملح كبريتات الصوديوم $Caso_4$ وسيليكات الصوديوم $Caso_3$ الأملاح ومنها ملح كبريتات الصوديوم $Caso_4$ وسيليكات الصوديوم $Caso_4$

(٣) حركة النقل والمواصلات

تعتبر مدينة القاهرة من المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة ولذلك توجد وسائل النقصل والمواصلات بأنواعها المختلفة وبأعداد كبيرة مما يؤدى إلى تلوث الهواء بعوادم السيارات وما تنتجه من مواد هيدروكروبونية وغسازات ملوثة مثل أول أكسيد الكربون CO وغازات النيتروجين No_x (⁷⁾ ويؤدى ذلك في وجسود الرطوية بمصادرها المختلفة والرياح إلى تلف شديد للمآذن الأثرية كما لا توجد بالمناطق التي تحتوى على المآذن الأثرية شبكة طسرق تستطيع استيعاب حجم ونوع ووزن وسرعة السيارات ووسائل النقل المختلفة وبالإضافة لزيادة معسدلات التلوث الناشئة عن عوادم السيارات (¹⁾ والحالة السيئة للكثير من هذه السيارات نجد ازدياد مقدار الذبذبسات والاهستزازات النقيلة مما يؤثر بالسلب على التربة الحاملة للمآذن وفي حالة اختلال التربية بفعل ذوبان بعض تكويناتها وانتقاش البعض (مثل معدن المونتمورالونيت) بتأثير ارتفاع مناسيب المياه الأرضيسة وقي وجود هذه الاهتزازات قد تحدث تأثيرات بالغة السوء للمآذن الأثرية التي تكون قد تعرضت لنقادم مواد بناءها وتلفها بفعل عوامل التلف المختلفة وتوضح صورة رقم (١١) مئذنة الغورى بعرب البسار وهي واقعة على شسارع عن حركة نقل ومواصلات كثيفة ويظهر تأثرهما بعودام السيارات والنبنبات والاهتزازات الناتجسة عن حركتها ويضاف أيضاً لذلك وجود تلوث بصرى بفعل عدم تجانس أشكال السيارات وأحجامها وإعدادها الكبيرة والاز بحام الناتج عنها مع طبيعة الأماكن الأثرية ومواقع المآذن الأثرية.

⁽١) محاضر وتقارير لجنة حفظ الآثار العربية لسنتي ١٨٨٩م ، ١٨٨٨م ، رقم (٥) ص ٢١.

⁽²⁾ Honeyborn, D.: Weathering And Decay Masonary In: Conservation Of Building And Decorative Stone, Vol.2, London, 1990, P.153.

⁽٣) منظمة العواصم والمدن الإسلامية ومركز إحياء تراث المعماري الإسلامية : أسس التصميم المعماري والتخطيط الحضري فسي العصور الإسلامية المختلفة ، ١٩٩٠م ، ص٥٣٢ .

⁽٤) منظمة العواصم والمدن الإسلامية ، الموجع السابق ، ١٩٩٠م ، ص٥٢٧ -

(٤) الأعداد الكبيرة للسائمين والزائرين

تتعرض المآذن الأثرية إلى التلف بفعل الزيارات الدورية للأعداد الكبيرة من المائحين وخاصة مع طبيعة المسأذن الضيقة من الداخل حيث تزداد نسبة الرطوبة الناتجة من تنفس السائحين أو الزائرين ولا تتسرب هذه النسبة الزائدة من الرطوبة النسبية إلى الخارج بسهولة بفعل ضيق المآذن الأثرية من الداخل وارتفاعاتها الكبيرة وعدم وجود تهوية كافية بداخلة لتغيير الهواء الموجود وبذلك قد يحدث تكثف لهذه النسبة من الرطوبة إذا انخفضست درجة حسرارة الجدران الداخلية إلى اقل من نقطة الندى Dew Point وقد يحدث هذا في الصباح الباكر حيث تتشربها الجسدران وقد تسبب ذوبان الأملاح الموجودة أو ذوبان الغازات والعوالق الصلبة المترسبة على الأسطح الداخلية مما يسؤدى إلى تلف وتأكل هذه الأسطح وكلما زادت نسبة الوجود البشرى المتمثل في أعداد السائحين والزائرين داخل المسأذن الأثرية كلما زادت الخطورة حيث ينتج الشخص الذي يتنفس داخل الأثر حوالي ٥٠ جرام من بخار المساء خسلال ساعة واحدة (۱)

(٥) التعديات والاشغالات للمآذن الأثرية وعدم صيانتها دورياً

من ضمن عوامل تزايد معدلات تدهور المبائى الأثرية ومن أهم عناصرها المآذن الأثرية هو حدة مشكلة الإسكان بوجه عام فى مصر وبوجه خاص فى مدينة القاهرة حيث ينتج عن هذه المشكلة تعدى الناس على الآثـار القائمة للسكن فيها كما هو الحال فى العديد من المبائى الأثرية ، حتى أن الآثار الموجود فى مناطق المدافن والجبانات مثل صحراء المماليك ومنطقة الإمام الشافعى والإمام الليث وغيرها لم تسلم من التعديات والاشغالات ومثال ذلك المئذنة موضوع الدراسة التطبيقية بالرسالة وهى مئذنة يشبك من مهدى وهى مئذنة مستقلة ومنفصلة عن مسجد الإمام الليث نظراً لعدم وجود حرم حولها فقد تم إلقاء القمامة والمهملات ومخلفات البناء حولها مما أدى إلى حجب جزء كبــير من قاعدتها بالإضافة إلى أن حرق القمامة بجوار المئذنة أدى إلى وجود طبقات كثيفة من السناج على الأسطح الخارجية لها خاصة فى الممر المتبى الموجود أسفلها ومنطقة القاعدة المربعة المئذنة كمــا يتضبح مــن صــورة ولم يقتصر الأمر من حيث التعديات على الإقامة داخل المبانى الأثرية ولكن أمتد التعدى لكى يشمل هدم وإضافات ولم يقتصر الأمر من حيث التعديات على الإقامة داخل المبانى الأثرية ولكن أمتد التعدى لكى يشمل هدم وإضافات داخلية وتقسيم داخلية وتقسيم داخلي للأثر لكى يتناسب مع المتطبات المعيشية السكان بالإضافة إلى الاشتغالات للمبــانى الأثريــة والمتمثلة فى الأنشطة التجارية وممارستها داخلها وكذلك الحرف الصناعية والورش الحرفية حيث يقوم المســتنلون لهذه الأماكن بإجراء التغييرات والتعديلات التى تتناسب مع مصالحهم الخاصة بغض النظر عما يحدثون من أضرار لهذه الأماكن بإجراء التغييرات والتعديلات التى تتناسب مع مصالحهم الخاصة بغض النظر عما يحدثون من أضرار الهذن الأثرية التي يشغلونها أو التي تقع فى الجوار سواء كانت أضرار أمادية أو معنوية . (*)

⁽¹⁾ Honey Born, D.: Effects Of Large Numbers Of Visitors On Historic Buildings In: Conservation Of Building And Decorative Stone, London, 1990, P. 232.

الفصل الرابع دراسة طرق علاج وترميم وصيانة المآذن الأثرية

تتناول عمليات علاج وصيانة المآذن الأثرية العديد من العمليات حيث تجرى فى البداية الدراسة التاريخية والتسجيل الأثرى وتسجيل الوضع الراهن والرصد المساحى وتحديد مدى رأسية وإتزان المآذن الأثرية والفحوص والتحساليل لمواد بناء المآذن الأثرية وكذلك الدراسات الخاصة بالتربة والاساسات إلى جانب التحليل الانشائى للمأذن باسستخدام النماذج الرقمية للحساب الآلى وذلك لوضع خطة العلاج والترميم والصيانة للمآذن الأثرية وذلك كالتالى :

أولاً: الدراسات الأولية التي تسبق عمليات العلاج والترميم والصيانة للمآذن الأثرية

ا الدراسة التاريخية الأثرية:

الهدف من هذه الدراسة تحديد الظروف التاريخية التي بني فيها الأثر وتشمل تاريخ البناء وأسم المنشئ (1) والوظيفة الأصلية للمبنى ومراحل تنفيذه ومواد البناء الأصلية والعوامل المؤثرة على طرازه المعماري (٢) كما تتناول البيئسة العمر انية المحيطة بالأثر والإضافات والتغيرات التي طرأت على الأثر (٢) والتعرف على مكان الإنشاء ودراسة وتجميع التتابعات الزمنية لكافة الإحداث التي تركت تأثيراً على المبنى (1) مع بيان الإضافات أو التعديسلات التي طرأت على الأثر وسموق يتم توضيح هذه الدراسة بالرسومات والصور كلما أمكن ذلك(٥).

٢ ـ الأعمال السابقة

يتم حصر جميع الأعمال السابقة التي أجريت للمآذن الأثرية من تسجيل فوتوغرافي يوضح الوضع والشكل الأصلى لهذه المآذن والبيئة المحيطة بها والرفع المعماري لأهمية ذلك لمقارنته بالوضع الراهن لهذه المآذن الأثرية وتجميع الدراسات التي قد تكون أجريت على التربة ووصف التتابع الطبقي لها وكذلك استكشاف الأساسات والرصد المساحي لتحديد مدى ثبات وإتزان المآذن أو وجود هبوط أو ميل بها للاستعانة بذلك في إجراء التحليل الانشائي لها إلى جانب ذلك يتم تجميع كافة البيانات الخاصة عن أي أعمال ترميم أجريت في الفترات السابقة للمساذن الأثرية لأهمية ذلك أيضاً في إعداد مشروعات علاج وترميم وصيانة هذه المآذن.

٣ ــ التسجيل والتوثيق الأثرى للوضع الراهن للمآذن الأثرية

يتم فى هذه المرحلة التسجيل والتوثيق الاثرى للمئذنة حيث يتم عمل وصف أثرى ومعمارى للمآذن بكافة تفاصيلها المعمارية والعمرانية والإنشائية ويتم دراسة ذلك المعمارية والعمرانية والإنشائية ويتم دراسة ذلك

⁽١) طارق المرى : استخدام الحاسب الآلى في إعداد وتسجيل مشروعات الأثار ، ندوة طرق حماية وترميم المنشسآت ذات الطسر از المعماري الإسلامي ، معهد التدريب الفني والمهني ، المقاولون العرب ، فبراير ١٩٩٣م .

 ⁽۲) على غالب: مراحل إعداد مشروعات ترميم الأثار المعمارية ، ندوة تحليل وتقويم المبانى القديمة والأثرية وطـــرق ترميمـــها ،
 معهد التدريب الفنى والمهنى ، المقاولون العرب ، فبراير ۲۰۰۰م ، ص ٤ .

 ⁽٣) طارق المرى : منهجية إعداد مشروعات النرميم ، ندوة صيانة وترميم المنشآت الأثرية معهد التدريب الفنى والمهنى ،
 المقاولون العرب ، فبراير ١٩٩٨م ، ص٢ .

⁽٤) صالح لمعى مصطفى : أسلوب إعداد مشروعات ترميم الأثار ، ندوة طرق حماية وترميم المنشـــــآت ذات الـــتراث المعمــــارى الإسلامى ، معهد التدريب الفنى والمهنى ، المقاولون العرب ، فبراير ١٩٩٣م ، ص١.

⁽٥) على غالب : دليل مراحل إعداد مشروعات ترميم الآثار المعمارية ، المجلس الأعلى للأثار، ١٩٩١م.

 ⁽۲) على غالب مراحل إعداد مشروعات ترميم الآثار المعمارية ، ندوة تحليل وتقويم المبانى القديمة والأثريسة وطرق ترميمها ،
 معهد المتدريب الفنى والمهنى ، المقاولون العرب ، فبراير ، ۲۰۰۰م ص٦.

عن طريق الرفع التصويرى (التصوير الفوتوغرافي) ويهدف إلى عمل تسجيل بالصور الفوتوغرافية لجميع عناصر المبنى الأثرى (المئذنة).(١)

الرفع والتسجيل المعماري للمآذن الأثرية

الغرض الأساسي من الرفع المعمارى للوضع الراهن للأثر هو تسجيل حالة كافة عناصر المآذن وتحديد الأصرار التى قد توجد في مكوناتها ويتم ذلك على رسومات رفع تفصيلية كاملة البيانات والقياسات وتشمل المساقط الأفقية والمساقط الرأسية (الواجهات) والقطاعات الراسية والتفاصيل المعمارية (ويستخدم في الرفع والتسجيل المعماري للمباني الأثرية أدوات القياس المتر والقامة والتيودوليت في تحديد الأبعاد ثم وضعها على شفافات تمهيدا للوصورة اللهائية لها على هيئة لوحات .

استخدام الحاسب الآلي في تسجيل ورفع المباني الأثرية

فى هذه الطريقة يتم التسجيل باستخدام جهاز التيودوليت أو جهاز المحطــة المتكاملــة Total Station وذلك برصد نقاط المبنى وتحديدها حسابيا وإدخال هذه القراءات على الحاسب الآلى على برامج (CAD) ونلاحــظ أنه عند إدخال البيانات للمبنى تكون فى صورة ثلاثية الأبعاد (3Dimension) والتى تعطى صورة متكاملـــة مجسمة للمبنى ، ويجب أن نذكر أن عملية التصوير الفوتوغرافي مهمة جداً إذ بواسطتها يتم إدخال بعض الزخارف والأشكال المعقدة عن طريق اللوحات الرقمية Digitizer أو عن طريق الماسحات الضوئية Scanners والتي تسهل عملية إدخال الرسومات للحاسب . (٢)

الرفع المساحي للمآذن

ويهدف إلى توضيح علاقة الأثر بالوسط المحيط به من طرق ومرافق عامة ومباني (أ) حيث يتم تحديث الخرائسط القديمة المتاحة بالوضع الراهن وعمل الرفع المساحي اللازم لاستكمال كافة البيانات المساحية الناقصة اتحديد حدود الجوار وحدود منطقة الدراسة ويتم إجراء الرفع المساحي الدقيق للمبنى بواسطة أجهزة المحطات المتكاملة الجوار وحدود منطقة الدراسة ويتم إجراء الرفع المساحي الأخرى ويتم إدخال كافة البيانات الحسابية على الحاسب الأخرى ويتم إدخال كافة البيانات الحسابية على الحاسب الآلي وتوقيعها في الاتجاهات (X,Y,Z) على برامج CAD وذلك منسبا لاتجاه الشمال ولمنسوب سطح البحر (٥)

٤ ــ الرصد المساحي وتحديد مدى رأسية واتزان المآذن الاثرية

المقصود بالرصد المساحي هو معرفة إذا ما كانت المئذنة مائلة أو متزنة في الوضع الراسي وتحديد اتجاه وزاويــة الميل إن وجد وهناك عدة طرق تستخدم لذلك منها :-

⁽١) على غالب ومعاذ عبد الله : دليل إعداد مشروعات صيانة وترميم الآثار ، هيئة الآثار المصرية ، ١٩٩١

⁽٢) على غالب : مرجع سابق ، فبراير ، ٢٠٠٠ م ، ص ٥، ٦

⁽٣) طارق المرى : مرجع سابق ، ١٩٩٣ م

⁽٤) على غالب ومعاذ عبد الله : مرجع سابق ، ١٩٩١ م

⁽٥) طارق المرى : صيانة وترميم المنشآت الأثرية ، طرق إعداد مشروعات النرميم ، معهد التدريب الفنسى والمسهني ،المقساولون العرب، فبراير ، ١٩٩٨م . .

١- الاستنتاج البصري

وهى طريقة تقريبية وتعتمد على رؤية المنشأ من جميع الانجاهات والنظر بدقة على أحرف المبنى لملاحظة استقامة الحرف من بدايته (الأرض) حتى نهايته (أعلى مستوى رؤية يمكن ملاحظته) وهذا في حالة المآذن ذات الميل الشديد و الملفت و لا يتوقف عليها أى حسابات وتكون فقط بشكل مؤقت لمعرفة حالة المنشأ واقتراح طريقة حساب الميل ودراسة الحركة إن وجدت .

٣-استخدام ميزان الخيط "خيط الشاغول "

وهذه الطريقة تتم بإسقاط ميزان الخيط إسقاط حر دون أن يؤثر عليه أى عوائق " بروز حوائه مثلا " ويكون الاسقاط من أعلى إلى أسفل ويكون من أعلى مستوى يمكن الوصول إليه عند حرف المئذنة وتكون الزاويسة بين الخيط وحرف المنشأ هى زاوية الميل وتكون المسافة الأفقية (x) بين حرف المنشأ والخيط هى قيمة التغيير في الميل بالنسبة للمسافة الرأسية (y) ويمكن حساب زاوية الميل بواسطة المعادلة الآتية

$$Tan\theta = \frac{X}{Y}$$

حيث زاوية الميل θ مجهول.

المسافة الأفقية X معلومة.

المسافة الرأسية Y معلومة.

(٣) استخدام الأجعزة المساحية

أ – استخدام جماز التيودوليت

- تعتمد هذه الطريقة على انطباق المحور الرأسى الخاص بالعدسة الشيئية لتلسكوب جهاز التيودوليت (١) وحـرف و الجهة المئذنة ، فإذا أنطبق المحور الرأسى مع حرف المئذنة فهذا يعنى عدم وجود ميـل وفـى حالـة عـدم الانطباق فهذا يدل على وجود ميل في حرف المنشأ وهذا الميل له زاوية واتجاه يمكـن معرفتهما بواسـطة المعادلة السابقة وهي $\frac{X}{V} = Tan\theta$ وهذه الطريقة تعتبر أدق من السابقة (١).

وتستخدم الطريقة الثانية والثالثة "طريقة خيط الشاغول وطريقة جهاز التيودوليت" لمراقبة المئذنة ومعرفة مقدار التغير في الميل ويعتمد ذلك على قياس المسافة الأفقية (X) وهي المسافة بين حرف المئذنة والاتجاه الرأسي.

ب – استخدام جماز معطة الرصد المتكاملة Total Station في رصد ميل المآذن الأثرية والشروذ.

تعتبر هذه الطريقة أدق وأحدث الطرق التى تستخدم فى رصد الميول والشروخ فى المآذن الأثرية حيث أن جهاز محطة الرصد المتكاملة Total Station له إمكانيات عالية ونتائج دقيقة للأرصاد والتوجيه ويعطى نتائج مباشرة لإحداثيات النقط المرصودة وتتلخص هذه الطريقة فيما يلى :-

⁽١) محمد رشاد الدين مصطفى : المساحة الطبوغرافية والجيوديسية ، دار الراتب الجامعية ، ١٩٨٤م ، ص٣٧ .

⁽٢) محمد رشاد الدين مصطفى: : المرجع نفسه ، ١٩٨٤م ، ص٣٨.

- يتم وضع علامات ثابتة "عواكس ورقية" على المنشأ في الأماكن المحددة "حرف المئذنة شرخ بالمئذنة مثلاً " ثم يتم رصدها من نقطة ثابتة " مسمار صلب مثبت في الأرض- قضيب من الحديد" يكون معلوم الإحداثيات و لا يمكن تغييره أو احتلال نقطة غيرها لتكون
- فى كل مرة يتم احتلال هذه الأرصاد كلها منسوبة لهذه النقطة .النقطة بالجهاز ويتم رصد العلامات بـــترتيب ثابت فتحصل على إحداثيات كل علامة وبعد انتهاء رصد العلامات يتم تسجيل الإحداثيات فى جدول يحدد بـــه تاريخ الرصد .
- ثم يتم الرصد مرة ثانية في تاريخ تالى من نفس النقطة الثابتة ويتم تسجيل إحداثيات العلامات في نفس الجدول السابق وبنفس الترتيب وذلك لحساب الفروق بين إحداثيات كل علامة على حدة .
 - وعن طريق هذه الفروق يمكن معرفة التغير الذي يحدث للمنشأ وانجاهه

حيث لكل علاقة نحصل على $(\Delta X, \Delta Y, \Delta Z)$ وتكون هذه الفروق ناتج رصدتين متتاليتين

X = التغیر فی الاتجاه X

Y = التغير في الاتجاه Y

 ΔZ = حدويث هبوط في المئذنة .

٥ـ الفحوص والتحاليل لمواد بناء المآذن الأثرية

يتم إجراء الفحوص والتحاليل لدراسة مواد بناء المآذن الأثرية من أحجار وطوب محروق (آجر) وأخشاب ومونات وذلك باستخدام الطريق التالية:

X-Ray Diffraction التحليل بواسطة حيود الأشعة السينية (١)

تعتمد هذه الطريقة على انه عند تعرض المادة الصلبة المتبلورة لحزمة أحادية الموجة Monochromatic Wave من الأشعة السينية فإن المسطحات الذرية لهذه المادة تتسبب في حيود هذه الأشعة الساقطة عن مسارها الأصلى طبقاً لقانون براج Bragg's Law

$$n\lambda = 2d_{hkl} \cdot Sin\theta$$

 $\lambda = \Delta$ عبث $\lambda = \Delta$ عبين المستخدمة

 θ = ζ | θ |

dhkl = المسافة العمودية بين المسطحات الذرية المتوازية

n = عدد صحیح (۳،۲،۱)...)

وبمعرفة شدة الانعكاسات Intensity وزاويا الانعكاس "20" من نمط حيود الأشعة السينية يمكن تحديد المسافات البينية للمسطحات الذرية (d) والذى يكون مميزاً للمادة المتبلورة التي يتم فحصها ويسمى بصمة المدادة Finger Print Of Material وبالرجوع إلى الجداول القياسية وكروت الأشعة السينية ASTM Cards يمكسن التعرف على المادة أو المواد المكونة للعينة (1).

⁽١) عبد الفتاح أحمد الشاذلي : فيزياء الجوامد ، الجزء الأول ، الدار العربية للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، ٢٠٠٣م ، ص٧٠.

X-Ray Fluorescence التحليل بواسطة تتفلور الأشعة السينية (٢)

تستخدم هذه الطريقة في التحليل الكمى والنصف كمى الدقيق للعناصر المكونة لمواد بناء المآذن الأثريـــة وكذلــك التعرف على العناصر المكونة للأملاح المسببة لتلف هذه المآذن .

الأساس العلمى للتحليل بهذه الطريقة

تعتمد هذه الطريقة على إثارة الذرات المكونة للعناصر فتبعث أشعة خاصة أو مميزة لذرة العنصر حيث يتميز كل عنصر بطول موجى خاص به يميزه عن غيره من العناصر وتستخدم هذه الطريقة بدون التقيد بشكل أو حالة الملاة نفسها والقانون المستخدم في هذه الطريقة هو قانون براج ونستطيع التعرف على كل عنصر من عنساصر العينسة وذلك بمعرفة الطول الموجى له (λ) وذلك عن طريق التعويض في قانون بسراج بدلالسة (d_{hkl}) لبلسورة التحليل المعلومة الطول الموجى وكذلك زاوية الانعكاس للأشعة $(20)^{(1)}$

(٣) القمص بواسطة الميكروسكوب الضوئي Optical Microscope

يمكن بهذه الطريقة أخذ عينات من الأخشاب المستخدمة في المآذن الأثرية وذلك بعمل قطاعات ميكروسكوبية طولية وعرضية في صورة شرائح تلائم أسلوب الفحص والدراسة حيث يمكن بذلك التعرف على وعيات الأخشاب المستخدمة في شرفات المآذن الاثرية وكذلك الأخشاب المستخدمة في القمم المدببة للمآذن العثمانية.

(غ) الفحص بواسطة الميكروسوب المستقطب Polarizing Microscope

يستخدم الميكروسكوب المستقطب Polarizing Microscope في دراسة القطاعات الرقيقة قصد المستقطب المعدنية ونسيجها الدقيق من حيث الشكل وأحجام الحبيبات وعلاقتها بالحبيبات الأخرى وملاحظة التغيرات في الخواص الضوئية للمعادن مثل تحول المعادن إلى معادن أخرى وكذلك التغيرات في الخواص الميكانيكية والتلف الميكانيكي للحبيبات المعدنية والتي تنتج من تأثير الأحمال الواقعة عليها وملاحظة وجود الأملاح ومدى تأثيرها على الصخور والمعادن (٢)

(٥) الفحص بـ واسطة الميكر وسكوب الإلكتروني الماسم

Scanning Electron Microscope [SEM]

يعتبر الميكروسكوب الإلكتروني الماسح [SEM] من الطرق الحديثة المستخدمة لفحص وتوضيح التفاصيل الدقيقـــة للأسطح الحجرية للمآذن الأثرية حيث يقوم بعملية تكبير تصل إلى مائة ألف مرة وأكثر وبذلك يتيـــح انـــا دراســـة واضحة مكبرة حيث تبدو وكأنها مجسمة في الأبعاد الثلاثة مما يساعد على تحديد الحبيبات المجهرية الدقيقـــة جــدأ

Helmi, F.M.: Methodologies And Scientific Investigation Techniques For Study Treatment And Conservation Of Stone Monuments, In: Stone Material In Monuments, Diagnosis And Conservation, Second Course, Crete, 1993, P.135.

⁽²⁾ Helmi, F.M.: Op. Cit., 1993, P.134.

والتعرف على مكوناتها وأشكالها وكذلك يمكن الاستعانة به في تقييم مواد التقوية المستخدمة لمواد البناء من حيست كفاءتها في عمليات التقوية (١).

(٦) التحليل بواسطة الاهتصاص الذري Atomic Absorption

تعتبر طريقة الامتصاص الذرى Atomic Absorption من أدق طرق التحليل وأكثرها حساسية وهى تفيد في التعرف على العناصر المكونة للمادة سواء كانت متبلورة أو غير متبلورة (٢) وكذلك إجراء تحليل كمى دقيق حيث مكن تحليل أكثر من ٣٠ عنصر بالعينة وتقدير نسبها أو درجة تركيزها في المادة حتى جزء من المليون (٢).

(٧) التحليل بواسطة الأشعة تحت الحمراء Infra Red

يمكن بواسطتها التعرف على المركبات العضوية الموجودة في الطوب المحروق (الآجر) وكذلك إجــراء التحــاليل للأخشاب المستخدمة في بعض المآذن الأثرية سواء في شرفاتها أو قممها للتعرف على مكوناتها. (1)

ومن الممكن توظيف طرق الفحص والتحليل السابقة واستخدامها للتعرف على مكونات مواد بناء المسآذن الأثريسة وكذلك دراسة عوامل التلف المؤثرة عليها مثل التعرف على مكونات الأملاح الموجسودة وكذلك دراسة المياه الأرضية .

وبالإضافة لطرق الفحص والتحليل السابقة يتم قياس الخواص الفيزيائية لمواد بناء المآذن الأثرية مثل الكثافة الكلية وبالإضافة لطرق الفحص والتحليل السابقة يتم قياس الخواص الماء Water Absorption وغيرها وكذلك قياس الخواص الميكانيكية مثل قياس قوة تحمل الضغط والشد وتعيين هذه الخواص ذو أهمية كبيرة للتعرف على حالتها واستخدام النتائج أيضا والاستعانة بها خلال الدراسة الإنشائية .

٦ ـ دراسات التربة والأساسات

يتم إجراء العديد من الدراسات على التربة والاساسات الحاملة للمآذن الأثرية ومنها:

- عمل حفر استكشافية للكشف عن الاساسات لتحديد شكل ونوع وأساليب التأسيس الذي أقيمت عليه المئذنة.
- عمل الجسات في التربة باستخدام الأوجر أو القاسون اليدوى أو باستخدام آلات الميكانيكية للحصول على أعماق أكبر وذلك لتحديد نوع وتتابع طبقات التربة .
- يتم تركيب بيزومترات بجوار الجسات لقياس مناسيب المياه الأرضية في موقع الأثر ورصد التغير في هذه المناسب خلال الفترات المختلفة .

ويتم كذلك قياس ما يلى لعينات التربة:

- إيجاد التدرج الحبيبي للتربة - تعيين حدود للقوام للتربة وتشمل

- تعين حد السيولة - تعيين حد السيولة - تعيين حد الانكماش

⁽¹⁾ Fatma, M. Helmi: The Role Of Recent Techniques And Materials In Restoration And Conservation Of Monuments, Training Institute, Arab Cont. CO., 1998.P.8.

⁽²⁾ Helmi, F.M.: OP. Cit., 1993, P.136.

⁽³⁾ Fatma, M. Helmi :OP. Cit., 1998, P.5.

⁽⁴⁾ Helmi, F.M.: Op. Cit., 1993, P.137.

ثم يتم إجراء تحليل كيميائى للمياه الأرضية لتحديد مكوناتها من أيونات الأملاح ويتم إجراء هذه الدراسات للتربــة والأساسات للمعرفة مدى حاجة الأساسات إلى التقوية أو التدعيم فى حالة ضعفها وكذلك معالجة التربة فى حالة تلفها حتى لا تتعرض المآذن الأثرية المقامة فوقها لخطر الانهيار .

٧ ــ التطيل الإنشائي للمآذن الأثرية باستخدام النماذج الرقمية للحساب الآلي

يعتبر التحليل الإنشائى من العلوم الهندسية والذى نستطيع بواسطته دراسة إتزان المنشآت الثابتة تحت حالات مختلفة من تأثير الأحمال من خلال صياغة معادلات الاتزان لها ثم حل هذه المعادلات تحت تأثير الأحمال المختلف ت شم تفسير النتائج لمعرفة مدى اتزان هذه المنشآت^(۱)

وقد تطورت عملية التحليل الإنشائي وأصبحت تجرى بواسطة الحاسب الآلي ومسن الطسرق المستخدمة طريقسة العناصر المحددة (Finite Element Method (F.E.M)

طريقة العناصر المحددة (Finite Element Method (F.E.M)

طريقة العناصر المحددة هي عبارة عن نظام عددى يتم عملة بواسطة الحاسب الآلي وتستخدم لحل المعادلات المختلفة للمشكلات المنتوعة في العلوم الهندسية والفيزيائية (٢)

ومن الممكن أن تطبق طريقة العناصر المحددة (F.E.M) لجميع أنواع المنشآت الهندسية ، سواء في التجاه واحد One Dimensional Components أو في الانتجاهيات وذلك بالنسبة للمسطحات Skeletal Structures أو الأشكال القشرية Shells أو في الانتجاهات الثلاثية Two Dimension وذلك بالنسبة للمسطحات Plates أو الأشكال القشرية Shells أو في الانتجاهات الثلاثية Three Dimensions وعلى سبيل المثال الأساسات Founda tion والمباني المصمتة (الكتلية) Masonry Blocks ، وتساعدنا هذه الطريقة العددية في الحصول على حل تقريبي ولكن صحيح لعدد من النقط المحددة في المنشأ حيث نقوم في هذه الطريقة بتقسيم المنشأ إلى أجسام أو وحدات صغيرة ومتساوية تمثل المنشأ الأصلي (٢) ، وبدلاً من التحليل الإنشائي للمنشأ بالكامل في مرحلة واحدة فإن الحلول تصاغ لكل وحدة أو عنصر على حدة ثم يتم تجميعها معاً للحصول على كل الحلول الممكنة للتحليل الإنشائي تحت تأثير الأحمال المختلفة .

التحليل الإنشائي للهآذن الأثرية باستخدام طريقة العناصر المحددة (F. E.M)

لإجراء التحليل الإنشائي للمآذن باستخدام طريقة العناصر المحددة (F.E.M) يتم عمل نموذج Model يمثل المئذنة التي يجرى لها التحليل الإنشائي وذلك بواسطة تقسيم المئذنة إلى أجسام أو وحدات صغيرة متساوية تتناسب مع النظام الإنشائي للمئذنة ومن الوحدات أو العناصر التي تستخدم العناصر الصلبة المصمته Solid Finite Blocks والتي تستخدم مثلاً لتمثيل قواعد المآذن ، أما المستويات العليا المآذن فستخدم فيها العناصر القشرية

⁽¹⁾ Abd El-Aty, Y.Y.A.: Structural Analysis Of Historical Masonary Islamic Buildings Using Computer Numerical Modeling Techniques With An Application On Prince Sarghatmash School In Cairo, Master, Conservation Departement, Faculty Of Archaeology, Cairo, Uni., 1999.

⁽²⁾ Hozayen, S.: Introduction To Finite Element Method, Diploma Lectures Notes, Structural Dep. Faculty Of Engineering, Cairo Uni., P.1.

⁽³⁾ Desai, C. S. And Abel, J.F.: Introduction Of The Finite Element Method, A numerical Method For Engineering Analysis, Van Nostr And Reinhold Ltd., USA, 1972, Pp.3-4.

Shell Elements أما الأعمدة الرخامية التي تحمل الجوسق Pavilion فيتم تمثيلها بواسطة عناصر كمرية ومن خلال استخدام هذه العناصر يمكننا بناء النموذج الملائم لإجراء التحليل الإنشائي للمئذنة التي يتم دراستها تحت تأثير الأحمال المختلفة حيث يتم الحل تحت تأثير الأحمال الرأسية والتي تشمل الأحمال الدائمة والحية ثم يتم الحل مسرة أخرى تحت تأثير الأحمال الأفقية المتمثلة في أحمال الرياح أو الزلازل لمعرفة مدى اتزان جسم المئذنة وعناصر هلا المعمارية المختلفة والتأكد من عدم تعدى الحدود المسوح بها من الإجهادات ثم يتم دراسة الحلول المقترحة للعلاج ثم يتم إعداد أعمال الترميم الإنشائي للمئذنة إذا دعت الضرورة وحالة المئذنة لذلك ثسم عمل اللوحات التفصيلية والتنفيذية ، وقد قام (Sherif) (١) بعمل نموذجين لمئذنتين هما مئذنة منجك اليوسفي كمثال لطراز المآذن في العصر المملوكي ، ومئذنة المسجد الحسيني كمثال لطراز المآذن في العصر العثماني ، شكل رقم (٢٣) وذلك لدراسة تلثير الزلازل المتلف على المآذن الأثرية وذلك كما يلي :-

(۱) مئذنة منجك اليوسفي

يبلغ ارتفاع هذه المئذنة ٢٦ متر وتم عمل نموذج رياضى رقمى باستخدام عناصر محددة صلبة مصمته ذات ثمان نقاط اتصال لتمثيل القاعدة وجسم المئذنة بينما ثم استخدام عناصر قشرية لتمثيل قمة المئذنة وهى على شكل المبخرة والارتباط بين هذه العناصر تم عملة عن طريق عناصر كمرية تمثل الأعمدة الحاملة للمبخرة شكل رقم (٢٤).

(٢) مئذنة الجامع المسينى

يبلغ ارتفاع هذه المئذنة ٥٨ متر وتم استخدام عناصر قشرية لتمثيل جسم المئذنة والقاعدة وذلك لأن جسم المئذنة وفيع نسبيا بالنسبة لارتفاعها كما تم عمل نموذجين مبسطين لنفس المئذنتين باستخدام عناصر كمرية لتمثيل المئذنية بالكامل للحصول على حل إنشائى تقريبى ومقارنة النموذجين المبسطين بنتائج النموذجين المجسمين فصلى الأبعداد الثلاثة شكل رقم (٢٤).

ثانيا : عمليات العلاج والترميم والصيانة للمآذن الأثرية


تشمل عمليات العلاج والترميم والصيانة للمآذن الأثرية العديد من العمليات منها خفض منسوب الميـــاه الأرضيــة والترميم والتدعيم الانشائي والترميم المعماري والترميم الدقيق وذلك كما يلي

١ . خفض منسوب المياه الأرضية

إن تذبذب منسوب المياه الأرضية إلى أعلى وأسفل الاساسات قد يؤدى إلى تخلخل التربة أسفلها وحدوث هبوط لسم يكن مأخوذا في الاعتبار ومن هنا فإن التربة ذات الطبيعة الضعيفة قد تتغير خواصها وسلوكها بتغير محتوى الرطوبة ومن هذه الأنواع من التربة على سبيل المثال التربة القابلة للانهيار والتربة القابلة للإنتفاش (٢). ويتم رصد منسوب المياه الأرضية من خلال شبكة من البيزومترات التي توضع على أعماق مختلفة لرصد حركة المياه في الطبقات الطينية السطحية من جهة وكذلك حركة المياه الجوفية في الطبقات الرملية ذات العمق الأكبر من جهة


⁽¹⁾ Sherif, A. Mourad And Ashraf, M.: Seismic Risk Appraisal For Islamic Minarets, Facu. Of Eng., Stru. Eng. Department, Cairo Uni., 1994, P.9.


⁽٢) منير محمد كمال : أشكال العيوب بالمبانى الأثرية وأسبابها ، دورة تحليل وتقويم المبانى القديمة والأثريـــة وطـــرق ترميمـــها ، معهد التدريب الفنى ، المقاولون العرب ، فبراير ٢٠٠٠م ، ص٧.

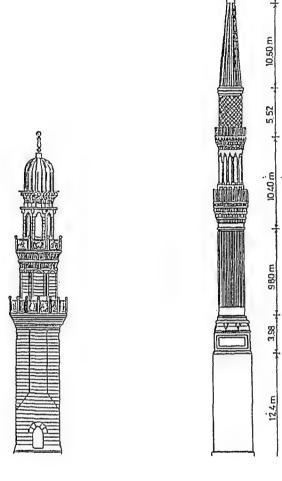

شكل رقم (٢٣) يوضح مئذنتا الجامع الحسيني ، ومنجك اليوسفي (After Shcrif A. Mourad, 1994)

شكل رقم (٢٤) يوضح النموذجين الرياضيين لمئذنتي الجامع الحسينى ، ومنجك اليوسفى (After Sherif A. Mourad, 1994)

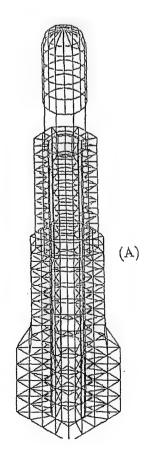

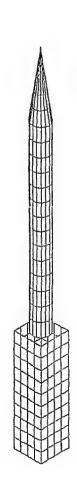

أخرى حيث تتأثر المياه الأرضية في الطبقات العليا بمدى التسرب من شبكات الصرف الصحى بمنسوب المياه فسى مجرى النيل وينبغى أن يصاحب ذلك عمل دراسات وأبحاث للتربة قبل البدء في تنفيذ أي شبكة خفص لمنسوب المياه وذلك بعمل الجسات ودراسة النتابع الطبقي للتربة ونوعية المياه الموجودة (۱) ، كما أن عملية نسزح المياه الأرضية الناتجة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية أو المتسربة من شبكات المياه والصرف الصحى تستلزم الأخسذ في الاعتبار معدلات وأساليب النزح حتى لا تسبب خلخلة التربة مثلما حدث مثلا مع مئذنة قانيباى الرماح بمنطقة الناصرية بالسيدة زينب والتي سقطت بفعل حدوث خلخلة بالتربة نتيجة لخفض منسوب المياه بأسلوب خاطئ ، وجدير بالذكر أن تغيير نظام الصرف الصحى من استخدام بيارات إلى استخدام شسبكة عمومية مسع الاحتفاظ بالبيارات دون ردمها بالأسلوب السليم يؤثر سلبا على المباني الأثرية المجاورة لها (۱)

٢ . الترميم والتدعيم الإنشائي للمآذن الأثرية

تعتمد عمليات الترميم والتدعيم الإنشائى Structure Restoration المآذن الأثرية على الدراسات الإنشائية المتكاملة للمآذن الأثرية حيث يتم عمل خطة الترميم والتدعيم الإنشائي طبقا النتائج التي يتم الحصول عليها مسن الدراسات الإنشائية وتشمل عمليات الترميم والتدعيم الإنشائي معالجة التربة وتدعيم وتقوية الأساسات وكذلك عمليات الفك الجرئي أو الكلى في حالة الضعف الشديد لبعض أجزائها أو ميلها بمقدار كبير وفيما يلى عرض لبعض الحلول الإنشائية التي يتم عملها لتقوية وتدعيم المئذنة .

- (۱) فى حالة وجود المئذنة مدمجة ضمن عناصر المنشأ الأثرى وغير منفصلة عنه قد تحدث شروخ فى الجدران أو نقاط الاتصال بين بدن المئذنة والمنشأ الأثرى وفى هذه الحالة يتم ملء هذه الشروخ أو الشقوق والفجوات بالمونات المناسبة (مثل مونة الجير والرمل المخلوطة بالراتنجات الصناعية المناسبة مثل الايبوكسيات) (٢)
- (٢) في حالة وجود شروخ خطيرة في بدن المئذنة يتم تخريم وربط الأجزاء التي بها شروخ خطيرة بواسطة الأحزمة المعدنية (Tie Bars) أو الكابلات Cables المصنوعة من الحديد الصلب غير القابل للصدأ والذي يتميز بمرونته المناسبة (١)
- (٣) استبدال بعض كنل الأحجار التالفة أو إعادة بناء بعض الأجزاء المنهارة أو المفقودة وهذا يعتبر ترميم معمارى ولكن له وظيفة إنشائية هي تدعيم وتقوية المئذنة .
- (٤) يمكن تدعيم الأجزاء التى حدث بها ميل باستخدام الروابط أو القضبان الحديدية الرأسية Vertical Steel Bars وذلك في حالة ما إذا أثبت التحليل الإنشائي للمآذن الأثرية باستخدام النماذج الرياضية Mathematical وذلك في حالة ما إذا أثبت التحليل الإنشائي للمآذن الأثرية باستخدام النمائيا ويتم وضع هذه الروابط المعدنية بواسطة Models

⁽۱) عزت عبد الشافى : نحو صديانة بيئية متكاملة للآثار الإسلامية ، ندوة طرق حماية وترميم المنشـــــآت ذات الــــتراث المعمــــارى الإسلامى ، معهد الندريب الفنى بالمقاولون العرب ، ١٩٩٣م ،ص٦٠.

⁽٢) منير محمد كمال : مرجع سابق ، فبراير ٢٠٠٠م ، ص٧.

⁽³⁾ Aboud, F.B.: Structural Consideration In The Restoration Of Islamic Monuments In Cairo, In: The Arab Contractors Training Institute On Protection And Restoration Of Islamic Monuments, May, 1993, P.4.

⁽⁴⁾ Croci, G.: Damages And Restoration Of Monuments In Cairo, In: III International Symposium Of The Conservation Of Monuments In The Mediterranean, Basin, Venice, 1994, P.27.

- عمل تقوب راسية فى أطراف درجات السلالم الداخلية الخاصة بالمئذنة SmallDril Holes ويتم تثبيتها بحذر وحرص باستخدام المونات المناسبة المخلوطة بالراتنجات الصناعية المناسبة (١).
- (°) يمكن تدعيم منطقة الجوسق التي تعرضت أعمدتها إلى شروخ خطيرة وتلف مستمر طبقا للحركة الأفقيدة أو إزاحة الالتواء Twisting والتي تحدث تحت تأثير حركة الزلازل Seismic Action وفي هذه الحالدة يمكن تدعيم وتقوية هذه الأعمدة إنشائيا عن طريق تصميم أحزمة أو روابط معدنية منحنية لتلائم استدارة الأعمدة Stainless Steel Jackets أو معاطف من الصلب الذي لا يصدأ Stainless Steel Jackets لكي تحسن من قوة تحمل الأعمدة وثباتها الرأسي (۲)
- (٦) فى حالة وجود ميل بالمآذن الأثرية من الممكن إنشائيا عمل رد لهذا الميل عن طريق تحميل الأساسات عكس اتجاه الميل ببطء شديد طبقا لنظام محدد يلائم حالة المئذنة وفى حالة فشل محاولة رد الميل لن يحدث ذلك ضررا للمئذنة بل يمكن أن يكون له تأثير إيجابي في إيقاف استمرار (٦) الهبوط للمئذنة جهة الميل .
- (٧) من الحلول الإنشائية الأخرى فك المئذنة وإعادة بناءها مرة أخرى سواء لبعض أجزاء المئذنة أو فكها بشكل كامل وهذا الحل من الحلول الإنشائية الصعبة حيث يجب إتباع الدقة المتناهية في عمليات الفك وطبقا لنظلام علمي سليم حتى نضمن عدم الإضرار بالمئذنة وإعادتها إلى حالتها الأصلية السليمة قبل الفك ويتم تنفيذ هدذا الحل الإنشائي في حالة الميل الشديد للمئذنة وعدم انزانها مما قد ينشأ عنه انهيارها وكذلك تجاوز الإجهادات الواقعة عليها للإجهادات المأمونة إنشائيا بالإضافة إلى فقدان إرتكاز المئذنة على التربة الحاملة لها في الجهدة عكس الميل الشديد لحدوث إجهادات شد على الأساسات وبذلك نجد أن من الأسباب الجوهرية لفك المأذن هو ميلها الشديد وكذلك في حالة استمرار المئذنة في الحركة وبالتالي زيادة الميل وعدم استقرارها وأيضا إذا أثبتت الدراسة والتحليل الإنشائي باستخدام النماذج الرياضية عدم انزان المئذنة تحت تأثير وزنها أو تحت تاثير زلزال متوسط الشدة طبقا للكود المصرى لأحمال الزلازل.

الحالة الإنشائية لمئذنة أيدمر البعلوان

ومن الأمثلة على المآذن الأثرية التي تتطلب حالتها إجراء عملية فك لها ولم يتم تنفيذه حتى الآن وهي مئذنة أيدمـــر البهلوان وذلك للأسباب الآتية :-


١- المئذنة مائلة ومستمرة في المركة وزيادة الميل

طبقا لرصد مساحى أجرى لمئذنة أيدمر البهلوان صورة رقم (١٣) فى فترة سابقة وجد أن ميل المئذنة هو ٨١ســـم بكامل ارتفاعها البالغ ٢٤ مترا أى بمتوسط يبلغ ٣٠٥% وتم إجراء عملية رصد أخرى لميل المئذنة فــــى سـبتمبر ١٩٩٩م بمتوسط ٣٠٠٢% % وبإعادة الرصد بتاريخ أغسطس ٢٠٠٠م كان ميل المئذنة بمتوسط ٣٠٩٨١ كما بلــخ أقصى ميل للمئذنة عير مستقرة ونظريا فإن زيادة أن المئذنة غير مستقرة ونظريا فإن زيادة انحراف المئذنة تحت تأثير وزنها وانحراف مركز الثقل يؤدى إلى زيادة فى الإجهادات على التربة جهة الميل مما

⁽¹⁾ Croci, G.: OP. Cit., 1994, P.428.

⁽²⁾ Aboud, F.B. :Op. Cit., 1993, P.4.

⁽٣) المجلس الأعلى للآثار : تقرير عن الحالة الإنشائية لمئذنة أيدمر البهلوان ، مشروع تطوير القاهرة التاريخية ، أغسطس ٢٠٠٠م ، ص٤.

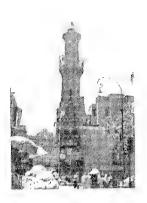

صورة رقم (٩) منذنة الجامع الإسماعيلي



صورة رقم (۸) منذنة مدرسة أم السلطان شعبان



صورة رقم (٧) مئذنة خاير بك



صورة رقم (١١) منذنة مسجد الغوري بعرب اليسار



صورة رقم (۱۰) منذنة مسجد لاجين السيفي



صورة رقم (١٣) منذنة جامع أيدمر البهلوان



صورة رقم (۱۲) توضح التحديات على مئذنة يشبك من مهدي

(تصوير الباحث)

يسبب زيادة فى الهبوط جهة الميل يترتب عليها زيادة فى الميل والزيادة فى الميل تؤدى ازيادة فى الإجمهادات (') على التربة جهة الميل وهكذا تستمر زيادة الميل بزيادة الهبوط فى التربة مما يوجب معه عملية الفك لها وتبين من إعادة المعاينة للمئذنة حدوث التواء بين الحطة الثانية والحطة الثائثة مع فتح شرخ فى المقرنصات اسفل الشرفة الأولى وتحرك الشرخ (زيادته) ولذلك فإنه لا جدوى مثلا من عمل رد لميل المئذنة مع وجود التواء ببدن المئذنة .

٣- عدم اتزان المئذنة تحت تأثير وزنها فقط ومتوقع انهيارها

تم دراسة الانزان الإنشائي للمئذنة تحت تأثير وزن المئذنة فقط مع أخذ انحراف المئذنة في الاعتبار وكانت النتائج كالتالي :-

أ- تعرض حائط المئذنة عكس اتجاه الميل للشد بكامل قطاعه وبلغت إجهادات الشد ١٠ كجم/ سم٢ على المونة بين الأحجار في حين أن الإجهادات للشد المسموح بها طبقا للكود المصرى لا تتعدى آو كجهم / سهم٢ ولذلك فقد تجاوزت إجهادات الشد أضعاف القيمة المسموح بها وهذا يؤكد خطورة وضع المئذنة الحالى حيست أن أى حركة ترددية مع الزلازل أو بفعل هبوط التربة قد تؤدى لانهيار المئذنة .

ب- أوضحت النتائج أنه تحت تأثير وزن المئذنة فقط وفى وجود الميل الحالى فإن الزيادة المبدئية المتوقعـــة فــى الانحراف بفعل، زيادة الإجهادات على التربة جهة الميل مقدارها ٩٠٥سم بما يشكل زيادة لانحراف المئذنــة بمقـدار ٩٠٥٠٠٠٠ % ومع زيادة الانحراف يزداد الميل مما يؤدى على سلامة المئذنة .

٣- المئذنة غير متزنة تحت تأثير زلزال متوسط الشدة

بدر اسة تأثير قوى استاتيكية مكافئة لزلزال متوسط الشدة طبقا للكود المصرى للزلازل كانت النتائج كالتالى: – بليغ الانحراف الكلى 1.1.51 سم ووصلت (7) اجهادات الشد إلى 1.7 كجم / سم وهو ما يعنى أن المئذنة قد نتعرض للسقوط والانهيار بفعل الحركة الناشئة أثناء الزلازل وهذا أيضا ما يحتم ضرورة فك المئذنة وإعادة بناءها مرة أخرى (7)

(أ) علاج التربة ذات المشاكل المقام عليها المآذن الأثرية

فى حالة وجود مشاكل فى التربة المشيدة عليها المآذن الأثرية لابد من إجراء عمليات علاج لها وتقسم التربــة ذات المشاكل إلى تربة قابلة للانهيار وتربة قابلة للإنتفاش والتربة الطينية اللينة وتربة الردم وفيما يلى سنتناول طرق معالجة الأنواع المختلفة من التربة ذات المشاكل .

⁽١)المجلس الأعلى للآثار: المرجع نقسه، أغسطس ٢٠٠٠م، ص٢٠.

^{/)} المجلس الأعلى للآثار : تقرير عن الحالة الإنشائية لمئذنة مسجد أيدمر البهلوان ، مشروع تطوير القاهرة التاريخية ، أغسطس (٢) المجلس الأعلى للآثار : تقرير عن الحالة الإنشائية لمئذنة مسجد أيدمر البهلوان ، مشروع تطوير القاهرة التاريخية ، أغسطس

^{*} تم فك المئذنة الآن وتخزينها حيث سيتم إعادة بنانها مرة أخرى بشكل رأسى متزن

⁽٣) المجلس الأعلى للآثار : المرجع نفسه ، أغسطس ٢٠٠٠م ، ص٣.

(۱) معالجة التربة القابلة للانهيار

أ- الإزالة والردم والدمك

هناك طرق عديدة لمعاجلة التربة القابلة للانهيار منها: الإزالة لطبقات التربة القابلة للانهيار ثم القيام بردم هذه الطبقات مرة أخرى وذلك حتى عمق معين وتردم على هيئة طبقات وتدمك كل طبقة عند نسبة الرطوبة المثلبي (١) ويعرف الدمك بأنه انضغاط لحجم التربة غير المشبعة نتيجة انضغاط الفراغات الهوائية (٢)

ب- التكثيف بالمرس السطمي Densification By Surface Rolling

يتم إما باستخدام هراسات الصدم أو بالهراسات الاهتزازية وهراسات الصدم تحقق نتائج جيدة مع بعض أنواع التربة الرملية القابلة للانهيار ولا تحقق نتائج جيدة مع الأنواع الأخرى (٢) ولذلك يجب دراسة ظروف الموقع جيداً قبل استخدام طريقة هراسات الصدم (٤) مع أخذ بعض العوامل في الاعتبار منها أنه يجب أن تكون التربة بالقرب مسن سطح الأرض ذات مقاومة قص عالية لمقاومة انهيار التربة تحت تأثير عجل الهرس وقد تعطى هذه الطريقة نتسائج جيدة بإزالة التربة القابلة للانهيار إلى العمق المطلوب (٥) ثم دمك هذه التربة في صورة طبقات بسمك لا يزيد عسن ٥٠ سم ولا يفضل استخدام هذه الطريقة لما تحدثه من إجهاد للمنشأ الأثرى (١)

جـاستبدال التربة Soil Replacement

فى حالة ما إذا لم تعط أى من الطريقتين السابقتين نتائج جيدة ، ينصح باستبدال التربة القابلة للانهيار ويتوقف عصق الطبقات التى سيتم إزالتها على درجة الانهيار المتوقع حدوثه عند حمل التشغيل وعلى درجة تضاغط باقى التربية اسفل الجزء المستبدل وتستبدل الطبقات السطحية برمل سيليسى جيد التدرج وهذه الطريقة مكلفة نسبياً نظراً لأنها تشتمل على تكاليف الحفر و إزالة التربة الطبيعية ونقلها ثم الإحلال والدمك ، ويجب أن يتم الدمك على هيئة طبقات لنحصل على جهد تحمل التربة المطلوبة (٧)

د - تثبيت التربة Soil Stabilization

يتم تثبيت التربة القابلة للانهيار باستخدام مواد مثبته تعمل على تقوية الروابط بين حبيبات التربة أو ملء الفراغات بينها (^) وهذه المواد غير متوفرة بشكل كبير في مصر وهذه الطريقة تعتبر مكلفة نسبياً مقارنة بالطرق الأخرى وهذا المجال من المجالات مفتوحة للبحث والتطبيق في المستقبل القريب (٩).

⁽١) السيد عبد الفتاح القصبي : ميكانيكا التربة ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ، ١٩٩٣م ، ص٦٧٥.

⁽٣) عبد اللطيف أبو العطا البقرى : الإنشاءات والانهيار ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، ١٩٩٤م ، ص٦٥ .

⁽⁴⁾ Jumikis, A.R.: Soil Mechanics, Van Nostrand Co. INC, Princeton, New Jersey, U.S.A., 1962, P.68.

⁽⁵⁾ Bowles, J.E.: Engineering Properties Of Soil, MC Graw-Hill, New York, 1986, P.52.

⁽٦) السيد عبد الفتاح القصبى : مرجع سابق ، ١٩٩٣م، ص٦٨٣.

⁽٧) عبد اللطيف أبو العطا البقرى : مرجع سابق ، ١٩٩٤م ،ص٢٦ .

⁽٨) عبد اللطيف أبو العطا البقرى: المُرجع نفسه ، ١٩٩٤م ، ص٢٦.

⁽٩) مصطفى كمال عاشور : حقن التربة بالأنابيب ، دار النشر للجامعات ، مصر ، الطبعة الأولى ، ١٩٩٩م ، ص ١٥.

Treatment Of Expansive Soil التربة القابلة للانتفاش (٢) معالجة التربة القابلة للانتفاش

تتلخص حماية المآذن الأثرية من أضرار التربة القابلة للانتفاش في ثلاثة أساليب هي :-

أ – استبدال التربة القابلة للانتفاش تحت الأساسات

حيث يتم استبدال التربة القابلة للانتفاش بسمك يتراوح عادة من ٥,٠ إلى ٢,٥ متر اسفل الأساسات ، حسب درجة قابلية التربة للانتفاش وسمك طبقتها (١) وبذلك يتم عزل المآذن الأثرية وحجبها عن تسأثير الإجهادات Stresses الناتجة عن تمدد وانكماش Swelling And Shrinking التربة المحيطة ويتم ذلك بالإحلال Replacement الناتجة عن تمدد وانكماش من التربة حيث يتم استبدال هذه التربة بتربة أخرى غير تمدديسة (١) N on Expansive Fill من تكون التربة المستخدمة تتراوح من تربة زلطيه إلى تربة رملية والتربة المتوسطة الانتفاش يبلسغ عمسق الاستبدال لها حوالي واحد متر ويجب ألا يقل عن ٥,٠ متر بأي حال من الأحوال (١)

ب - تغيير طبيعة التربة القابلة للانتفاش بالتحكم في الدمكأو التحكم في الميله أو بالتثبيث بالكيماويات

يصعب تغيير التربة الحاملة للمأذن الأثرية بالتحكم في الدمك باستخدام الهراسات لما تحدثه من حركة واهـــتزازات للتربة والمئذنة المقامة عليها مما قد يؤدي إلى حدوث أضرار إنشائية بها ولكن يمكــن اســتخدام الدمـك اليـدوي بالأدوات البسيطة إن كان مجدياً (أ) حيث يؤدي دمكها إلى تقليل قدرتها على إمرار الماء نفاذيتــه Permeability وبالتالي تقليل تمددها المتوقع ومن الطرق الحديثة المستخدمة أيضاً تسخين التربة حيث وجد أن رفع درجة حــرارة التربة الانتفاخية حتى مائتي درجة مئوية يقلل من قابليتها للتمدد والإنكماش ويعيب هذه الطريقـــة ارتفـاع تكلفتــها لدرجة لا تبرر استعمالها (٥) كما يمكن إقامة حواجز للرطوبة وتعتمد هذه النقنية على عدم تعريض التربة الانتفاخية إلى تغيير المحتوى الرطوبي ويتم بعدة أساليب منها عمل حواجز رطوبة رأسية Moisture Barriers بعمق حوالي من عربة المئذنة ويتم إنشــائها باستخدام أغشية من البلاستيك أو حواجز من الخرسانة أو الأنسجة غير المنفذة (١)

أما إذا كانت زيادة محتوى الرطوبة ناتجة عن ارتفاع منسوب المياه الجوفية وصعود الماء إلى موقع المئذنة بالخاصية الشعرية فإن حواجز الرطوبة الرأسية سابقة الذكر تملأ بكسر الأحجار Crushed Stones وتسمى حينئذ بحواجز تخفيض منسوب المياه الجوفية Capillary Bar riers (٧) كما يمكن التحكم في الرطوبية عن طريق الصرف السطحي وتحت السطحي للمياه وذلك لإيقاف مسار الماء الحر الحركة وخفض منسوب الماء المتسرب إلى

⁽١) عمرو رضوان : مرجع سابق ، ١٩٩٤م ، ص١١٥ .

⁽٢) مصطفى كمال عاشور : مشاكل التربة الانتفاخية تحت الأساسات (١) ، مجلة المهندسين ، نقابــة المهندسين ، العــدد ٥٣٧ ، ديسمبر ٢٠٠٠م ، ص١٩-١٩.

⁽٣) السيد عبد الفتاح القصبى : مرجع سابق ، ١٩٩٣م ، ص ٦٨٥٠ .

⁽٤) عمرو رضوان : مرجع سابق ، ١٩٩٤م ، ص١١٨.

⁽٥) مصطفى كمال عاشور : مشاكل التربة الانتفاخية تحت الأساسات ، (٢) مجلة المهندسين ، نقابة المهندسين ، مصر ، العدد رقـم (٥٠) مصطفى كمال عاشور : مشاكل التربة الانتفاخية تحت الأساسات ، (٢) مجلة المهندسين ، نقابة المهندسين ، مصر ، العدد رقـم

⁽⁶⁾ Attewell, P.B. And Taylor, R.K.: Ground Water Movements And Their Effects On Structures, Surry University, New York, 1984, P.73.

⁽٧) مصطفى كمال عاشور: مرجع سابق ، ٢٠٠١م ، ص ٢٠٠ .

أسفل المآذن الأثرية وأعاقه حركة الماء نتيجة الخاصية الشعرية أما عن تثبيت التربة بالكيماويسات فيتسم تثبيتها ببعض المواد مثل الجير والأسمنت وإن كانت إضافة الأسمنت مستبعدة مع المبانى الأثرية لأنها تعتبر مصدر للأملاح أما الإضافات الجيرية فهى تعمل على إزالة أو تقليل انتفاخ التربة Swelling بفعسل بعسض التأثيرات الكيميائية مثل التغيرات الأيونية Ion Exchange وتضاف هذه المواد إلى التربة بنسبسة من ٢:٦ % وممكن إضافتها بإزالة التربة ثم خلطها بالجير وإعادتها مرة أخرى أو إضافة الجير إلى التربة ثم خلطه أو من الممكن حقنه في التربة كما أنه من الممكن عمل حفر راسية على أعماق وأبعاد مناسبة في التربة ثم إعادة ملئها بالمادة الجيريسة وقد تكون الإضافات في صورة جيرجاف Dry Lime أو جسير لباني بالتربة ولا تصلح للتربسة شديدة للجفاف (١) .

٣ ـ علاج التربة الطينية اللينة

من الطرق المستخدمة لعلاج التربة الطينية اللينة التحميل المسبق Pre Compression وهناك طريقة مصارف الرمل (المصارف الراسية) Sand Drains وهي تستخدم مع طريقة التحميل المسبق وقد ينتج عن هذه الطريقة الرمل نسبة من الهبوط قد تؤثر على اتزان المآذن الأثرية ولذلك لا يفضل استخدامها (٢) والطريقة الثالثة هي طريقة الدمك الميكانيكي Dynamic Compaction ونجد أن الطرق الثلاثة المعروفة لعلاج التربة الطينية اللينة لا يمكن تنفيذها بأمان مع المآذن الأثرية ولكن إلى جانب ذلك فإن من النادر أن نجد أثراً مبنياً على تربة طينية لينة حيث لا تستطيع تحمل إجهادات المباني الأثرية المؤثرة عليها حيث أن مقاومة هذه التربة لإجهادات القص قد لا تتعدى ٥٠٠ كجم/سم ٢ (٢)

الج تربة الردم Fills

هناك الكثير من الطرق تستخدم لمعالجة وتقوية تربة الردم لزيادة قدرة تحملها وخفض الهبوط ومن هده الطرق الضغط المسبق ، الدمك العميق ، التقوية بأعمدة الحجارة، التثبيت بالحقن والتقوية بالطرق الكهرواسموزية والكهروكيميائية ويجب دراسة حالة تربة الردم في كل موقع على حدة وتحديد الأسلوب الأمثل للعلاج لها حيث أنها تربة غير متجانسة في تركيبها (٤).

(ب) تدعيم وتقوية الأساسات

يتم تدعيم وتقوية الاساسات للأكتاف والأعمدة والحوائط وذلك حتى تستطيع مقاومة الأحمال الواقعة عليها فى حالــة ضعفها وبالنسبة لأساسات الأكتاف والأعمدة فيتم تدعيمها بعمل قميص من الخرسانة المســـلحة حــول الأساسـات القديمة على أن يستخدم اسمنت خالى من الأملاح حتى لا يضر بالأثر فيما بعد وكذلـــك يقــاوم تــأثير الكبريتــات والقلوريدات أما اساسات الحوائط فيتم تقويتها أما باستخدام طريقة الحقن ويفضل أن يتم الحقن داخل الجدران بمـواد

⁽۱) مصطفی کمال عاشور : مرجع سابق ، ۲۰۰۱م ، ص ٤٢ .

⁽²⁾ Das, B.M.: Advanced Soil Mechanics, Mc Graw. Hill, New York, 1983, P.168.

⁽٣) السيد عبد الفتاح القصبي : مرجع سابق ، ١٩٩٣م ، ص ٢٩٠٠ .

⁽٤) السيد عبد الفتاح القصبي ، مرجع سابق ، ١٩٩٣م ، ص١٩٩٣.

طبيعية مثل الجير والقصروميل ومسحوق الحجر الجيرى أو يتم تقوية وتدعيم الأساسات بواسطة طريقة الخوازيــق الأبرية Micropiles وفيما يلى هذه الطريقة .

تدعيم وتقوية الأساسات باستخدام الخوازيق الأبرية Micropiles

سميت الخوازيق الأبرية بهذا الاسم نظرا لصغر قطرها الذي يتراوح ما بين ١٠ سم و ٢٥سم، وهسذه الخوازيسق تستخدم في تنفيذها ماكينات صغيرة ويتم التنفيذ بالحفر وتنزيل حديد التسليح ثم الحقن (١)، وهذه الخوازيق تستراوح أحمال التشغيل لها من ١٥ طن حتى ٨٠ طن وتستخدم بغرض نقل أحمال المنشأ سواء أستاتيكية أو ديناميكية إلسي طبقة الأرض السليمة القوية أسفل طبقات الردم والطبقات الضعيفة عن طريق الاحتكاك بين الخوازيسق وطبقات النرية المختلفة (١)

الماكينة المستخدمة في تنفيذ الغوازيق

تعتبر الخوازيق الأبرية ملائمة للمناطق السكنية حيث يتم تنفيذها بواسطة ماكينة ذاتية الحركة أو ونش مثبت أمامه دليل ينزلق عليه بريمة متصلة بكامل طول الخازوق مجوفة في مركزها بثقب قطره من ٤:٥ بوصة كما أن اختلاف قطر البريمة يتيح لنا تغيير قطر الخازوق وبالتالى قدرة تحمله والخوازيق المنفذة بهذه الطريقة ويمكن استعمالها بكفاءة عالية حتى عمق ٢٨ متر طولى ، وتنقسم إلى قسمين :

أولا : خوازيق أبرية ذات ضغط منخفض

ضغط الحقن بهذه الخوازيق يكون من ٢:٥ بار وطريقة تنفيذها كما يلى :-

طريقة التنفيذ


يتم الحفر بالقطر والطول المطلوبين من سطح التشغيل للماكينة باستخدام سائل الحفر المكون من سائل البنتونيت أو الأسمنت والماء والبنتونيت بالنسبة المطلوبة وحسب نوع التربة ، بعد انتهاء الحفر بمواسير حضر خاصة وبعد انتهاء الحفر حتى الطول المطلوب يتم رفع خط الحفر و إنزال مواسير التسليح بالقطر المطلوب وهى حديد مسن النوع 70 ، بعد إنزال حديد التسليح يتم الحقن من أسفل الخازوق لأعلى تحت ضغط من 7 إلى 0 بار (7) حتى يتم ملئ قطاع الخازوق بكامل الطول داخل وخارج ماسورة التسليح (قطر الماسورة يقل 70 مي قطر الحفرة) ويتم في نفس الوقت سحب سائل الحفر بواسطة طلمبه وإنزال مواسير التسليح بالقطر المطلوب وهي تحل محل سائل الحفر بواسطة طلمبه وإنزال مواسير التسليح بالقطر المطلوب وهي تحل محل سائل الحفر رقم (20).

⁽۱) عبد المجيد عباس يوسف ، أعمال الأساسات ، مشروع ترميم الجامع الأزهر الشريف ، معهد التدريب الفنى ، المقاولون العــرب ، سبتمبر ۱۹۹۸م ، ص٥٠.

⁽²⁾ Bertero, M. Foundation Improvement By Jet Grouting Of A Historical Building In Cervia, It Aly-Experimental Investigation In: The Arab Contractors Training Institute On Protection And Restoration Of Islamic Monuments, May ,1993,P.381.

⁽³⁾ Paviani, A.: Development In Jet- Grouting Techniques, In: The Arab Contractors Trainining Institute On Protection And Restoration Of Islamic Monuments, May, 1993, P.1.

⁽٤) عبد المجيد عباس يوسف : مرجع سابق ، سبتمبر ، ١٩٩٨ م ، ص ٨.

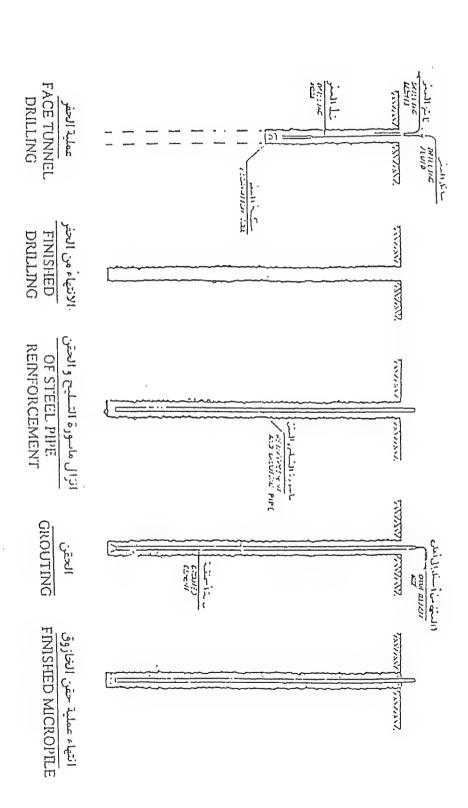

شكل رقم (٢٦) يوضح خطوات تنفيذ الخوازيق الأبرية تحت ضغط منخفض . (عن عبد المجيد عباس ٢٠٠٠م)

ثانيا : خوازيق إبرية ذات ضغط عالى

طريقة التنفيذ

يتم الحفر بالقطر والطول المطلوبين من سطح تشغيل الماكينة باستخدام سائل الحفر المكون من سائل البنتونيت أو الأسمنت والماء والبنتونيت بالنسب المطلوبة حسب نوع التربة .

بعد انتهاء الحفر حتى الطول المطلوب يتم رفع خط الحفر وإنزال حديد التسليح وهو عبارة عن مواسير حديد على المقاومة (حديد 0) بها ماشيتات كل 0سم حيث يتم تقيب المواسير في المسافة التصميمية بثقوب على محيط الماسورة مع وضع كاوتش على الثقوب ليعمل كصمام عدم رجوع (0) ويتم وضع حلقات حديد قبل وبعد الكاوتش لحمايته أثناء تنزيل المواسير .

الحقن الإبتدائي

يتم الحقن الإبتدائي من أول ما شيت أسفل الماسورة حتى يتم ملئ الخازوق حول الماسورة وتتكون مونة الحقن من الأسمنت والماء والبنتونيت . ويتم غسل الماسورة بالماء من الداخل .

الحقن النمائى

بعد مرور ٢٤ ساعة على الحقن الابتدائى يتم الحقن النهائى بضغط من ١٠ إلى ٢٠ بار حسب نسوع التربة مسن الماشيت الأسفل ثم الذى يليه حتى نهاية الماشيتات ثم يتم حقن باقى الخازوق (٢) توجد ثلاث حالات للتحكم فى الحقن ، حيث نجد فى حالة زيادة الضغط عن المطلوب أى حتى ٥٠ بار وعدم قبول الماشيت لمونة الحقن يتم الانتقال إلى الماشيت الذى يليه (٣) . وفى حالة قبول الماشيت نصف الكمية التصميمية يتم إيقاف الحقن ويتم الرجوع إليه بعد ١٢ ساعة (١) ، وفى حالة قبول الماشيت للكمية التصميمية مع وجود ضغط يتم الانتقال للماشيت الدى يليه (١٠ شكل رقم (٢٦) و بعد الانتهاء من تنفيذ الخوازيق الأبرية يتم حقن أساسات الحوائط لمسافة واحد متر وذلك لتقويسة هذا الجزء من الحائط (١) .

٣ . الترميم المعماري للمآذن الأثرية

تتناول عمليات الترميم المعمارى للمآذن الأثرية عمليات الاستكمال للأجزاء الناقصة والمفقودة خاصــة فــى حالــة الضرورة الإنشائية لتدعيم أو تقوية المئذنة كما يشمل الترميم المعمارى استبدال بعض كتل الأحجار التالفة أو التي

⁽¹⁾ Paviani, A.: Op. Cit., 1993, P.383.


⁽²⁾ Paviani, A.: OP. Cit., 1993, P.3.

⁽³⁾ Bertero, M.: Op. Cit., 1993, P.386.

⁽٤) عبد المجيد عباس : مرجع سابق ، فيراير ٢٠٠٠م ، ص٨.

⁽٥) عبد المجيد عباس : مرجع سابق ، فبراير ٢٠٠٠م ، ص ٧ .

⁽⁶⁾ Bertero, M.: OP. Cit., 1993, P.385.

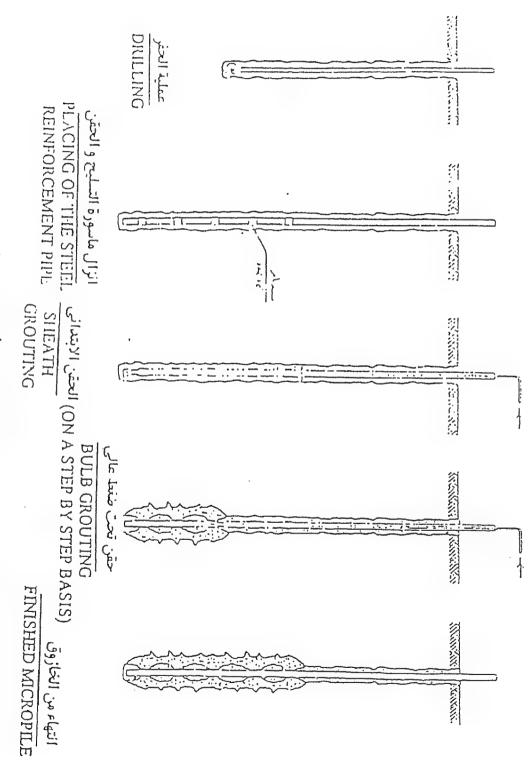

. شكل رقم (٢٧) يوضح خطوات تنفيذ الخوازيق الأبرية تحت ضغط مرتفع (عن عبد المجيد عباس ٢٠٠٠م)

سقطت وكذلك كتل الأحجار التى تعرضت للتأكل وتحمل زخارف على بدن المئذنة وذلك لاستعادة الشكل الأصلى المتكامل للمئذنة كما يمكن أن يتناول الترميم المعمارى علاج وترميم قمم المأذن التى تعرضت للتلف والتأكل وهلى المأذن ذات الطراز العثمانى التى تمتاز بوجود القمة المدببة المخروطية ذات الشكل الذى يشبه القلم الرصاص وكذلك المآذن المملوكية التى فقدت قمتها المتمثلة فى الجوسق كما يشمل الترميم المعمارى للمآذن الاثريسة أيضا عمليات الفك وإعادة البناء عند وجود مشاكل إنشائية مثل وجود ميول بالمآذن وعدم انزانها ووجود ضرورة حتمية لعملية الفك للمئذنة سواء بشكل جزئى لبعض الأجزاء منها أو بشكل كلى ثم إعادة بناءها مرة أخرى بشكل رأسسى متزن وعند إجراء عمليات الترميم المعمارى للمآذن الأثرية لابد بداية من جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالوضع الأشملى الأثرى لها بالحصول على جميع الأعمال السابقة التى أجريت لهذه المآذن من أعمال ترميم سابقة وطبيعة هذه الأعمال وتواريخها أو أعمال صلب أو رصد مساحى أو عمليات تسجيل وتوثيق فوتوغرافى أو والمعلومات فيمكن المقارنة بين المئذنة المراد ترميمها ترميما معماريا وبين المآذن الأثرية الأخرى المشابهة لسها والتى تنتمى لنفس العصر ونفس الطراز حيث نجد أن هناك سمات ومميزات معمارية عامة تميز مأذن كل عصر كما تم ذكره فى الفصل الأول من الرسالة وسوف نتناول مصادر النسجيل والتوثيق التى يمكن الاستعانة بسها فى الترميم المعمارى للمآذن الأثرية.

١- مصادر التسجيل والتوثيق التى يمكن الاستعانة بـها فـى الــــرميم المعمارى للمآذن الأثرية

اولا : وثائق الاوقاف الخاصة بالمباني الاثرية الإسلامية

تعد وثائق الأوقاف الخاصة بالمبانى الأثرية الإسلامية بعناصرها المعمارية المختلفة ومنها المساذن الأثريسة مسن المصادر الهامة التى تحتوى على وصف دقيق وشامل للآثر بعناصره المعمارية المختلفة وحالته الأصلية التى كسان عليها وقت إنشائه، كما تحتوى وثيقة وقف كل أثر على ما كان موقوفا عليه وكذلك جميع المعلومات الخاصة عسن طبيعة الأثر وحالة كل عنصر من عناصره وبالتالى نستطيع التعرف على الوصف الأثسرى والمعمارى للمسأذن الأثرية وحالتها الأصلية قبل أن تتلف أو تفقد أى جزء من أجزائها وبالتالى نستطيع الاستعانة بهذه الوثائق فى إجراء أعمال الترميم المعمارى للمآذن الأثرية .

ثانيا : أعمال التسجيل والتوثيق الفوتوغرافي السابقة للمآذن الأثرية

تعتبر عمليات التسجيل الفوتوغرافي السابقة للمآذن الأثرية من المصادر الهامة جدا والتي نستطيع من خلالها التعرف على الشكل والتكوين المعماري الأصلى للمئذنة ومقارنته بالوضع الراهن لها خاصة في حالة فقدان أجزاء منها وعلى سبيل المثال المآذن ذات الطراز المملوكي التي تنتهي بثمانية أعمدة تحمل جوسق حيث تعصرض هذا الجوسق للانهيار في بعض المآذن نتيجة الحركة الفجائية الناتجة عن الزلازل أو الهبوط غير المنتظم للتربة مما يؤدى إلى وجود ميل كبير قد يسبب عدم إنزان قمة المئذنة المتمثلة في الجوسق أو تآكل وسقوط القمة ذات الشكل الإسطواني المخروطي المدبب للمآذن العثمانية وبالبحث في الأرشيف الخاص بالسلبيات الفوتوغرافية للأشار الإسلامية بالقلعة والتابع للمجلس الأعلى للآثار حيث يوجد ملف خاص بكل آثر إسلامي وتحتوى هذه الملفات على بعض الصور الفوتوغرافية القديمة لهذه الآثار الإسلامية بعناصرها المعمارية المختلفة ومنها المآذن وقد تم إجراء

عملية بحث دقيق لهذه الملفات المحتوية على السلبيات الغوتوغرافية وتم الحصول على نسخ مسن بعسض الصور الفوتوغرافية القديمة التى يظهر فيها الشكل والتكوين المعمارى لبعض المآذن الأثريسة وكذلك بعسض الصور الفوتوغرافية القديمة لنفس هذه المآذن الأثرية تظهر فيها هذه المآذن وقد فقدت قمتها المتمثلة في الجوسق والأعمدة الحاملة له والتي تنتمي إلى الطراز المملوكي أو المتمثلة في قمتها المدببة للمآذن الأثرية التي تنتمي السي الطراز المملوكي أو المتمثلة في قمتها المدببة للمآذن الأثرية التي تنتمي السي الطراز العثماني ومن هذه المآذن ما يلي :-

(۱) مئذنة جامع أبيدمر البملوان أثر رقم (۲۲)

يرجع إنشاء هذه المئذنة إلى قبل عام ٧٤٧هـ / ١٣٤٦ م بواسطة الأمير بيدمر البدرى (١) ونقع هذه المئذنة على يمين المدخل المؤدى لداخل الجامع والذى يقع فى الطرف الأيسر للواجهة الرئيسية للجامع وتشرف المئذنة من خلال واجهتها الشمالية الغربية على شارع أم الغلام بالقرب من الجامع الحسينى (٢) ، وهذه المئذنة التى تعود إلى العصور المملوكي البحرى وتنتهى قمتها بجوسق تم العثور على صورتين فوتوغرافيتين لها تمثل الأولى المئذنة وهى كاملة ذات قمة على هيئة جوسق محمول على أربعة دعامات ، صورة رقم (١٤) أم الصورة الثانية لنفس المئذنة فتظهر المئذنة وقد فقدت قمتها وأنهار الجوسق الخاص بها وهى نفس الحالة التى توجد عليها المئذنة ووضعها الراهن الآن مصورة رقم (١٥) وبالطبع فإن هاتين الصورتين غير المحددتين تاريخيا يمكن الاستعانة بهما فى حالة ما إذا أردنا استكمال قمة المئذنة وبناء جو سقها .

(٢) مئذنة قانيباي الجركسي أثر رقم (١٥٤)

ترجع هذه المنذنة إلى العصر المملوكي الجركسي وتعود فترة بناءها إلى عام (٥٤٨هــــ / ٤٤٦م) وتقع مئذنة مدرسة قانيباي الجركسي في الزاوية الشمالية الغربية للمدرسة وهي تبدأ من الأرض بقاعدة تتكون من ٣٣ مدماك حجري ولذلك فهي تتميز باستطالة قاعدتها ويتضح من الوضع الراهن للمئذنة أنه لم يتبق منها سوى قاعدتها والشرفة الأولى المربعة التي تعلوها ثم الطابق الأولى الذي يلى الشرفة وهو مستدير المسقط ثم المقرنصات الحاملة للشرفة الثانية وهي مبينة من الحجر الجيري (٢) ومن خلال البحث في الملف رقم (١٥٤) الخاص بمئذنة مدرسة قانيباي الجركسي وجدت صورتين فوتوغرافيتين لمئذنة قانيباي الجركسي إحداهما وهي الأقدم تاريخياً تظهر فيها المئذنة بالتصميم والتكوين المعماري لها حيث يعلو الطابق الأول المستدير ذو الزخارف الزجزاجية مستوى ثالثا فوق القاعدة والمستوى الذي يعلوها وهو مستدير الشكل فتحت فيه أربعة فتحات وينتهي هذا المستوى بثلاثة صفوف من المقرنصات ، صورة رقم (١٦) ثم تنتهي المئذنة بوضعها الحالي حيث تظهر فيها القاعدة المربعة يعلوها المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المنائن المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المؤلى المستدير ذو الزخارف الزجزاجية المندونة في الحجر صورة رقم (١٧) (تم تصويرها فيها المستوى المستدير ذو الزخارف الزجزاجية المندونة في الحجر صورة رقم (١٧) (تم تصويرها فيها كتوبر علم الثاني المستدير ذو الزخارف الزجزاجية المندونة في الحجر صورة رقم (١٧) (تم تصويرها فيهي أكتوبر علم

⁽٢) عبد الله كامل موسى : تطور المئذنة المصرية بمدينة القاهرة من الفتح العربي وحتى نهاية العصر المملوكي ، دراسة معماريـــة زخرفية مقارنة بمآذن العالم الإسلامي ، رسالة دكتوراه ، قسم الآثار الإسلامية ، كلية الآثــــار ، جامعـــة القـــاهرة، ١٩٩٤م ، ص ٢٣٨ .

⁽٣) عبد الله كامل موسى : مرجع سابق ، ١٩٩٤م ، ص ٣٩١.

١٩٢٩م) وبواسطة هاتين الصورتين الفوتوغرافيتين يمكن إجراء الترميم المعمارى لهذه المئذنة إذا تقرر ذلك فــــى وجود رؤية واضحة للتكوين المعمارى الأصلى الأثرى لهذه المئذنة وتقع هذه المئذنة بمنطقة السيدة عائشة .

ترجع هذه المئذنة إلى العصر المملوكي الجركسي وتعود إلى عام (٨٧١هـ / ١٤٦٦م - ١٤٦٧م) وبالبحث في ملف الأثر رقم (٢٠٧) الخاص بمسجد مغلباي طاز ثم الحصول على نسخة من صورة فوتوغرافية قديمـــة تمثـل المئذنة كاملة ولكن على الرغم من الطراز المملوكي الجركسي لها إلا أنها تنتهي بقمة مخروطية مدببــة تكسـوها ألواح الرصاص للحماية ومن المرجح أن هذه القمة قد تكون قد أضيفت للمئذنة بفعل فقدان قمتها الأصليــة وذلـك خلال العصر العثماني ، صورة رقم (١٨) (تم تصويرها في شهر ديسمبر عام ١٩٢٦م) وبمقارنة هذه الصــورة بالصورة رقم (١٩) والتي تمثل الوضع الراهن للمئذنة نجد أنها قد فقدت قمتها وهي غير موجودة الأن وتقع هــذه المئذنة بحاره بنت المعمار بالصليبة .

(٤) مئذنة مسجد أبتمش البجاسي أثر رقم (٢٥٠)

ترجع هذه المئذنة إلى العصر المملوكي الجركسي وتغود إلى عام (٧٨٥هــ/١٣٨٣م) وقد تم الحصول على نسخة من صورة فوتو غرافية قديمة لها تمثل المئذنة كاملة وقمتها مدببة الشكل تكسوها طبقة بيضاء من الملاط وهي مبينة من الطوب المحروق الآجر، صورة رقم(٢٠) (تم تصويرها عام ١٩١٥م) وبمقارنة هذه الصورة الفوتو غرافية، بصورة أخرى تمثل الوضع الراهن للمئذنة ، صورة رقم (٢١) نجد أن هذه المئذنة فقدت أجــزاء مــن الدرابزيــن الخشبي المحيط بشرفتها وكذلك فقدت قمتها المدببة بشكل شبة كلى حيث لم يتبق منها غير الشدادات الخشبية التـــى تكون الشكل المدبب ذي الأضلاع المتعددة للمئذنة والهلال الذي نتتهي به المئذنة .


ومن خلال العرض السابق نجد أن الصور الفوتوغرافية القديمة للمأذن الأثرية فى حالة توفرها فإنها تعتبر من مصادر التوثيق والتسجيل الهامة التى توضح التصميم والتكوين المعمارى الأصلى للمئذنة وما قد يكون أضيف إليها فى العصور التالية ويتم الاستعانة بذلك عند إجراء الترميم المعمارى لاستكمال الأجزاء المفقودة من المآذن الأثرية .

ثالثا : الكراسات الخاصة بنشاط لجنة حفظ الآثار العربية في ترميم وصيانة الآثار


قامت لجنة حفظ الآثار العربية منذ عام ١٨٨١م بأعمال ترميم وصيانة للآثار الإسلامية وفي عام ١٩٥٣م أصبحت لجنة حفظ الآثار العربية تابعة لهيئة الآثار المصرية تحت أسم قطاع الآثار الإسلامية والقبطية (١) وقد نشرت هذه اللجنة أعمالها في ترميم وصيانة الآثار الإسلامية بعناصرها المعمارية المختلفة ومنها المآذن الأثرية في تقارير فنية وهندسية وضعت في أربعين جزءا خلال ما يقرب من سبعين عاما من العمل (٢)، سميت هذه النقارير الفنية والهندسية بكراسات لجنة حفظ الآثار العربية . ومن خلال هذه الكراسات نستطيع الحصول على بيانات ومعلومات هامة عن الأعمال السابقة التي أجريت لترميم وصيانة المآذن الأثرية ومن خلال ذلك نستطيع الاستفادة بهذه

⁽¹⁾ Al- Minabbawy, M.: Restoration Work In Cairo, Past, Present And Future In: The Restoration And Conservation Of Islamic Monuments In Egypt, The American Uni. In Cairo Press, 1995, P.15.


(۲) محمد كمال خلاف : دراسة علاج وصيانة المحاريب الأثرية بمدينة القاهرة تطبيقا على محاريب مزخرفة بالفسيفساء ، رسالة ماجستير ، قسم الأثار ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ۲۰۰۰م ، ص

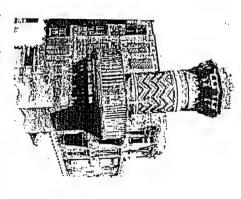


صورة رقم (۱۷) توضح مئذنة جامع فانيباي الجركسي بدون الجوسق (صورة أرشيفية)

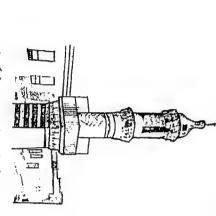


فانبياي الجركسي كاملة (صورة أرشيفية) صورة رقم (۱۱) توضح مئذنهٔ جامع

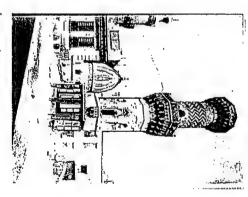


صورة رقم (١٥) توضع مئذنة جامع أيدمر البهلوان بدون الجوسق (صورة أرشيفية)

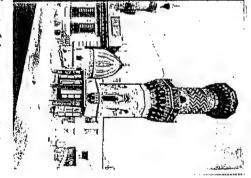

أيدمر البهلوان كاملة (صورة أرشيفية) صورة رقم (١٤) توضح مئذنه جامع

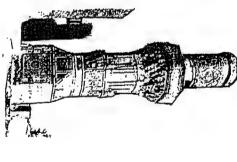

صورة رقم (۱۸) توضح منذنة جاسع مغلباي طاز كاملة (صورة أرشيقية)

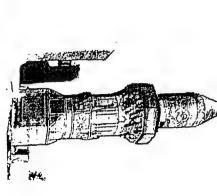

مغلباي طاز يدون الجوسق (صورة أرشيقية) صورة رقم (۱۹) توضح مئذنة جامع

صورة رقم (۲۱) توضح مئذنهٔ جامع أيتمش البجاسي (في الوضع الحالي)

صورة رقم (۲۰) توضح مئذنهٔ جامع أيتمش البجاسي (صورة أرشيقية)

المعلومات في إجراء عمليات الترميم المعماري للمآذن الأثرية وسوف نعرض لذلك مثالين هما منذنة جامع أيدمــر البهلوان ومئذنة مدرسة القاضي عبد الباسط.

(١) مئذنة جامع أيدمر البهلوان اثر رقم (٢٢)

لقد تمت عمليات ترميم وصيانة عديدة ومكثفة لمئذنة جامع أيدمر البهلوان وقد أمكن التعرف على هذه العمليات التي أجريت للترميم والصيانة من خلال كراسات لجنة حفظ الآثار العربية وتسجل هذه الكراسات انه تهم تدعيم هذه المئذنة للمرة الأولى في عصر الخديوي عباس حلمي باشا (١) ولكن الشروخ ظهرت في قاعدتها وبدأت المئذنة تميل ناحية الشمال الشرقي وأصبح من الضروري تدعيم المئذنة مرة أخرى بالكتل الحجرية كبيرة الحجم وتم استخدام الأسمنت البورتلاندي (٢) ولكن لم يبدأ العمل بشكل فورى كما كان مقترحاً وحتى سنة ١٨٨٩ م (٦) واستمر خطر انهيار المئذنة قائماً مما استدعى البدء في علميات التدعيم والتي انتهت في نفس العام بعد اتخاذ إجراءات حاسمة مع المقاول المسئول (٤) أما في سنة ١٨٩١ م فإن تقرير لجنة حفظ الآثار العربية أوضح أنه يجب القيام برصد مــدى استقامة ورأسية المئذنة ، وكانت نتيجة عملية الفحص والرصد أنه من تاريخ نهاية عملية التدعيم التي أجريت لـــها وهو عام ١٨٩٠م لم يظهر شئ في تغير وضعها والجدير بالذكر أنه خلال عملية التدعيم للمئذنة تــم صلبــها مــن الجهتين الشمالية والغربية وتم التدعيم بأحجار منحوتة ومونة الأسمنت البورتلاندي حتى ارتفاع مترين من الأرض داخل المسجد وفوق ذلك الارتفاع استعلمت مونة الجبس وقد تم اتخاذ بعض إجراءات الأمان للمنذنة ومنها ردم بئر كان موجوداً غرب المئذنة وتخفيف الشدة الخشبية المستخدمة لصلب المئذنة بواسطة نشر أخشابها من الأطراف ومراقبة المئذنة لمدة ٦ اشهر لمعرفة ما إذا كان سيحدث بها حركة أو تزيد الشروخ التي ظهرت في الجزء السفلي من المئذنة مع موافقة اللجنة على اقتراح فك وإعادة بناء الجزء العلوى من المئذنة المتمثل في الجوسق في حالية ثبات حالة المئذنة أما إذا حدثت ميول فرأى اللجنة أن يتم فك و إزالة المئذنة بشكل كامل ثم إعادة بناءها كاملة موة أخرى على نحو صحيح (٥) وبعد مرور عام كامل تم عمل رصد مساحي للمئذنة لفحص رأسية واستقامة كل مستوى من مستويات المئذنة على حدة وأخذ قطاع عن الحالة الراهنة للمئذنة في الاتجاه الأكثر ميلاً وتمت الفحوص بواسطة صابربك صبرى ومسيوهرتس و قد أعطت الفحوص ميلاً في اتجاه الغرب وذلك بمقدار ٣١ مم لكل واحد متر وقد ظهر من خلال رصد الميل في نقطة جهة الشرق على ارتفاع ٦،٥ متراً أن مجموع الميــول يبلــغ ٢٦٠ مــم أي باعتبار وجود ميل بمقدار ٤٠ مم (٤سم) لكل واحد متر وهذا يتطلب أن فك الجزء العلوى (قمة المئذنة) وحفظ الكنل الحجرية المكونة للقمة وترقيمها ورصعها بانتظام داخل الجامع وبعد إجراء عملية رصد أخرى بعد فترة للمئذنة وجد أنها بقيت على حالتها التي كانت عليها بعد إجراء عملية الصلب والتدعيم ولذلك فقد تقرر مرة أخسرى فسى شسهر أغسطس عام ١٨٩٣ م فك خوذة (قمة) المئذنة والأعمدة الحاملة لها (١) وتذكر كراسات اللجنة أنه تم إعادة بناء هذا الجزء العلوى في جامع الحاكم بأمر الله، ثم حدث وأن مالت المئننة مرة ثانية في سنة ١٩٣٠ م ^(٧) وتم التفكير

⁽١) محاضر لجنة حفظ الآثار العربية عن سنة ١٨٨٦م ، ص١٢ ، كراسة رقم (٤) .

⁽٢) محاضر لجنة حفظ الآثار العربية عن سنة ١٨٨٧م ، الكراسة رقم (٥) ص٢٣٠.

⁽٣) محاضر لجنة حفظ الآثار العربية عن سنة ١٨٨٩م ، الكراسة رقم (٦) ص ١١٠.

⁽٤) محاضر لجنة حفظ الأثار العربية عن سنة ١٨٩١ ، الكراسة رقم (Λ) ω

⁽٦) محاضر لجنة حفظ الآثار العربية عن سنة ١٨٩٣م ، الكراسة رقم (١٠) ص ٨٧-٨٨

⁽٧) محاضر لجنة حفظ الآثار العربية عن سنة ١٩٣٠-١٩٣٢م ، ص ١٩٠

فى فك أحجارها وازالتها ولكن هذا لم يتم وبقيت المئذنة على حالتها بعد تدعيمها وسد باب المدخل الموجود أسفلها بالكتل الحجرية ، ومما ذكر سابقا نجد أننا قد استطعنا الحصول على سجل كامل لما أجرى لمئذنة مسجد أيدمر البهلوان ، أثر رقم (٢٢) من خلال محاضر لجنة حفظ الآثار العربية التي تم جمعها من المجلدات أو الكراسات ومن ذلك يتضح أن هذه النقارير الفنية والهندسية للجنة حفظ الآثار العربية ونشاطها في ترميم وصيانة المسأذن الأثرية مصدر هام جدا يمكن الاستعانة به لمعرفة الأعمال السابقة التي أجريت للمئذنة وشكلها الأصلي الأثري المعماري لها .

(٢) مئذنة مدرسة القاضي عبد الباسط أثر رقم (٦٠)

ترجع هذه المئذنة إلى العصر المملوكي الجركسي وتعود إلى عام (٨٢٣ هـ / ١٤٢٠م) وتأخذ مئذنة مدرسة القاضي عبد الباسط الشكل المملوكي حيث يتميز هذا الطراز بالقمة التي تتكون من ثمانية أعمدة تحمل جوسق يبنهي بشكل القلة المقلوبة ويعلوه هلال غالبا من النحاس ومن خلال كراسات لجنة حفظ الآثار العربية اتضح ان قمة هذه المئذنة قد تعرضت للإنهيار وتم ترميمها خلال العصر العثماني بعمل قمة لها تتخذ الشكل الاسطواني وتنتهي بمخروط مدبب يشبه القلم الرصاص تكسوه ألواح من الرصاص ويعلو القمة هلال من النحاس وقد قامت لجنة حفظ الآثار العربية خلال الفترة من عام ١٩٣٦ إلى عام ١٩٤٠م بفك القمة المدببة للمئذنة والتي تم عملها خلال العصر العثماني وإعادة المئذنة إلى شكلها الأصلي بعمل قمة جديدة للمئذنة عبارة عن ثمانية أعمدة تحمل جوســـقا ينتهي بهلال من النحاس وقد تم تسجيل وتوثيق ذلك عن طريق التصوير الفوتوغرافي الذي يمثل المئذنة عندما كانت تحمل قمة مدببة على الطراز العملوكي المتمثل في جوسق محمول على ثمانية أعمدة ، كمـــا يتضح مــن الصــورة رقم (٢٢) (١) ، ومن خلال ما سبق اتضح لنا أنه بفضل كر اسات لجنة حفظ الآثار العربية تم التأكد مـــن أن القمة المملوكية الموجودة الان لمئذنة مدرسة القاضي عبد الباسط ليست هي القمة الأصلية الخاصة بالمئذنة ولكــن هـذه المعلومــات القمة تم عملها من قبل لجنة حفظ الآثار العربية خلال الفترة من عام ١٩٣١ إلى عام ١٩٠٠م وهــذه المعلومــات أيضا تؤكد مدى أهمية هذه المجلدات أو الكراسات التي ينبغي الرجوع إليها عندما يراد إجراء عملية ترميم معماري أو صيانة لإحدى المآذن الأثرية .

رابعاً : خطط ومشروعات الترميم المعماري السابقة للمآذن الأثرية

تعتبر عمليات التسجيل والتوثيق المعماري السابقة للمآذن الأثرية من المصادر الهامة أيضا عند الشروع في المترميم الممآذن الأثرية وخاصة في حالة فقدان أجزاء منها وسوف نقوم بتناول بعض اللوحات المعمارية التي تسجل وتوشق المآذن الأثرية في فترات زمنية مختلفة وكذلك قامت هيئة الأثار المصرية (المجلس الأعلى للآثار حاليا) بعمل بعض مشروعات تكملة المآذن الناقصة والتي لم يتم تنفيذها فعليا ومنها مئذنة ايدمر البهلوان ومئذنة أم السلطان شعبان ومئذنة خايربك ومئذنة قانيباي الجركسي وغيرها وفيما يلي عرض لبعض لوحات التسجيل المعماري السابقة للمآذن الأثرية وكذلك بعض المشروعات التي تم عملها للمآذن الأثرية الناقصة ولم يتم تنفيذها .

⁽¹⁾ Comite De Conservation Des Monuments D'1 Art Arabe, Exercices 1936-1940, Le Caire, Imprimerie Nationale, Bulak, 1944, Pl. VIII, Pl. IX

(١) مئذنة أبدمر البملوان أثر رقم (٢٢)

يتوفر عن هذه المئذنة التي يتم ترميمها حاليا ضمن مشروع تطوير وترميم أثار القاهرة التاريخية الكثير مسن المعلومات عن أعمال الترميم والصيانة السابقة التي أجريت لها كما تم ذكره وبالإضافة لذلك توجيد مسن اللوحات المعمارية للمئذنة احدى هذه اللوحات مؤرخة (١٣ صفر سنة ١٣٠١ هـ) وهي تناظر عام ١٨٨٤ م وبها رسم للواجهة الغربية لمسجد أيدمر البهلوان وتظهر من خلاله المئذنة كاملة وقمتها عبارة عن جوسق محمول على ثمانية أعمدة لوحة رقم (٣١) وكذلك رسم يمثل الواجهة البحرية (الشمالية) لمسجد أيدمر البهلوان ، تليها لوحة توضح قطاع في المئذنة لوحة رقم (٣١) ثم نجد لوحة تؤرخ بعام ١٨٩٣ م تمثل قطاع في المئذنة موضيح عليه الرتفاعاتها ويظهر فيه جوسق المئذنة وقمتها كاملة .ثم نجد لوحتين بهما تصميم للجزء العلوى للمئذنة وهو الجوسيق وربما تم تصميمه لترميم واستكمال هذا الجزء معماريا بعد انهياره أحد التصميمين يقوم على قاعدة مستديرة تثبيت فيها ثمانية أعمدة تحمل الجوسق ، لوحة رقم (٣٣) والثانية تقوم على قاعدة مثمنة مثبت فيها ثمانية أعصدة تحميل الجوسق ، لوحة رقم (٤٣) ، كما تم الحصول على لوحة مؤرخة بعام ١٩٤٦ م يظهر فيها الواجهة الغربية لمسجد أيدمر البهلوان وتظهر فيها المئذنة وقد فقدت القمة المتمثلة في الجوسق لوحة رقم (٣٥) والمئذنة الآن تحت السترميم ونستطيع عن طريق المقارنة بينه وبين القطاع القديم والذي تم عمله عام ١٨٨٩ م معرفة مدى دقته ومعرفة مدى ونستطيع عن طريق المقارنة بينه وبين القطاع القديم والذي تم عمله عام ١٨٨٩ م معرفة مدى دقته ومعرفة مدى التغيير الذي حدث المئذنة من عدمه ، لوحة رقم (٣٥) .


(٢) مشروعات الاستكمال والترميم المعماري لبعض المآذن الأثرية

قام المجلس الأعلى للآثار (هيئة الآثار سابقا) بعمل بعض التصميمات أو المشروعات لاستكمال بعصض المآذن الأثرية الناقصة وذلك طبقا للتكوين المعماري الأثري ومن الممكن الاستعانة بهذه المشروعات عند إجراء الصترميم المعماري لهذه المآذن الأثرية ومن هذه المشروعات والتصميمات والتي لم تنفذ حتى الآن مشروع استكمال مئذنه مدرسة أم السلطان شعبان ، لوحتين رقمي (٣٧) ، (٣٨) ومشروع استكمال مئذنة جامع خاير بك ، لوحتين رقمي (٣٩)، (٤٠) ومشروع استكمال مئذنة مسجد فانيباي الجركسي لوحة رقم (١١) ، ومن اللوحات الأخرى التي توضح الشكل الأصلي لبعض المآذن الأثرية والتي تعرضت لفقدان بعض أجزائها وتآكلها في الوقت الحالي ، مئذنة مسجد مغلباي طاز ، لوحة رقم (٢١) حيث فقدت قمتها العثمانية المدببة كما يتضح من الصورة رقم (١٩) وكذلك مئذنة مسجد احمد المهمندار والتي تعرضت لتآكل أجزاء من قمتها المدببة لوحة رقم (٤٣) كما يتضح من خلال صصورة رقم (٤٢) .

خامساً : المصادر التاريخية والمراجع العلمية كمصدر للتوثيق للماآذن الأثرية


هناك العديد من المصادر التاريخية والمراجع العلمية القديمة التى تناولت بالذكر المآذن الأثرية من خلال الوصف الأثري والمعماري لها مع وجود لوحات معمارية وصور فوتوغرافية قد تكون نادرة وتوضح الشكل المعماري الأثري الأصلي للمآذن الأثرية ومن الممكن الاستعانة بذلك خلال عمليات الاعداد لخطط الترميم المعماري للمأذن الأثرية . ومن الأمثلة على ذلك مئذنة مدرسة خايربك حيث نشرت في المراجع التاريخية الوحتين المئذنة وقد ظهرت كاملة وتفقد جزءا صغيرا من قمتها وهي القمة البصلية

⁽١) سعاد ماهر : مصاجد مصر وأولياءها الصالحون ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الجزء الرابع ، ١٩٨١ م ، ص١٨٦

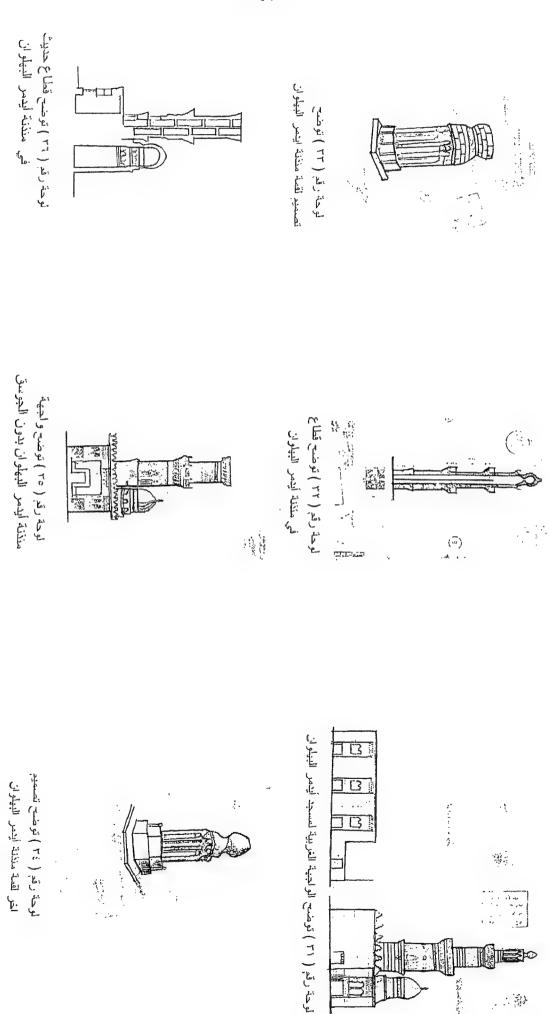

. . . (§)

لوحة رقم (٣٤) توضح تصميم اخر لقمة منذنة أيدمر البهلوان

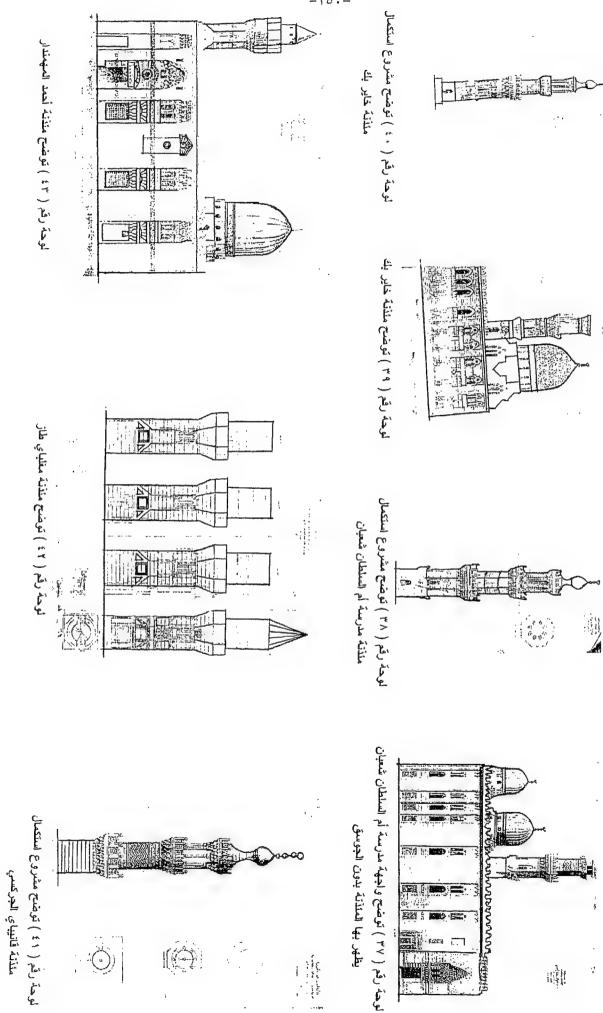

التي تعلو الجوسق وبذلك استطعنا التعرف من خلال ذلك المرجع على الشكل المعماري الأثري الأصلي للمنذنة وفي لوحة أخرى ظهرت المئذنة كما هي موجودة الأن وقد فقدت منطقة الجوسق بعد انهيارها كما يتضح مــن اللوحــة رقم(٤٥) ويتم الاستعانة باللوحتين السابقتين للمئذنة في إجراء عمليات الترميم المعماري لها واسمستكمالها . وهمذه اللوحة الكاملة للمئذنة رسمها بريس دفين Prisse d'avennes عام ۱۸۷۷ م، ومثال آخر مئذنتي مسجدي قانيباي الرماح بالقلعة والناصرية حيث نجد في المراجع التي تؤرخ للأثار الاسلامية لوحة لمئذنة قانيباي الرماح بمسلجده الكائن في ميدان القلعة وقد رسمت عام ١٨٤٨ م وتظهر المئذنة المميزة بوجود رأسين لها ، لوحة رقم (٤٦) وقد تعرضت هذه المئذنة للتجديد بواسطة لجنة حفظ الأثار العربية عام ١٩٣٩ م على غرار المئذنة القديمة ويتضمح ذلك من خلال لوحة رقم (٤٧) أما مئذنته بالناصرية بمنطقة السيدة زينب فقد تعرضت للإنهيار ويتم الأن إجراء عمليـــة إعادة بناء لها باستخدام الكتل الحجرية الأثرية الخاصة بها مع استكمال الكتل الحجرية التي تلفت منها ولذلك فإن أي لوحات قديمة لهذه المئذنة تكون ذات أهمية كبيرة جدا أثناء إجراء عمليات الترميم المعماري لها وإعادة بنائها ومن هذه اللوحات نجد لوحة تمثل المدخل الرئيسي لمدرسة قانيباي الرماح بالناصرية تعلو المئذنة وقد قام برسمها بريس دفين Prisse d'avennes ونجد لوحة أخرى للمئذنة قبل انهيارها ونلاحظ فيها الاختلاف في القمتين البصليتين لها حيث يظهر أنهما فقدتا ثم أعيد بنائهما مرة أخرى بشكل مخالف للشكل الأثري الأصلي لهما كما يتضح من اللوحتين رقمي (٤٨) ، (٤٩) ، ومن هذين المثالين يتضح لنا أهمية المراجع التاريخية للأثار في دراسة عمليات الترميم المعماري للمآذن الأثرية حيث من المكن أن نجد صورا أو لوحات تبين التكوينات المعمارية الأصلية لهذه الم آذن خاصة في حالة انهيار بعض أجزاءها أو فقدانها .

٢. أعمال الترميم المعماري للمآذن الأثرية

هناك العديد من أعمال الترميم المعماري للمآذن الأثرية التي تجرى حسب حالة المآذن الأثرية ومنها:

أ- استكمال الأجزاء الناقصة والمفقودة من التكوين المعماري للمآذن الأثرية

تشكل هذه العمليات استكمال منطقة الجوسق في المآذن المملوكية التي فقدت جوسقها أو استكمال القمصم العثمانية المدببة التي تآكلت أو فقدت بعض أجزائها ، وفي هذا المجال نذكر أن المآذن المملوكية بحكم تكوينها المعماري وتغير قطاعاتها من المربع إلى المثمن ذو الفتحات ثم الدائري ثم الجزء الأعلى من المئذنة والذي يشتمل غالبا على ثمانية اعمدة تحمل الجوسق وهي تكون ذات عرضة كبيرة للتصدع والانهيار أثناء الزلازل بسبب تغير القطاعصات في الأجزاء المختلفة منها ، حيث يختلف تجاوب كل قطاع وسلوكه الانشائي في أماكن الانتقال بين القطاعات ممسا يترتب عليه تغيير الانحرافات إضافة إلى أن هذه المآذن منفذ بها مقرنصات حجرية ضخمة أسفل شرفات المآذن بما يحدث زيادة كبيرة في ثقل القطاع أسفل الشرفة مع ضعف القطاع أعلى الشرفة لتنفيذ فتحات به مما يسبب زيادة لاحتمالات التصدع والانهيار خلال الزلازل وذلك يختلف عن المآذن العثمانية الطراز ذات القطاع الدائري الثسابت على كامل ارتفاعها والتي يتجاوب قطاعها بمرونة مع الموجات الزلزالية دون التواء بالاضافة إلى احتمال وجسود أخطاء في بناء المآذن المملوكية ذات الجوسق وذلك في انحراف بعض قطاعات المئذنة عن القطاعسات الأخسرى نتيجة اختلاف الشكل الهندسي لهذه القطاعات ما بين مربع ومثمن ودائرى عكس المئذنة العثمانية التي تقسل جدا احتمالية وجود أخطاء في عملية بناءها. ولذلك نجد الكثير من المأذن المملوكية التي فقدت قمتها أو جوسقها ومسن احتمالية وجود أخطاء في عملية بناءها. ولذلك نجد الكثير من المأذن المملوكية التي فقدت قمتها أو جوسقها ومسن وغيرها ونتبع أهمية عمليات الاستكمال من المحافظة على الأثر من القناء بفقدان أجزاءه الجسزء تلو الأخسر أو

القضاء على نقاط الضعف بالمبنى (۱) ولكن فى حالة المآذن الأثرية المملوكية التى فقدت جوسقها فإن هذا الجزء فى الأصل كان منطقة ضعف انشائي فى المئذنة نظرا لاستناد الجوسق على ثمانية أعمدة ولذلك فقد كان عرضه أكثر من أى جزء آخر بالمئذنة للانهيار بفعل الحركة الفجائية الناتجة عن الزلازل ولكن من الممكن أن يتسم استكمال الجوسق للمآذن المملوكية على أساس عدة نقاط هى :-

- ١- أن يتوفر مصدر من أحد مصادر التوثيق السابق ذكرها للمآذن والتي يمكن التعرف منها على الشكل الأصلي والتكوين المعماري الأثري للمئذنة ومن الممكن أن يتم المقارنة بين طراز هذه المئذنة وطرز المآذن المشابهة لها والموجودة بشكل كامل للاستقرار على رأى أثري للتكوين المعماري لقمة المئذنة المفقودة وإن لم تتوصل در اسات المقارنة مع المآذن الأثرية المشابهة لنتيجة مقبولة أثريا فيفضل عدم استكماله حيث يجب التوقف عندما يبدأ التخمين .
- ٢- فى حالة الاستقرار على استكمال الجوسق الخاص بالمآذن الناقصة يجب تلافي الأخطاء السابقة والتى أدت إلى انهيار الجوسق حيث يجب أن يتم التثبيت الجيد للأعمدة الرخامية الحاملة للجوسق حيث يتم تثبيتها من أسسفل ومن أعلى بواسطة قطاعات من الحديد الصلب المعزول حتى لا يتعرض للصدأ مع استخدام أعمدة ذات أقطار ملائمة من الناحية الانشائية لحمل الجوسق ويفضل هنا بناء دعامات حجرية يدمج ضمنها الأعمسدة الحاملة للجوسق بحيث لا تكون بمفردها هي المسئوله عن حمل الجوسق وبحيث تشكل وحدة متماسكة قسادرة علسي تحمل الحركة التي قد تنشأ عن حدوث زلازل .
- ٣- يتم تصميم الجوسق بالشكل الأصلي له والإبعاد والمقاسات الأصلية ، ثم يتم اختيار نوعية مشابهة للأحجال المشيدة بها المئذنة مع إجراء اختبارات للخواص الفيزيائية والميكانيكية لاختيار أنسب أنواع الأحجار ، ثم يتم نحت وتشكيل هذه الأحجار وتجميعها بشكل كامل دون استخدام مونات على الأرض وعند التأكد من عمل هذا الجزء ونحته وتجميعه بالشكل الصحيح وإعداد الأعمدة الرخامية بالقطاعات المناسبة يتم تثبيت الأعمدة فسى المستوى الأخير من المئذنة ثم يتم بناء الجوسق فوقها مدماك بمدماك حتى ننتهى منها باستخدام المونة المناسبة للبناء والتي غالبا ما تحتوى على الرمل والجير بشكل أساسي وبنسب ملائمة مع تكحيل العراميس بين الكتسل الحجرية وتشطيبها بالشكل الملائم مع عمل الدعامات الحجرية السابقة الذكر للأعمدة لتقويتها وزيادة تحملها انشائيا وتأمينها من الانهيار مرة أخرى .

إلى جانب ذلك فانه يمكن استكمال القمم العثمانية المدببة للمآذن الأثرية التى تعرضت للانهيار مثل القمة العثمانية لمئذنة مغلباى طاز لوحة رقم (١٩) على الرغم من أن هذه المئذنة تتبع الطراز المملوكي ولكن تم عمل قمة عثمانية مدببة لها خلال العصر العثماني لذلك فمن الأفضل في حالة توفر سند تاريخي أو مصدر توثيق لهذه المئذنة يوضح شكل القمة الخاصة بها استكمال قمتها طبقا للشكل المملوكي الأصلي لها وهناك أمثلة أخرى عديدة لمآذن مملوكيسه تحتوى على قمة عثمانية تم عملها خلال العصر العثماني ومن هذه الأمثلة مئذنة مدرسة القاضي عبد الباسط والتسى اعادت لجنة حفظ الآثار العربية لها قمتها المملوكية خلال الفترة من عام ١٩٣٦ م إلى عام ١٩٤٠ م أما في حالسة عدم توفر هذه الأدلة التاريخية فيجب ترميم هذه القمة طبقا للأصل العثماني لها المعروف والموثق وكذلك المساذن التي تآكلت أو فقدت أجزاء كبيرة من قمتها يجب استكمالها وإعادتها إلى شكلها الأثري المتكامل باستخدام مصادر

⁽۱) السيد محمود البنا : دراسة لأسس وقواعد استكمال الأجزاء الناقصة من المبانى الأثرية " تطبيقا على بعص المبانى الأثرية بمدينة القاهرة " مجلة كلية الآثار ، العدد السابع ، ١٩٩٦ م ، ص ٣٢٣

التوثيق والتسجيل الموجودة وبنفس مكونات ومواد البناء الأصلية لها ومن أمثلة هذه المآذن مئذنة أيتمش البجاسي ومئذنة أحمد المهمندار كما هو موضح بالصورتين رقمي (٢١) ، (٢٤)

ب ـ اعمال الفك وإعادة البناء للمآذن الأثرية

فى بعض الحالات يتعذر تنفيذ الحلول الهندسية أو الإنشائية لترميم وعلاج جزء أو أكثر من المئذنة الأثريسة وهسى قائمة كما هى ولذلك قد تلجأ إلى عمليات الفك وإعادة البناء كحل استثنائى يجب ألا نلجأ إليه إلا فى حالة الضسرورة القصوى بعد التيقن تماما من عدم وجود حل آخر بديل ويحدث ذلك فى حالة ميل المأذن بمقدار كبير قد بؤدى السائهيار ها أو فى حالة تلف التربة وعدم قدرتها على تحمل أحمال المئذنة الواقعة عليها وهبوطها خاصة عندما يكون الهبوط غير منتظما ويسبب ميل المئذنة ، وعلى ذلك يجب اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات التى تضمن إعادة بنساء وتركيب المكونات التى تم فكها طبقا لموضعها الأصلى بكل دقة ولذلك تتبع الخطوات الآتية :

- ا) عمل دراسة متكاملة ودقيقة لرفع وتسجيل وتوثيق الوضع الراهن للمئذنة شاملة لجميع أعمال التسجيل الفوتو غرافي والرفع المعماري للمئذنة (١).
- ٢) عمل نظام ترقيم لكل قطعة بالمئذنة يحدد موقعها بالضبط ويوقع هذا الترقيم على رسومات الرفع المعمارى التفصيلية بكل دقة وعناية مع استعمال مادة للترقيم على القطع أو الكتل الحجرية يسهل إزالتها وبما لا يتسبب في أي أضرار أو تشوهات في القطع المرقمة ذاتها . ويجب وضع وتوقيع أرقام القطع الحجرية على كافة رسومات الرفع بحيث يظهر رقم القطعة الواحدة في رسمين معماريين مختلفين على الأقل مثل المساقط والواجهات أو القطاعات مثلا .
- ٣) التأمين النام للقطع المخزنة من أيه تأثيرات ضارة كالرطوبة حيث يجب ألا يتم تخزين الكتل الحجرية على الأرض بشكل مباشر وحمايتها من التلوث ويفضل تغطيتها برقائق البولى ايثيلين وعدم تحميل قطع الأحجار المخزنة أية اجهادات تفوق قدرة تحملها في موقعها الأصلى قبل الفك .
- ٤) تحديد أسلوب عمل فرم وقوالب لكافة القطع التي نتطلب ذلك قبل فكها مثل الزخراف أو المقرنصات أو الحليات وما شابه ذلك بحيث تعمل هذه الفرم أو القوالب من مادة حساسة وقوية في ذات الوقت وتتخرذ كافة التدابير لتسليح تلك القوالب وتقويتها وتعامل هذه الفرم والقوالب بمثل معاملة قطع الأثر أو المئذنة ذاتها في النقل والتخزين وخلافه.
- إجراء عملية فحص لاختبار صلاحية كافة الكتل الحجرية المفكوكة أولاً بأول لاستبدال الكتل الحجرية التالفــة والمتهالكة والتي لا تصلح لإعادة البناء مرة أخرى حيث من الممكن أن تكون قد تلفت بفعل الأملاح أو التلـوث الجوى أو الأمطار وغيرها من عوامل التلف.
- ٦) ربط بداية تسلسل الترقيم بروبير ثابت مع تحديد الإحداثيات اللازمة لضمان إعادة تركيب القطع في مواضعها
 وتوجيهاتها بكل دقة وخاصة العناصر الدائرية أو المنحنية وما إلى ذلك .
- ٧) يتم رص مداميك الأحجار في أماكن تخزينها بمجرد فكها كما كانت قبل فكها في شكل دائرى كل مدماك على
 حدة مما يكفل إعادة بناء المئذنة كما كانت مرة أخرى .


⁽۱) معاذ أحمد عبد الله وعلى غالب أحمد : دليل إعداد مشروعات صيانة وترميم الآثار ، هيئة الآثار المصريـــة ، وزارة الثقافــة ،


- ٨) دراسة وتحديد إجراءات الفك بحيث يتم أفقياً من أعلى ، مدماكاً بمدماك بكل حرص مع تغليف القطع الحجرية بالبولى ايثيلين لضمان سلامتها أثناء النتزيل وحتى التخزين ويتبع نفس الأسلوب عند إعادة البناء مرة أخرى حيث يتم إعادة البناء من اسفل إلى أعلى مع دراسة وتحديد مراحل الفك بحيث تتناسب مع طاقة العمل وأن تكون مواضع التوقف المرحلي عند مناطق آمنه في المئذنة وبشكل عام تحدد مواقع التوقف بمراحل عكسية لعملية البناء والإنشاء للمئذنة بمستوياتها المختلفة ، هذا مع اتخاذ كافة احتياطات الوقاية اللازمة للأجزاء التي لم تفك بعد وحمايتها لحين فكها وتخزينها .(١)
- ٩) يجب توضيح علاقة التجاور في موضع القطعة المرقمة أى ماذا يوجد على يمينها وعلمي يسلرها وفوقها وأسفلها وهكذا ، مع ضرورة تحديد سمك المونة بالضبط في كل جوانب القطعة ومقاسات ومواصفات القطيع والأجزاء التي يصعب إعادة استخدامها أى القطع التي ستبدل ، كما بالشكل رقم (٢٧) .

ونذكر على سبيل المثال بعض المآذن التى تم فكها بسبب ميلها بمقدار شديد يهدد بانهيارها ومن هذه المآذن منذلسة مسجد حسن باشا طاهر لوحة رقم (٥٠) وقد تم تخزينها بالمسجد على حوامل معدنية حيث تم تخزين الكتل الحجرية بعد عمل ترقيم بسيط لها بحيث تم تخزين كل مدماك في رف معدني ضمن الحوامل المعدنية خاص به بدون عمسل تغليف من أى نوع لها وبدون تخزينها بشكل دائري صحيح طبقاً لوضعها قبل الفك مما قد يؤدي إلى وجود صعوبة شديدة عند إعادتها مرة أخرى وبناءها ومن خلال تقييم هذا المثال نجد أنه الفك يتم بطريقة غير علمية إلى حد كبير ولا يجب أن تتبع مع المآذن الأثرية وقد تؤدي إلى نتائج خطيرة ولتوضيح ذلك نذكر مثالاً آخر ، هو لمنذنة مسجد الأمير حسين (العصر المملوكي البحري) ، وهي تقع بحارة الأمير حسين من حارة المنسوي الرأسسي خوفاً من بمنطقة باب الخلق وهذه المئذنة تم فكها عام ١٩٨٤م وذلك بسبب ميلها الشديد عن المستوى الرأسسي خوفاً من انهيارها وقد تم عمل قوالب لزخارفها الجصية (٢٠) وتحتفظ هيئة الأثار بهذه النسخ وللأسف لم يتم إعادة بناء هذه المئذنة حتى الآن وتشير الصورتين رقمي (٢٥) ، (٢٦) إلى موقع المئذنة بجامع الأمير حسين وبعض الكتال الحجرية الخاصة بالمئذنة والخالية من الزخارف والتي لم يتم تخزينها وهذا مثال سيئ لفال المائذن ووريما عدم إمكانية إعادة بناءها مرة أخرى .

وربما تتم عملية إعادة البناء لمآذن لم يتم فكها ولكنها تعرضت للانهيار ويوجد مثال حى على ذلك وهو مئذنة مسجد قانيباى الرماح بالناصرية بمنطقة السيدة زينب حيث تعرضت هذه المئذنة للانهيار مع جزء كبير من المسجد وقد تم تخزين الكتل الحجرية الخاصة بالمئذنة وبالمسجد ولكن للأسف أيضاً بلا أسلوب علمى يحافظ على هذه الكتل الحجرية بخلاف أن انهيارها المفاجئ لم يتيح الفرصة لترقيمها وتسجيلها وتوثيقها بشكل علمى مما يؤدى إلى وجود صعوبة شديدة عند إجراء عملية إعادة البناء لها وقد قام المجلس الأعلى الآثار بعمل دراسات للتربة المنشأ عليها المسجد والتي كانت سبباً في انهياره ونظراً لضعف التربة وسوء حالة الأساسات فقد تم فك أحجار بقيه أجراء عمليات التربة وتدعيم الأساسات بواسطة الخوازيق الأبرية Micropiles ثم تم البدء في عمليات إعادة البناء للمسجد والمئذنة كما يتضح من الصورة رقم(٢٧).

⁽١) معاذ أحمد وعلى غالب : دليل إعداد مشروعات صيانة وترميم الأثار ، هيئة الأثار المصرية ، وزارة الثقافــة ، ١٩٩١م، ص٢٣

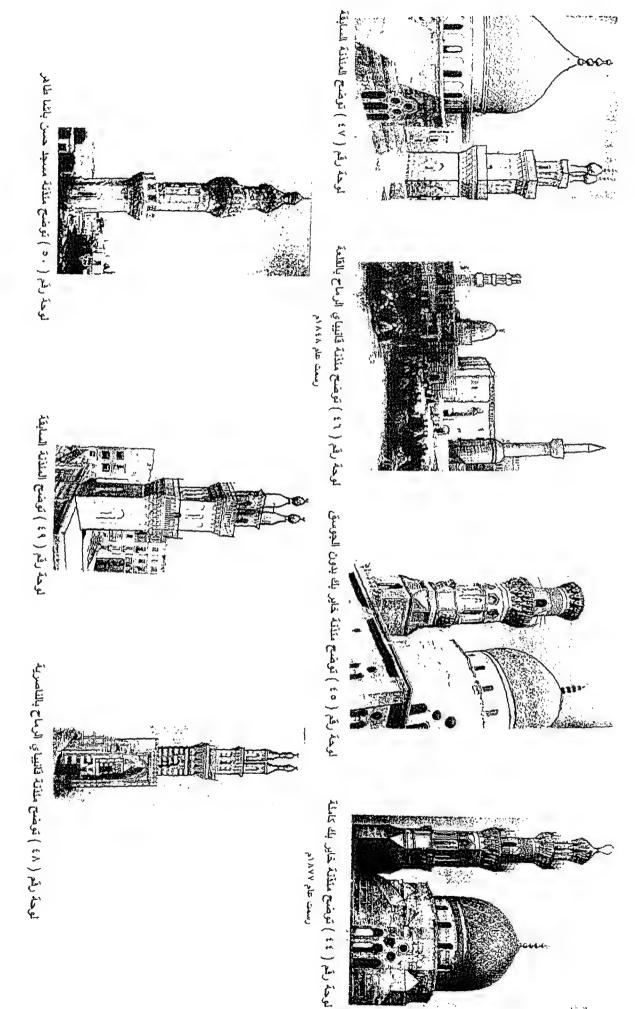

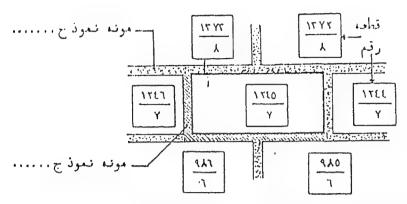


أ _ نعوذ ج لتوقيع علاقة التجاور بين القطع المرتعه


				•														,
		بيانات القطع البرقم								رتـــم رتـــم			ر					
		ئمس 1	خدا	ىتاسات لقط <i>ع</i>	ن	ومسا	1	نــ	م ر		.1	ماك	۱		ان	ب <u>ي</u> اجـــــ	اوا	
4	7	L.P.b	الف	لنطعة	1	القط	A.	لقطع	1	لقطف	1	۔وب	لمد	١	ی	لمب	با	
(1		l			1				
1									•									- ~
		1	3	: -	ت	مكملا	نه و	ت مون	اناء	بي	,	ــا ور	لتج	اتا	یان	٠ ,		
	7) (4)	ار از	نـــر ی	1	· -	- -	اسة	}'	₹,	. 1	ائر	13	-	7'	₹,		1
	1 -780308)	1) (11.83)(12.8		.}	٠.	- k	7				ا ما			7	.5	. 4	7
											CHARLE						- Harris	
,	•	•		,		. ,					!		l			- 1		

ب-جدول مقترح لترقيم وتوصيف القطع المزمع فكها لمبنى


شكل رقم (٢٧) يوضح علاقة التجاور بين الكتل الحجرية التي يتم فكها (عن على غالب، ١٩٩١م)

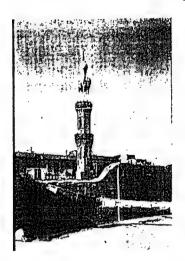


صورة رقم (٢٣) منذنة مدرسة القاضي عبد الباسط بعد الترميم قمة مملوكية

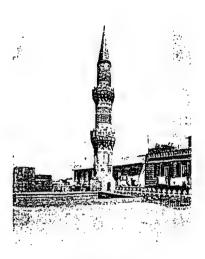


صورة رقم (٢٢) منننة مدرسة القاضى عبد الباسط قبل الترميم قمة عثمانية

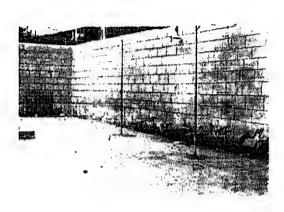


صورة رقم (٢٥) موقع ملذنة جامع الأمير حسين بعد فكها

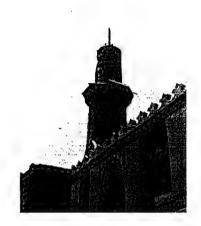

صورة رقم (٢٤) مئذنة جامع أحمد المهمندار

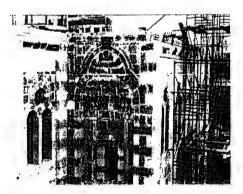

صورة رقم (٢٧) عملية إعادة البناء لجامع قاتيباي الرماح بالناصرية ومنتنته

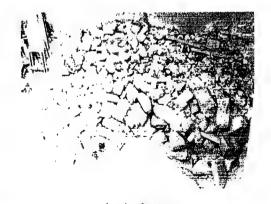

صورة رقم (٢٦) بعض الكتل الحجرية الأصلية من جامع الأمير حسين ومننته

(تصوير الباحث)

جـ - استبدال الكتل الحجرية التالفة بالمآذن الأثرية

يتم استبدال الكتل الحجرية النالفة والتى لا تصلح للاستمرار فى بدن المئذنة حيث يتم نزعها بحسرص شديد شم استبدالها بكتلة حجرية بنفس الأبعاد والمقاسات مع مراعاة أن يوضع هذا الحجر الجديد على مرقده الطبيعى ويكون متجانساً لونياً بشكل كبير مع أحجار المئذنة الأثرية بالإضافة إلى تميزه بخواص فيزيائية وميكانيكية جيدة ثم مسلء العراميس المحيطة بها بالمونة المناسبة وتشطيب ونهو الأعمال بشكل فنى دقيق .

د ــ استكمال الاجزاء الناقصة الحاملة للزخارف والنقوش

عند فقدان كتلة حجرية عادية لا تحمل زخارف من بدن المئذنة يمكن استكمالها بالشروط السابق ذكرها أما في حالة استكمال الأجزاء الناقصة التي تحمل زخارف أو نقوش فإن هذه العملية تعتبر هامة جداً نظراً المحافظة على استكمال الأجزاء الناقصة التي أعلنتها وأفرتها المواثيق استمرارية وبقاء هذه الزخارف والنقوش ويجب أن تتم هذه العمليات في إطار القواعد التي أعلنتها وأفرتها المواثيق الدولية حيث يشترط وجود نقاط إرشادية ودلائل Index Points على الأثر يتم الاستعانة بمصدر علمي أو تاريخي مؤكد ويكون الهدف الاساسي من هذه العملية هو الحفاظ الأصلي للأثر أو يتم الاستعانة بمصدر علمي أو تاريخي مؤكد ويكون الهدف الاساسي من هذه العملية هو الحفاظ على الأثر ، ويجب أن تتم علمية الاستكمال طبقاً لطبيعة وطراز العناصر الزخرفية الأصلية ويجب أن تكون متوافقة معها حيث يمكن تمييزها قليلاً بالاختلاف الضئيل في درجة اللون أو الاختلاف بمقسدار ماليمترات في مستواها السطحي ولاستكمال الأجزاء الناقصة من العناصر الزخرفية سواء كانت هندسية أو نباتية فإن ذلك يقوم على دراسة الشكل الزخرفي وتقسيمه إلى وحداته الهندسية البنائية وخطوط التكوينية وتكراراتها التي تعطى الشكل الزخرفي وتقسيمه إلى وحداته الهندسية البنائية وخطوط التكوينية وتكراراتها التي تعطى الشكل من جسم المئذنة في حالة تلفها بشكل كلى أو يتم خفض سطح الكتلة الحجرية الأصلية وتثبت تلبيسه حجرية على عن جسم المئذنة في حالة تلفها بشكل كلى أو يتم خفض سطح الكتلة الحجرية الأصلية وتثبت تلبيسه حجرية على عفر الزخارف الأثرية مع التمييز بين الكتلة الحجرية المستكملة والأحجار الأثرية سواء بالتغريق اللونسي أو طريق الفرق في المستوى السطحي .

أما بالنسبة للنصوص الكتابية فقد تكون في شكل نص إنشائي أو أدعية أو غير ذلك أو تكون في شكل نصوص قر آنية والذي يمكن إدراك الناقص منه واستكماله بالاستعانة بأسلوب الخط السائد فيه بينما يصعب استكمال النصوص الإنشائية والتي يصعب إدراك محتوى الناقص منها وفي هذه الحالة يكون ترك هذه الأجزاء دون استكمال هو الإجراء المناسب على أن يتم تقوية وعزل الأجزاء الأثرية الباقية خاصة عند الحواف حتى يتم المحافظة عليها وعدم فقدان أجزاء أخرى منها.

٤ ـ الترميم الدقيق للمآذن الأثرية

يشمل الترميم الدقيق للمآذن الأثرية عمليات التنظيف الميكانيكي والكيميائي والعزل الأفقى لأساسات وجدران المأذن الأثرية واستخلاص الأملاح وتقوية وعزل الأسطح الحجرية للمآذن الأثرية وترميم الفواصل (العراميس) بين الكتاب الحجرية .

أولاً: عمليات التنظيف لأسطح المآذن الأثرية Cleaning Processes

تعتبر عملية التنظيف أهم خطوات العلاج للآثار الحجرية وذلك لأنها إلى جانب استعاده القيمة الفنية للسطح الأثـرى تساعد على إزالة أي عوالق أو تكلسات سطحية من أملاح متبلورة وغيرها، وقد تكون عمليــة التنظيف خطـيرة

وتسبب تلفأ للأثر الحجرى إذا تسببت فى تكون شروخ جديدة على السطح أو تسببت فى ترسيب أملاح قابلة للذوبلن على السطح فى حالة استخدام التنظيف الكيميائى مثلاً وذلك يؤدى إلى تتشيط وزيادة عمليات التلف أكثر مما كسانت قبل إجراء عمليات التنظيف .

أهمية عملية التنظيف

يمكن القول أن عملية التنظيف هامة وضرورية للأسطح الحجرية الأثرية ولكن لا يجب أن يتسبب إجراءها في حدوث تلف للأثر ولذلك يجب إجراءها بحرص شديد حتى نتجنب حدوث التلف ومن الممكن استخدام أكثر مر طريقة للتنظيف حسب حالة كل جزء في الأثر ويعتمد اختيار الطريقة المثلي للتنظيف على الستركيب الكيميائي والمعدني للأحجار المعالجة ومساميتها وحالة التلف الموجودة ونوع الأتربة والعوالق والتكلسات المترسبة على الأثر والمراد إزالتها (١).

اختيار طريقة التنظيف

- عند اختيار أسلوب النتظيف المتبع في المآذن الأثرية لابد من مراعاة بعض الاعتبارات الهامة ومنها :-
- 1- لابد من أن يتم المحافظة على طبقة الباتينا Patina الموجودة على الأسطح الحجرية الخارجية .
- ٢- يجب ألا تسبب الطريقة المستخدمة في التنظيف تكوين مركبات ثانوية قد تؤدى لتلف السطح الأثرى مشل
 تكون أملاح قابلة للذوبان Soluble Salts .
- ٣- يجب أن يتم التحكم في الطريقة المستخدمة في التنظيف من حيث سرعة إجراءها حتى نتمكن من حماية السطح الأثرى أثناء إجراء عملية التنظيف.
 - ٤- لابد من استبعاد أي مادة تنظيف غير معروف تركيبها الكيميائي ومدى تأثيرها على السطح المعالج.
 - ٥- لابد من إجراء اختبارات موضعية قبل اختيار طريقة التنظيف وتعميمها على الأثر ككل(١).

الطرق المستخدمة للتنظيف

تنقسم طرق التنظيف طبقاً لأساسها العلمي أو أسلوب تطبيقها إلى مايلي:-

اــ الطرق المعتمدة على الماء أو التنظيف باستخدام الماء

Water - Based Methods

تكون هذه الطريقة فعالة عندما تكون التكاسات والعوالق المراد إزالتها تحتوى على نسبة من المواد القابلة للذوبان في الماء وتعتمد النتيجة بشكل كبير على أسلوب التطبيق ومدى نجاحه

وتتقسم هذه الطرق إلى :-

⁽¹⁾ Fassina, V.: General Criteria For The Cleaning Of Stone: Theoretical Aspects And Methodology Of Application, In: Stone Material In Monuments: Diagnosis And Conservation, Second Course, Crete, May, 1993, P.126.

⁽²⁾ Ashurst, J.: Cleaning And Surface Repair, In: Conservation Of Historic Stone Buildings And Monuments, National Press, Washington D.C., 1982, P.278.

أ-استخدام رذاذ الماء مع ضغط مرتفع الماء مع ضغط مرتفع أ-استخدام رذاذ الماء مع ضغط مرتفع

تستخدم هذه الطريقة نظراً لسرعتها وقلة تكلفتها ولكن الضغط المرتفع المستخدم مع قوة الحركة الميكانيكية للرذاذ الماء واصطدامه بالسطح قد تؤدى إلى انفصال وإزالة بعض الأجزاء الضعيفة من السطح المعالج (۱) ولا يستطيع القائم بالتنظيف التحكم في تجنب ذلك، ولكن في حالة الأسطح الحجرية القوية ومع استخدام ضغط مرتفع نجد أن هذه الطريقة تساعد على إزالة وإذابة طبقات الأتربة وبمعاونة الفرش ، كما يجب التحكم في كمية الماء المستخدمة بحيث تكون أقل ما يمكن وخاصة في حالة الأحجار ذات المسامية المرتفعة (۱) ويتم التنظيف من أعلى إلى أسفل .

ــ - استخدام رذاذ الماء مع ضغط منخفض

Water Spray Under Very Low Pressure

عند استخدام ضغط منخفض يكون هناك تحكم أثناء التطبيق ولكن بسبب هذه الحركة البطيئة والضغط المنخفض فإننا نحتاج إلى وقت كبير للتطبيق وكذلك استخدام كميات كبيرة من الماء مما يؤدى إلى امتصاص السطح الأثسرى لهذه الكميات الكبيرة من الماء التى قد تؤدى لتلف الأثر .(٢)

بـ الرش بالماء WaterSpringing

وفى هذه الطريقة يتم رش الأسطح بالماء حتى تذوب المواد والرواسب القابلة للذوبان وتتبع هذه العملية بإزالة بقيسة التكلسات باستخدام الفرش الناعمة (الألياف الصناعية) ثم الشطف بالماء النقى وهذه الطريقة تحافظ على طبقة الباتينا الموجودة على السطح ولذلك نتطلب استخدام المزيد من الماء والتطبيق أفترات أطول وقد يسبب ذلك التلف للسطح الأثرى حيث يسبب إذابة الأملاح الموجودة داخل الأثر وخروجها إلى السطح أثناء عملية تبخر الماء مما يسبب تلف السطح الأثرى بما قد يكون عليه من تفاصيل زخرفية أو ألوان (أ) وفى حالة وجود أجزاء مختلفة من حيث مظاهر تلفها فلا يجب استخدام أسلوب الرش بالماء حيث قد يؤدى ذلك إلى إزالة بعض الأجزاء الضعيفسة السطحية ولا ينصح باستخدام هذه الطريقة فى حالة الأحجار ذات المسامية الكبيرة أو التالفة بشكل كبير .(٥)

د-التنظيف باستخدام بخار الماء

يصلح هذا الأسلوب للاستخدام مع الأسطح المنتظمة عندما لا نستطيع استخدام التنظيف الميكانيكي ولا نستطيع التحكم فيه ويجب أن يتبع التنظيف بالبخار والذي يتم الحصول عليه بتسخين الماء إلى درجة الغليان على أن يتبع بالمتخدام التنظيف بالفرش الناعمة ويجب إجراء اختبارات قبل استخدامه وذلك حتى نتأكد من أن درجة الحسرارة

⁽¹⁾ Fassina, V.: OP. Cit., 1993, P.128.

⁽²⁾ Clarke, B.L.: Some Recent Research On Cleaning External Masonry In Great Britian, In: The Treatment Of Stone, Bologna, 1982,P.12.

⁽³⁾ Fitzmaurice, J. The Care Antiques, Arlington Books, London, 1980, P.49.

⁽⁴⁾ Fassina, V.: OP. Cit., 1982, P.278.

⁽⁵⁾ Ashurst, J.: Op. Cit., 1982, P.278.

العالية للبخار لن تسبب تزهر الأملاح أو ارتفاع الرطوبة ولا ينصح باستخدام هذه الطريقة في المباني الأثرية وذلك لأن درجة الحرارة العالية للبخار قد تسبب تلف المباني الأثرية المعالجة (١).

ه – التنظيف باستخدام العدم بالدبيبات الرطبة Wet Grit Blasting

تتم هذه الطريقة باستخدام خليط من الحبيبات الحكاكة مع الماء باستخدام ضغط يتراوح ما بين ، ، و السي ٣ بنار و هناك الكثير من العوامل يجب مراعاتها عند التنظيف بهذه الطريقة منها معدل نسبة خلسط المناء من الحبيبات الحكاكة وحجم الحبيبات الحكاكة ودرجة صلادتها وضغط الهواء المستخدم والمسافة بين مصدر الحبيبات والسنطح الأثرى الذي يتم تنظيفه (٢) ويمتاز هذا الأسلوب عن طريقة الصدم بالحبيبات الحكاكة الجافة بأنه لا يؤدى إلى وجود أتربة أثناء التطبيق والذي يكون ضارا بالمرمم وتصلح هذه الطريقة بشكل خاص مع الأسطح التي تحتسوي على طبقات كثيفة من الأثربة والتكلسات و لا نستطيع التحكم الكامل في تطبيق هذه الطريقة كما أنها قد تسسبب تحسرك الأملاح القابلة للذوبان إلى داخل الأسطح الحجرية وتبلورها بعد ذلك مما يسبب التلف (٢).

Mechanical Methods التنظيف بالطرق الميكانيكية

تعتمد هذه الطريقة على صدم الأسطح المعالجة بواسطة حبيبات دقيقة من الرمل تحت ضغط ويعتمد التأثير النساتج عن هذه الطريقة على :- صلادة الحبيبات - حجم الحبيبات - شكل الحبيبات - الضغط المستخدم - قطر الفوهسة التي تنبعث منها الحبيبات وعندما تندفع الحبيبات الرملية تحت ضغط مرتفع ومن فوهة متسعة نجد أن قوة اصطدام الحبيبات بالسطح تكون كبيرة وتتم عملية التنظيف بسرعة وبتكاليف قليلة ولكن التحكم فيها ضعيف جدا كما أن هذه الطريقة ينتج عنها فقدان في الطبقات السطحية للأحجار المعالجة كما أنها قد تسبب فقدان الزخارف والنقوش التي قد توجد على السطح ولذلك لا ينصح باستخدامها في حالة وجود طبقات دقيقة من الأتربة على السطح وفي حالة وجود زخار ف (1)

ب- التنظيف بالعدم بالحبيبات الدقيقة Micro Blasting

الأساس العلمي لهذه الطريقة هو نفسه ما سبق ذكره في الطريقة السابقة ولكن من مميزات هذه الطريقة استخدام مسموق من حبيبات دقيقة من الألومنيا أو معدن الكالسيت وهي تتميز بصلادتها المنخفضة عن السيليكا (الكوارنز SiO₂) وبحجمها الدقيق وهاتين الخاصيتين تجعلان من هذه الطريقة ، أسلوب جيد من حيث إمكانية التحكم فيها واستخدام ضغط منخفض ومتدرج القوة للصدم حيث نجد أن هناك إمكانية التحكم في الضغط المستخدم ليتلائم مسع الحالات المختلفة من التلف للأسطح الحجرية الأثرية حيث تحتوى الأجهزة المستخدمة على وحدة لضغسط السهواء

⁽¹⁾ Ashurst, J. And. Ashurst, N.: Cleaning Marble, In: Practical Building Conservation, Vol.1, Stone Masonry, English Heritage, Technical Hand Book, England, 1988, P.44.

⁽²⁾ Clarke, B.L.: OP. Cit., 1972, P.13.

⁽³⁾ Fitzmaurice, J.: OP. Cit., 1980, P.49.

⁽⁴⁾ Fassina, V. Op. Cit., 1993, P.131.

مقترنة بخزان المواد الصادمة المستخدمة حيث يمكن التحكم في الضغط المستخدم لاندفاع الحبيبات الدقيقة واصطدامها بالسطح الأثرى .

فنجد أنه يمكن استخدام مادة دقيقة للصدم تركيبها الكيميائي كربونسات الكالسيوم $caco_3$ وتتميز بصلادتها المنخفضة ويمكن الحصول على هذه المادة المستخدمة للصدم (Media) في أربع أحجام مختلفة لكي تلائم حالسة الأثر المعالج وطبيعة الأسطح المراد تنظيفها كالتالي

- حبيبات ناعمة من ٢٠,٠ إلى ٠,٢٥ مم
- حبيبات متوسطة من ٤٠٠ إلى ٥٠٠ مم .
 - حبيبات خشنة من ٥,٠ إلى ١ مم .
- حبيات أكثر خشونة من ١ إلى ١,٧ مم .

إزالة البقع العالقة وآثار الكائنات الحية الدقيقة

يستخدم التنظيف الكيميائي الموضعي لإزالة البقع العالقة وآثار النشوه التي تتركها الكائنات الحية الدقيقة من صبغات وغيرها وعلى سبيل المثال يمكن استخدام محلول سترات الصوديوم المخفف بالماء بنسبة ١:١ لإزالة بقـع الحديد شديدة الالتصاق على أن يتبع ذلك باستخدام محلول كبريتات الصوديوم أما البقع الضعيفة من الحديد فيتـم إزالتها باستخدام كمادة من محلول حمض الأوكساليك المخفف بنسبة ١٠:١ بالماء .

أما بقع الشحوم والزيوت فيمكن استخدام خليط من المذيبات العضوية وعلى سبيل المثال يمكن استخدام محلول خليط من أسيتات الأميل مع الأسيتون بنسبة ١:١ أو استخدام الزايلين Xylene حسب درجة التصاق بقع الشحم والزيبت بالسطح الأثرى ، أما بقع الدخان أو السناج فيمكن استخدام مادة -EthyleneDiAmine Tetra-Acetic Acid المستون [EDTA] معها أو استخدام التراى كلورو إيثيلين أو خليط بنسب مختلفة من المذيبات العضوية مثل الأسيتون والطولوين والكحول الأيثيلي وغيرها على أن تحدد النسب المناسبة بعد إجراء تجارب معملية عليها قبل استخدامها

والطولوين والكحول الأيثيلي وغيرها على أن تحدد النسب المناسبة بعد إجراء تجارب معملية عليها قبل استخدامها على الأثر (٢) ، وبالنسبة لآثار وبقع الكائنات الحية فيمكن إزالتها بواسطة مركبات الأمونيوم الرباعية (Quants) وتستخدم مع (Tri-N-Butyl- Tin Oxide (TBTO)

التنظيف باستخدام أشعة الليزر

تستخدم أشعة الليزر في أعمال التنظيف السطحى للرواسب والتكلسات الصلبة الملتصقة بأسطح المآذن الأثريــة وكذلك طبقات السناج الدقيقة أو الكثيفة والتي قد يصعب إزالتها بالوسائل الأخرى خاصة في الأمــــاكن الزخرفيــة الحاملة للنقوش الدقيقة ذات القيمة الفنية والأثرية والتاريخية . وتعتمد تطبيقات أشعة الليزر في التنظيــف ميكانيكــأ

⁽¹⁾ Fassina, V.: General Criteria For The Cleaning Of Slone: Theoretical Aspects And Methodology Of Application In: Stone Material In Monuments, Diagnosis And Conservation Second Course, Crete, 1993, P.132.

⁽²⁾ Ashurst, J. And Ashurst, N.: Masonary Cleaning, In: Practical Building Conservation, Vol.1, England, 1998, Pp.62-63.

⁽³⁾ Hans, D.D.: Protection And Cultural Animation Of Monuments, Sites And Historic Towns In Europe, German Commission For Unesco, Bonn, Vol.12,1980,P.89.

للتكلسات وطبقات السناج على إمكانية شعاع الليزر الميكانيكية في صدم وتفتيت طبقات المادة الملوثة من غبار أو سناج أو بقع لونيه أو فطرية أو بلورات ملحية في زمن ضئيل للغاية يبلغ أقل من ١٠ - من الثانية مما لا يسمح معه بارتفاع درجة حرارة السطح الأثرى المعرض لهذه الأشعة ويعمل شعاع الليزر على حرق وتفتيت التكلسات السطحية وطبقة السناج السوداء وتفجيرها بفعل الحرارة العالية الناتجة عن امتصاص الشعاع المنبعث بعد الاحتراق الكامل للقشرة الصلبة وبالتالي لا يحدث أي امتصاص له على سطح الأثر (۱) مما لا يسبب له أي خسائر حتى مسع تكرار التطبيق على نفس المنطقة .

أنواع أشعات الليزر المستخدمة في التنظيف

من أنواع الليزر المستخدمة في أغراض الترميم والصيانة ليزر الياج YAG Laser وهو مسن افضل لسيزرات المواد الصلبة التي تستخدم في مجال الترميم منذ سنوات لعدة اسباب منها تكلفتها القايلة نسبياً وكفاءتها العالية مسع إمكانية تعديل مستويات الطاقة ويعطى هذا النوع نبضات قصيرة Short Pulse بالقرب من الأشعة تحت الحمراء بطول موجى يبلغ ٢٠,١ ملليمتر (٢٠,١٠١ × ١٠١) متر (٢) وعملية إصدار الليزر في شكل نبضات يمكن التحكم فيها بسهولة حيث تتكون كل طلقة من النبضات من كمية محددة متكررة من الطاقة (٦) المستخدمة في عمليات التنظيف وعملية قياس هذه الكميات من الطاقة والنبضات ذات الأطوال القصيرة لليزر هامة وذلك حتى لا تتعدى طبقة السناج والأثرية والتكلسات المراد تنظيفها وتصل إلى السطح الأثرى وتسبب تلفه ويمكن التحكم في عدد النبضات المنبعثة في الثانية وكذلك في المسافة بين جهاز أشعة الليزر وبين السطح الأثرى المراد تنظيفه (٤) ومسن العوامل التي يجب مراعاتها في اختيار أجهزة الياج المستخدمة في أعمال الصيانة والترميم أن يقوم الجهاز بتنظيم النبضات الكبيرة ويتاح فيه استخدام بلورات مزدوجة ذات تردد لاخطى لتغيير الطول الموجى لأشعة اللسيزر من الطاقة المزرمة لوظيفة محددة لا تعتمد فقط على الأثر المراد تنظيفه وحالته والمادة المراد إزالتها ولكن أيضاً على الطاقة المزرمة لوظيفة محددة لا تعتمد فقط على الأثر المراد تنظيفه وحالته والمادة المراد إزالتها ولكن أيضاً على الطاقة المزرمة لوظيفة محددة لا تعتمد فقط على الأثر المراد تنظيفه وحالته والمادة المراد إزالتها ولكن أيضاً على إلماتيات الجهاز المستخدم في هذه العملية .

و من أنواع الليزر الأخرى المستخدمة لأغراض الترميم ليزر الاكسيمر Excimer Laser لتنظيف المبانى والقطع الحجرية وغيرها (١) وعلى الرغم من أن هذه الطريقة تخضع للتجارب من حيث إمكانيات التطبيق إلا أن هذا النوع من الليزر يعتبر جيداً حيث يستطيع إزالة معظم المواد الملوثة والتكلسات الموجودة على الأسطح الأثرية حيث يعتمد

Siano, S. et. Al.: Integration Of Laser With Conventional Techniques In Marble Restoration, In:9th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Venice, 2000, P.569.

⁽²⁾ Siedel, H.: Results Of Laser Cleaning On Encrusted Onlithic Limestone Of Angel Sculptures From The Cologne Cathedral In: 9th Inter, Cong., Venice, 2000,585.

⁽³⁾ Cooper, M.: Laser Cleaning, London, Second Ed., 2002, P.32.

⁽⁴⁾ Siano, S. et al: Op. Cit., 2000, P.569.

⁽⁵⁾ Pini, R.: In Field Tests And Operative Applications Of Improved Laser Techniques For Stone Cleaning, In: 9th Inter, Cong., Venice, 2000, Pp. 577-578.

⁽⁶⁾ Siedel, H.: Op. Cit., 2000, P.586.

على استخدام موجات الأشعة فوق البنفسجية القصيرة التي تتميز بوجود طاقة عالية تستطيع كسر الروابط الجزيئين للمركبات السطحية الملوثة وإزالتها بشكل كامل وبدون إحداث أى تلف للأسطح الأثرية (١).

مميزات استخدام اشعة الليزر في عمليات التنظيف

- ١- من أهم مميزات الليزر الأمان والسرعة الكبيرة مقارنة بالطرق الميكانيكية الأخرى حيث أن النبضة الواحدة
 المنبعثة من الليزر تستطيع نتظيف منطقة مساحتها ٢٥ مم٢ .(٢)
- ٢- إمكانية إزالة الأتربة والتكلسات دون التأثير على السطح الأثرى مما يؤدى إلى الحفاظ على السطح الأشرى
 الاصلى (Patina) الموجودة على السطح .(٢)
- إزالة السناج و الأتربة و العوالق من على أسطح المناطق الزخرفية ذات التفاصيل الدقيقة و الطبقات الملونة و الحساسة بأمان كامل وكفاءة جيدة .(1)
- ٤- يمكن للمرمم القائم بالتنظيف أن يوقف الجهاز لحظياً عند قطع التيار الكهربي مما يعطيه تحكم أفضل لوقف
 عملية الننظيف عندما يقرر ذلك .
- مكن لمولد أشعة الليزر أن ينتج العديد من الأقطار المختلفة لحزمة الشعاع الأحادى تتراوح ما بين كسور المليمترات إلى واحد سم بما يعنى أن الجهاز يمكن أن يستخدم لتنظيف التفاصيل الدقيقة وكذلك المساحات الكبيرة للسطح.
- ٣- يوجد نظامين لمولدات الليزر تستخدم في أعمال الترميم أحدهما ثابت ويستخدم في تنظيف القطيع الحجرية وغيرها من القطع الأثرية المنقولة والتي يتم نقلها إليه ليتم إجراء عملية التنظيف والثاني متحرك يمكن نقلة إلى مكان وموقع الاستخدام ويمكن الوصول إلى أدق التفاصيل من خلال الكابل المصنوع من الألياف البصرياة المرنة وإجراء عملية التنظيف بسهولة (٥).

ثانياً : العزل الأفقى لأساسات وجدران المآذن الأثرية

ترجع أهمية عملية العزل الأفقى لأساسات وجدران المآذن الأثرية إلى أن الماء الأرض الذى يمتص وينتشر داخسل الأحجار ومواد البناء من خلال مسامها سواء فى الصورة السائلة أو فى صورة بخار ماء يودى إلى تنشيط التفاعلات الكيميائية داخل الأحجار وعلى أسطحها وكذلك إذابة بعض مكوناتها القابلة للذوبان فى الماء إلى جانب الأثر السلبى الذى تسببه المياه الأرضية التى تصعد من خلال التربة بواسطة الخاصية الشعرية داخل مسام الأحجار بما تتحمله من كائنات حيه دقيقة وأملاح فى صورة محاليل ملحية تتبلور داخل الأحجار بعد تبخر الماء الحامل لها

Tam, A. et. Al: Laser Cleaning Techniques For Removal Of Surface Particles, Journal Of Applied Physics, Vol.71, No.7,1992, P.3515.

⁽²⁾ Cooper M.: Laser Cleaning, London, Second Ed. 2002, P.38.

⁽³⁾ Cooper, M. et al: Characterization Of Laser Cleaning Of Limestone Optics And Laser Technology, London, 1995, P.69-73.

⁽⁴⁾ Cooper, M. And Larson, J.: The Use Of Laser Cleaning To Preserve Patina On Marble Sculpture, The Conservator, Vol. 20,1996,P.109.

⁽⁵⁾ Cooper, M. Et al: Op. Cit., 1995, PP. 70-72.

وتعطى بلورات الأملاح بأشكالها البلورية المختلفة التى تؤدى إلى نشأة ضغوط موضعية و إجسهادات تجعل مسن الضرورى أن يتم العمل على إيقاف صعود الماء داخل المسام والتحكم منها لحماية وصيانة جدران المأذن والمبلنى الأثرية ويتم ذلك بأساليب معالجة الرطوبة المختلفة مثل طريقة العزل الفيزيائي Physical Damp-Proof Courses والعزل الكهرواسموزى Electro Osmosis والعزل باستخدام النظام المسمى بالسيفونات Siphons System والعزل باستخدام المواد الطارد أو المانعة للماء عزلاً كيميائياً (۱)

-: وفيما يلى هذه الطريق Chemical Damp Proof-CoursesBy Water Repellent Materials

Physical Damp-Proof Courses (۱) العزل الفيزيائي

هى عملية عزل بواسطة شرائح بلاسيتكية من مواد تتميز بالمرونية وعازلية ضيد الرطوبية (۱) مشل مسادة P.V.C (PolyVinyl Chlori de) P.V.C وتمنع هذه الشرائح العازلة للرطوبة المتمثلة في المياه الأرضية مسن الصعود خلال الجدران ويتم ذلك عن طريق نشر الجدار باحداث شق في طبقات المونة بين كتسل الأحجسار في المستوى المراد تتفيذ العزل الأفقي خلاله (۱) وتتم عملية النشر باستخدام منشار السلسلة S aw بحيث لا يحدث اهتزازات للمبنى أوالجدار الذي يتم النشر فيه حيث تكون عملية النشر أفقية وذلك باتساع حوالي ٧ مم وبطول من نصف متر إلى واحد متر (۱) وعادة ما يتم نشر كل جانب من الجدار بشكل منفصل ويتم إدخال الشريحة العازلة ويتم عمل تداخل بين كل شريحة والمجاورة لها عن طريق مجرى يوجد في أحرف الشرائح وتوجد بسروز على الشريحة لكي تتماسك مع المونة المستخدمة والتي يتم وضعها من أعلى ومن أسفل (۱) ويجب أن تكون المونية مقاومة للكبريتات والكلوريدات ويمكن أن تستجدم مونة طبيعية مكونة من الجير والقصروميل والحمسرة وتستمر العملية حتى يتم عزل الجدار بأكمله وتكوين طبقة عازلة أفقية تمنع صعود الماء من التربة خلال الجدران المبساني العملية حتى يتم عزل الجدار بأكمله وتكوين طبقة عازلة أفقية تمنع صعود الماء من التربة خلال الجدران المبساني

(۱) العزل الكمرواسموزى Electro-Osmosis

استخدمت الخاصية الكهرواسموزية كأسلوب للعزل وطريقة لمعالجة ارتفاع الرطوبة داخل جدران المباني الأثريسة وتعتمد هذه الطريقة على استخدام أقطاب كهربية سالبة يتم ادخالها في فتحات يتم عملها بالجدار على ارتفاع مناسب ثم يتم توصيلها بالأرض كما يتم الدفع بتيار كهربي مستمر من مولد كهربي من خلال أسلاك يتم توصيلها بالأقطاب الكهربية الموجودة في جزيئات الماء والتسى الكهربية الموجودة في جزيئات الماء والتسى تصعد داخل جدران المباني الأثرية حيث تمنع صعودها خلاله وعن طريق استخدام جهد كهربي مناسب فان

⁽¹⁾ Oliver, A.: Dampness In Buildings, B.S.P., Professional Books, Oxford, London, 1988, P.152

⁽²⁾ Ashurst, J. And Ashurst, N.: Control Of Damp In Buildings In: Practical Building Conservation, VOL.1, Stone Masonary, English Heritage Technical Hand Book, England, 1988, P.163

⁽³⁾ Fanfani , G.: The Italian - Egyptian Restoration Centers Work In The Mevelvi Complex In Cairo , In: The Restoration And Conservation Of Islamic Monuments In Egypt , The American Uni , In Cairo Press , 1995 , P. 64

⁽⁴⁾ Ashurst , J. And Ashurst , N. : Op. Cit ., 1998 , P. 163

⁽⁵⁾ Oliver, A.: Op. Cit., 1988, P. 152

الأيونات الموجبة الموجودة في جزيئات الماء تستقطب بواسطة الأقطاب الكهربية الموجودة بالجدار (۱) وتوجد شحنات متنوعة في الماء الذي يصعد إلى الجدران ويعتمد تنوعها على أنواع الأملاح الموجودة بها وهذه الأملاح يكون مصدرها التربة أو ربما تكون ضمن مكونات مواد البناء مثل الأحجار أو المونات وتختلف القدرة الكهرواسموزية على منع الماء من الصعود طبقا لارتفاع منسوب الرطوبة داخل الجدران وتفقد الخاصية الكهروأسموزية فاعليتها على عمليات العزل فكلما كان الجدار جافا (۱)

Siphons System العزل باستخدام نظام السيفونات (٣)

يتم فى هذا الأسلوب استخدام أنابيب مجوفة من الغخار وذلك لطرد الرطوبة الزائدة من الجدران والسدماح لها بالجفاف وفى هذا النظام فإن السيفونات Siphons الفخارية توضع داخل فتحات يتم عملها فى الجدار وتوضع بزاوية مائلة داخل الجدارويتم وضعها بحيث تتوغل بنسبة ٧٥ % من سمك الجدار ويتم إحاطتها وتثبيتها بواسطة رمال خالية تماما من الأملاح وذلك لكى يكون الوسط المحيط بها مسامي بدرجة كبيرة ثم يتم سد فتحدة الأنبوبة المجوفة بواسطة شبكة معدنية (٦) لتجديد الهواء وتثبت بمونة خالية من الأملاح ومقاومة للكبرية الوريدات والكلوريدات وتفصل المونات الطبيعية من القصروميل والجير والحمرة وفى هذه الطريقة يتجمع بخار الماء من الجدار داخل هذه الأنابيب بواسطة الخاصية الشعرية ثم يتم خروج هذا الهواء الرطب المحمل ببخار الماء من داخل الأنابيب ويحدل محله هواء جاف وتستمر هذه العملية حيث تنتقل الرطوبة الزائدة من داخل الجدران إلى الخارج ، ومن عيوب هذه الطريقة انه عند سد مسام الأنابيب الفخارية المستخدمة بواسطة الأملاح التي كانت ذائبة في الرطوبة يتسم منع وصول المزيد من بخار الماء إلى داخل الأنابيب للتخلص منه إلى خارج الجدران كما أن هذه الأملاح عندما تكون من الأملاح الهيجروسكوبية داخل الأنابيب للتخلص منه إلى خارج الجدران كما أن هذه الأملاح عندما تكون من الأملاح الهيجروسكوبية داخل المتصاصها لها .(١)

Chemical Damp-Proof Courses کا طرق العزل الکیمیائی (٤)

يعتبر العزل الكيميائي لجدران المباني الأثرية ضد مصادر الرطوبة من أكثر الطرق انتشاراً وأفضلها فاعلية لعرن الجدران عزلاً أفقياً للتخلص من الرطوبة وإيقافها حتى لا تستطيع الارتفاع داخل جدران المباني الأثرية ويتم إجراء عملية العزل الأفقى باستخدام مواد كيميائية تتميز بخاصية المنع للماء Water Repellent Materials حيث يتسم حقن المادة العازلة تحت ضغط داخل الجدران (°) والمواد الكيميائية التي يتم حقنها تؤدي إلى تكوين الطبقة العازلة ضد الرطوبة بطريقتين هما :-

⁽¹⁾ Fanfoni, G.: Op. Cit., 1995, P. 65

⁽²⁾ Oliver, A.: Op. Cit., 1988, P. 153

⁽³⁾ Ashurst , J. And Ashurst , N. : Op. Cit ., 1998 , P. 164

⁽⁴⁾ Ashurst, J. And Ashurst, N.: Op. Cit., 1988, P.164.

⁽⁵⁾ Tomanek, A.: Silicones And Industry, Munich, Hanser, Second Ed. 2002, P.98.

- (۱) تقوم المادة التى يتم حقنها بواسطة خاصية المنع ضد الماء بتغطية المسام الموجودة بين حبيبات الأحجار ومواد البناء وتغليفها وجعلها طاردة للماء أى تجعلها مادة هيدروفوبية Hydrophobic Material وليست مسادة قادرة على البلل ومحبة للماء Hydrophilic Material وبذلك يتم تكوين الطبقة العازلة للرطوبة .
- (۲) تقوم المادة التي يتم حقنها بملء المسام الموجودة بين الحبيبات بشكل كامل وبذلك لا تستطيع الرطوبة المتمثلة في المياه الأرضية في النفاذ من خلال المسام والتي تم سدها وملئها تماملًا Completely Sealed بالمسادة التي تم حقنها وبذلك تمنع صعود المياه الأرضية للجدران ونفاذها خلالها (۱) ، ومن الممكن إجراء عملية خلط ومزج بين مادتين إحداهما تتميز بخاصية المنع للماء Water Repellency والثانية تتميز بخاصية المله للمسام والنظام الشعرى Constriction Of The Ca pillary System (۲)

وتعتمد المواد المالئة للمسام على نظرية حدوث انخفاض كبير في قوة الخاصية الشعرية التي تتحكم في صعود الماء كلما انخفضت أقطار هذا النظام الشعرى وفي أغلب الحالات تصل إلى الصفر وبذلك تمنع صعود الماء تماماً داخل المسام (7) ، أما بالنسبة لعمل طبقة عازلة عن طريق جعل الحبيبات والمسام ذات تأثير طارد للماء فيعتمد ذلك على أن الماء سائل قطبي يتنافر مع الأسطح غير القطبية Non-Polar وذات التأثير الطارد للماء والمسام والذي يفقد القدرة على البلل حيث تكون زاوية التماس في هذه الحالة بين المساء والمسلطح الحجرى تساوى ما 180° (8 0°) وهي بذلك تسمى أسطح غير محبة للماء وتستطيع البلل وامتصاص الماء حيث تكون الوضع قبل المعالجة بهذه المواد الطاردة للماء أنها تكون أسطح محبة للماء وتستطيع البلل وامتصاص الماء حيث تكون زاوية التماس بين الماء وأسطح الأحجار تساوى صفر (9 0 = 9 0) ومن المواد المستخدمة فسي إجسراء عملية الحقن للأساسات والجدر أن السيليكات القاعدية وكذلك المستحابات الدقيقة لمركبات السيليكونات مثل سيليكونات المثيل القاعدية وكذلك استخدام خليط من المادتين السابقتين وكذلك المستحابات الدقيقة لمركبات السيلان والسيلان والسيلوكان والسيلوكان الماء وشركبات المركبات .

۱) مركبات السيليكات القاعدية

استخدمت مركبات السيليكات القاعدية في عمليات تقوية وعزل الأحجار ومواد البناء عن مصادر الرطوبة وتحقيق العزل هنا يتم عن طريق ملء الفراغات والمسام الموجودة في الأحجار ومواد البناء وسدها وبذلك نمنع صعود الماء الأرضى بالخاصية الشعرية خلال الجدران ومن مواد السيليكات القاعدية المستخدمة سيليكات الصوديوم وسيليكات البوتاسيوم حييت تنفاعل هذه المركبات مع ثاني أكسيد الكريون CO2 وتكون كتلة جيلاتينية من السيليكا (سيليكا جل Silica Gel) (6) وتترسب بيون

Weber, H. And Zinsmeister, K.: Conservation Of Natural Stone, Guide Lines To Consolidation, Restoration And Preservation, Expert Verlag, Germany, 2000, P.32.

⁽²⁾ Clifton, J.: Stone Consolidating Materials, Astatus Report, Technical Note 118, National Bureau Of Standards, 1980, P.12.

⁽³⁾ Grissom, C.A., Weiss, N.R.: Alkoxy Silanes In The Comervation Of Art And Architecture: 1861-1981, Art And Archaeology Technical Abstracts, Vol. 18,No,1, 1981,P.18.

⁽⁴⁾ Weber, H. And Zinsmeister, K.: Conservation Of Natural Stone, Guide Lines To Consolidation, Restoration And Preservation, Expert Verlag, Germany, 2000, P.34.

⁽⁵⁾ Lanterna, G.: Mineral Inorganic Treatments For The Conservation Of Calcareous Artefacts, In: Processdings Of The 9th Inter. Congress, Venice, 2000, P.388.

حبيبات الأحجار ومواد البناء ثم تخضع هذه الكتلة الجيلاتينية لعمليات التقلص والأنكماش التدريجي بفقدها الماء مكونة في النهاية السيليكا الجافة ويحدث التفاعل كالآتي :-

$$K_2O.SiO_2.aq + CO_2 \rightarrow SiO_2 aq + K_2CO_3$$


Potassium Silicate

Silica Gel Potassium Carbonate

حيث نتفاعل سليكات البوتاسيوم مع ثاني أكسيد الكربون وتكون السيليكاجل حل وكربونات البوتاسيوم كمركب ثانوي (۱) ولكن من عيوب هذه الطريقة أن تكون كربونات البوتاسيوم $K_{2}CO_{3}$ مصدراً لزيادة نسبة الأملاح داخل الأحجار ومواد البناء مما يؤدي إلى مزيد من التلف للمباني الأثرية (٢)

۲) مركبات السيليكونات

تستخدم مركبات السيليكونات مثل مركبات سيليكونات الميثيل القاعدية The Alkali MethylSiliconate ومن أمثلتها الصوديوم ميثيل سيليكونات)،NaCH وSirD والبوتاسيوم مثيل سليكونات)،K (CHrSirO وتتفاعل هـذه المركبات مع ثاني أكسيد الكربون الجوى حيث يتكون راتنج الميثيل سيليكونات Methyl Silicon Resin (م) ه ذلك طبقاً للتفاعل الآتي:-

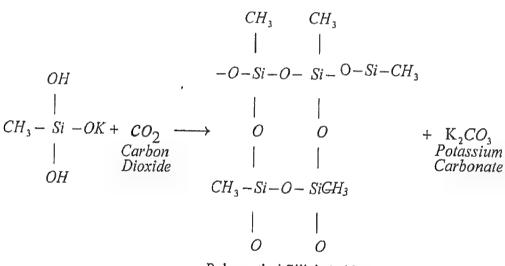

Poly methyl SilicicAcid (Methyl Silicon resin)

و لا يستخدم مركب الصوديوم ميثيل سيليكونات في عمليات العزل^(٤) نظراً لما يسببه مركب كربونـــات الصوديــوم والذي ينتج كناتج ثانوي للتفاعل من ضرر وتلف للأحجار ومواد البناء (').

⁽¹⁾ Linke, W.: Solubility Of Inorganic And Metal Organic Compounds Vol.1, Van Nostrand, London, 1958, P.117.

⁽²⁾ Lanterna, G.: Op. Cit., 2000, P.388.

⁽³⁾ Oliver, A.: Dampness In Buildings, B.S.P., Professional Books, Oxford, London, 1988, P.156.

⁽⁴⁾ Ashurst, J., And Ashurst, N.: Control Of Damp In Buildings In: Practical Building Conservation, Vol, I, Stone Masonary, English Heritage, Technical Hand Book, England, 1988, P.164.

٣- استخدام خليط من مركبات السيليكات والسيليكونات

Combinations Of Silicates And Siliconates

يستخدم هذا الخليط من مركبات السيليكات والسيليكونات لإجراء عمليات التقوية والعزل للأحجار ومواد البناء حيث تقوم بتحقيق التقوية عن طريق القيام بوظيفة المادة الرابطة الجديدة بين حبيبات مواد البناء والأحجار عن طريق الانتشار بينها كما تقوم بالعزل حيث تتميز السيليكونات بخاصية المنع ضد الماء ومن مميزات استخدام هذا الخليط أن له كفاءة عالية وقدرة كبيرة على تحقيق وظيفتى التقوية والعزل لمواد البناء والأحجار (٢) ولكن من عيوبه أيضا تكون كربونات البوتاسيوم كناتج ثانوى يؤدى لزيادة المحتوى الملحى للأحجار ومواد البناء وبالتالى قد يؤدى السعى حدوث التلف للمبانى الأثرية .

غ – مستحلبات السيلان والسيلوكسان — Silane And SiloxaneEmulsions

تعتبر مستحلبات السيلان والسيلوكان من أفضل المواد المستخدمة لإجراء عمليات العزل للأحجار ومواد البناء فسى المبانى الأثرية ويتكون السيلان من وحدات ذات وزن جزيئى صغير من الأليكل تراى الكوكسى سيلان (٢) ALkyl (٢) المبانى : Tri Alkoxy Silanes

بينما السيلوكسان يتكون من وحدات ذات وزن جزئيى كبير (من ٢ السي ٨ جزئيسات) مسن الألكيــل الكوكســـى سيلوكسان AlkylAlkoxy Siloxanes وتركيبة البنائي

Oligomeric Alkyl Alkoxy Siloxanes $R'O\begin{bmatrix} R \\ -Si -O - \\ | OR' \end{bmatrix}_{2-8}$

وتحتوى هذه المركبات في تركيبها الكيميائي على السيلان والسيلوكسان وتكون معلق او مستحلب منها في الماء (١) Surfactants حيث تعطى مستحلب ذو جزئيات صغيرة جداً تتراوح أحجامها من ٢٠ إلى ٢٠ نانومتر (nm) وهي


⁽¹⁾ Oliver, A.: Op. Cit., 1988, P.165.

⁽²⁾ Munnikendam, R.A.: Anew System For The Consolidation Of Fragile Stone, Studies In Conservation, No.18,1973,Pp.59-79.

⁽³⁾ Weber, H.: Conservation And Restoration Of Natural Stone In Europe, APT Conference In Toronto, 1984,P.6.

⁽⁴⁾ Grissom, C.A., Weiss, N.R.: Alkoxy Silanes In The Conservation Of Art And Architecture: 1861-1981, Art And Archaeology Technical Abstracts, Vol.18,No.1,1981,P.23.

بذلك تستطيع التوغل والإنتشار بكفاءة عالية على عكس المستحلبات العادية التي تحتوى على جزئيات كبيرة وتتميا هذه المركبات في الماء مكونة مركبات تحتوى على روابط متقاطعة من السيلوكسان وتتميز هذه الروابط بقدرتها على منع الماء (١) ويحدث تفاعل التميؤ كما يلى :-

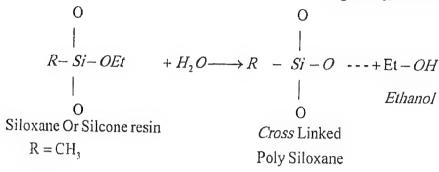

ومن أمثلة هذه المركبات مركب يستخدم على نطاق واسع فى عمليات العزل الأفقى للمبانى الأثرية تحـــت مســمى Wacker SMK 550

ومن مميزات مركبات السيلان والسيلوكان أنها لا تحتاج إلى ${
m CO}_2$ لتكوين الروابط المتقاطعة كما يمكن استخدامها مع الجدران ذات السمك الكبير في المبانى الأثرية .

ويتم إجراء عملية العزل للجدران والأساسات بواسطة الحقن تحت ضغط مناسب حيث يتم عمل ثقوب فى الجدار عند مستوى العزل المطلوب بحيث تكون المسافة بين كل ثقبين متجاورين فى حدود من ١٥- ٢سم (حسب الحالة) وذلك بطول الجدار حيث يشمل الثقب كل سمك الجدار إلا ٥ سم ويتم تثبيت محابس على الثقوب من الخارج يتم فتحها أثناء الحقن وتثبت بالجير و مسحوق الحجر الجيرى ويتم الحقن من خلالها بالضغط المناسب وتترك المحابس مغلقة حتى يتم جفاف المادة وتبلورها داخل الجدران ثم تنزع المحابس ويتم ملء الثقوب باستخدام مسحوق الحجر الجيرى مع الجيرى مع الجيرى مع الجير.

ثالثاً: طرق استخلاص وإزالة الأملاح من جدران المآذن الأثرية

Extraction And Removal Of Salts

تنقسم الأملاح من حيث قابليتها للذوبان في الماء إلى قسمين هما :-

أ- الأملاح غير القابلة للذوبان في الماء Insoluble Salts مثل أملاح كربونات الكالسيوم وكبريتات $Caco_3$ وكبريتات $Caso_4$.2 H_2O (الجبس) الكالسيوم (الجبس)

ب- الأملاح القابلة للذوبان في الماءSoluble Salts ومنها أمسلاح الكلوريدات مثل كلوريد الصوديوم Sodium Chloride وأملاح النترات مثل نترات الصوديوم .

وتبعاً لذلك تختلف طرق إزالة واستخلاص الأملاح حيث يتبع مع الأملاح غير القابلة للذوبان في الماء طرق الإزالة الميكانيكية أو الإزالة باستخدام المحاليل الكيميائية بشكل موضعي أما الأملاح القابلة للذوبان في الماء فــــهي توجـــد

Elizabeth, G.: The Effect Of Stone, Limestone, Marble And Sodium Chloride On The Polymerization Of MTMOS Solutions In: 8th Inter, Cong, Berlin, Germany, 1996, Pp. 1246-1247.

⁽²⁾ Hristova, J. And Todorov, V.: Consolidation Effect Of Wacker Silicons On The Properties Of Sandy Limestone, In: 8th Inter. Cong., Berlin, Germany, 1996, Pp.1159-1201.

غالباً أسفل الطبقات السطحية للأحجار أو قد تتزهر على السطح Efflorescence ويتم استخلاص هذا النوع من الأملاح القابل للذوبان في الماء بواسطة الكمادات Poultices (١) وفيما يلي هذه الطرق :--

(١) الطرق الميكانيكية لإزالة الأملام غير القابلة للذوبان في الماء

تتكون الأملاح غير القابلة للذوبان في الماء على أسطح المأذن الأثرية مثل أملاح الكربونات أو الكبريتات وذلك بفعل النلوث الجوى أو نشاط الكائنات الحية الدقيقة وربما تعود لترسيب بعض البلبورات الملحية بيار حبيبات ومكونات الأحجار حيث تكون معلقة في الهواء وتتحرك باتجاه الأسطح الحجرية بواسطة الرياح ويمكن إزالة ها النوع من الأملاح باستخدام الطرق الميكانيكية (٢) سواء الطرق التقليدية بواسطة الأدوات اليدوية مثل الفرر والفرش الخشنة والناعمة والمشارط سواء ذات اليد الثابتة أو المتحركة ويتم إزالة الأملاح غير القابلة للذوبان في الماء أو لا قبل إتباع عملية الاستخلاص الرطب بواسطة الكمادات للملاح القابلة للذوبان في الماء والتي توجد على عملية مختلفة داخل الجدران الحجرية وقد يكتفي بعمليات الإزالة الميكانيكية للأملاح الموجودة على السطح في حالة وجود ثبات وتوازن بين العوامل التي تؤدي إلى تبلور الأملاح وحالة الأثر حيث يمكن اعتبار الأملاح في هذه الحالة بمثابة المادة الرابطة بين الحبيبات (٣).

(٢) الطرق الرطبة لإزالة الأملام غير القابلة للذوبان في الماء

فى حالة عدم نجاح الطرق الميكانيكية فى إزالة الأملاح غير القابلة للذوبان بشكل كلى أو صعوبة استخدام الطرق الميكانيكية بسبب حالة الأثر يمكن إزالة هذه الأملاح مثل أملاح الكربونات كيميائياً بطرق الإزالة الرطبة حيث يمكن استخدام محلول هكساميتا فوسفات الصوديوم أو كربونات الأمونيوم أو ثيوسلفات الصوديوم بتركيزات لا تزيد عن ١٠ كما يمكن إزالتها موضعياً باستخدام الأحماض المخفضة مثل حمض النيتريك أو الاوكساليك أو الهيدر وكلوريك بتركيزات مخففة لا تتعدى ٥ (١) ويجب إجراء عملية شطف جيد للسطح عند استخدام هذه المحاليل الكيميائية حتى لا يتبقى منها أجزاء على السطح قد تسبب تلفه بعد ذلك بفعل تفاعلها مع السطح وتكويس مركبات قابلة للذوبان .

(٣) استخلاص الأملاح القابلة للذوبان في الماء بواسطة الكمادات

Extraction Of Soluble Salts By Poultices

توجد الأملاح القابلة للذوبان في الماء مثل أملاح النترات والكلوريدات على أعماق مختلفة داخل الجدران الحجرية أو على الأسطح أو أسفل الأسطح مباشرة حسب مكان تبلورها وقد يكون تركيز الأملاح على الأسطح الحجرية أعلى من تركيزها بداخل الجدران ويتوقف ذلك على مصدر الملح فإذا كان تركيز الأملاح على الأسطح أعلى نستنتج من ذلك أن مصدر هذه الأملاح يكون أما نتيجة وجود تلوث جوى ورطوبة أو بلورات أملاح تترسب على

Jedjeiwska, H.: Removal Of Soluble Salts From Stone, In: Conservation Of Stone 2nd Ed., Vol.1,IIC,1970,P.19.

⁽²⁾ Ashurst J. And Ashurst, N.: Practical Building Conservation, Vol.1, Stone Masonary, English Heritage Technical Hand Book, 1988, P.134.

⁽³⁾ Jedjeijwska, H.: Op. Cit., 1970, P.28.

⁽⁴⁾ Bradley, S.M. And Hanna, S.B.; The Effect Of Soluble Salt Movement On The Conservation Of An Egyptian Limestone Standing Figure, In: Conservation Of Stone, IIC. Bologna, 1986, P., 59-63.

الأسطح (۱) وتنتقل إليها بفعل تأثير الرياح أو نتيجة لنشاط الكائنات الحية الدقيقة أما إذا كان مصدر الأمسلاح هو المياه الأرضية نجد أن الأملاح تكون نسبتها أعلى داخل الجدران الحجرية وقد تحدث لها هجرة إلى خسارج هذه الأسطح ويتوقف ذلك على عملية الإذابة ثم البخر وإعادة التبلور الذي يتوقف بدورة على درجة الحرارة والرطوبة النسبية في الجو المحيط بالأثر (۲) ونستطيع استخلاص وإزالة هذه الأملاح القابلة للذوبان بواسطة الكمادات ويجب أن يسبق هذه العملية إجراء عملية عزل أفقى سواء أكان عزلاً فيزيائياً أو كيميائياً بالمحاليل المناسبة لقطع ومنع مصدر الأملاح من التربة.

الأساس العلمي لاستخلاص الأملام بالكمادات: (١)

يعتمد الأساس العلمي لاستخدام الكمادات في استخلاص الأملاح على خاصية الامتصاص العالية المساحة الكمادة المسافة إلى القوى المؤثرة في حركة السوائل حيث تنتقل المياه في البداية من الكمادة إلى الأسطح الحجرية طبقاً لخاصية الانتشار حيث تنتقل المياه من التركيز الأعلى في كمية الماء إلى المناطق التي بها تركيز منخفض داخل الجدر ان الحجرية وبانخفاض كمية الماء في الكمادة عنها في الجدران ينعكس اتجاه سريان الماء ليصبح من داخل بنية الأحجار إلى الخارج إلا أنه في هذه الحالة يكون في صورة محلول ملحى حيث تترسب الأملاح على سطح الكمادة طبقاً لفيزيائية المحاليل الملحية وتبلور الأملاح في الصورة الصلبة حيث تتكون بلورات الأملاح بين السطح الصلب وهو أسطح الأحجار وبين السطح الغازي وهو الهواء الجوى بما فيه من غازات ولذلك يشترط عند تطبيق الكمادات أن تكون ملتصقة جيداً بالسطح الحجري حتى لايكون هناك مساحة فارغة بين الكمادة وسطح الأثر تسمح بترسيب الملح عليه وتتم علمية الاستخلاص في هذه الحالة ببطء شديد (٤).

أنواع الكهادات وطرق تطبيقما

تتقسم أنواع الكمادات إلى قسمين طبقاً للمواد المستخدمة في عملها ، القسم الأول وهو كمادات معادن الطفلة مثل السيبيولايت والأتابولوجيت والبنتونيت والقسم الثاني هو كمادات المواد الصناعية كالأنسجة الورقية وبودرة السليولوز واللباد حيث يتم إعدادها بأسلوب خاص لعملية الاستخلاص .

أ- كمادات معادن الطفلة

معادن الطفلة مثل السيببولايت والاتابولوجيت والبنتونيت الذي يوجد في بعض الأماكن في مصر وله خاصية غروية ويمتص اضعاف حجمه من الماء متحولاً إلى عجينة (٥) وهذه المعادن شرهة لامتصاص الماء حيث يتسم إعدادها بخلطها بالماء ويتم إضافة معادن الطفلة للماء وليس العكس حتى لاتتعرض للتكلس ونحصل على عجينة سميكة غير متجانسة لا تصلح لعمليات الاستخلاص ثم يتم وضع الكمادة على أسطح المآذن الأثرية في الأماكن

⁽¹⁾ Vitina, I., et al: Problems Of Soluble Salts In The Monuments Of Lativia, In: 8Th Inter. Cong.. Berlin, Germany, 1996, P.477.

⁽²⁾ Ashurst, J. And Ashurst, N.: Op.Cit.,1988,P.135.

⁽³⁾ Jedjeijwsk A, H.: Op. Cit., 1970, P.29.

⁽⁴⁾ Bradley, S. M. And Hanna, S. B.: Op. Cit., 1986, P.61.

⁽٥) علام محمد علام : علم الخزف ، مكتبة الأنجلو المصرية ، بدون تاريخ ، ص١٧٢ .

المراد استخلاص الأملاح منها حيث يسبق ذلك رش هذا الجزء من المئذنة بالماء وتنديته وتطبق في صورة طبقــة بسمك من 7.0-7 سم وتترك الكمادة على السطح حيث تمتص الكمادة الأملاح في صورة محاليل ملحية من داخـــل الجدران وعند تبخر الماء يحدث تزهر للأملاح على سطح الكمادة ولزيادة فاعلية الكمادة من الممكن أن تخلط معـها قصاصات الورق التي يتم إعدادها عن طريق نقعها في الماء (1) وتم تطبيق هذه الطريقة بنجاح في الكثير من الأثار الإسلامية بمدينة القاهرة ويتم إزالة مكونات الكمادة ميكانيكياً بواسطة الفرش والأدوات المناسبة.

ب- الكمادات الورقية

يتم غمر قصاصات الورق ونقعه في الماء المقطر حتى تتحول $^{(7)}$ إلى عجينه كما يمكن استخدام بسودرة السسليلوز وورق النرشيح وورق النشاف والورق الياباني واللباد ويتم تطبيقها على سطح المئذنة في المناطق المراد استخلاص الأملاح منها بسمك V يقل عن V مم ويتم تكرار هذه الكمادة عدة مرات إذا تطلب الأمر $^{(7)}$ للحصول على النتيجسة المطلوبة .

رابعاً : تقوية وعزل الأسطح الحجرية للمآذن الأثرية

تتعرض الأحجار ومواد البناء في المآذن للتلف بفعل عوامل التلف المختلفة ومن أهمها تبلور الأملاح بين حبيباتها مما يؤدي إلى تفككها وتآكل أسطحها ولذلك تحتاج الأحجار ومواد البناء إلى تقوية البنية الداخلية وتعويض المسادة الرابطة المفقودة بمادة رابطة جديدة تؤدي إلى زيادة قدرة الأحجار على التحمل للضغوط والأحمسال كمسا تحتساج أسطحها إلى تطبيق مادة عازلة للأسطح الحجرية ضد تأثير الرطوبة الجوية بمصادرها المختلفة سواء مياه الأمطلر أو التكثف أو بخار الماء وكذلك العزل ضد تأثير عوامل التلف الأخرى (أونجد أن هناك الكثير من مسواد النقوية للأحجار وتنقسم طبقاً لخواصها الكيميائية إلى مواد مقوية غير عضوية ومنها المقويات السيليكانية مئسل سسيليكات الصوديوم وسيليكات البوتاسيوم وأيضاً الهيدروكسيدى الباريوم والاسترانشيوم ولكن بعد سنوات من استخدام هذه هيدروكسيد الكالسيوم (ماء الجير) (٥) وهيدروكسيدى الباريوم والاسترانشيوم ولكن بعد سنوات من استخدام هذه المواد المقوية وجد أن لها تأثيرات سلبية على الأحجار ومواد البناء حيث نجد مثلاً أن المسواد السيليكاتية تتتسج مركبات ثانوية عند النفاعل تؤدى إلى زيادة محتوى الأحجار من الأملاح (١) حيث قد تؤدى بعد ذلك إلى حدوث تلف مركبات ثانوية عند النفاعل تؤدى إلى زيادة محتوى الأحجار من الأملاح (١) حيث قد تؤدى بعد ذلك إلى حدوث تلف للأحجار المعالجة بها أما الهيدروكسيدات الأرضية القاعدية فنجد أن بلورات المتكونة مثسل كربونات

⁽¹⁾ Ashurst, J. And Ashurst, N.: Op. Cit., 1988, P.135.

⁽²⁾ Vintina, I. Et al.: Op. Cit., 1996, P.479.

⁽³⁾ Ashurst, J. And Ashurst, N.: Op. Cit., 1988, P.136.

⁽⁴⁾ Lanterna, G.: Mineral In Organic Treatments For The Conservation Of Calcareous Artefacts, In: Proceedings Of The 9th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Venice, 2000, P.388.

⁽⁵⁾ Maxova, I.: Changes In Properties Of Stone Treated With Historical Or Modern Conservation Agents, In: Proceedings Of Thr9th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Venice, 2000, P.396.

⁽⁶⁾ Lanterna, G.: Op. Cit., 2000, P.389.

الباريوم تكون أكبر حجماً من بلورات الكالسيت مما يؤدى إلى حدوث تلف بفعل الضغوط الناشئة عن هذه البلورات (١) كما وجد من خلال التجربة أن ماء الجير لا يصلح لتقوية الجدران الحجرية ذات السمك الكبير حيث يتحد مساء الحسمة ثاني أكسيد الكربون لتكوين كربونات الكالسيوم (٢) التي تعمل كمادة رابطة بين حبيبات الأحجار بدلاً مسن المادة اللاحمة المفقودة نتيجة عوامل التلف المختلفة (٢) وتترسب هذه المادة الرابطة الجديدة في مسام الطبقة السطحية وتمنع نفاذ أي كميات جديدة من ماء الجير المستخدم للمعالجة (1) إلا أن الجير المطفأ حديثاً أمكن استخدامه بنجاح لتقوية منحوتات (تماثيل) صغيرة حيث تم تطبيقها على السطح على هيئة طبقة بسمك ٣٣مم وأعطت نتسائج جيدة . ولا تتميز المقويات غير العضوية بخاصية المنع للماء مما أدى إلى اتجاه الباحثين والعلماء في مجال تقويــة الآثار الحجرية إلى الراتنجات الصناعية أو المقويات العضوية OrganicConsolidants وهي عبارة عن مقويات عضوية مختلفة ذات أوزان جزيئية عالية التبلمر تنتج من التفاعل الكيميائي لأتثين أو أكسثر من نفس جزئيات المركب الواحد أو من جزئيات من مركبات مختلفة ويطلق مصطلح البلمرة Polymerization على التفاعل الذي يحدث للجزئي الابتدائي المعروف باسم المونمر Monomer ، وتستخدم المقويات العضوية لتقوية الأحجار إما في صورة Polymers أي بوليمرات وهي الناتجة عن اتحاد لأثنين أو أكثر من نفس جزئيات المركب أو في صورة Co- Polymers وهي تنتج من اتحاد لأثنين أو أكثر من جزئيات من مركبات مختلفة أو في صورة أى مونمرات أو جزئيات أحادية ذات وزن جزيئي صغير (٥) وتستخدم المذيبات العضوية لتخفيف لزوجة هذه المركبات لتحقيق توغل وانتشار أكبر داخل الأحجار ومواد البناء، ومن أهم المواد المقوية العضوية المستخدمة في تقوية الأحجار راتنجات الاكريلك وكذلك راتنجات السيلان والسيلوكسان والتي يتميز بعضها بخاصية المنع للماء (١) أو الطرد للماء حيث يجعل الأحجار أو مواد البناء المعالجة بها طاردة للماء Wate r Repellent Materials.

أولاً : مركبات الاكريلك Acrylic Compounds

تعتبر مركبات الأكريلك من راتنجات الثرموبلاستيك Thermoplastic Resins وهي نتكون بصغة أساسية مسن حمض الأكريلك CH₂=CH-COOH أو من حمض الميثاكريلك CH₂=CH-COOH أو من استراتها وهي تستخدم في صورة مونمرات Monomers ذات أوزان جزيئية صغيرة أو في صورة بوليمرات Polymers كما يتم عمل محاليل حقيقة منها True Solutions عن طريق إذابتها في مذيبات عضوية مثل الأسيتون والطولوين والكحسول الإيثيلي والزايلين تستخدم في تقوية الأحجار ومواد البناء أو تستخدم للتقوية في هيئة مستحلب Emulsion حيست

⁽¹⁾ Maxova, I.: Op. Cit., 2000, P.397.

⁽²⁾ Linke, W.: Solubility Of In Organic And Metal Organic Compounds Vol. 1, Van Nostrand, London, 1958, P.117.

⁽³⁾ Elmosty, S.M.: Growth And Formation Of New Crystals On Ancient Stone And Mortar Mixes, Journal Of The Egyption Society Of Engineers, Vol.42, No.1,2003, P.34.

⁽⁴⁾ Lewin, S.Z.: The Conservation Of Limestone Objects And Structures In Study Of Weathering Of Stone, Vol.1, International Council Of Monuments And Cites, Paris, 1968, P.192.

⁽⁵⁾ Tomanek, A.: Silicones And Industry, Munich, Hanser, Second Ed, 2002, P.130.

⁽⁶⁾ Boos, M. et al: Modified Elastic Silicic Acid Ester Applied On Natural Stone And Tests Of Their Efficiency, In: Proceeding Of The 8th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Berlin Germany, 1996,P.1179.

يتم عمل معلق في الماء منها (۱) وتستخدم مخففة جداً نظراً للزوجتها العالية ومن المونمرات المستخدمة الميثيل ميثاكريلات Methyl Methacrylate وذلك في صورة مستحلب في الماء ومن البوليمرات Polymers المستخدمة في صورة مستحلب في الماء ومن البوليمرات Polymers المستخدمة الميثيل ميثاكريلات Poly Methyl Methacrylate وغيره ومن المركبات الأكريليكية المناحة تجارياً مركبات البارالويد (۱) ومنها البارالويد ب۷۲ Paraloid - B72 وهو برليمر مشترك من الأيثيل ميثاكريلات والميثيل اكريلات وكذلك البار الويد ب٤٤ Paraloid - B44 ويتركب أساساً من الميثيل اكريلات وكذلك البار الويد ب٤٤ Paraloid - B44 ويتركب أساساً من الميثيل اكريلات المحال المواد البناء ومن المركبات الأخرى المتاحة تجارياً والتي تستخدم في صورة مستحلبات مخففة لتقوية الأحجار ومواد البناء ومن المركبات الأخرى المتاحة تجارياً والتي تستخدم في صورة مستحلبات مخففة مع المساء مركبات البريمال دبليو اس ٢٤ 24 (عدل الميثيل اكريلات Primal WS 24 (عدلك مركسب المحصن الاكرياك CH2=CH-COOH وتركيبة الكيميائية ميثيل اكريلات Dispersion K6 Glanz ويستخدم كمستحلب لتقوية الأحجار والمونات .

ثانياً : مركبات الالكوكسي سياان Alkoxy Silane Compounds

تعتر مركبات الألكوكس سيلان من أفضل المواد حالياً لتقوية الأحجار ومواد البناء كما أن بعضها يستخدم كذلك في عمليات عزل الأسطح الحجرية عن مصادر الرطوبة الجوية حيث أن لها خاصية المنع ضد الماء وستطيع الجزئيات الصغيرة Monomers من مركبات الألكوكسي سيلان والتي تكون غالباً ذات لزوجة منخفضة Tow Viscosity أن تتبلمر Polymerize بالتقاعل مع الماء في وجود أو في عدم وجود عوامل حفازة Catalysts حيث تعطى بوليمرات Polymers تحتوى على روابط بين السيليكون والأكسجين في جزيئاتها وهذه المركبات تتميز بالثبات ونظرياً نجد أن مركبات الالكوكسي سيلان تنتشر بعمق داخل الأحجار وتتبلمر بشكل متجانس لتعطى مادة مقوية مقوية وثابتة (1).

ومن خلال عملية التطبيق لمركبات السيلان في مجال تقوية الآثار الحجرية وجد أن هناك بعض الأمور التي تحتــلج إلى المزيد من الدراسة والتفسير وذلك لأسباب كثيرة منها الطرق المناسبة للتطبيـــق وتذبــذب الرطوبــة النســبية

⁽¹⁾ Munnikendam, R.A.: Acrylic Monomer Systems For Stone Impregnation, New York, 1970, Pp.15-18.

⁽²⁾ Lewin, S.Z.: Op. Cit., 1968, P. 194.

⁽³⁾ Vicini, S.: Chemistry For Conservation Of Cultural Heritage: Application Of In Situ Polymerization For The Consolidation And Conservation Of Stone, Venice, 2000, P.421.

⁽⁴⁾ Bradley, S.M.: Evalution Of Organosilanes For Use In Consolidation Of Sculpture Displayed Indoors In: Deterioration And Conservation Of Stone, 5th International Congress, Lausanne, 1985,P.239.

⁽⁵⁾ Koblischek, P.J.: Op. Cit., 1996, P.1189.

⁽⁶⁾ Koblischek, P.J.: The Consolidation Of Natural Stone With A stone Strengthener On The Basis Of Poly-Silcic-Acid-Ethyl Ester, In 8th International Congress, Berlin, Germany, 1996, P.1188.

واختلافاتها في الجو المحيط بالمباني الأثرية ومحتوى الأحجار من الرطوبة Moisture Content In Stone (1) والتسى يتسم والنتوع في تركيب الأحجار ونسيجها ومكوناتها المعدنية ، إلى جانب العوامل الحفازة Catalysts والتسى يتسم توظيفها في بعض الأحيان لزيادة تفاعل البلمرة Polymerization Reaction (1)

ومن أهم مركبات الألكوكسى سيلان مركب MethylTri Methoxy Silane ويرمز لـــه بــالرمز (TEOS) ومركب نترا ايثوكسى سيلان (Tetra Ethoxy Silane (۲)

أ- مركب تترا ايبثوكسي سيلان (TetraEthoxy Silane (TEOS)

مركب Tetra Ethoxy Silane هو عبارة عن سيليكات الايثيل Ethyl Silicate تركيب مركب الكيميائية $Si(OC_2H_5)_4$ وهو من مركبات السيليكون التي تستخدم في تقوية الآثــار الحجريــة وتتمــيز بعــده ممنز ات منها $(^3)$.

- (١) تنتشر المادة بين حبيبات الأحجار ومواد البناء مكونة قوة ربط كبيرة بين الحبيبات وبعضها البعض .
- (٢) لا تسبب تبقع أو تغير لون الأحجار أو مواد البناء المعالجة بها لأنها شفافة بشرط أن يكون المذيب المستخدم لتخفيفها على درجة عالية من النقاء وخالى تماما من الشوائب مثل الكحول الإيثيلي (الايثانول) Ethanol.
- (٣) تقاوم عوامل التلف المحيطة بالآثر بشكل كبير كما تتميز بدرجة ثبات عالية ضد الأشعة فوق البنفسجية الناتجة من أشعة الشمس .
- (3) لا تسبب تكون مركبات ثانوية ضارة حيث ينتج عنها الكحول الإيثيلى $^{(0)}$ كناتج ثانوى يتطاير وبنبخر. ويتم الحصول على مركب سيليكات الإيثيل من خلال تفاعل حمض السيليسيك $_{4}$ (OH) مسع الكحول الايثيلى $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{6}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{2}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{5}$ $_{6}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{5}$ $_{6}$ $_{7}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{5}$ $_{5}$ $_{6}$ $_{7}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{5}$ $_{5}$ $_{5}$ $_{7}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{5}$ $_{5}$ $_{5}$ $_{7}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{5}$ $_{5}$ $_{7$

 $Si(OH)_4 + 4EtOH \rightarrow Si(OEt)_4 + 4H_2O$ Silicic Acid Ethanol Ethanol Ethanol

Silicic Acid Ethanol Ethylsilicate

وعند تقوية بليكاالأحجار ومواد البناء بمادة سيليكات الإيثيل يحدث تفاعل تميؤ حيث تتميأ وتكون السيليكا الجيلاتينيـــة (Silica Gel) بالإضافة إلى الكحول الإيثيلي الذي يتطاير طبقا للمعادلة الآتية (٧)

 $Si(OEt)_4 + 4H_2O \xrightarrow{Cat.} Sio_2aq + 4EtOH \uparrow$ Ethyl Silicate Silica Gel Ethanol

⁽¹⁾ Tomanek, A.: Op. Cit., 2002, P.139.

⁽²⁾ Theoulakis, P. And Tzamalis, A.: Effectiveness Of Surface Treatments For Sedimentary Limestone In Greece, In: 9th International Congress, Venice, 2000, Pp. 494-496.

⁽³⁾ Thickett, D.: Assessment Of The Performance Of Silane Treatments Applied To Egyptian Limestone Sculptures Displayed In A museum Environment, In: 9th International Congress. Venice, 2000,P.510.

⁽⁴⁾ Tomanek, A.:Op. Cit., 2002, P.133.

⁽⁵⁾ Boos, M. et al. Op. Cit., 1996, P.1180.

⁽⁶⁾ Norman, R.W.: Development And Assessment Of A Conversion Treatment For Calcareous Stone, In: 9th Inter. Congress, Venice, 2000, Pp.536-538.

⁽⁷⁾ Vicini, S.: Op. Cit., 2000, P.422.

ثم تفقد السيليكا جيل الماء المتحد بها فيزيائيا وتتحول إلى السيليكا الجافة $5iO_2$ والتى تعمل كمادة رابطة جديدة بين حبيبات الأحجار ومواد البناء وتؤدى إلى تقويتها وتحسين خواصها الميكانيكية مع السماح بنفاذ بخارا لماء خلال المسام والقنوات الشعرية التى تتشأ عن تبخر الماء من السيليكا الجيلاتينية وتحوله إلى السيليكا الجافة (١) .

ب- مرکب میثیل ترای میثوکسی سیلان MethylTri Methoxy Silane

يعتبر هذا المركب أحد مركبات الألكيل الكوكسى سيلان Alkyl Alkoxysilane وتركيب الكيميائي $CH_3(Si)$ (OCH3) وهو من المركبات التى تتميز بخاصية المنع ضد الماء CH3 (Si) (OCH3) وهذه المركبات تستخدم بنجاح لعزل الأسطح الحجرية ضد مصادر الرطوبة الجوية وكذلك تقوية الطبقات السطحية ويرجع ذلك إلى أن مركبات الالكيل الكوكسى سيلان تتمياً في الماء مكونة راتتج السيليكون وبرجع ذلك إلى أن كل ذرة سيليكون في الجزئ تحمل مجموعة الكيل R1 عادة تكون مجموعة ميثيل R2 ويتم إذابتها بالإضافة إلى أن كل ذرة سيليكون في الجزئ تحمل مجموعة الكيل R2 عادة تكون مجموعة ميثيل R3 ويتم إذابتها في مذيب عضوى مثل R4 Ethanol الكحول الأيثيلي وتعتمد درجة ذوبانها على الوزن الجزيئي للمركب والدي يتوقف على نوع مجموعات الألكوكسى الموجودة مثل مجموعة الميثوكسى R3 الميلوكسى الموجودة مثل مجموعة الميثوكس R4 أ، وعند تطبيق المادة على سطح الأثر الحجرى ترتبط مع السلح عن طريت ورابطة الأكسين ومكونات الأحجار ومواد البناء والمونات مكونة راتتج السيليكون الذي يعطى السطح الحجرى خاصية الطرد أو مكونات الأحجار ومواد البناء والمونات مكونة راتتج السيليكون الذي يعطى السطح الحجرى خاصية الطرد أو المنع صد تأثير الماء Water Repellent Material (R4).

خامسا : ترميم العراميس (الفواصل) الأفقية والرأسية بين الأحجار في المآذن الأثرية

تتعرض المونة الموجودة داخل العراميس (الفواصل) الأقتية والرأسية بين الأحجار في المبانى الأثرية المتلف وسقوط أجزاء كبيرة منها وفقدانها بعد أن تتعرض الهشاشية والتفكك بفعل تأثير الرطوبة والحرارة وتبلور الأملاح بين مكوناتها والتلوث الجوى وغيرها من عوامل التلف مما يؤدى إلى زيادة معدلات التلف لجدران المآذن الأثرية التي فقدت مونة الفواصل بين أحجارها(أ) ، ومن الجدير بالذكر أن هذه الفواصل تم ملئها بالمونة خلال عملية البناء ولم يتم عملها بشكل زخرفي في النهاية حيث كانت تنتج هذه الفواصل المملؤة بالمونة كلما تقدم البناء ولكن بعد مسرور فترات طويلة على هذه المونة وتعرضها للتلف والتساقط نجد أنها تساهم بشكل كبير في زيادة التلف المآذن الأثريبة

⁽¹⁾ Norman, R.W., Op. Cit., 2000, P.539.

⁽²⁾ Elizabeth, G.: The Effect Of Sandstone, Limestone, Marble And Sodium Chloride On The Polymerization Of MTMOS Solutions In: 8th International Congress, Berlin, Germany, 1996, Pp.1246-1247.

⁽³⁾ Bradley, S.M.: Op. Cit., Lausanne, 1985, P.241.

⁽⁴⁾ Ashurst, J.: Mortars For Stone Buildings, In: Conservation Of Building And Decorative Stone, London, 1990, P.85.

ولذلك لابد من إعادة ملئها وترميمها (١) ويتم ذلك في مراحل متعددة تشمل تنظيف العراميس (الفواصل) الأفقيسة والرأسية ثم إعداد المونة المناسبة لعملية الترميم ثم عملية ملء العراميس (الفواصل) وترميمها وذلك كما يلى :-

(١) عملية تنظيف العراميس (الفواصل) من بقايا المونة القديمة

يجب أن يتم تنظيف العراميس (الفواصل) الأفقية والرأسية من بقايا المونة القديمة بحيث لا نقل عمق العراميس بعد تنظيفها عن ٢٥مم (٢٠٥مم) وقد تزيد عن ذلك بزيادة الفواصل بين الأحجار وكذلك حسب مدى الثلف التى تعرضت له المونة القديمة (٢) ، وتتم عملية التنظيف ميكانيكياً باستخدام الازاميل والعدد المعدنية المناسبة بدون إحداث أى تلف لكتل الأحجار مع استخدام ضغط الهواء إذا تطلب الأمر ويتم العمل من أعلى الجدار إلى اسفل وفي حالة وجود إصابات فطرية يجب معالجتها برش المبيد الفطرى المناسب ثم يتم استكمال عملية التنظيف للفواصل (٢).

(٢) عملية إعداد المونة المناسبة لملء العراميس (الفواصل)

يتم مراعاه تكوين مونة الملء من نفس مكونات المونة الأثرية الأصلية من الجير ومسحوق الحجر الجيرى وغيرها مع استبعاد المكونات الضارة التى تسبب تكوين أملاح فيما بعد مثل الجبس حيث تملأ الفواصل بالمونة ويفضل استخدام مونة مكونة من الجير ومسحوق الحجر الجيرى بنسبة ٢:١ بالوزن مع استخدام ماء الجير في عملية الخلط بالنسبة المطبقة السطحية من الفواصل بين الكثل الحجرية ويتم مراعاه اعطاء المونة نفس لون المونة الأثرية الأصلية باستخدام الاكاسيد الملونة أو عند إعداد المونة يراعى خلط المكونات مع بعضها البعض في صورة جافة أولاً ثم يتم وضع نصف الكمية المطلوبة من ماء الجير على المكونات ويتم الخلط الجيد لماء الجير مع المكونات ثم نضع بلقى كمية ماء الجير إلى الخليط حتى نحصل على القوام المناسب لعملية ملء (تكحيل) العراميس (٥).

(٣) عملية ملء العراميس (الفواصل) بين كتل الأحجار

يتم أولاً ترطيب الفواصل باستخدام الماء لإعدادها لاستقبال المونة الجديدة التى يتم وضعها باستخدام العدد اليدويسة المناسبة لهذا الغرض ويراعى ملء الفواصل التى تآكلت بعض حواف الكتل الحجرية فيها بالطريقة الصحيحة حيث ينخفض سطح المونة إلى أقل من مستوى الجزء المفقود من حافة الكتلة الحجرية لكسى يتسم اسستكمال الفواصل

⁽¹⁾ Mark, L.: Masonry, How To Care For Old And Historic Brick And Stone, London, 1988, P.119.

⁽²⁾ Peterson, S., Lime Water Consolidation, In Mortars, Cements And Grouts Used In The Conservation Of Historic Buildings, Proceedings Of ICCROM Symposium, November, 1981, P.193.

⁽³⁾ Ashurst , J. : Mortars For Stone Buildings , In : Conservation Of Building And Decorative Stone, London, 1990, P.86.

⁽⁴⁾ Mark, L.: Masonry, How To Care For Old And Historic Brick And Stone, London, 1988, P.121.

⁽⁵⁾ Peroni, S. et al., : Lime Based Mortars For The Repair Of Ancient Masonry And Possible Substitutes, In Mortars, Cements And Grouts Used In The Conservation Of Historic Buildings, Proceedings Of ICCROM Symposium, November, 1981, P.214.

بالطريقة الصحيحة (1)، وفي حالة وجود فواصل صغيره جدا يتم وضع شرائح من شمع الأسنان أو شرائط لاصقـــه على جانبي الفاصل حيث يتم استكماله بدون إحداث تلف للكتل الحجرية المجاورة له(7).

(٤) عملية التنظيف والتشطيب النعائي

نترك الفواصل التى تم ملئها وترميمها لمدة قد تصل إلى حوالى ١٠ دقيقة ثم يتم إزالة الزوائد من المونة وتنظف الأسطح الملاصقة لها ويتم إزالة بعض المونة الزائدة من الفواصل وتسويه أسطحها بحيث تكون منخفضة عن الأسطح الملاصقة لها ويتم إزالة بعض المونة الزائدة من الاعتبار أن تنخفض المونة بنفس النسبة عند الحواف المفقودة من حواف الكتل الحجرية بعوالى مم بحيث نأخذ في الاعتبار أن تنخفض المونة بنفس النسبة عند الحواف المفقودة من الكتل الحجرية أو بقايا مونة موجودة عليه (أ) وبذلك تكون قد تمت عملية ملء وترميم العراميس (الفواصل) بين الكتل الحجرية .

⁽¹⁾ Ashurst, J.: Mortars For Stone Buildings, In: Conservation Of Building And Decorative Stone, London, 1990, P.86.

⁽²⁾ Mark, L.: Op. Cit., 1988, P.122.

⁽³⁾ Ashurst, J.: Mortars For Stone Buildings, In: Conservation Of Building And Decorative Stone, London, 1990, PP.86-88.

⁽⁴⁾ Peroni, S. et al., : Lime Based Mortars For The Repair Of Ancient Masonry And Possible Substitutes, In Mortars, Cements And Grouts Used In The Conservation Of Historic Buildings, Proceedings Of ICCROM Symposium, November, 1981, P.216.

الفصل الخامس التطبيق العملى لعلاج وترميم وصيانة مئذنة يشبك من مهدى بمسجد الإمام الليث أثر رقم (٢٨٦)

يتناول هذا الفصل الجانب التطبيقي لعلاج وترميم وصيانة مئذنة يشبك من مهدى بمسجد الإمام الليث ، أشــر رقم (٢٨٦) بمنطقة عين الصيرة ، وقد تم ذلك من خلال ثلاثة مراحل هي :

(١) الدراسات الأولية التي تسبق عمليات العلاج والترميم والصيانة

وذلك لتشخيص حالة المئذنة في الوضع الراهن وتتضمن هذه الدراسات.

- الرصد المساحي للمئذنة . مراقبة مدى التغير في ميول المئذنة ومدى ثباتها مساحياً .
- فحص ودراسة مواد بناء المئذنة (الفحص بواسطة الميكروسكوب المستقطب الفحص بواسطة الميكروسكوب المسينية XRD تعيين الميكروسكوب الألكتروني الماسح [SEM] التحليل بواسطة حيود الأشعة السينية XRD تعيين الخواص الفيزيائية والميكانيكية للحجر الجيرى المستخدم في بناء لمئننة --قيلس محتوى لرطوية في لمئننة) .
 - . الدراسة الميكروبيولوجية للأحجار الجيرية بالمئذنة .
 - دراسات التربة ورصد منسوب المياه الجوفية والكشف عن الأساسات .
 - التحليل الإنشائي للمئذنة باستخدام النماذج الرقمية للحاسب الآلي .
 - دراسات المحيط الأثرى للمئذنة (دراسات تخطيطية وعمرانية) .

(٢) الدراسات التجريبية العملية لمواد وطرق علاج وترميم وصيانة

المندنة.

تحتوى المئذنة على طبقات كثيفة من السناج خاصة فى منطقة قاعدة المئذنة وتحتاج هذه الطبقات إلى تنظيف و إزالة كما تعرضت أسطح الأحجار بالمئذنة إلى التآكل والتفتت والانفصال وتحتاج إلى استخدام مواد تقويسة وعزل عن تأثير الرطوبة وقد تضمنت هذه الدراسات .

- الدراسة التجريبية المعملية لتنظيف وإزالة السناج.
- الدراسة التجريبية المعملية لتقييم المواد المستخدمة في تقوية وعزل الأحجار والمونات بالمئذنة .

(٣) عمليات العلاج والترميم والصيانة للمئذنة.

من خلال الدراسات الأولية التى تم إجرائها قبل عمليات العلاج والترميم والصيانة لدراسة الوضع الراهن من خلال الدراسات الأولية التى تم إجرائها قبل عمليات العلاج والترميم والصيانة لدراسة الوضع المئذنة تبين ثبات المئذنة وإتزانها إنشائياً ولا تحتاج إلى إجراء عمليات ترميم إنشائي بينما تحتاج المئذنة إلى منسوبها الأصلى وإلى عمليات ترميم معمارى حيث أن قمتها مفقودة وتحتاج إلى استبدال بعض كتل الأحجار التالفة كما تحتاج إلى تصميم سلم للصعود إلى باب الدخول الى المئذنة المرتفع عن الأرض كما تحتاج المئذنة إلى عمليات ترميم دقيق لمعالجة مظاهر التلف المختلفة التى سيتم توضيحها من خلال الدراسات الأولية وقد تم ذلك كما يلى .

- إزالة طبقات الردم والركام والمخلفات حتى منسوب أرضية المئذنة .
- أعمال الترميم المعمارى للمئذنة (إقتراح باستكمال قمة المئذنة ، وعمل سلم للوصول إلى باب المئذنة المرتفع عن الأرض ، استكمال بعض كتل الأحجار المفقودة أسفل باب المئذنة ، استبدال بعض كتل الأحجار التالفة بقاعدة المئذنة).
 - إجراء أعمال الترميم الدقيق للمئذنة وتتضمن :
 - عمليات التنظيف الميكانيكي والكيميائي وإزالة السناج .
 - خطة للعزل الأفقى لجدران المئذنة عن مصادر الرطوبة .

- استخلاص الأملاح من جدران المئذنة بواسطة الكمادات .
 - عمليات التقوية للأحجار الجيرية والمونات بالمنذنة.
- تنظيف وملء اللحامات (العراميس) الأفقية والرأسية بين كثل الأحجار بالمئذنة .
- عمليات العزل الرأسي للأسطح الحجرية للمئننة لصيانتها من التلف مرة أخرى .
 - عمليات تأهيل وتنسيق الموقع المحيط للمئذنة .

وفيما يلى مراحل التطبيق العملى لعلاج وترميم وصياتة مئذنة يشبك من مهدى .

(۱) الدراسات الأولية التي تسبق عمليات العلاج والترميم والصيانة (الوضع الراهن للمئذنة)

تشمل الدراسات الأولية الدراسة التاريخية والوصف الأثرى والمعمارى والتسجيل والتوثيق الفوتوغرافسى والمعمارى وأعمال الرصد المساحى والفحوص والتحاليل لمواد بناء المئذنة ودراسات التربة ورصد منسوب المياه الجوفية والكشف عن الأساسات والتحليل الإنشائي لحساب الأحمال المؤثرة علسى المئذنة ودراسات المحيط الأثرى للمئذنة الواقعة في منطقة الإمام الليث وفيما يلى هذه الدراسات.

أولاً : الدراسة التاريخية والوصف الأثرى والعماري للمئذنة

أنشأ الأمير يشبك من مهدى وهو أحد أمراء الملك الأشرف قايتباى المئننة عسام (٨٨٨هـ/١٤٧٩م) فسى الطرف الجنوبي الغربي من مسجد الأمام الليث وهي منفصلة عنه (مستقلة) وتعسود المئننة إلى العصسر المملوكي الجركسي ، ومسجد الأمام الليث مبني فوق مدفن الإمام الليث بن معد بن عبد الرحمن الفهمي فقيسه مصر واحد أعلامها والمتوفى بها عام (١٧٥هـ/١٩٧٩م) ، والموقع أساساً هو جزء من مقابر الصدقة بالقرافة الصغرى وهي إحدى القرافات القديمة بالقاهرة المملوكية وكان لمدفن الإمام الليث مكانة ممسيزة بيس أهسل القاهرة وملوكها فأصبح الموقع مزارا يقرأ فيه ختمات القرآن وتوزيع الصدقات تقرباً إلى الله وتطورت مباني الأثر منذ أن كان مدفناً للإمام الليث في عام (١٩٧٩م) ، فأجريت أول أعمال للبناء فيه بعسد حوالسي (٥٠٠ عاماً) من هذا التاريخ بعد أن زادت قيمة المكان ثم أجريت عليه تجديدات وإضافات وتبديسل فسي سنوات متعاقبة حتى اكتمل في صورته الحالية في عام (١٨٧م) وحالياً يقوم الأثر بنفس الوظيفة التي أنشا من أجلها حيث يستعمل كمسجد للصلاة ومزاراً شعبياً لمقام الإمام الليث ويوضح الشكل رقم (٢٨) التاريخ الذي بنيست فيه مئذنة يشبك من مهدى وعلاقتها بالفترات التاريخية الخاصة بأعمال البناء المختلفة بمسجد الإمام الليث بن سعد (١).

الوصف الأثرى والعمارى للمئذنة

كان الأمير يشبك من مهدى من بين الذين أسهموا بأموالهم في تحويل ضريح الإمام الليث بن سعد إلى مسجد كبير وأنشأ له مئذنة تقع في طرفه الجنوبي الغربي وتبعد عنه بمقدار ١٤ متراً، وهي تطل على واجهته الغربية حيث يوجد باب خلفي للمسجد وتقع هذه المئذنة والمسجد بوسط مقابر جبانة الإمام الليث بسن سعد بجنوب القاهرة ويحدها من الشمال حيث المدخل الرئيسي للمسجد شلاع الغفاري وشارعي الإمامين الليث

المجلس الأعلى للأثار : قطاع المشروعات ، الدراسات الاستشارية الخاصة بمشروع ترميم جامع الإمام الليث ومتذف يشبك
 من مهدى ، ٢٠٠٢م

١٩٩٢ | - أعمال الصلب بعد زلزال أكتوبر - تر ميمات لجنة حفظ الاثار العربية 192. - ترميمات لجنة حفظ الاثار العربية 1981 ~ تجديدات لجنة حفظ الأثار العربية 3111 - تجدیدات اسماعیل بك راتب 1444 - تعديلات الأمير مصطفى أغا 117. ١٧٨٦ - تعديلات ۱۷۸۰ - تجدیدات - تجديد الأمير موسى جورجى ميرزا مستحفظان (القبة والمقصورة) 1777 ١٥٠٥ - تجديد السلطان الغوري ١٤٧٩ - انشاء المئذنة للأمير يشبك بن مهدى - تجديد السيدة مرحبا إبراهيم 1279 - تجديد الشيخ أبو الخير المادح 18.1 - تجديد الحاج سيف الدين المقدم وإنشاء القبة الضريحية 1 2 4 7 ١٢٤٢ | - إنشاء أبو زيد المصرى بناء فوق المقبرة ٩١٧م - وفاة الإمام الليث ودفنه في مكان الأثر

شكل رقم (٢٨) يوضح تاريخ إنشاء مئذنة يشبك من مهدى ضمن أعمال البناء الخاصة بمسجد الإمام الليث . (عن قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار)

والشافعي كما يحدها من جهة الشرق شارع الإمام الشافعي الممتد من ضريح الإمام الشافعي شمال المسجد أما من جهة الجنوب والغرب فيحيط بالمسجد والمنكنة مقابر جبانة الإمام الليث^(۱) ، ويقع خلف المسجد من جهة الغرب ساحة تسمى (ميدان الساري) تطل عليه المئذنة ويبدو أن تشييد مسجد وضريح الإمسام الليث على فترات زمنية كان له أثره في إقامة المئذنة منفصله (مستقلة) عنه تماماً بالطرف الجنوبي الغربي ، وقد يرجع ذلك لعدم توفر المساحة اللازمة للمئذنة بالمسجد نفسه وتدبيرها ضمن العناصر المكونة للبناء كوحدة شاملة كما هو الحال بالنسبة للمساجد التي تندمج مآذنها ضمن أبنيتها بحيث يصبح المبنى كله وحده معمارية متكاملة العناصر ، المئذنة مبنية من الحجر الجيري ويبلغ ارتفاعها الكلي من مستوى الأرض حولها (١٧،٠٠ مستر) وقد فقد الجزء العلوى منها والذي يتكون من الجوسق والخوذة على الأرجح (حيث أن المئذنة تنتمسي إلى الطراز المملوكي) أثر زلزال كان قد حدث فيما مضي ، ونقوم المئذنة على ساباط (ممر نافذ) مسن اسفل يسمح بمرور الناس من أسفله ، والساباط قاعدتة مربعة ويبلغ طول ضلعه (٢,٢٥ متر) كما يبلغ ارتفاع هذه القاعدة من مستوى سطح الأرض (٣,٣٠ متر) والساباط مغطي بقبو نصف دائري سعة فتحته مسن أسفله (١٠,٤٠ متر) ويعلو واجهة الساباط من أمام المئذنة وخلفها عقد نصف دائري يتكون كل منهما من سبع صنح بما فيها صنجة مفتاح العقد .

قاعدة المئذنة

يعلو الساباط المذكور قاعدة المئذنة وهي مربعة الشكل ، إذ يبلغ طول ضلعها (٣ متر) وتعلو هذه القاعدة في أركانها الأربعة كسرات هرمية تحول بدن المئذنة إلى متمن منتظم الشكل فتحت في أربعة أضالاع منه أربعة نوافذ مستطيلة الشكل (٢) .

باب المئذنة

يقع باب المئذنة بواجهتها على ارتفاع قدره (٣,٣٠ متر) من مستوى سطح الأرض وهو باب معقود يبلـــغ ارتفاعه (١,٧٥ متر) وسعة فتحته من أسفل (٧,٠٠) ، (كان يصعد إليه بواسطة درجات السلالم الحجرية في نهايتها قنطرة من الحديد تصل بين السلالم والباب وهي غير موجودة الآن) .

جلسة الدورة الأولى للمئذنة

توجد الجلسة الأولى للمئذنة بنهاية البدن المثمن من اعلى وهو البدن الذى يعلو قاعدة المئذنة ، وهى تتكون من مثمنين أحدهما يعلو الآخر ويتدرج العلوى منهما حتى يتسع طول قطره فيصل إلى (٣,٩٠ متر) وتعتبر هذه الجلسة من مميزات المئذنة وطرازها الخاص وهى نادرة الوجود فى المأذن الأخرى إذ أنها منقوشة بزخارف دقيقة بدلا من وجود مقرنصات بها وهو المعتاد رؤيته فى مئذنة السلطان قايتباى بقلعة الكبش بالقاهرة (أثر رقم ٢٢٣) والتى ترجع إلى نفس الفترة ولكنها تسبق مئذنة يشبك فى البناء بثلاثة أعوام حيث ترجع إلى عام (٨٨٠ هـ / ١٤٧٠ م) .

١) سامى أحمد عبد الحليم إمام: الأمير يشبك من مهدى وأعماله المعمارية بالقاهرة ، رسالة ماجستير ، قسم الأثـــار الإســــلامية ،
 كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ١٩٧٠م ، ص ٤٢

الدورة الثانية للمئذنة

تعلو الجلسة المذكورة سابقا الدورة الثانية للمئذنة وبدنها مستدير الشكل وتحيط به شرفة قاعدتها مثمنة ولسها سياج من الخشب تستخدم في الآذان وقد نقش بدن هذه الدورة بنقوش غاية في الروعة والدقية تعتبر هي الأخرى من المميزات الخاصة بطراز المئذنة وينتهى البدن لهذه الدورة من أعلى بثلاثة صفوف من المقرنصات(۱).

المئذنة من الداخل

تحتوى المئذنة من الداخل على عمود من الحجر (Newel) أقيم بمنتصف قاعدتها المربعة ويرتفع منها حتى قمتها بارتفاع (١٤ متر) ومثبت بهذا العمود ابتداء من باب المئذنة حتى نهاية دورتها الثانية من أعلى، سلم حلزونى يتكون من خمسة وخمسون سلمة حجرية يبلغ طول ضلع كل سلمة (١٤,٠ متر) وعرضها من ناحية العمود المذكور (٥ سم) وعرضها من ناحية جدار المئذنة (٢٥ سم) ويبلغ طول القطر للعمود (٣٠سم) وهو يحوى بداخله عند نقطة المركز عمود من الحديد المغلف بعمود آخر من النحاس الأصفر ويبلغ طول قطرهما معا (٣ سم) ويظهر بوضوح بنهاية العمود بقمة المئذنة ووظيفة هذا العمود المعدنى حماية المئذنة من الصواعق العنيفة التي قد تؤدى إلى تدميرها (٢).

الكتابات الموجودة على بدن المئذنة

يحتوى بدن المئذنة من الخارج على شريطين من الكتابات النسخية المنقوشة بحيث تبيدو حروفها بارزة وأرضيتها غائرة ويوجد أحد هذه الأشرطة بأعلى البدن المستدير للدورة الثانية للمئذنة ، أسفل صفوف المقرنصات ونصه كالتالى " بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لسه ما في السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وهو العلى العظيم " .

أما الشريط الكتابي الثاني فيوجد بدورة المئذنة الأولى منقوشا على أضلاع بدنها المثمن بحذاء قمة بابسها ونصه كالتالى :-

١- أمر بانشاء هذا المنار المبارك المقر ٢- الأشرف العالى المولوى الأميري

٣- الكبيري المالكي المخدومي المجاهدى
 ٤- المرابطي المثاغرى المؤيدي الزخرى

٥- الهمامي القوامي السيدي السندي السندي السندي السيفي يشبك من مهدي أمير دوادار كبير الملكي

٧- الأشرفي عز نصره بتاريخ ربيع الآخر سنة ثلاث

 Λ (وثمانين وثمانمائة من الهجرة) النبوية والحمد Λ

ويحفل بدن المئذنة من الخارج بنقوش وزخارف غاية في الدقة والابداع الفني قوامها زخارف نباتية وهندسية بالاضافة إلى الزخارف الكتابية وهي منتشرة في مناطق كثيرة على البدن الحجري للمئذنة في دورتها الأولى

المجلس الأعلى للآثار : قطاع المشروعات ، الدراسات الاستشارية الخاصة بمشروع ترميم جامع الإمام الليث ومئذنـــة يشــبك
 من مهدى ، ۲۰۰۲م

٣) المجلس الأعلى للآثار : قطاع المشروعات ، مرجع سابق ، ٢٠٠٢م

المثمنة ودورتها الثانية المستديرة ، وتنتهى المئذنة من اعلى بنهاية الدورة الثانية المستديرة بدون استكمال لجزئها العلوى حيث انهارت قمتها العليا في تاريخ غير معروف وهي في الغالب على شكل جوسق محمول على أعمدة وهو طراز المأذن في العصر المملوكي الجركسي (١).

ثانيا : التسجيل والتوثيق الأثري

(١) التسجيل والتوثيق الفوتوغرافي

تعتبر عمليات التسجيل والتوثيق الفوتوغرافي من العمليات الهامة التي نستطيع عن طريقها توثيق الوضع الراهن للمئذنة موضوع الدراسة التطبيقية وكذلك ربط المئذنة بالوسط المحيط بها وتوضيح تفاصيلها المعمارية المختلفة وتم ذلك كالتالى .

أ ــ التسجيل الفوتوغرافي للمئذنة والوسط المحيط بعا

تقع المنذنة في منطقة الامام الليث بالقرب من منطقة عين الصيرة وهي مئذنة منفصله عن مسجد الامام الليث (مستقلة) وتقع في مساحة من الأرض في الجهة الجنوبية الغربية لمسجد الامام الليث ويحيط بها مجموعة من المساكن الصغيرة العشوائية ويحيط بالمئذنة خاصة في الجانبين الجنوبي الشرقي والجنوبي الغربي كميات كبيرة من القمامة و المهملات ويتضح ذلك من الصورتين رقمي (٢٨) ، (٢٩) بالاضافة لذلك تعتبر منطقة الامام الليث منطقة مقابر حيث يحيط بالمئذنة من جميع الجهات مجموعة كبيرة جدا من المقابر ونتبين ذلك من خلال الصورتين رقمي (٣٠) ، (٣١) وقد تم التقاطهما من فوق أحد المنازل بالجهة الجنوبية من المئذنة ويظهر بهما الامتدادات الأفقية الكبيرة للمقابر والمدافن ويظهر في خلفية الصورتين جبل المقطم حيث تتبصع منطقة الامام الليث التكوينات الصخرية لجبل المقطم (انظر الفصل الثاني جيولوجية مدينة القاهرة).

ب ــ التسجيل الفوتوغرافي للواجعة الرئيسية لمسجد الإمام الليث والواجعات الرئيسية

تقع الواجهة الرئيسية للمسجد في الجهة الشمالية الغربية وتنخفض عن منسوب الشوارع المحيطة بمقدار واحد متر حيث نهبط ٧ درجات سلم لنصل لمنسوب الواجهة وقد كانت الواجهة الرئيسية قديماً ومنسوب أرضية المسجد في مستوى الشوارع المحيطة ولكن حدث ارتفاع في مناسيب الشوارع المحيطة وبالتالى ظهر منسوب المسجد منخفضاً عن منسوب الشوارع ويتضح ذلك من خلال الصورة رقم (٣٢) وتوضح الصورة رقم (٣٣)

ا عبد الله كامل موسى: تطور المنذنة المصرية بمدينة القاهرة من الفتح العربي وحتى نهاية العصر المملوكي ، دراسة معمارية زخرفية مقارنة مع مآذن العالم الإسلامي، رسالة دكتواره، قسم الآثار الإسلامية،كلية الآثار، جامعة القاهرة، ١٩٩٤م، ص ٢٦٥


المدخل الرئيسى للمسجد وهو عبارة عن فتحه مستطيلة متوجه بعقد مدائنى ، كما تظهر المئذنة في خلفية المسجد إلى اليسار من الصورة رقم (٣٢) وفي نهاية الجهة الجنوبية الغربية للمسجد ، أما عسن الواجهات الرئيسية للمئذنة نفسها فتوضح الصورة رقم (٣٤) الواجهة الجنوبية الغربية للمئذنة ويظهر منها أن المئذنسة مكونة من ثلاثة مستويات ، الأول مربع والثانى مثمن يعلوه المستوى الثالث المستدير وتعتبر المئذنسة مسن المآذن الناقصة (فقدت الجزء العلوى منها) والذي يرجح أنه كان عبارة عن ثمانية أعمدة تحمل الجوسق حيث تتنمى المئذنة إلى الطراز المملوكي الجركسي (٨٨٨هـ / ٢٧٩مم) ، أما الواجهة الجنوبية الشرقية فتظيير في الصورة رقم (٣٥) ونتبين منها وجود شرفة للمؤذن (لأداء الآذان) وهي توجد في نهاية المستوى المثمن وبداية المستوى الدائري وهي محاطة بسياج خشبي بسيط يأخذ الشكل المثمن ، الواجهة الشسمالية الغربية والواجهة الشمالية الشرقية يظهران من خلال الصورة رقم (٣٦) ويظهر فيها جلياً مدى التآكل في المداميك السفلية المحرية في الواجهة الرئيسية للمئذنة وبها باب الدخول إلى المئذنة الذي يعلو الممر المقبي (الساباط) وتظهر فيها أيضاً زخارف المستوى الثالث المستوى الثالث المستدير للمئذنة وهو عبارة عن زخارف هندسية قوامها الطبق النجمي ومنفذه بالحفر البارز .

جــ - التسجيل الفوتوغرافي لباب الدخول للمئذنة والباب المؤدى إليها من مسجد الأمام الليث

يوجد في مسجد الأمام الليث باب فتحته مستطيلة ويعلوه عقد ذو ثلاثة فصوص (عقد مدائنسي) في الجهة الجنوبية الغربية كان يفتح على المساحة الخالية من الأرض والتي تقع فيها المنذنة حيث يتم من خيلال هذا الباب صورة رقم (٣٧) الخروج من مسجد الإمام الليث للوصول إلى المئذنة والباب من الخشب ويتضيح أن منسوبه منخفض عن منسوب الشارع وذلك بحوالي واحد متر نتيجة لارتفاع منسوب الشارع كما يوجد أمامه أكوام من الردم وكسر الأحجار والمهملات التي تكاد تحجبه عن النظر صورة رقم (٣٨) ، أما الباب الرئيسي المدخول للمئذنة فيقع في الواجهة الرئيسية في الجهة الشمالية الشرقية وهو مرتفع عين الأرض حيث يعلو الساباط (الممر المقبي) ويلاصقه منزل صعرة رقم (٣٩) في أقصى يسار الصورة أحد المدافن المغلقة بسابواب جزءاً من المئذنة ويجاور هذا المنزل صورة رقم (٣٩) في أقصى يسار الصورة أحد المدافن المغلقة بسابواب (الحواش) وتوضح المصورة رقم (١٤) باب المدخل وهو يعلو الساباط ويكاد الساباط يختفي وراء بقابال من الرئيسية ويعلو باب المئذنة كتابات زخرفية بينما يظهر أسفله فقدان في كثل حجرية مسن أحجار الواجهة الرئيسية ويعلو باب المئذنة كتابات زخرفية بينما يظهر أسفله فقدان في كثل حجرية مسن أحجار الواجهة الدخول إلى المئذنة (غير موجودة الآن) كما يتضح وجود طبقات كثيفة من السناج بالساباط والعقد الدذي الدخول الي المئذنة (غير موجودة الآن) كما يتضح وجود طبقات كثيفة من السناج بالساباط والعقد الدذي

د ــ التسجيل الفوتوغرافي لمظاهر التلف بالمئذنة .

توجد مظاهر تلف متنوعة بمئذنة يشبك من مهدى وبصفة عامة نجد أن الكتل الحجرية لمئذنة يشبك من مهدى تعلوها طبقات من الأتربة والغبار والعوالق والتكلسات كما يوجد بعض التآكل نتيجة تأثير الرياح وتكثف الماء في ظل وجود الغازات الملوثة مثل SO₂ في البيئة المحيطة بالمئذنة وذلك بالنسبة للمداميك الحجرية العليا

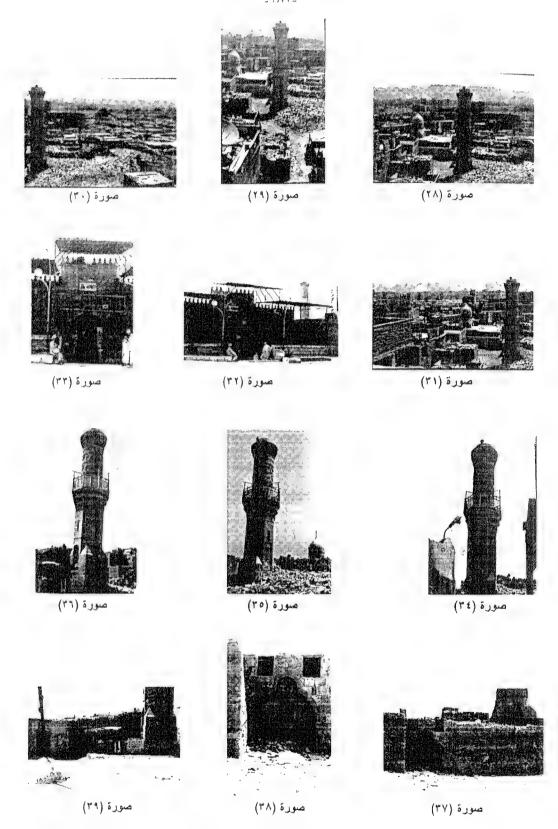

الصور من رقم (٢٨) إلي (٣٩) توضح التوثيق الفوتو غرافي لمئذنة يشبك من مهدي والوسط المحيط بها، وواجهاتها الرئيسية، والباب المؤدي إليها من مسجد الإمام الليث، وواجهة مسجد الإمام الليث. (تصوير الباحث)

للمنذنة وبكامل ارتفاعها أما المداميك السفلية خاصة في المستوى الأول من المئذنة والمربع الشكل والذي يمثل قاعدة المئذنة ويوجد به الساباط (الممر المقبي) فنجد مظاهر تلف متنوعة موجودة بشكل كبير ويتمشل ذلك في التآكل والتدهور الشديد في بعض كتل الأحجار المكونة للساباط في منطقة العقد المتوج للساباط وهو عقد نصف دائري ويظهر ذلك في الصورة رقم (٤٢) وذلك في الكتل جهة اليسار من العقد وذلك بسبب أحمال كتلة المئذنة وكذلك بسبب عدم وضع الكتل الحجرية التالفة على مرقدها الطبيعي بشكل صحيح مما أدى إلى حدوث تشقق وانفصال في الطبقات المكونة للكتل الحجرية ويظهر كذلك بنفس الصورة أن الصنجة المفتاحية أو الصنجة الحجرية الوسطى في العقد بها هبوط نتيجة أحمال كتلة المئذنة أيضاً إلى جانب ذلك توجد طبقات كثيفة من السناج الناتجة عن حرق القمامة التي تلقى بشكل عشوائي بجوار المنذنة ويظهر فـــي الصورة أيضاً كمية كبيرة من الردم والمخلفات والمهملات وكسر الأحجار والدبش والتي يجب إزالتها من داخل الساباط ، ونجد بالإضافة إلى ارتفاع منسوب التربة الحاملة للمئذنة بحيث أخفت جزءاً كبيراً من الساباط ومن قاعدة المئذنة نجد اكواماً من المهملات والقمامة المختلفة الأنواع واكوام الردم صورة رقم (٤٣) حيست يتم حرق هذه الأكوام من القمامة بجوار المئذنة بشكل عشوائي مما يؤدي لوجود طبقات من السناج علسي السطح الخارجي للمئذنة ولذلك لابد عند إجراء عمليات الترميم والصيانة إزالة هذه الاكوام من القمامة ونقلها إلى مقالب القمامة العمومية وعمل حرم للمئذنة يحيط بها ويعمل على حمايت ها وصيانتها من التعديات والإشغالات الضارة ، كما نجد فواصل بين كتل الأحجار المكونة للمئذنة لفقدان طبقات المونة الموجودة بين المداميك في العراميس وتلفها ووجود تشويه عن طريق كتابات من بويات الزيت الملونة صورة رقـــم (٤٤) السفلية بفعل تبلور الأملاح وكذلك وجود كتابات ملونة تشوه الشكل العام للمئذنة صورة رقم (٤٥) ، كما توجد فواصل بين مداميك الأحجار السفلية خاصة في الواجهة الشمالية الغربية التي تقع يسار الواجه...ة الرئيسية للمئذنة التي تحتوى على باب الدخول إلى المئذنة وذلك بفعل تآكل وتلف حواف المداميك الحجرية وفقدان طبقات المونة الموجودة بين العراميس بفعل تبلور الأملاح بين مكوناتها وما تحدثه من إجهادات وضغوط تؤدى إلى تفتتها وهشاشيتها وبالتالي سقوطها وفقدانها صورة رقم (٤٦) كما نجد تجير أبيـض للأمــلاح المتزهرة على السطح إلى جانب وجود شروخ وشقوق نافذة في بعض كنل الأحجار بفعل تبلور الأملاح التسي تتبلور بداخل مكوناتها وتؤدى إلى حدوث انفصالات بين الطبقات المختلفة وبالتالى سقوطها وفقدانها واستمرار تأكل الأحجار وتحتاج هذه الطبقات إلى استخلاص الأملاح وإجراء عمليات الننظيف اللازمة ثم التقوية .

هـ – التسجيل الفوتوغرافي للتفاصيل المعمارية وزخارف المئذنة .

تحفل المئذنة بالكثير من التفاصيل المعمارية والزخارف النباتية والكتابية والهندسية فنجد مثلاً أن البدن المثمن به وحدات من الزخارف النباتية الإسلامية المحورة عن الطبيعة وذلك على ضلع من الأضلاع الثمانية للبدن المثمن أما الأربعة أضلاع الأخرى نجد بها فتحات كما يحيط بهذا البدن من أسفل شريط من الزخارف النباتية صورة رقم (٤٧) ، توجد على قاعدة الشرفة المثمنة الموجودة الكتابية ومن أعلى شريط من الزخارف النباتية ومن الخارج نقوش بارزة زخرفية قوامها الزخارف النباتية وهى من الزخارف النادرة والتي تميز طراز المئذنة صورة رقم (٤٨) ، نجد على أحد أضلاع البدن المثمن للمئذنة زخارف هندسية قوامها شكل الطبق النجمى ونلاحظ أنها غير مكتملة (ربما من الصانع نفسه) عند الطرف العلوى الأيمن صورة رقم (٤٩) وتاريخ وهي زخارف حجرية بارزة ، ونجد زخارف كتابية تشتمل على أسم منشئ المئذنة (بشبك من مهدى) وتاريخ

بدایة الإنشاء ($^{^{1}}$ به وذلك فی الجزء السفلی من البدن المثمن الذی یعلو باب الدخول للمئذنة ویظهر جزء منه فی الصورة رقم ($^{^{0}}$) ، كما یتوج المستوی الثالث من بدن المئذنة زخارف حجریة بارزة بشكل ملحوظ مكونة من وحدات الطبق النجمی وتبرز حدود الطبق النجمی (الحواف الخارجیة) بشكل كبیر بینما توجد بداخل وحدات الأطباق النجمیة زخارف نباتیة و هندسیة اقل بروزاً من حواف الأطباق النجمیة و هی فی غایسة الروعة والجمال كما یتضح من الصورتین رقمی ($^{^{0}}$) كما توجد فجوات تم عملها فی هذا المستوی الدائری لتثبیت سدایب رفیعة من الأخشاب خاصة بالسیاج الخشبی لشرفه المئذنة صورة رقم ($^{^{0}}$) .

(٢) التسجيل والتوثيق العماري

قام المجلس الأعلى الآثار بتكليف إحدى الجهات المتخصصة *بعمل رفع مساحى ومعمارى لمسحد الإمام الليث ومئذنة يشبك من مهدى وذلك خلال عام ٢٠٠٢ م حيث تم ذلك كما يلى .


ربط الإحداثيات بالخرائط المساحية

تم إنشاء عدد ٢ روبير محلى (BMI) منسوبة (20.31) موضوع على قاعدة خرسانية بغرفـــة الكــهرباء شمال شرق المسجد ، روبير (BM2) منسوبة (21.16) ويوجد على الجدار شمال غرب المسجد كما هـو موضيح بالشكل رقم (٢٩) وتم ربط هذين الروبيرين بالروبير المساحي الموضيح في خرائط مصلحة المسلحة رقم(١٧٠) ويوجد في الحائط الحجري شرق المدخل الرئيسي للمسجد على مسافة ١٠١متر وغرب الزاويـــة البحرية الشرقية بمسافة ٦,٦٥ متر ويرتفع عن سطح الأرض بمقدار ١,٤ متر ومنسوبة العام هـ و (٣١,٢٣٥ متر) فوق سطح البحر وتم توقيع الإحداثيات الكارتيزية لهذا الروبير منسوبة إلى الإحداثيات العامة لخرائك الدولة وذلك في خرائط الرفع المساحي التي تم عملها ، ومن أهم الخرائط المساحية التي تم عملها خريطة مساحية توضيح موقع مسجد الإمام الليث في منطقة الإمام الليث بحي عين الصيرة ، وتوضيح موقع المئذنة من مسجد الإمام الليث حيث أنها مستقلة ومنفصلة عنه ويتضح ذلك من خلال اللوحة رقم (٥١) كما تـم عمـل الرفع المعماري لتوضيح المسقط الأفقى للمئذنة وموقعة من المسقط الأفقى لمسجد الإمام الليث لوحه رقم (٥٢)، كما تم عمل الرفع المعماري للواجهات الأربعة لمئذنة يشبك من مهدى بكامل تفاصيلها المعمارية وزخارفها وهي من المأذن الناقصة (فقدت الجوسق من قمتها) وذلك في تاريخ غير محدد كما تم عمل أربعة قطاعات عرضية في المستويات المختلفة من المئذنة لتوضيح سمك كل مستوى من مستويات المئذنـة لوحـة رقم (٥٣) ، ونظراً لوجود بعض الزخارف على السطح الخارجي لبدن المئذنة فقد تم رفع هذه الزخارف وتم تسجيلها وتوثيقها في اللوحة رقم (٥٤) ، وخلال عمليات الرفع المساحي والمعماري للمئذنة تم رفع المتذنـــة بواجهاتها الأربعة لتوضيح الاتزان الإنشائي للمئذنة وتوضيح مقدار الميل بالمئذنة واتجاهه ويتضح ذلك مسن خلال اللوحة رقم (٥٥).

(٣) التسجيل والتوثيق المعماري لظاهر التلف (الوضع الراهن للمئذنة)


تم توضيح مظاهر التلف المختلفة بالمئذنة وتسجيلها وتوثيقها وذلك على الواجهات الأربعة للمئذنة ومظ الهر تلف المئذنة منتوعة ويمكن حصرها فيما يلى .

^{*} قدمت هذه الدراسة إلى قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للأثار من الجهة المنفذة عام ٢٠٠٢ م

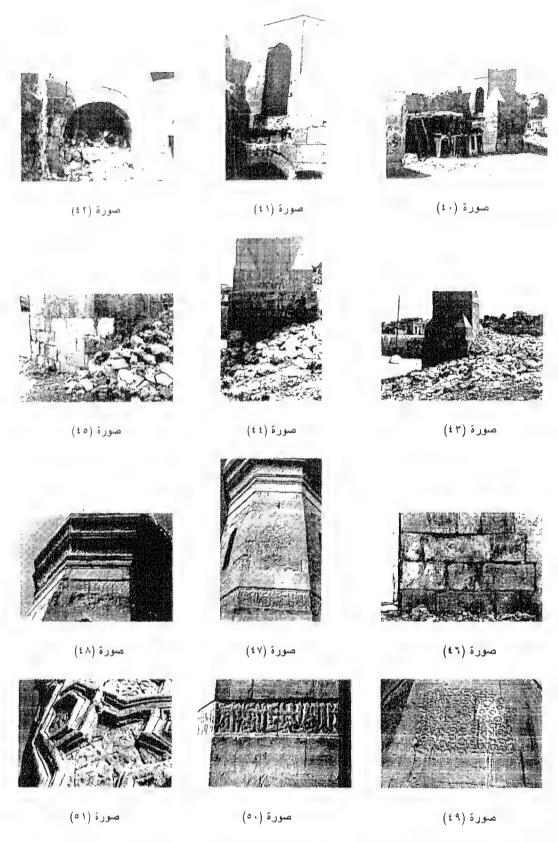



الصور من رقم(٠٤) إلى (٢٤) توضح باب المئذنة والممر أسفلها ومظاهر تدهورها وتلفها. الصور من رقم(٤٧) إلى (٥١) توضح التوثيق الفوتوغرافي لزخارف المئذنة .


(تصوير الباحث)

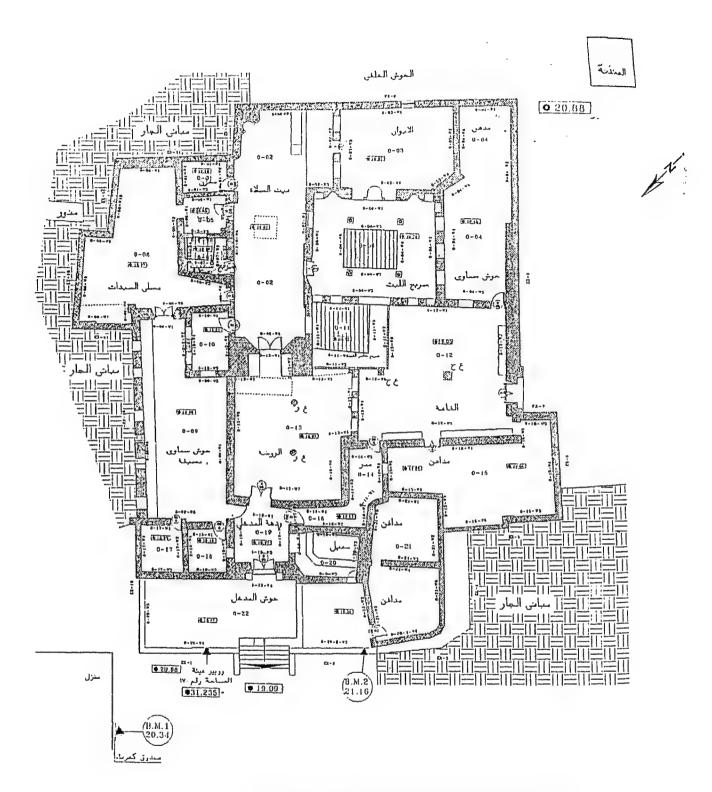



شكل رقم (٢٩) يوضح موقع الروبيرات المساحية بموقع مئذنة يشبك من مهدى (عن قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار)

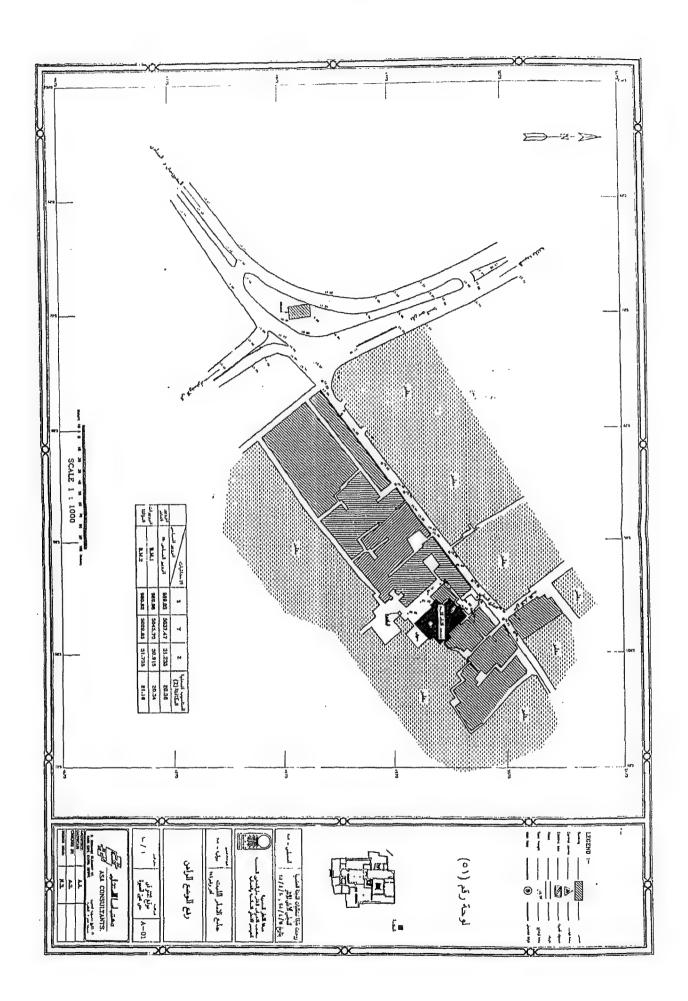

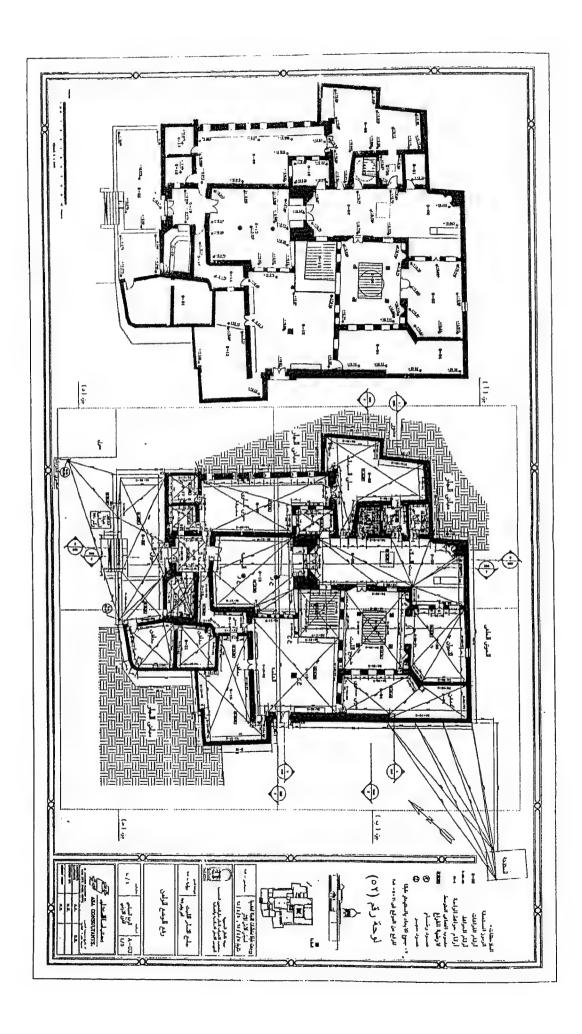

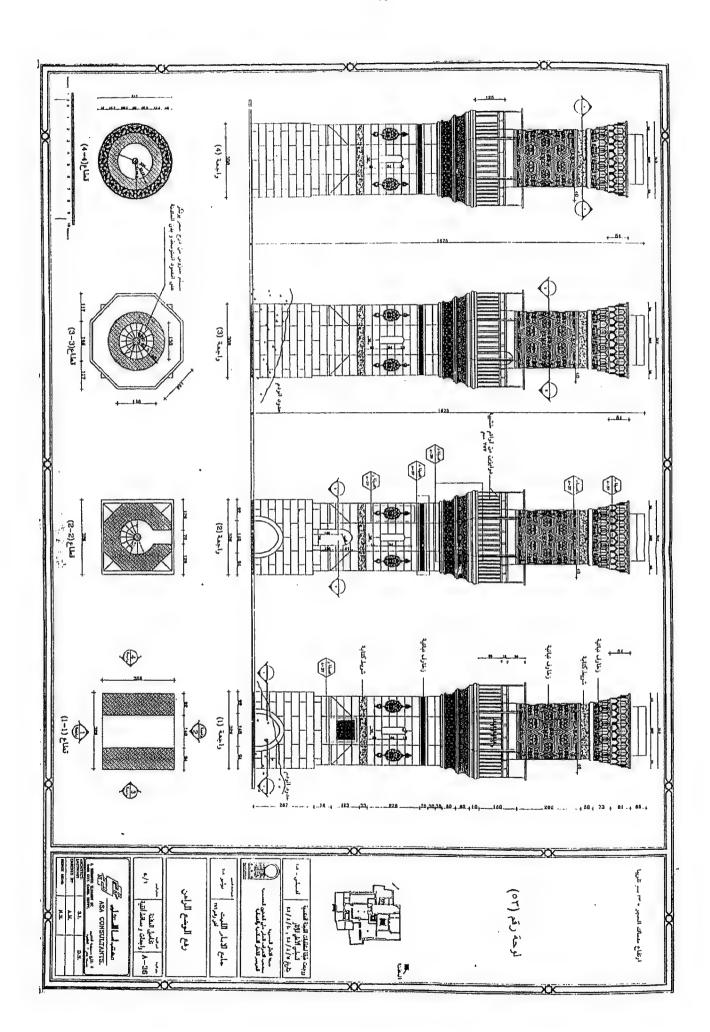

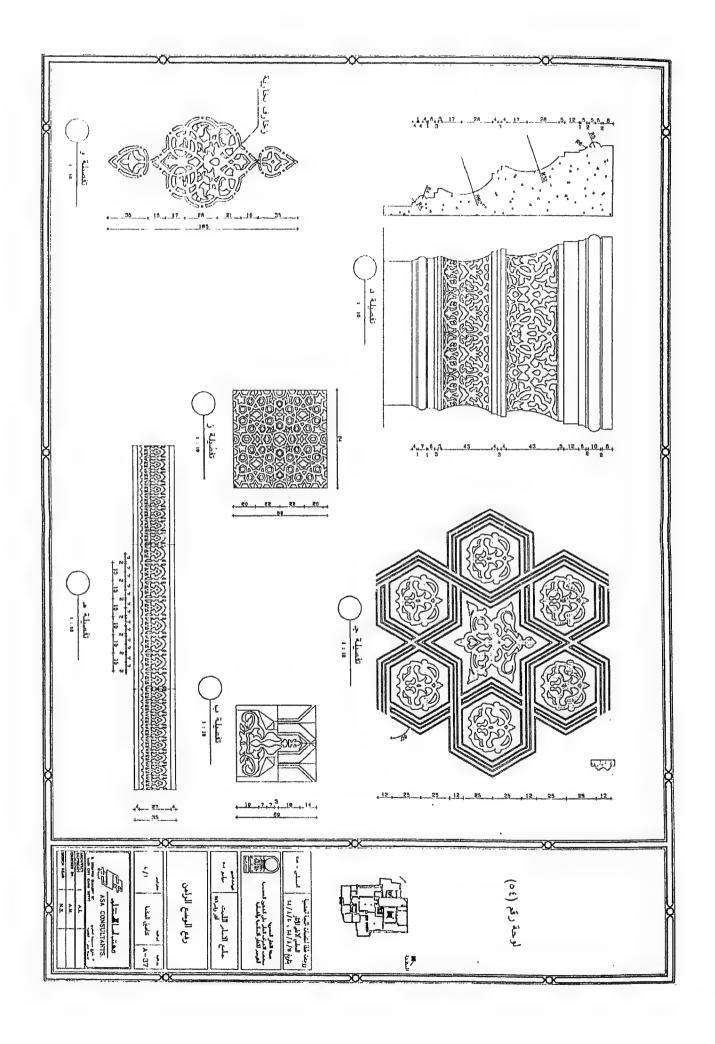

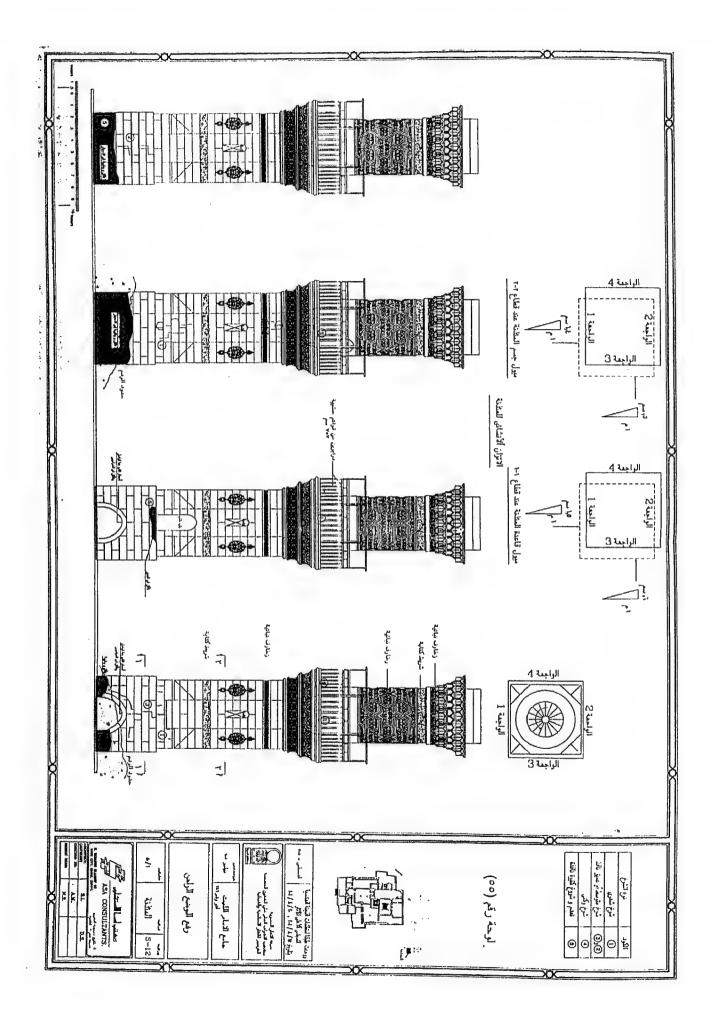

- فقدان الجزء العلوى من المئذنة (قمة المئذنة) ويرجح طبقا للطراز المملوكي الجركسي للمئذنة أنها كانت عبارة عن ثمانية أعمدة تحمل جوسق ينتهي من أعلى بهلال ويعرف هذا النوع من الماذن التي تفقد قمتها بالمأذن المقصوفة .
 - تأكل وتفتت في الطبقات السطحية بالكتل الحجرية وخاصة في المداميك السفلية .
- وجود فواصل بين المداميك بسبب فقدان المونة من العراميس بفعل تبلور الأملاح بين مكوناتها مما أدى الى هشاشيتها وسقوطها .
- وجود طبقات كثيفة من السناج بفعل حرق أكوام القمامة والمهملات بجوار المئذنة وخاصة في منطقـــة قاعدة المئذنة وبداخل الساباط (الممر المقبي) في الجزء السغلي من المئذنة .
- وجود طبقات وأكوام كبيرة من القمامة تحيط بالمئذنة حيث تعتبر من التعديات على حرم المئذنة وتشوه مظهرها العام وتخفى جزء من الساباط الموجود بقاعدة المئذنة مما يدل على ارتفاع منسوب الشارع المحيط بالمئذنة عن المنسوب الطبيعي .
- وجود تآكل وفقدان بشكل جزئى فى الزخارف الحجرية المنفذة بالنحت البارز على السطح الخارجى لبدن المئذنة سواء الزخارف الكتابية أو النباتية أو الهندسية بفعل الرياح والتكثف والتلوث الجوى الذي لذو بان بعض مكونات الأحجار .
- وجود فواصل وشروخ في بعض أحجار العقد المتوج للساباط بقاعدة المئذنة وتآكل أجزاء كبيرة منها حيث أن بعضها لم يوضع على مرقدة الطبيعي في البناء ولذلك تعرض للتشقق بفعل الأحمال الواقعة عليه من المئذنة .
- وجود طبقات تجيير بيضاء بفعل الأملاح المتزهرة على السطح وخاصة من المداميك السفلية بقاعدة المئذنة وهي تبدو واضحة من خلال التوثيق الفوتوغرافي ومن خلال الرفع المعماري أيضا .
- كانت هذه هى أهم مظاهر التلف الموجودة بالمئذنة إلى جانب ارتفاع منسوب التربة المقام عليها المئذنة وارتفاع منسوب الشوارع المحيطة مما أدى إلى اختفاء جزء من قاعدة المئذنة داخل طبقات الردم والتسى تحتاج إلى إزالة على الأقل فى المنطقة المحيطة والملاصقة للمئذنة حتى الوصول إلى قساعدة المئذنة وإظهار الممر المقبى (الساباط) الموجود أسفل المئذنة بشكل كامل ، وتوضح اللوحة رقم (٥٦) مظاهر التلف المختلفة بالمئذنة .


ثالثا ؛ الرصد الساحي لئذنة يشبك من مهدى

تعتبر عملية الرصد المساحى من أهم العمليات التي يتعين إجرائها للتعرف على الوضع الراهن للمئذنة مسن حيث إنزانها وثباتها لأهمية ذلك في إعداد خطة العلاج والترميم والصيانة للمئذنة لذلك قام البساحث باجراء عملية رصد مساحى لمئذنة يشبك من مهدى باستخدام أحدث أجهزة الرصد المساحى وهو جهاز محطة الرصد المتكاملة Total Station وتحديد مدى إنزان وثبات المئذنة ومقدار ميل المئذنة واتجاه هذا الميل وتم ذلك كما يلي:-

(١) الأجهزة المستخدمة

أ- محطة رصد متكاملة Total Station ماركة سوكيا Sokkia درجة دقتها (١) ثانية في قياس الزوايا و (٣) ppm في قياس المسافات .

[&]quot; تم إجراء هذه الدراسة بواسطة الباحث خلال عام ٢٠٠٢م

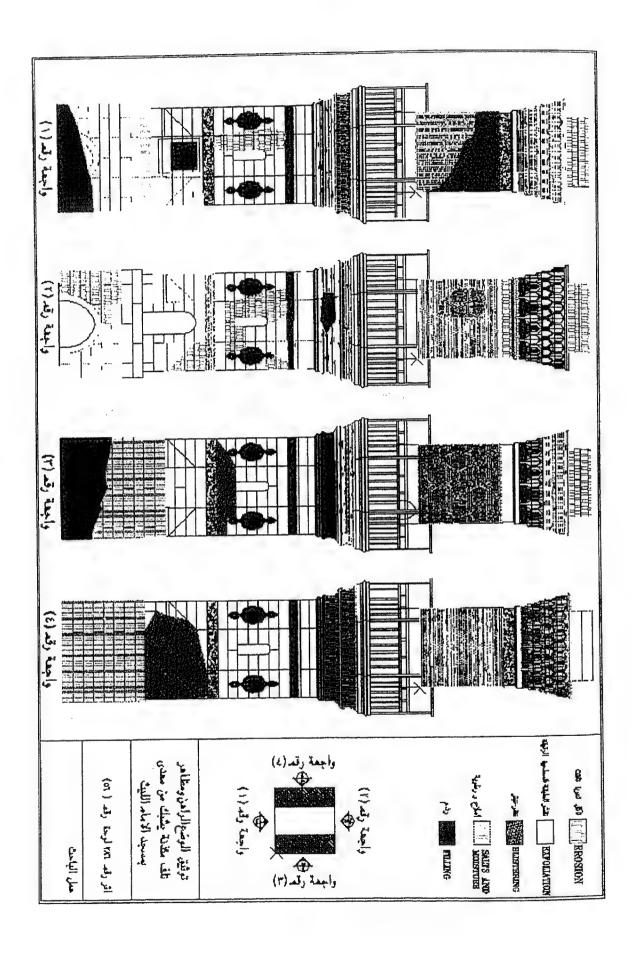

ب- مجموعة من العواكس التابتة .

حـ - مجموعة من العواكس الورقية .

(٢) طريقة الرصد

- تم تحديد نقطتين افتر اضيتين B, A وتم رصد ميل المنذنة من هاتين النقطيتين الثابتتين وتم ربط إحداثيات هاتان النقطتان بحيث تكون الزوايا والمسافات بينهما وبين المئذنة متساوية من حيث البعد والزوايا بينهما في هاتان النقطتان بحيث) لإعطاء افضل زوايا ممكنة لرؤية المئذنة للحصول على نتائج دقيقة كما تربط إحداثيات هاتان النقطتان بنظام الإحداثيات المستخدمة في الرفع المساحى للموقع العام X.Y.Z ويتضح ذلك من خلال اللوحة رقم (OV).
- تم تقسيم المئذنة إلى جزئين هما الجزء الأول وهو المستوى الثمانى للمئذنة والذى يعلسو قاعدتها وتسم تسميته (Part 1) والجزء الثانى هو الجسزء الإسطوانى السذى يعلسو المستوى المثمسن وتسم تسميته (Part 2) وقد تم التقسيم بهذا الشكل لكى يتسنى لنا تحديد العلاقات المختلفة بيسن المستويات الثلاثة للمئذنة وهى المستوى الأول الممثل لقاعدة المئذنة والمستوى الثانى المثمن والذى يعلوه المستوى الثالث الإسطواني للمئذنة ويتضح ذلك من خلال اللوحة رقم (٥٨).
- تم كذلك عمل قطاعات لكل عرضية لكل من القاعدة والجيزء الأول (Part 1) والجيزء الأول والمانى وكذلك والجزء الثانى (Part 2) وذلك لتحديد الإزاحة بين القاعدة المربعة والجزء الأول الثمانى وكذلك الإزاحة بين الجزء الإسطوانى (Part 1) والجزء المثمن (Part 1) وتوجد هذه الإزاحات غالباً نتيجة الهبوط غير المنتظم للتربة أو الحركة الديناميكية للزلازل وفي بعض الأحيان نتيجة الارتفاع الكبير للمآذن وصغر محيطاتها بالنسبة للارتفاع نجد أنه قد تحدث بعض الميول في بدن المئذنة نتيجة الأخطاء البشرية أثناء عمليات بناء المآذن الأثرية كما قد نجد إزاحة في اتجاه ما و بمقدار معين لأحدد المستويات عن المستوى الذي يوجد بأسفله أي لا ينطبق مركز الثقل لهذا المستوى المئذنة التي تم عملها الربط بين المستويات الثلاثة للمئذنة وعلاقتها ببعضها البعض من خلال اللوحة رقم (٥٩).

(٣) تطيل الأرصاد

أولاً: الإزاحة


أ- بتحليل الأرصاد وجد أن الجزء الثماني (Part 1) به إزاحة عن قاعدة المئذنة المربعة الشكل بمقدار مربع من الاتجاء الشمالي الشرقي وكذلك إزاحة مقدار ها ٢٠١ سم في الاتجاء الشمالي الغربي . ونجد أن محصلة هذه الإزاحات تبلغ ٤٠١ سم في الاتجاء الشمالي .


ب- بتحليل الأرصاد وجد أن الجزء الإسطواني (Part 2) به إزاحـــة عـن الجــزء الثمــاني للمنذنــة (Part 2) بمقدار ٢٠,٦سم في الاتجاه الشمالي الشرقي .


وكذلك إزاحة مقدارها ١,٨ سم في الاتجاه الشمالي الغربي وتبلغ محصلة هذه الإزاحات ٣,٢ سم في الاتجاه الشمالي .

ثانياً : الميول

أ- وجد أن الجزء الثاني الثماني الشكل للمئذنة (Part 1) يميل بزاوية على الاتجاه الرأسي مقدارها

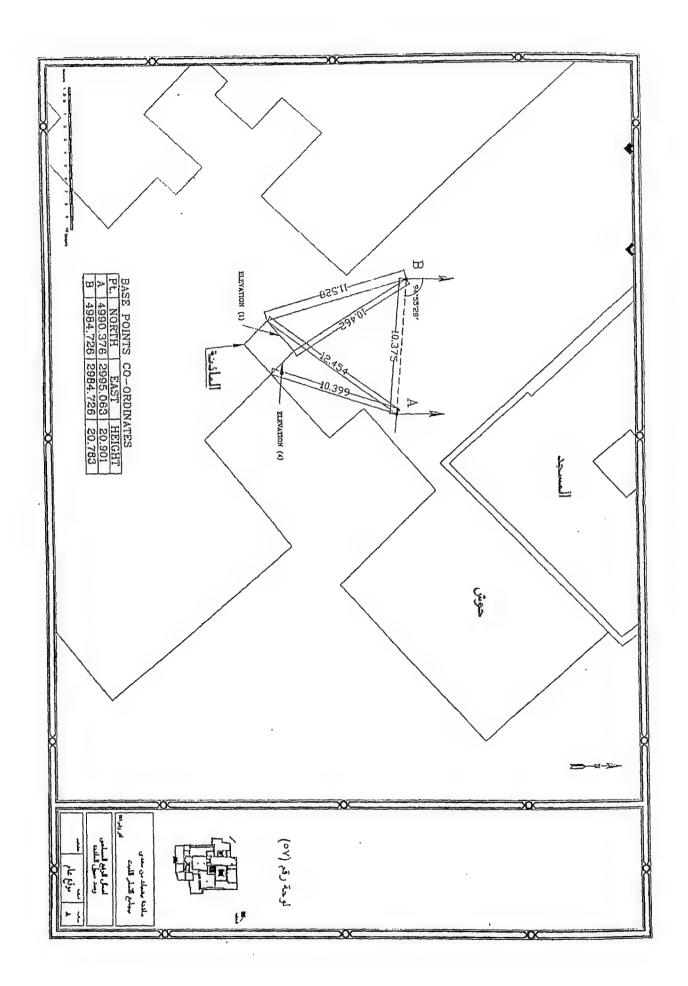

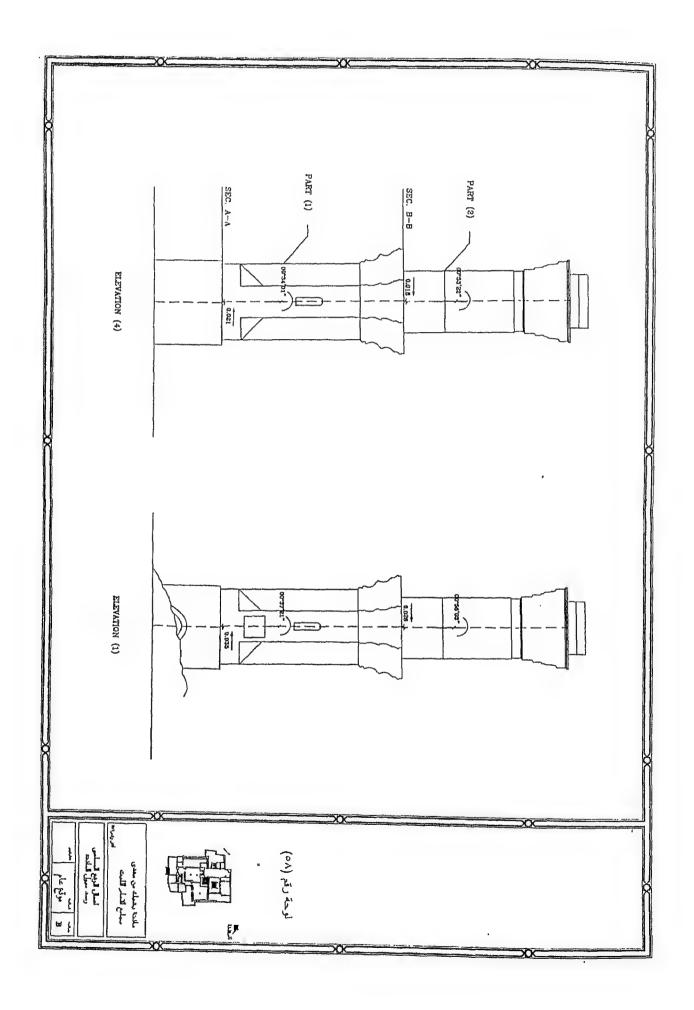

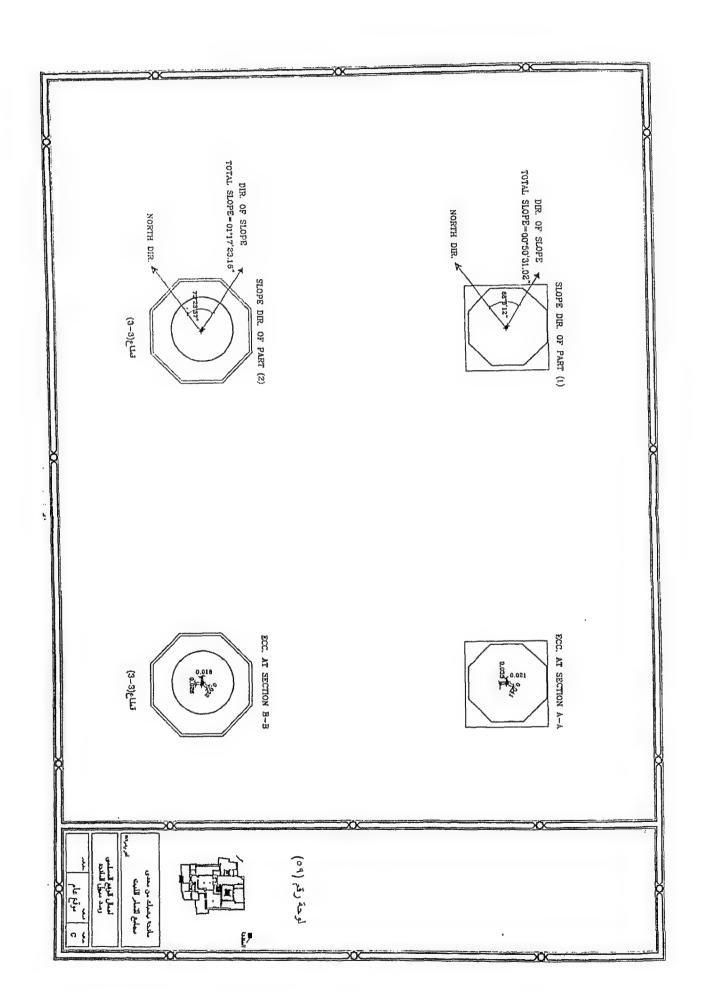

21'' 37' 00° وذلك في الاتجاء العمودي على الواجهة الجنوبية الغربية ، وبزاوية على الاتجاء الرأسى مقدارها 31'' 31'' 31'' 30'' 30'' 31''

ب- وجد أن الجزء الثانى الإسطوانى (Part 2) يميل بزاوية على الاتجاه الرأسى مقدارها 00" 56 00° في الاتجاه العمودي على الواجهة الجنوبية الغربية ، وبزاوية مقدارها 22" 53" 00° على الاتجاه الرأسي وذلك بمحصلة مقدراها 23.16" 14" 01° بزاوية 57" 23" 23" على اتجاه الشمال في الاتجاه الشمالي الشرقي وتوضح الصور من رقم (٥٤) إلى (٥٧) عمليات الرصد المسلحي لمنذنة بشبك من مهدى و التي قام الباحث بإجرائها .

يتضح من الدراسة السابقة أن محصلة الإزاحات والميول طفيفة جداً فى المئذنة ولا تؤشر على إترانسها الإنشائى ، وترجع أسباب الميول فى المئذنة إلى الهبوط غير المنتظم نتيجة الإتصال المباشر بين المئذنة والتربة التى تتكون من تربة ردم حتى عمق يتعدى خمسة أمتار ، وقد اتضع ذلك من خلال الجسات الثلاثة التي تم عملها فى موقع المئذنة بعمق خمسة عشر متراً ، وتختلف طبقات الردم فى الأعماق المختلفة مصايؤدى إلى اختلاف سلوكها الإنشائى ، وتعتبر المئذنة مستقرة ومتزئة إنشائياً فى وضعها الراهن .

رابعاً: مراقبة التغير في ميول المئذنة ومدى ثباتها مساحياً:

قام الباحث بإجراء دراسة حقلية في الموقع لمراقبة مدى التغير في ميل المئذنة ومدى ثباتها باستخدام أحد الأجهزة المساحية المتطورة المستخدم لرصد ومراقبة الميول • وهو جهاز

Differential Micro- Accelerometer Tiltmeter (Model Geocline)


حيث نستطيع بواسطة هذا الجهاز تسجيل وقياس مدى التغير فى الحركة الراسية للمآذن الأثرية بشكل دورى مستمر ومتابعة التغيرات التى تحدث فى المئذنة من حيث رأسيتها وتقييم مدى ثبات حالة المئذنة من عدمه ويتركب الجهاز من ثلاثة أجزاء رئيسية هى

Inclinometer Sensor Unit الميل الميل (١)

وهى مركبة من جزئيين جزء يثبت راسياً تماماً فى جدار المئذنة فى اتجاه معلوم ومحدد وهو عبارة عن حامل أو دعامة معدنية Bracket وتثبت رأسياً تماماً فى جدار المئذنة ميكانيكياً بواسطة مسامير معدنية خاصة ومفاتيح خاصة للتثبيت ذات مقطع مربع ولضبط راسية هذا الجزء يتم الاستعانة بميزان مياه ويتضح هذا الجزء بعد أن تم تركيبه فى مئذنة يشبك من مهدى من خلال صورة رقم (١٠) أما الجزء الثانى من وحدة قياس الميل الحساسة فهو الجزء الذى يقوم بالقياس وهو على درجة عالية من الحساسية للتيار الكهربى ويتكون من وحدتين من السيليكا شديدتى الحساسية Sensitive Capacitive Silica ويتكون من وحدتين عكس بعضهما لتجنب أخطاء القياس ويعطى القياس بوحدات المللى أمبير ويتضح تخطيط هذه الوحدة من خلال شكل رقم (٣٠) ونتبين منه الحامل المعدنى المثبت فى الجدار الحجيرى ووحدة القياس (Geocline) كما يمكن أن يزود هذا الجزء بغطاء واقى Protective Cover ، ويتم تسجيل ورصد رأسية المئذنة أو الميول الموجودة بها عن طريق تركيب وحدة (Geocline) الخاصة بالقياس على

^{*} قام الباحث بإجراء هذه الدراسة خلال الفترة من شهر نوفمبر عام ٢٠٠٢ م حتى شهر يناير عام ٢٠٠٣ م

الحامل المعدنى حيث يتم تسجيل القراءة الأولى كوحدة مرجعية يتم على أساسها مراقبة التغير فــــى حركــة المئذنة بعد ذلك من خلال الدراسة الحقلية التي تجرى بشكل منتظم .

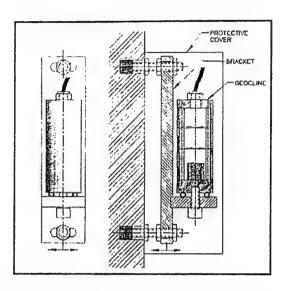

شكل رقم (٣٠) يوضح وحدة قياس الميل Inclinometer Sensor unit

(۱) وحدة الإخراج الكعربي Electrical Out Put Unit

تعتبر هذه الوحدة هى وحدة الإمداد أو الإخراج الكهربى بالجهاز وبها مؤشر يتم توجيهه على الاتجاه (X) أو الاتجاه (Y) طبقاً للجزء المعدنى (الحامل) الذى يتم تثبيته بالمئذنة فى وضع رأسى كما يمكن أن يوجه فسى اتجاه (T°) لمعرفة التغيرات فى درجة الحرارة ويتضح من خلال الصورتين رقمى (00) ، (00)

Read Out Unit البيانات (٣)


هى الوحدة الثالثة من مكونات الجهاز والتى نستطيع بواسطتها الحصول على بيانات قياس حركسة المئذنة وتسجل بوحدة المللى أمبير ونتضح من خلال صورة رقم (٥٨)

الدراسة الحقلية لمئذنة يشبك من مهدى

تم عمل دراسة حقلية بمئذنة يشبك من مهدى حيث تم تثبيت الحامل المعدنى رأسي تماما فى قمة المئذنة رقم (٦٠) كما تم إجراء عملية القياس بشكل دورى أسبوعيا لمدة ثلاثة شهور متواصلة للتعرف على مدى ثبات أو حركة المئذنة وتوضح الصورة رقم (٦١) الجهاز أثناء تسجيل إحدى القراءات الخاصة بالمئذنة .

طريقة حساب النتائج بالدرجات من خلال وحدات المللي أمبير

لتحويل نتائج القياس من وحدات المللي أمبير إلى الدرجات Degrees يتم التعويض في معادلتين خاصتين بالاتجاهين X, Y وذلك كالتالي

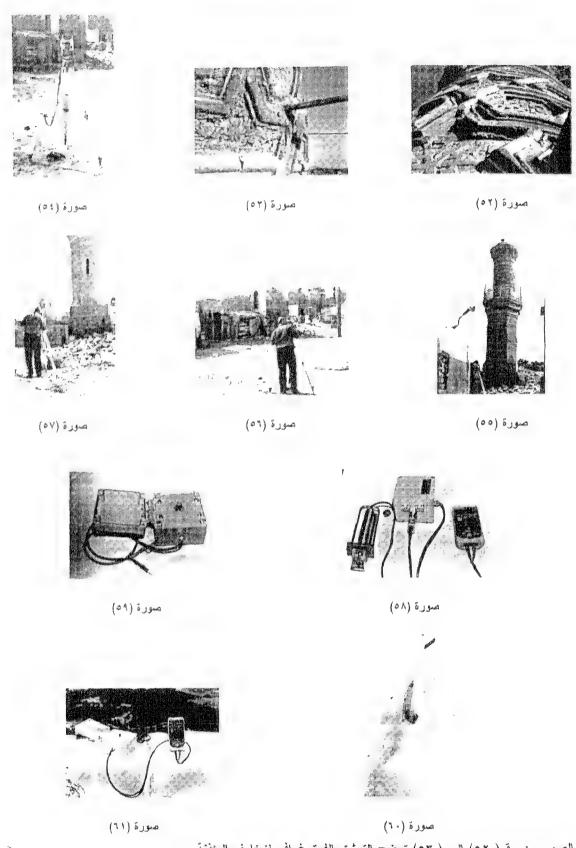

الصور من رقم (\circ) إلى (\circ) توضح التوثيق الفوتوغرافي لزخارف المئذئة . الصور من رقم (\circ) إلى (\circ) توضح عمليات الرصد المساحي لميول المئذئة . الصور من رقم (\circ) إلى (\circ) توضح جهاز وعمليات مراقبة ميول المئذئة .

(تصوير الباحث)

المعادلة الخاصة بالاتجاه X


$$Angle = (I - I_0) . K_x$$
 حيث $I = I$ التيار الكهربي الذى تم قياسه I 12.004 I_0 مقدار ثابت) I 1.248 I_0 مقدار ثابت)

ا المعادلة الخاصة بالاتجاه Y

Angle = (
$$I - I_0$$
) . K_y
 $= I$
 $= I$
 $= I$
 $= I_0$
 $= I_0$

نتائج الدراسة الحقلية لمراقبة حركة منذنة يشبك من مهدى

- تم التسجيل للقراءات الدورية التي تم أخذها أسبوعيا للمئذنة ولمدة ثلاثة أشهر وذلك كمسا يتضسح مسن الجدول رقم (١٧) ، حيث تم الاستعانة بالمعادلتين السابقتين لحساب القراءات المأخوذة بالدرجات حيست تعطينا هاتين المعادلتين خطا بيانيا مستقيما عند التعويض بقيم مختلفة مما يدل على دقة النتائج ويتضسح ذلك من خلال شكل رقم (٣١) وهو خاص بتحويل النتائج من مللي أمبير إلى درجات فسى الاتجاهين .

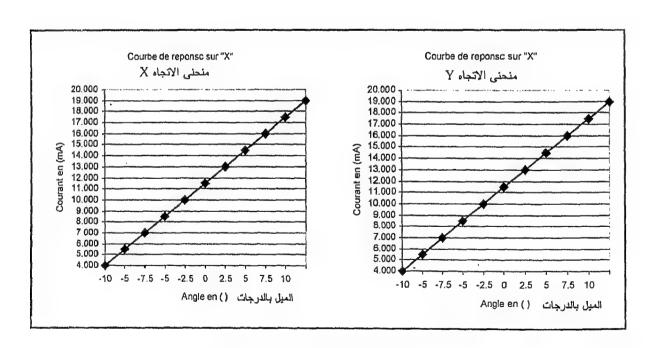


شكل رقم (٣١) يوضح التمثيل البياني للعلاقة بين قيم الميل بالمللي أمبير وتحويلها بالدرجات للاتجاهين X,Y

جدول رقم (١٧) يوضح نتائج مراقبة التغير الديناميكي في الحركة الأفقية ثمئذنة يشبك من مهدى

الميل في الاتجاه	الميل في الاتجاه Y	الميل في الاتجاه	الميل في الاتجاه X	صد	تاريخ الر	
Y بالدرجات	بوحدة المللي أمبير	X بالدرجات	بوحدة المللي أمبير	سنة	شهر	يوم
1.577-	۲۰٫۸۱۲	٠,٢٢٦	۱۲٬۱۸۰	۲٠٠٢	11	٣
1,015-	1.,٧٩١	٠,١٩٨	۱۲٫۱۳۳	۲۰۰۲	11	١.
7,07	9,915	٠,٣٤٢	17,778	۲۰۰۲	11	١٧
7,177-	1777,.1	۰,۳۲۱	17,771	۲٠٠٢	11	۲٤
١,٨٠٠-	1.071	۰,۲۳٥	181,71	۲۰۰۲	١٢	١ ١
7,77.	1.,174	١,٠٥	۱۲,۸٤٥	۲۰۰۲	17	٨
1,774-	1.,01	۰,۹۷٦	۱۲,۷۸٦	۲۰۰۲	17	١٥
7,108-	1.,777	٠,٧٣٦	17,09 £	77	١٢	77
1,971-	1.,577	٠,٢١٧	۱۲,۱۷۸	۲۰۰۲	17	44
۲,۳۰۳-	9,910	۰,۲٦٥	17,717	۲۳	١	۵
1,080-	1.,٧٦٥	١,٠٠٨	۱۲٫۸۱۲	۲۳	١	17
Υ, • • Α-	10,798	٠,٢٨٢	17,78	۲۰۰۳	١	19

ويتضح من خلال الجدول السابق أن التغير الديناميكي في الحركة الأفقية لمئذنة يشبك من مهدى تغير طفيف ولا يؤثر على اتزان المئذنة ورأسيتها فنجد أنه في الاتجاه X وهو اتجاه (شمال شرق - جنوب غرب) كانت القراءة الأولى التي اتخذت كقراءة مرجعية مقدارها ٢٢٦، درجة وقد بلغ أقصى تغير ديناميكي في الحركة الأفقية في الاتجاه X ٩,٩ من الدرجة حيث بلغت أقصى قيمة تم قياسها ١,٠٥ درجة وهذه الحركة التأرجحية البسيطة للمئذنة تعتبر عادية بالنسبة لارتفاع المئذنة وأقطار الأجزاء المختلفة بها وتأثرها بحركة الرباح، أما الاتجاه Y وهو يمثل الاتجاه (شمال غرب - جنوب شرق) فقد بلغت القراءة الأولى المرجعية لمه ٢٨٤٨، درجة وبلغت أقصى في الحركة الأفقية مقداره ١,١٢ درجة وقد تغيرت قيمة الحركة الأفقية ودرجة الميل في هذه الحدود بالزيادة وبالنقصان خلال فترة المراقبة التسي وسوف يتم اجراء عملية رصد ومراقبة مرة أخرى للمئذنة أثناء إجراء الجانب التطبيقي للعلاج والترميم والصيانة لها للتأكد من ثباتها واتزانها . ويوضح الشكل رقم (٣٢) نتائج مراقبة التغير الديناميكي في الحركة الأفقية للمئذنة باستخدام جهاز:

Differential Micro- Acceleration Tiltmeter (Model Geocline)

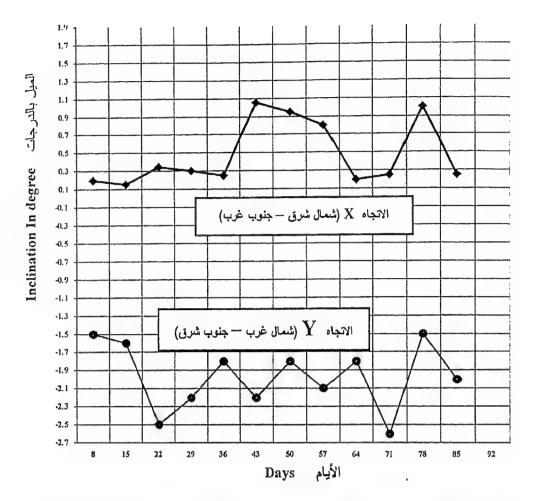

شكل رقم (٣٢) يوضح نتائج مراقبة التغير الديناميكي في الحركة الأفقية لمئذنة يشبك من مهدى Tiltimeter Differential Micro-Accelerometer باستخدام جهاز

نستخلص من الدراسة السابقة أن المئذنة ثابتة ومتزنة إنشائياً ويرجع ذلك إلى عمق أساساتها والذي يبلغ الارجم الدراسة التي تمت الكشف عن أساسات المئذنة وقربها من الطبقة الصخرية الصلبة والمكونة من الحجر الجيري والتي توجد على عمق يتراوح ما بين ٥,٥ متراً و ٥,٥ متراً طبقاً لنتيجة الجسات الثلاثة التي تم إجراءها بموقع المئذنة كما يساهم الممر النافذ المقبى بقاعدة المئذنة في توزيع الأحمال الناتجة عن وزن المئذنة بشكل متوازن على طبقات التربة الحاملة للمئذنة مما يؤدي إلى اتزانها وثباتها أيضاً

خامساً: دراسة الحجر الجيري المستخدم لبناء مئذنة يشبك من مهدي بواسطة الميكروسكوب المستقطب Polarizing Microscope

تم إعداد قطاعات رقيقة Thin Sections من الحجر الجيري لمئذنة يشبك من مهدي ثم تـــم فحـص هـذه القطاعات ودراستها بواسطة الميكروسكوب المستقطب المزود بكاميرا للتصوير وهذه القطاعات ممثلة لأجزاء مختلفة من المئذنة كما يتضح من الجدول رقم (١٨) .

جدول رقم (١٨) يوضح أماكن احد قطاعات الحجري الجيري من مئذتة يشبك من مهدي لفحصها ودراستها بالميكروسكوب المستقطب

المكان	رقم القطاع
الممر نو السقف على شكل قبو (الساباط) اسفل المنذنة.	١
العقد العاتق الذي يعلو باب الدخول إلى المئذة.	7
الجزء المربع من بدن المئننة (القاعدة).	٣
المستوي الثاني المثمن من بدن المئننة.	٤
المستوي الثالث المستدير من بدن المئننة.	0
الحشو الداخلي لقاعدة المئذنة.	٦

وفيما يلي نتائج الدراسة لقطاعات الحجر الجيري للمئننة بواسطة الميكروسكوب المستقطب.

القطاع رقم (١)

يتكون القطاع بصفة أساسية من بلورات دقيقة من الكالسيت Fine Grained Calcite معن بلورات معن بلورات معن المعادن الطينية وحفريات النيموليت النيموليت المنشرة في القطاع وهو بلورات معن الدولوميت والمعادن الطينية وحفريات النيموليت دقيق التحبب يسمي الميكريت حجر جيري نيموليتي Mummulitic فنجد أرضية من معن الكالميت دقيق التحبب يسمي الميكريت Micrite وبها حفريات من النيموليت حيث نجد قطاع مصوري في إحدى حفريات النيموليت النيموليت عن بلورات التولوميت الكوارتز تحت الضوء المستقطب كما يظهر في الصورة رقم (١٣) كما تظهر بلورات كاملة الأوجه من الدولوميت المستقطب كما يظهر في الصورة رقم (١٣) كما تظهر بلورات كاملة الأوجه من الدولوميت الكالسيت والمعادن الطينية صورة رقم (١٤) ونلاحظ وجود الحفريات بكثرة في أرضية دقيقة التحبب من الكالسيت والمعادن الطينية صورة رقم (١٤) ونلاحظ وجود الحفريات بكثرة في هذا القطاع مما يلل على أن هذا الحجر الجيري هو نوع من الأحجار الجيرية الحفرية الحفريات بكثرة في هذا القطاع مما كمناها كمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الكالسيت والمعادن الطينية عفريات النيموليت خاله الكالسيت وذلك في حالة وجود محاليل غنية وبالإضافة لذلك نجد إحلال الحفريات بالدولوميت محل الكالسيت وذلك في حالة وجود محاليل غنية بالماغنسيوم ويظهر ذلك بوضوح من خلال صورة رقم (١٥).

القطاع رقم (٦)

من خلال فحص ودراسة هذا القطاع ظهر بوضوح أيضا أن الحجر الجيري من نوع الحجر الجيري العفوي Fossilefrous Lime Stone وهو يتكون بصفة أساسية من معدن الكالسيت دقيق التحبب مع معادن طينيسة مع وجود نسبة ضئيلة من معدن الكوارتز ووجود حفريات النيموليت والفورامينفسرا منتشسرة فسي القطساع والملاحظ وجود إحلال لبعض أجزاء الحفريات من نوع النيموليت بمعدن الدولوميت ، فنجد بشكل عام فسي القطاع معدن الكالسيت دقيق التحبب مع المعادن الطينية ونسبة ضئيلة من معدن الكوارتز إلى جانب وجسود تجمعات من أكاسيد الحديد ويظهر ذلك من خلال الصورة رقم (٦٢) ، كما توجد بعض الحفريات التي حسدت

لها إحلال بمعدن الدولوميت محل معدن الكالسيت وقد يكون ذلك بسبب وجود محاليل غنية بالماغنسيوم ويتضح ذلك من خلال الفحص وتكبير إحدى الحفريات فنجد بلورات الدولوميت واضحة كما بالصورة رقم(٢٧) إلى جانب ذلك نجد تجمعات من الطحالب المختلفة المنتشرة مع الحفريات وتظهر الطحالب بوضوح Algae كما بالصورة رقم (٦٨) ومن أنواع الحفريات الموجودة الفور امنيفرا Foramini Fera فنجد قطاع محوري في حفرية فورا مينفرا من فصيلة .Globigrina Sp صورة رقم (٦٩) كما نجد الطحالب مختلطة مع حفريات النيموليت والتي تم إحلالها بمعدن الدولوميت محل معدن الكالسيت ، ونجد أيضا حفريات النيموليت والتي تم إحلالها بالطحالب Algae وذلك من خالل قطاع عرضي في النيموليت الحديد ويظهر ذلك بوضوح من خلال صورة رقم (٧٠) .

القطاع رقم (٣)

من خلال الفحص والدراسة للقطاع نجد وجود تجمعات ملحوظة من أكاسيد الحديد إلى جانب انتشار الحفريات Fossils ولكن بأحجام اصغر من أحجام الحفريات في القطاعين رقم (١)،(٢) مع وجود إحسلال للحفريات بمعدن الدولوميت محل معدن الكالسيت ووجود الطحالب مختلطة مع الحفريات ، فنجد تجمعات أكاسيد الحديد مع وجود معدن الكالسيت دقيق التحبب ومعدن الدولوميت صورة رقم (٧١) ونجد إحدى الحفريات وتظهر الحجرات المكونة لها مع وجود الطحالب Algae صورة رقم (٧٢) وتظهر أكاسيد الحديد مع جسزء مسن مقطع في حفرية نيموليت تم إحلالها أيضا بالدولوميت محل معدن الكالسيت ، صورتين رقمى (٧٣)،(٤٧).


القطاع رقم (٤)

يتكون القطاع بصفة أساسية من بلورات دقيقة التحبب من معدن الكالسيت مع نسبة ملحوظة من حبيبات دقيقة الحجم من الكوارتز والمعادن الطيئية بالإضافة إلى وجود تجمعات من اكاسيد الحديد ، فنجد حجر جيري دقيق التحبب Fine Grained Limestone مع نسبة ملحوظة من اكاسيد الحديد ، صورة رقم (٧٥) كما نجد بعض الحفريات Fossils والطحالب Algae إلى جانب بعض حبيبات معدن الكوارتز وتجمعات من اكاسسيد الحديد، صورة رقم (٧٦) .

القطاع رقم (0)

بفحص ودراسة القطاع وجد أنه يتكون بصفة من بلورات دقيقة من معدن الكالسيت ونسبة ملحوظة من اكاسيد الحديد والمعادن الطينية مع نسبة ضئيلة من حبيبات دقيقة من الكوارتز إلى جانب وجود حفريات النيموليت والحفريات المكونة من معدن الدهاليت Dhalite (معدن صمغى يميل إلى الأصفرار أو البياض يتكون مسن كربونات الأباتيت ويوجد أحياناً في تجمعات درنية)(۱)، فنجد تجمعات اكاسيد الحديد واضحة فسي أرضية دقيقة التحبب من معدن الكالسيت وجزء من إحدى الحفريات التي تم إحلالها جزئيا بمعدن الدولوميست إلى جانب إحدى الحفريات المكونة من معدن الدهاليت Dhalite ، صورة رقم (۷۷) ، وتظهر بوضوح المعددن الطينية المختلطة مع معدن الكالسيت دقيق التحبب في وجود حبيبات دقيقة مسن معدن الكوارتسز، ونفس المكونات السابقة من اكاسيد الحديد والمعادن الطينية إلى جانب وجود إحدى الحفريات تظهر مسن خسلال الصورة رقم (۷۸) .

Robert, L. Bates and Julia A. Jackson: Glossary of Geology, American Geological Institute, Second Ed., Virginia, 1980, p159

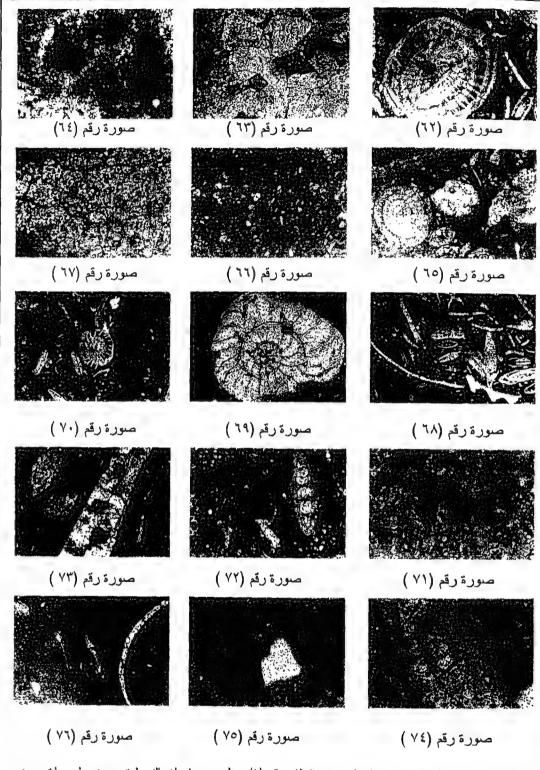

الصور من رقم (٦٢) إلى رقم (٦٥) توضح القطاع رقم (١) ويظهر به حفريات النيموليت وبعض بلـورات مـن معدن الدولوميت والطحالب وتجمعات من أكاسيد الحديد في أرضية دقيقة التحبب من معدن الكالسيت . الصور من رقم (٦٦) إلى رقم (٧٠) توضح القطاع رقم (٢) ويظهر به أيضاً تجمعات من أكاسـيد الحديـد فـي أرضية دقيقة التحبب من معدن الكالسيت وتجمعات من المعادن الطينية وحفريات النيموليت الصور من رقم (٧١) إلى رقم (٧٤) توضح القطاع رقم (٣) وبه نفس مكونات القطاعين السابقين . الصورتان رقمي (٧٥) ، (٧١) توضح القطاع رقم (٤) ويتميز بوجود بعض حبيبات معدن الكوارتز إلـي جانـب المكونات السابقة .

القطاع رقم (٦)

يتكون القطاع بصفة أساسية من بلورات دقيقة التحبب من معدن الكالسيت مع وجود تجمعات من اكاسيد الحديد والمعادن الطينية ووجود فجوات منتشرة بالقطاع تكونت أثناء عمل القطاع ومن المرجح تكونيها نتيجة ذوبان بعض الأملاح الموجودة بالحجر أثناء عمل القطاع إلى جانب وجود بعض الحفريات فنجد احدي الحفريات في أرضية دقيقة التحبب من معدن الكالسيت والمعادن الطينية ، صورة رقم (٧٩) ونجد انتشار للفجوات بالقطاع قد تكون نتيجة ذوبان ما يحتويه القطاع من أملاح مع وجود المعادن الطينية واكاسيد الحديد، صورة رقم (٨٠) ، ونجد نفس هذه المكونات مع وجود نسبة من حبيبات دقيقة من معدن الكوارتز ويظهر ذلك من خلال الصورة رقم (٨١) ، كما نجد إحدى الحفريات المكونة من معدن الدهاليت في أرضية من دورة رقم (٨٢).

نتائج الفحص والدراسة

ونستخلص من خلال فحص ودراسة القطاعات السابقة أن الحجر الجيري الذي يمثل مادة بناء مئذنة يشبك من Nummulites عندي هو حجر جيري حفري Fossilefrous Limestone غندي بحفريات النيموايت المنونية والفور امنيفرا Foraminifera إلى جانب وجود بعض الحفريات المكونة من معدن الدهاليت Dhalite وهذا الحجر الجيري مكون بصفة أساسية من معدن الكالسيت دقيق التحبب Fine Grained Calcite مع انتشار تجمعات من اكاسيد الحديد والمعادن الطينية إلى جانب وجود الطحالب Algae مختلطة مع الحفريات المكونة توجد بعض الحبيبات الدقيقة من معدن الكوارتز إلى جانب وجود نسبة من الأملاح بالمحجر الجيري نتيجة عمليات التلف التي تعرض لها بفعل تبلور الأملاح بين مكوناته والتي حدثت لها عملية إذابة أثناء عمل أحد القطاعات مما أدى إلى انتشار بعض الفجوات في القطاع.

سادساً: دراسة وفحص الحجر الجيرى بمئذنة يشبك من مهدى باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح

Scanning Electron Microscope [SEM]

تم فحص ثلاثة عينات من الأحجار الجيرية بمئذنة يشبك من مهدى وقد كانت نتائج الفحص كما يلي .

نتائج الفحص

أتضح من خلال فحص العينات تعرض أسطح مئذنة يشبك من مهدى إلى التآكل والتفكك في بعض الأجرزاء بسبب فقدان المادة الرابطة بين بلورات معدن الكالسيت المكون الرئيسي للحجر الجيرى كما يتضح من الصورة رقم (٨٣) بالإضافة إلى انفصال في الطبقات السطحية للحجر الجيرى بفعل تبلور الأملاح كما يظهر من خلال الصورة رقم (٨٤) ، كما تبين الضغوط والاجهادات التي تعرض لها الحجر الجيرى بفعل تبلور الأملاح ووجودها بكثافة كبيرة بين حبيبات الأحجار كما بالصورة رقم (٨٥) كما ظهرت بعص التجاويف والأجزاء الغائرة بفعل انفصال وفقدان بعض بلورات الكالسيت إلى جانب ذوبان بعصض المكونات القابلة للذوبان كما يتضح من خلال الصورة رقم (٨٦) مما يجعل هذا السطح عرضه أكثر للتلف بفعل ترسيب الملوثات الجوية المختلفة بين ثنايا هذه التجاويف والأجزاء المتآكلة الغائرة حيث يساهم ذلك بشكل كبير في

زيادة الناف للأسطح الحجرية للمئننة خاصة في جو مدينة القاهرة الملوث وفي وجود الرطوبة بصورها المختلفة سواء الرطوبة الجوية مثل التكثف ومياه الأمطار والرطوبة الأرضية المتمثلة في المياه الأرضية، كما نجد أن بعض بلورات الكالسيت قد تعرضت للتهشم والتشوه الشكلي بسبب فقدان بعض أجزائسها بفعل الضغوط والاجهادات الناشئة عن تبلور الأملاح أو بفعل ذوبان بعض أجزائها بتأثير الرطوبة ، كما تلعب عملية تبلور الأملاح بين مكونات الأحجار ثم نوبانها وتحركها إلى أماكن أخرى ثم إعادة التبلور في هذه الأماكن الجديدة إلى جانب أن أحجار المئننة غنية بالحقويات وعند نزح هذه الحقويات من أماكنها تترك هذه الأماكن شاغرة حيث تحتل بعد ذلك بالمحاليل الملحية التي سرعان ما تتبخر بفعل ارتفاع درجة الحرارة وتؤدى إلى تبلور المزيد من الأملاح وبالتالي المزيد من التفكك والتآكل لمكونات الأحجار كما يتضبح من خلال الصورتين رقمي (٨٧)، (٨٨) حيث نجد بلورات من ملح الهاليت (كلوريد الصوديوم).

سابعاً: تحليل ودراسة الحجر الجيرى بمئذنة يشبك من مهدى باستخدام وحدة (EDX) الملحقة بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح (SEM)

تم تحليل ودراسة عينتين من الحجر الجيرى بمئننة يشبك من مهدى بواسطة وحدة (EDX) وذلك التعرف على العناصر المكونة للحجر الجيرى ونسب وجودها فيه وقد كانت النتائج كالتالي

ا ـ عينة رقم (١)

تبين أنها مكونة من شكل أساسى من عنصر الكالسيوم Ca بنسبة Ca بنسبة Si بالإضافة إلى وجود بعض العناصر الأخرى مثل الحديد Si والالمونيوم Si وغيرها والنتائج كاملة موضحة بالجدول رقم Si والشكل رقم Si.

جدول رقم (١٩) يوضح نتائج التحليل للعينة رقم (١) باستخدام وحدة (EDX) للحجر الجيرى بمئذنة يشبك من مهدى

Element	Element %	Compound	Compound %
Al	7.53	Al_2O_3	14.22
Si	14.13	SiO ₂	30.24
S	1.43	SO ₃	3.56
CI	0.83	•	0.00
K	1.27	K_2O	1.52
Ca	31.24	CaO	43.71
Ti	0.26	TiO ₂	0,43
Fe	3.69	Fe_2O_3	5.27
Cu	0.14	CuO	0.18
Zn	0.03	ZnO	0.04
0	39.46	•	
Total	100.00		99.17

ب ـ عينة رقم (٢)

تبين أنها مكونة من شكل أساسى من عنصر الكالسيوم Ca بنسبة 0 بنسبة 0 والأكسجين 0 بنسبة 0 بنسبة 0 بنسبة 0 والكسبيت 0 بنسبة 0 بنسبة 0 بنسبة 0 بنسبة 0 بنسبة 0 بنسبة 0 بنسبة مئيلية 0 والألمونيوم 0 بنسبة 0 والسيليكون 0 بنسبة 0 بنسبة مئيلية 0 والشكل رقم 0 والشكل رقم 0 .

جدول رقم (٢٠) يوضح نتائج التحليل للعينة رقم (٢) باستخدام وحدة (EDX) للحجر الجيرى بمئذنة يشبك من مهدى

Element	Element %	Compound	Compound %
Na	0.85	Na ₂ O	1.14
Al	6.62	Al_2O_3	12.51
Si	3.43	SiO ₂	7.33
S	9.85	SO_3	24.61
C1	5.74	-	0.00
K	3.57	K ₂ O	4.30
Ca	30.57	CaO	42.78
Fe	0.63	Fe ₂ O ₃	0.90
Cu	0.45	CuO	0.56
Zn	0.10	ZnO	0.13
0	38.18	-	-
Total	100.00		94.26

نستخلص من النتائج السابقة وجود الكالسيوم بنسبة عالية ويرجع ذلك لأن العينتين من الحجر الجيرى المكون أساساً من معدن الكالسيت (كربونات الكالسيوم) كما نجد نسبة من السيليكا والتي ترجع إلى وجود معدن الكوارتز في العينتين كما نجد نسبة من الالومونيوم والتي ترجع إلى وجود نسبة من المعادن الطينية التي تتكون من سيليكات الالومونيوم المائية والتي ساهمت إلى حد كبير في تدهور وتآكل أسطح الأحجار إلى جانب وجود نسبة من الصوديوم والكلور والتي تكون ملح الهاليت (كلوريد الصوديوم) والذي يعتبر عامل متلف ايضاً لأحجار المئذنة .

ثامناً: تحليل ودراسة مواد البناء والأملاح بواسطة حيود الأشعة السينية Analysis And Study Of Building Materials And Salts By X-Ray Diffraction

تم تحليل ودراسة الحجر الجيري والمونة الممثلة لمواد بناء مئذنة يشبك من مهدي وكذلك كسر الحجر الجيري ومادة الحشو الداخلي من منطقة قاعدة المئذنة إلى جانب دراسة الأملاح الموجودة وذلك من خلل عدد من العينات وذلك كما يتضح من الجدول التالي.

جدول رقم (٢١) يوضح العينات التي تم دراستها بواسطة حيود الأشعة السينية

نوع العينة	رقم العينة
حجر جيري (مادة بناء المئذنة).	.1
أملاح.	۲.
أملاح.	۰۳
مونة بناء المئذنة.	. ٤
الحشو الداخلي لمنطقة قاعدة المئذنة.	.0
كسر حجر جيري مستخدمة مع الحشو الداخلي للمئذنة.	٦.

العينة رقم (١)


تمثل هذه العينة الحجر الجيري المستخدم لبناء المئذنة وقد وجد أن هذه العينة مكونة بشكل أساسي من معدن الكالسيت CaCO₂ ورقم الكارت (5-0580) بالإضافة إلى وجود معدن السهاليت NaCl ، رقسم الكارت (5-0628) ومعدن الكوارنز (5iO₂ ، رقم الكارت (5-0490) ، ومن خلال هذه العينة يتضرح أن الحجر الجيري مكون من معدن الكالسيت مع وجود معدن الهاليت ومعدن الكوارنز فهو يوجد كمادة رابطة بين حبيبات معدن الكالسيت ويوضح شكل رقم (٣٤) نمط حيود الأشعة السينية لهذه العينة.

العينة رقم (٢)


وجد أن هذه العينة تتكون بصفة أساسية من معدن الهاليت NaCl ، رقم الكارت (CaCO₃) إلى جانب وجود معدن الكالسيت CaCO₃ ، رقم الكارت (5-0586) ويتضح من ذلك أن ملح الهاليت وهـو مـن الأمــلاح القابلة للذوبان في الماء ومن الأملاح الهيجروسكوبية أي الجاذبة للماء يوجد بنسبة كبيرة وذلك مـــن خــلال ارتفاعه علي هيئة محاليل ملحية من التربة بالخاصية الشعرية إلى جانب وجود نسبة من الكالسيت (كربونـلت الكالسيوم) وهو المكون الرئيسي للحجر الجيري كما يمكن أن يوجد نتيجة مهاجمة حمض الكربونيك CaCO₃ المعدن الكالسيت (CaCO₃ فيتحول إلى بيكربونات الكالسيوم التي تتحول بعد ذلك إلى ملح كربونات الكالسيوم وهو غير قابل للذوبان في الماء ويوجد على سطح المئذنة ويوضح شكل رقم (٣٥) نمط حيود الأشعة السينية لهذه العينة.

العينة رقم (٣)


هذه العينة تمثل عينة أملاح من المئذنة وبتحليلها تبين أنها تتكون بشكل أساسي من معدن الهاليت ، رقم الكارت (5-0628) إلى جانب وجود معدن الكالسيت ، برقم كارت (5-0586) ومعدن الجبس الكارت (6-0046) ومعدن الجبس وهو يمثل أحد الأملاح غير القابلة للذوبان في الماء نتيجة مهاجمة حمض الكبريتيك 420-6) ومعدن الكاسيت وهو المكون الرئيسي للحجر الجبري (مادة بناء المئذنة) ويحوله إلى كبرتيات الكالسيوم المائية Caso4.2H2O وهي معدن الجبس ويتكون حمض الكبريتيك بفعل التلوث الجوي بغاز SO2 يتحول في وجود الأكسجين إلى غاز شالث أكسيد الكبريت المؤلفي يتحول في وجود الأسجن ويوضح الشكل رقم (٣٦) نمط حيود الأشعة السينية لهذه العينة.

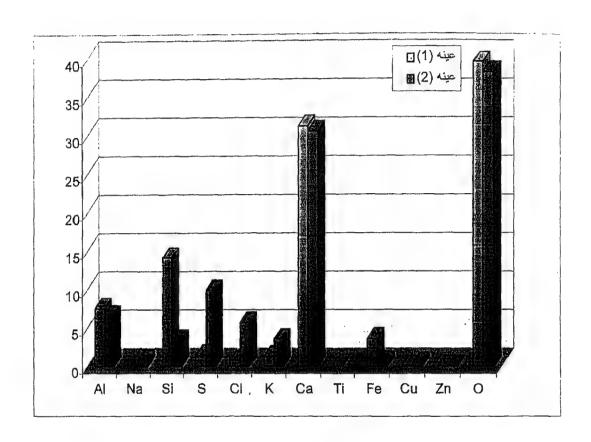


شكل رقم ($^{(7)}$) يوضح نسب العفاصر بالعينتين رقمى ($^{(1)}$) من الحجر الجيرى بمئذنة يشبك من مهدى واللتين تم تحليلها بواسطة استخدام وحدة [$^{(7)}$]

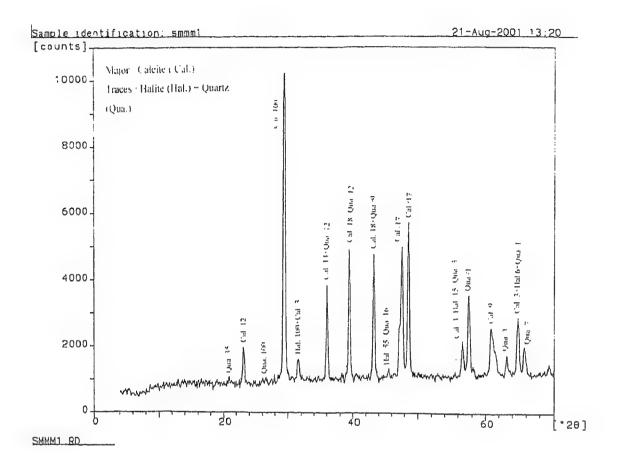

شكل رقم (٣٤) يوضح نمط حيود الأشعة السينية لعينة حجر جيرى من مئذنة يشبك من مهدى

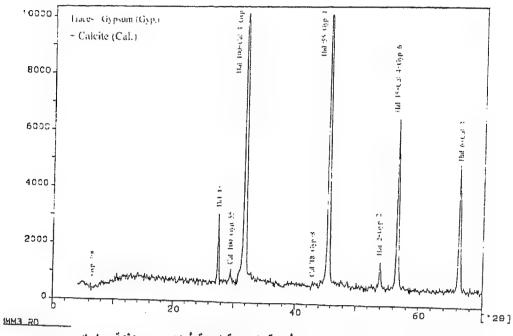

شكل رقم (٣٥) يوضح نمط حيود الأشعة السينية لعينة أملاح من مئذنة يشبك من مهدى

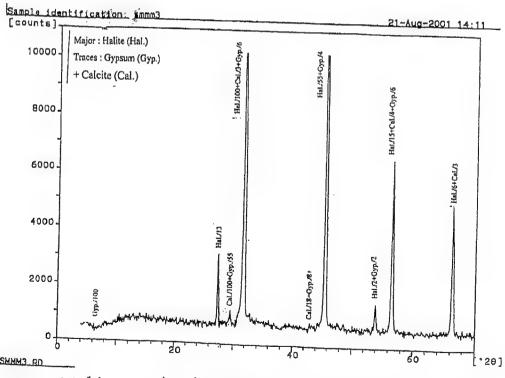

شكل رقم (٣٦) يوضح نمط حيود الأشعة السينية لعينة أملاح أخرى من مئذنة يشبك من مهدى

العينة رقم (٤)

هذه العينة للمونة التي استخدمت لبناء المئذنة وقد وجد أنها تحتوي بصفة أساسية على معدن الجبس CaSO4.2H₂O ومعدن الإنهيدرايت CaSO4 ، رقم الكارت (6-026-6) ومعدن الإنهيدرايت CaSO4 ، رقم الكارت (6-0626) ومعدن العالسيت CaCO3، رقم الكارت (5086-5) إلى جانب وجود معدن الهاليت NaCl رقم الكارت (Ca, Mg(CO3)2 ، رقم ومعدن الدولوميت Ca, Mg(CO3)2 ، رقم الكارت (11-078) بالإضافة لمعدن الكوارتيز (12-040) ، ومن خلال ذلك نجد أن مونة بناء مئذنة يشبك من مهدي تكونت من معدن الجبس ومعدن الكاسيت إلى جانب وجود نسبة من معدن الكوارتز (الرمل) بينما يفسر وجود معدن الانهيدرايت الكالسيوم المائية CaSO4.2H₂O) للماء فينتج معدن الانهيدرايت (كبريتات الكالسيوم) أما معدن الدولوميت (CaSO4.2H₂O) فيفسر وجوده بأن الحجر الجيري الذي اخذ منسه معدن الكالسيوم) أما معدن الدولوميت ضمن مكونات المونة الكالسيت هو من نوع الحجر الجيري الدولوميتي مما أدى إلى وجود معدن الدولوميت ضمن مكونات المونة أما معدن الهاليت NaCl فهو يوجد كملح مصدره التربة المقام عليها المئذنة في صورة محاليل ملحية صعدت إلى الجدران بالخاصية الشعرية وتبلورت بين مكونات المونة بفقدان الماء عند ارتفاع درجة الحرارة ويوضح الشكل رقم (٣٧) نمط حيود الأشعة السينية لهذه العينة.

العينة رقم (0)


هذه العينة من الحشو الداخلي بين جدران منطقة قاعدة المئذنة المربعة وقد وجد أنها تتكون بشكل أساسي من معدنين هما معدن الكالسيت $CaCO_3$ رقم الكارت (SiO_2) ومعدن الكوارتز SiO_3 ، رقم الكارت (SiO_3) ومعدنين هما معدن الكالسية من معدن الهاليت NaCi ، رقم الكارت (SiO_3) كملح ويوضح الشكل رقم (SiO_3) نمط حيود الأشعة السينية لهذه العينة.


العينة رقم (٦)

هذه العينة تمثل كسر الحجر الجيري المستخدم مع مادة الحشو الداخلي في منطقة قاعدة المئذنة ووجد أنها نتكون بصفة أساسية من معدن الكالسيت $CaCO_3$ رقم الكارت (SiO_2) إلى جانب وجود نسبة من معدن الكوارتز SiO_2 ، رقم الكارت (SiO_2) ويوضح الشكل رقم (SiO_2) نمط حيود الأشعة السينية لهذه العينة.

نتائج الفحص والدراسة

من خلال الدراسة السابقة والتحليل لمواد بناء المئذنة والأملاح نجد أن المئذنة بنيت من كتل الحجر الجيري المتكون بصفة أساسية من معدن الكالسيت CaCO₃ إلى جانب وجود معدن الكوارتز SiO₂ كمادة لاحمة بيين حبيبات معدن الكالسيت أو كشائبة كما يوجد معدن الهاليت كمظهر من مظاهر التلف ، ويرجع مصدره إلى النربة والمياه الجوفية الموجودة بموقع المئذنة ، أما المونة المستخدمة لبناء المئذنة فهي مكونة أساسا من معدني الجبس CaSO₂. ZH₂O والكالسيت CaCO₃ إلى جانب نسبة من الكوارتز (الرمال) وهذه هي المكونات الرئيسية للمونة إلى جانب وجود معدن الانهيدرايت المتكون بفعل فقدان معدن الجبس لماء تبلوره

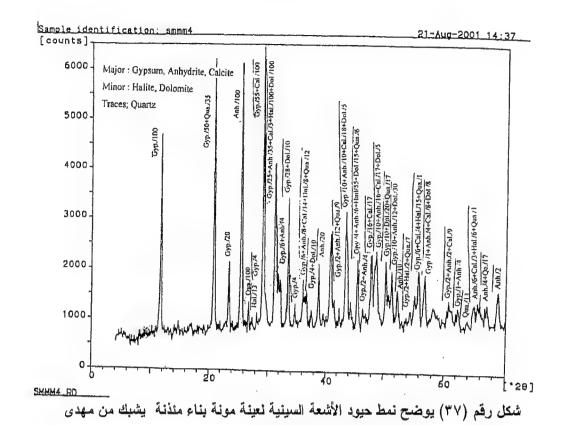

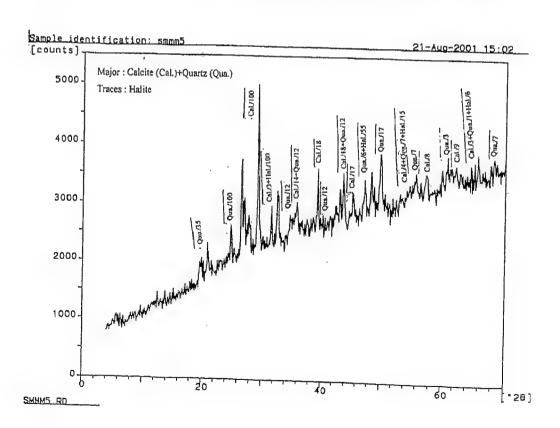

شكل رقم (٣٨) يوضح نمط حيود الأشعة السينية لعينة من مونة الحسو الداخلى بين الأحجار بقاعدة مئذنة يشبك من مهدى

ومعدن الدولوميت الذي يرجع إلى الحجر الجيري المستخدم كمصدر لمعدن الكالسيت المكون للمونة أما معدن الهاليت فمصدره النربة المقام عليها المئذنة والمياة الجوفية الموجودة في طبقات النربة المقامة عليها المئذنة والمياة الجوفية الموجودة في طبقات النربة المقامة عليها المئذنة والمياث حيث إتضح من خلال تحليل عينات التربة أن تركيز الأملاح الكلية الذائبة في التربة يصل إلى (ppm) وبلغ تركيز انيونسات الكبريتات الكبريتات (ppm) وبلغ تركيز انيونات الكلور آلاملاح (ppm) ، كما بلغ تركيز أنيونسات الكبريتات التي تمت دراسستها من الحجر الجيري والمونات والأملاح من المئذنة ، أما بالنسبة للمياه الجوفية فقد بلغت النسبة الكلية للأمسلاح الذائبة فيها (٢٢١) (ppm) ، وهذا أيضا يوضح سبب وجود هذه الأملاح في أحجسار بلغت نسبة ثالث أكسيد الكبريت (١٢٨٠) (ppm) ، وهذا أيضا يوضح سبب وجود هذه الأملاح في أحجسار المئذنة ، أما عن مادة الحشو الداخلي بقاعدة المئذنة فوجد أنها تتكون بصفة أساسية من معدنين هما الكالسيت المؤارتز SiO2 (الرمل) إلى جانب وجود نسبة من معدن الهاليت ومصدره التربة وتحتوي مسادة الحشو الداخلي علي كسر حجر جيري مكون أساسا من معدن الكالسيت إلى جانب وجود نسبة مسن معدن الكالسيت الكوارتز SiO2 ومعدن الهاليت المهاليت بواسطة حيود الكوارتز SiO2 ومعدن الهاليت المهالية من معدن المالسية.

جدول رقم (٢٢) يوضح نتائج العينات بواسطة طريقة حيود الأشعة السينية

			. 4. // 3 - 3 :
No. Of Sample	Kind Of Sample	Major Const.	Traces Const
(1)	Limestone	Calcite (CaCO ₃)	Halite (NaCl) Quartz (SiO ₂)
(2)	Salt	Halite (NaCl)	Calcite (CaCO ₃)
(3)	Salt	Halite (NaCl)	Calcite (CaCO ₃) Gypsum (CaSO ₄ .2H ₂ O)
(4)	Mortar	Gypsum (CaSO ₄ .2H ₂ O) Anhydrite (CaSO ₄) Calcite (CaCO ₃)	Halite (NaCl) D lomite Ca,Mg(CO ₃) ₂ Quartz (SiO ₂)
(5)	Filler	Calcite (CaCO ₃) Quartz	Halite (NaCl)
(6)	Limestone Including filler	Calcite (CaCO ₃)	Quartz (SiO ₂) Halite (NaCl)

تاسعا: تعيين الخواص الفيزيائية والميكانيكية لمواد بناء المئذنة

تؤثر الخواص الفيزيائية والميكانيكية إلى حد كبير فى مدى مقاومة مواد البناء لعوامل التلف المختلفة ولذلك يجب تحديد وتعيين هذه الخواص من خلال دراسات تقييم الوضع الراهن للمئذنة وأيضا لأخذ هذه الخواص فى الاعتبار عند وضع خطة علاج وترميم وصيانة المئذنة واختيار المواد والطرق المناسبة للترميم وفيما يلى نتائج قياس الخواص الفيزيائية والميكانيكية لمواد بناء المئذنة .

ا ـ تعيين الخواص الفيزيائية للحجر الجيرى بمئذنة يشبك من معدى

يتم تعيين الخواص الفيزيائية للحجر الجيرى بمئذنة يشبك من مهدى والمتمثلة في الكثافة الكلية Water Absorption والمتصاص الماء Porosity والمسامية على المتائج كما

يتضح من الجدول رقم (٢٣) حيث سجلت الكثافة الكلية قيمة متوسطة مقدارها ٢,١٤ جم/سم٣ كما سجلت المسامية قيمة مقدارها ٥٩,١٨ جم/سم٣ كما سجلت المسامية قيمة مقدارها ١٩,٤٨ كقيمة متوسطة أما امتصاص الماء فسجل قيمة متوسطة مقدارها ٥٩,١٨ وتشير هذه النتائج إلى ارتفاع نسبة امتصاص الماء والمسامية مما أدى إلى تعرض كتل الأحجار للمئذنة إلى التلف بفعل عوامل التلف المختلفة وخاصة في كتل الأحجار بقاعدة المئذنة.

جدول رقم (٢٣) يوضح قيم الخواص الفيزيائية للحجر الجيرى بمئذنة يشبك من مهدى

المتوسط	المسامية %	المتوسط	امتصاص الماء %	المتوسط	الكثافة الكلية جم/سم٣	رقم العينة
	19,18		9,17		۲,۱۰	١
	19,71		۹,۰۱		۲,۱٤	۲
19,84	19,97	9,14	٩,٢٢	۲,۱٤	۲,۱۸	٣
	۱۹.۸۳		9,28		۲,۰۹	٤
	19,71		٩,١٤		۲,۱۷	٥

٦_ تعيين الخواص الميكانيكية للحجر الجيرى بمثذنة يشبك من معدى

تم تعيين الخواص الميكانيكية للحجر الجيرى بمئذنة يشبك من مهدى حيث تم قياس كل من قوة تحمل الضغط Compressive Strength وقد سجلت قوة تحمل الضغط قيمة متوسطة مقدارها ٢٤٠ كجم /سم٢ كما سجلت قوة تحمل الشد قيمة متوسطة مقدارها ٢٤ كجم /سم٢ ويوضح الجدول رقم (٢٤) نتائج قياس قوة تحمل الضغط والشد للأحجار بمئذنة يشبك من مهدى .

جدول رقم (٢٤) يوضح قيم قوتى تحمل الضغط والشد للحجر الجيرى بمئذنة يشبك من مهدى

المتوسط	قوة تحمل الشد كجم/سم٢	المتوسط	قوة تحمل الضغط كجم/سم٢	رقم العينة
	7 £		779	1
	۲۱		٥٢٢	۲
4 £	77	۲٧.	777	٣
	77		٨٢٢	٤
	77		777	0

الله عياس محتوى الرطوبة بالحجر الجيرى للمئذنة

تم إجراء الاختبار على عينات من الحجر الجيرى بالمئذنة من مستوياتها المختلفة سواء القريبة من سطح الأرض أو الأجزاء العليا من المئذنة والبعيدة إلى حد ما عن المياه الأرضية الموجودة في التربة كمصدر من مصادر الرطوبة وقد تم إجراء الاختبار على العينات بوزنها

بحالتها الطبيعية بعد أخذها في أكياس من البولى إيثيلين من الموقع وتسجيل الوزن الراهن مباشرة ثم إعدادة وزنها مرة أخرى بعد تجفيفها في فرن تجفيف درجة حرارته ١٠٥ م لمدة ٢٤ ساعة ، وقد أعطت العينات المطمورة أسفل طبقات الردم قيمة مقدارها ٧,٨ % أما الأجزاء السفلي والتي تعلو سطح الأرض مباشرة فأعطت قيمة مقدارها ٢,٤ % أما الأجزاء العليا في المستويات فأعطت قيمة مقدارها ٤,٠ % ، ويشير ذلك إلى وجود محتوى رطوبة مرتفع الأخرى من المئذنة حتى نهايتها فأعطت قيمة مقدارها ٤,٠ % ، ويشير ذلك إلى وجود محتوى رطوبة مرتفع بالتربة وخاصة في الطبقات الملاصقة للكتل الحجرية بقاعدة المئذنة مما أدى إلى تلفها وتأكلها ، ويوضح الجدول رقم (٢٥) قيم محتوى الرطوبة للحجر الجيرى بمئذنة يشبك من مهدى .

جدول رقم (٢٥) يوضح قيم محتوى الرطوبة للحجر الجيرى بمئذنة يشبك من مهدى

محتوى الرطوبة (%)	مكان العينة	رقم العينة
٧,٨	أسفل طبقات الردم	1
٧	فوق سطح الأرض مباشراً	۲
٠,٤	منطقة قاعدة المئذنة	٣
۲. ٤	المستوى فوق قاعدة المئذنة	٤

عاشراً: الدراسة الميكروبيولوجية للأحجار الجيرية بمئذنة يشبك من مهدى

نجد من خلال فحص الكتل الحجرية للمئذنة أنه لا توجد إصابات ميكروبيولوجية في المداميك الحجرية الظاهرة على سطح الأرض من المئذنة ولكن هناك احتكاك مباشر بين التربة ومداميك الأحجار المغطاة بتربة الردم وهذه التربة قد تكون مصدر للتلف ويؤثر على هذه المداميك المختفية اسفل التربة وكذلك أساسات المئذنة ، ولذلك تم كشف بعض هذه المداميك المطمورة في التربة وأخذت منها عينات بواسطة معلقة معقمة وضعت في عبوات زجاجية معقمة وتم نقلها مباشرة إلى المعمل حيث بدا العمل فيها على الفور .

أ ــ البيئات المستخدمة في عزل الكائنات الحية الدقيقة

(۱) بيئة عزل البكتريا

تم استخدام بيئة آجار مستخلص التربة لعزل البكتريا وتتركب من

- آجار آجار ۱۰ جم جلوکوز ۱ جم
- K_2HPO_4 جم م، موسفات البوتاسيوم ثنائى القاعدية م
 - مستخلص التربة ١٠٠ اسم ، ماء صنبور ١٠٠ ٩سم
 - الرقم الهيدروجيب البيئة (PH) = ١٠٨ ...

تحضير البيئة

تم تحضير البيئة بإضافة لتر ماء من الصنبور إلى ١ كجم من التربة المأخوذة من الأثر ، ثم تم تسخينها في أوتوكلاف للتعقيم لمدة ٠,٥ ساعة ثم أضيف إلى معلق التربة كمية صغيرة من كربونات الكالسيوم ثم تم تم

الترشيح في مرشح بخنر باستعمال ورقتي ترشيح وتم تكرار ذلك حتى الحصول على مرشح رائق يعبأ بعد ذلك المستخلص في عبوات زجاجية ويعقم لحين استعمالها.

(٢) بيئة عزل الفطريات

تم استخدام بيئة مارتن لعزل الفطريات وتتركب من

- جلوکوز ۱۰ جم - ببتون Peptone ۰ جم

- كبريتات الماغنسيوم المائية MgSO4.7H2O جم
- محلول استربتومايين ٠,٢ سم٣ / ١٠٠ سم٣ من البيئة .
 - لتر من الماء المقطر .

ب _ عزل البكتريا والفطريات بطريقة التخفيف

- تم تنمية العينات على البيئات التى تم تحضيرها وقد تم تخفيف العينات عدة مرات فى محلول فسيولوجى معقم بحيث تظهر فى الأطباق مجاميع غير كثيفة منعزلة ناتج كل منها من خلية واحدة وبذلك نستطيع الحصول على مجاميع من البكتريا والفطريات يتم تنقيتها باستخدام طريقة الأطباق المخطوطة حتى يمكن دراسة الخواص المورفولوجية والمزرعية لها وتم ذلك كالتالى:
- تم تقسيم المجاميع المعزولة مصورة نقية إلى بكتريا وفطريات بناء على الخواص المزرعية للمجموعسة الميكروبية ثم تم نقل وحفظ المزارع على آجار مائل داخل أنابيب معمقة حيث تم دراسة الصفات المورفولوجية للمزارع البكترية المعزولة بالصبغة البسيطة وصبغة جرام لمعرفة أشكال البكتريا المعزولة وقابليتها للعزل بطريقة جرام وقد تم التعرف على شكل واحد للبكتريا وهي بكتريا ذات شكل كروى Cocci Bacteria وهي متجمعة في رباعيات مع بعضها البعض وهي موجبة لصبغة جرام كما يتضم من الصورة رقم (٨٩).
- كما تم دراسة الصفات المورفولوجية للمزارع الفطرية المعزولة بتحميل الفطر على شرائح زجاجية وفحصها ثم تصنيفها وقد أمكن التعرف على نوعين من الفطريات هما فطر الاسبيرجيالس . Aspergillus Sp. صورة رقم (٩٠) وفطر البنسيليوم . Pencillium Sp تم تصنيفهما فى الجدول رقم (٢٦)

جدول رقم (٢٦) يوضح تصنيف الفطريات التي تم التعرف عليها بموقع مئذنة يشبك من مهدى

	1	2
Division	Eumycota	Eumycota
Class	Ascomycetes	Ascomycetes
Order	Aspergillales	Aspergillales
Family	Aspergillaceae	Aspergillaceae
Genus	Aspergillus Sp.	Pencillium Sp.

جــ العد الكلى للبكتريا والفطريات والخمائر

ويتضح مما سبق وجود الفطريات والبكتريا في التربة الحاملة للمئذنة ومع وجود الظروف الملائمة لنموها من ضوء ورطوبة وأكسجين ومصدر للغذاء من المحتمل أن تتكاثر أعدادها عن الأعداد الموجودة وتتسبب فسسى إتلاف الأثر عن طريق الأحماض التي تفرزها ومهاجمتها لمكونات الأحجار ولذلك لابد من العمل على وقايسة وصيانة المئذنة منها.

حادى عشر : دراسات التربة ورصد منسوب المياه الجوفيسة والكشيف على الأساسات

تم إجراء الدراسات والأبحاث الخاصة بالتربة المقام عليها مئذنة يشبك من مهدي وكذلك رصد منسوب المياه الجوفية والكشف علي اساسات المئذنة حيث تم تنفيذ جسات بالموقع وإجراء فحوص واختبارات علي العينات المستخرجة لتحديد تتابع طبقات التربة وخصائصها الطبيعية والميكانيكية ، كما تـم رصـد منسوب المياه الجوفية أثناء تنفيذ الجسات وتركيب بيزومتر بأحد الجسات لقياس منسوب المياه الجوفية وتنبذبها مع الوقـت بالإضافة لذلك تم عمل حفر استكشافية للكشف علي اساسات المئذنة وبيان حالتها ونوعها ومنسوب التأسيس وقد تم ذلك كالتالي:-

(١) دراسات التربة


أ ـ أعمال الجسات والاختبارات المعملية

تم عمل ثلاثة جسات ميكانيكية بالأماكن المبينة بالشكل رقم (٤٠) وذلك بعمق ١٥ متر من سطح الأرض ، واستخرجت عينات التربة كل متر طولي من الجسات أو عند حدوث تغيير ملحوظ فني طبيعة التربة واستخرجت عينات التربة غير المتماسكة بصورة مقلقلة بينما استخرجت العينات الصخرية على شكل كهور أسطواني كما تم رصد منسوب المياه الجوفية وتم استخراج عينة منها لتحليلها كيميائيا.

ب ـ طبيعة التربة وتتابع طبقاتها بموقع المئذنة

بدراسة قطاعات الجسات المنفذة بموقع المئذنة وهي مبينة بالأشكال أرقام (١١)،(٢١)،(٢٢) اتضح أن التربية بهذا الموقع تتكون من طبقة علوية من الردم (طمي رملي جيري وكسر حجر) تستمر من منسوب صفر الجسات وحتى عمق يتراوح بين ٤٠٥ متر ، ٧٠ متر ، ثم نظهر طبقة من الحجر الجيري المحتوي علي فواصل من طمي جيري حيث تمتد هذه التكوينات الصخرية حتى نهاية الجسات علي عميق ١٥ ميتر مين منسوب الأرض الطبيعية بمواقع الجسات وقد ظهرت المياه الجوفية بالجسات حيث استقرت بعد ٢٤ سياعة علي عمق ٨٠٣ متر من سطح الأرض الطبيعية بموقع الجسات (١)،(٢) وعلي عميق ٢٠٨ بموقع الجسية رقم (٣) ، ويدل ذلك على أن المياه الجوفية قريبة إلى حداً ما من أساسات المئذنة التي يبلغ عمقها ٣٠٨ من سطح الأرض وبعد إجراء أعمال الفحص للعينات المستخرجة تم إجراء الاختبارات المعملية الآتية عليينات ممثلة لطبقات التربة.

^{*} أجريت هذه الدراسة بواسطة قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار

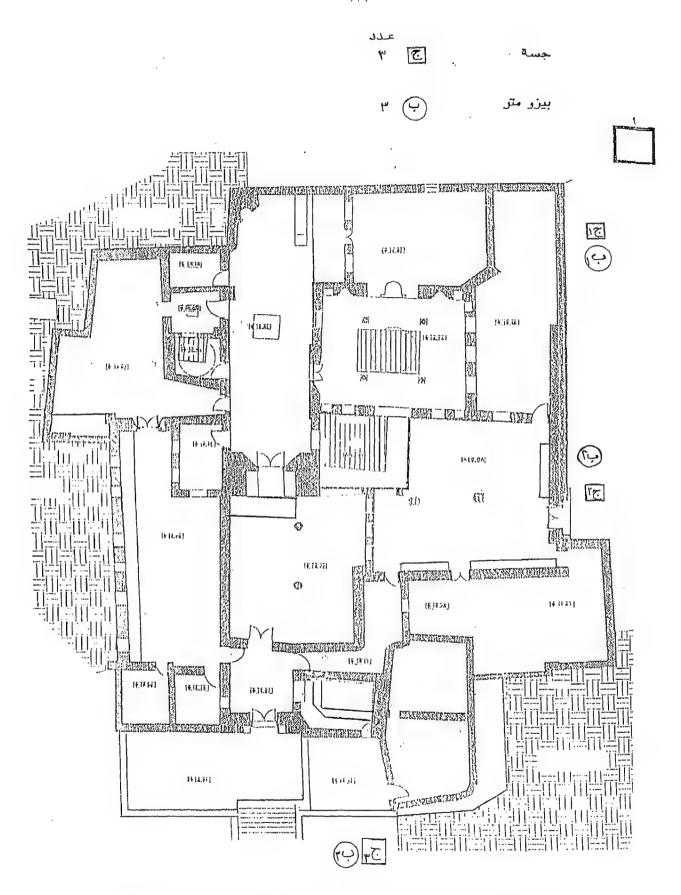

شكل رقم (٤٠) يوضح أماكن البيزومترات والجسات الثلاثة بموقع مئذنة يشبك من مهدى بعمق ١٥ متراً لكل جسة (عن قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار)

,	p	BORE HOLE NO. 1			
Depth (m)	Boring Log	Classification	C r	R Q D	Q
2 3.8		Fill (Sandy silt, broken stones)	32	12	82
8 6			28	11	
10 g		Yellowish white limestone, partings of calcarcous silt	40	25	
12			45	15	
			43	12	
1-4	0	End of boring	33	12	
18 20					

شكل رقم (٤١) يوضيح قطاع النربة بالجسة رقم (١) (عن قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للأثار).

Depth (m)	Boring	Classification	C	R Q D	Q
2 3.8	Log	Fill (Sandy silt , broken stones)			
8 8			36 42 23	13	y 7
12		Yellowish white limestone, partings of calcareous silt	32 37 40	11	
14			35	15	
16		End of boring	30	11	
g 81					

شكل رقم (٤٢) يوضح قطاع التربة بالجسة رقم (٢) (عن قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار)

The state of the s		ORE HOLE NO. 3		R	
	ing og	Classification	C	Q D	Q
2 3.2 3.2 4 7 5.5 6 8 8 5 10 15.0 16 18 7 18 7 18 7 18 7 18 7 18 7 18 7 1	Fill (Sand	y sift , broken stones) n white limestone , partings of calcare	16 45 36 33	25	9.4

شكل رقم (٤٣) يوضح قطاع التربة بالجسة رقم (٣) (عن قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار)

ا ـ تعيين جهد الكسر (C_r)

وذلك لتعيين جهد الكسر للعينات الصخرية ، والنتائج مدونة على قطاعات الجسات بالأشكال أرقام (٤١)،(٤١) .

ر RQD) تعيين نسب الاستظاص ر

وذلك بقياس أطوال العينات المستخرجة على شكل كور أسطواني سليم بالنسبة للطولي الكلي الحفور لتعيين نسب الاستخلاص للتكوينات الصخرية والنتائج أيضا مدونة على قطاعات الجسات.

(Qu) تعيين معامل جودة الصفور

تم ذلك بقياس أطوال العينات الأسطوانية السليمة التي تزيد أطوالها عن ١٠ سم لتعيين معامل جودة الصخور والنتائج أيضا مدونة على قطاعات الجسات(١).

(٢) قياس منسوب المياه الجوفية في موقع المئذنة بالبيزومترات

تم تنفيذ بيزومتر داخل كل جسه لرصد منسوب المياه الجوفية عن طريق إنزال ماسورة بلاستيكية قطر 7 بوصة وبطول 7 متر بها جزء سفلي مثقب بطول 9 سم وتم وضع فلتر زلطي حول الجزء المتقبب وتسم تثبيت الماسورة بعمل بلوك من الخرسانة اعلي الماسورة عند سطح الأرض وعمل غطاء من الحديد اعلى ماسورة البيزومتر وقد تم قياس منسوب المياه الجوفية داخل البيزومتر علي مدي أسبوع من تساريخ التنفيذ حيث تبين ثبات المنسوب عند عمق 7, متر من منسوب الأرض الطبيعية بموقع البيزومتر رقم 7).

(٣) الكشف على اساسات المئذنة

تم عمل حفرة للكشف علي اساسات المئذنة حيث تبين امتداد الجدار الحامل للمئذنة حتى عمصق ٣,٣ مسن منسوب الأرض الطبيعية وبنفس سمك الحائط الحجري اعلي سطح الأرض وبذلك يتضح أن اساسات المئذنة عبارة عن حوائط حاملة من الحجر الجيري بنفس سمك جدران المئذنة وقد أدى عمق أساسات المئذنة إلى استقرارها وإنزانها الإنشائي إلى حداً كبير كما ساهم الممر النافذ ذو السقف المقبى والموجود بقاعدة المئذنة في التوزيع المنتظم للأحمال الواقعة من المئذنة على التربة الحاملة لها(٢).

(٤) التحليل الكيميائي للمياه الجوفية بموقع المئذنة

عند عمل الجسات الميكانيكية وظهور المياه الجوفية تم اخذ عينة منها وتحليلها لتحديد مكوناتها من الأملاح ودرجة PH لها والنتائج موضحة بالجدول رقم (٢٧) وقد اتضح منها ارتفاع نسبة وجود ملح السهاليت (كلوريد الصوديوم NaCl) بالعينة مما يفسر وجود هذا الملح على الجدران الحجرية للمئذنة مما أدى إلى إلافها للأحجار.

⁽١) قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للأثار

قام بعمل البيزومترات قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للأثار

⁽٢) قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للأثار

مئذنة يشبك من مهدى	باه الجوفية بموقع	التحليل الكيميائي للمب	۲) يوضح نتائج ا	جدول رقم (٧
--------------------	-------------------	------------------------	-----------------	-------------

No.	Chemical Compound	Molecular Form- ULA	Result (ppm)
1	Total Mineral Soluble Salts	Ionized Salts	4820
2	Sodium Bicarbonate	NaHCO ₃	935
3	Sodium Chloride	NaCl	2210
4	Sulpher tri Oxide	SO ₃	1280
5	PH Value	$\operatorname{Log}\left(\frac{1}{H^+}\right)$	9.6

(عن قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار)

(٥) دراسة طبيعة وخواص التربة الحاملة لمئذنة يشبك من معدى

تعتبر مئذنة يشبك من مهدى مثل الكثير من المبانى الآثرية الإسلامية المقامة على طبقات من المسردم التسى تختلف مكوناتها وخواصها من طبقة إلى أخرى ويؤدى ذلك إلى التأثير على السلوك الإنشائى لها وعلى إنزان وثبات المبانى والمنشآت المقامة عليها ولذلك قام الباحث بعمل دراسة لقطاع التربة بمئذنة يشبك مسن مسهدى لدراسة طبيعة وخواص التربة الحاملة لها حيث تم عمل جستين بموقع المئذنة بعمق ثلاثة أمتار فكل جسسة كما يتضم من الصورتين رقمى (٩١)، (٩٢) وذلك كما يلى :


أولاً : قطاع التربة رقم (١)

تم أخذ القطاع بعمق ثلاثة أمتار وتم تجميع تسعه عينات طبقاً للاختلافات في التربة حيث كان يتم أخذ عينه كلما اختلفت التربة وتنوعت خلال القطاع و يتضح ذلك من خلال الجدول رقم (٢٨)

جدول رقم (٢٨) يوضح عمق العينات بقطاع التربة رقم (١)

العمق	رقم العينة	العمق	رقم العينة
من عمق ۱۵۰ سم حتى عمق ۱۸۰سم	(٢)	من سطح الأرض حتى عمق ٢٠سم من القطاع	(١)
من عمق ۱۸۰سم حتى عمق ۲۰۰سم	(Y)	من عمق ۲۰سم حتى عمق ۶۰ سم	(٢)
من عمق ۲۰۰سم حتى عمق ۲٤٠سم	(^)	من عمق ٤٠ سم حتى عمق ٧٠سم	(٣)
من عمق ۲٤٠ سم حتى عمق ٣٠٠ سم	(٩)	من عمق ۷۰سم حتى عمق ۱۰سم	(٤)
		من عمق ۱۱ اسم حتى عمق ١٥٠ سم	(0)

^{*} قام الباحث بإجراء هاتين الجستين بموقع المئننة خلال عام ٢٠٠٢ م

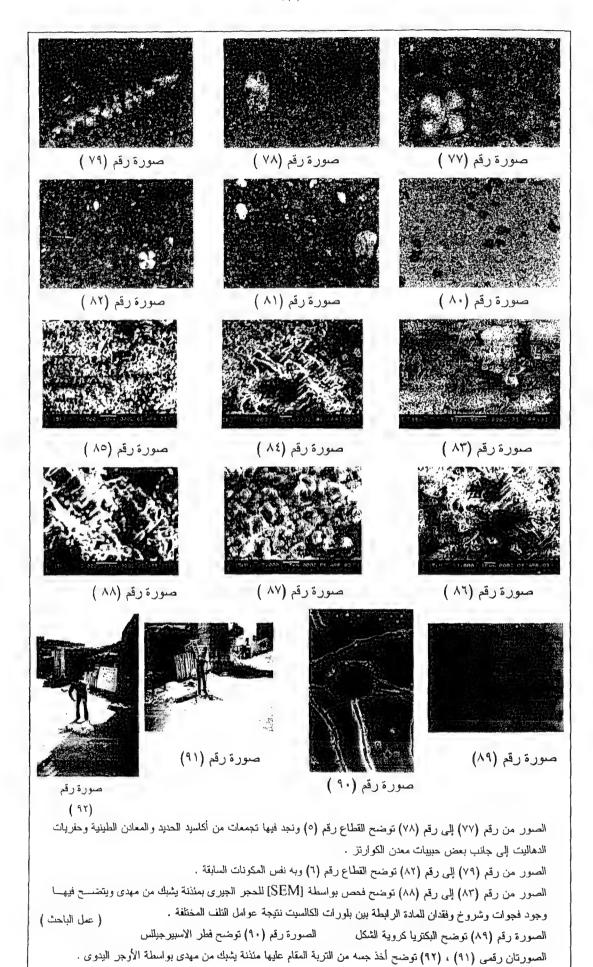

ثانياً: قطاع التربة رقم (٢)

تم أخذ هذا القطاع خلال تنفيذ الجسة رقم (٢) كما بالصورة رقم (٢) وذلك بعمق ثلاثة أمتار أيضاً وباستخدام الأوجر اليدوى حيث تم تجميع سبعة عينات طبقاً لاختلافات التربة خلال القطاع و يتضح ذلك من خلال الجدول رقم (٢٩).

بدول رقم (٢٩) يوضيح عمق العينات بقطاع التربة رقم (٢)	(Y)	التربة رقم (العينات بقطاع	يوضح عمق	جدول رقم (۲۹)
--	-----	--------------	---------------	----------	---------------

العمق	رقم العينة	العمق	رقم العينة
من عمق ۲۰۰سم حتى عمق ۲۵۰سم	(°)	من سطح الأرض حتى عمق ٥٠سم من القطاع	(١)
من عمق ۲۰۰سم حتى عمق ۲۷۰سم	(٢)	من عمق ۵۰ سم حتى عمق ۱۰۰سم	(٢)
من عمق ۲۷۰ سم حتى عمق ۳۰۰سم	(Y)	من عمق ۱۰۰سم حتى عمق ۱۵۰سم	(٣)
		من عمق ۱۵۰ سم حتى عمق ۲۰۰سم	(٤)

وقد تم عمل در اسات نفصيلية على عينات الجستين حيث تم إجراء التحليل الميكانيكي لتعيين التوزيع الحجمي لحبيبات التربة مع تحديد القوام للتربة Soil Texture إلى جانب ذلك تم تعيين حد السيولة وحد الادونة وحد الانكماش لعينات التربة وكذلك مدى اللدونة ، كما تم تعيين محتوى التربة من كربونات الكالسيوم % وتركيز الأملاح الكلية الذائبة في التربة وتعيين الرقم الهيدروجيني للتربة (PH) من خلل معلق للتربة بوحدات بالإضافة إلى ذلك تم قياس تركيز أيونات الأملاح سواء الكايتونات أو الأنيونات الذائبة في التربة بوحدات الجزء في المليون (ppm) وذلك كما يلى :-

أ _ التطيل الميكانيكي (التوزيع الحجمي لحبيبات التربة):

Mechanical Analysis (Particle Size Distribution)

• القطاع رقم [١]

تم حساب نسبة الزلط في عينات التربة التسعة الخاصة بالقطاع رقم [1] وبلغت نسبتها حتى عمدة ٢٠سم ٢٤% بالوزن من العينة وتنوعت قيمتها خلال القطاع حيث بلغت أعلى قيمة لها وهي ٢٨% من وزن العينة على عمق من ١٠ اسم حتى عمق ١٥٠سم وبلغت أقل قيمة لها وهي ٢١% من وزن العينة في العينة رقمم (٢) وهي من عمق ٢٠سم حتى عمق ٤٠سم والعينة الأخيرة رقم (٩) وهي على عمق من ٢٤سم حتى عمق ٥٠ سم أما نسبة الحبيبات الأقل من القطر من ٢مم وتشمل الرمل والطمي Silt والطين Clay فنجدها أيضاً متنوعة ومختلفة خلال الطبقات المختلفة من القطاع .

الرمل Sand: بلغ أقصى قيمة له عند نهاية الجسة أو القطاع رقم (١) على عمق من ٤٠ سم حتى ٢٠٠٠سم و هو ٥٩١١ % أما أقل قيمة فكانت على السطح على عمق من ٥٠٠ سم حتى عمــق ٢٠سـم و بلغت ٥٩١١ % .

الطمى Silt : بلغت أقل قيمة لها على عمق من ١٠ اسم حتى عمق ١٥٠ سم وهى ٨% أما أقصى قيمة وهى الطمى Silt : بلغت أقل قيمة لها على عمق من ٢٠سم حتى عمق ٤٠سم .

الطين Clay : اتخذ الطين قيم متفاوتة خلال الطبقات المختلفة من القطاع حيث بلغت أقل قيمة لها على عمق من ١٩,٩ خــلال من ١٩,٩ خــلال الطبقة السطحية من القطاع وحتى عمق ٢٠سم .

• القطاع رقم [۱]

الزلط: أخذت نسبة الزلط خلال القطاع رقم [۲] قيماً مقاربة إلى حد ما حيث بلغت أقل قيمة لها ١٥% على عمق من ٢٥٠سم وكذلك على عمق من ٢٥٠سم وكذلك على عمق من ٢٥٠سم حتى عمق ٢٧٠سم بينما أقصى قيمة لنسبة الزلط بلغت ١٩% على عمق حتى ٥سم من السطح وبلغت نفس النسبة على العمق الدى يليه وهو من ٥٠سم حتى ١٠٠سم .

الرمل: بلغت أقصى قيمة انسبة الرمل ٢٠% من وزن العينة وذلك على عمق من ٢٠٠ســم حتى عمــق ، ٢٠سـم وبلغت أقل قيمة لها ٥٣,٧ % على عمق من ٥٠سم حتى عمق ١٠٠سم .

الطمى: تفاوتت نسب الطمى خلال الطبقات المختلفة من القطاع وبلغت أقصى قيمة لها على عمق من ٥٠سم حتى ١٠٠سم حتى عمق ١٠٠سم وهى ١٤٦٦% بينما قلت نسبتها إلى حد ما على عمق من ١٠٠سم حتى عمق ١٥٠سم و بلغت ٥٠٤ %.

الطين: نقاربت نسبة الطين بشكل ملحوظ خلال القطاع رقم [۲] وبلغت أقصى قيمة له ١٤,٦% على عمــق من ١٠٠٠سم حتى عمق ٢٥٠ سم وبلغت اقل قيمة له ١٢,٧% على عمق من ٥٠سم حتى ١٠٠٠سم . ويوضح الجدول رقم (٣٠) النتائج الكاملة للتحليل الميكانيكي والتوزيع الحجمي لحبيبات التربة للقطاعين رقم [١]،[٢] .

ب ـ قوام التربة Soil Texture

القطاع رقم [ا]

بالنسبة لقوام التربة نجد أن التربة حتى عمق ٢٠ سم طميية طينية رملية حصوية أما عمق من ٢٠سم حتى عمق ٤٠ سم فالتربة طميية طينية رملية ثم من عمق ٤٠ سم حتى عمق ٢٠٠ سم نجدها طميية رملية حصوية ومن عمق ٢٠٠ سم حتى عمق ٣٠٠ سم نجد أن التربة طميية رملية .

القطاع رقم [٦]

قوام التربة فى القطاع رقم [٢] وجد أنها تربة طميية رملية من سطح القطاع حتى عمق ١٥٠سم أما من عمق ١٥٠ سم حتى عمق ١٠٠سم نجد أن التربة طميية رملية حصوية ومن عمق ٢٠٠سم حتى عمق ٢٠٠سم نجد أن التربة طميية رملية مرة أخرى .

ويوضح الجدول رقم (٣٠) النتائج الكاملة لتعيين قوام النربة Soil Texture في القطاعين رقم [١]، [٢] . ويتضم مما سبق أن التربة الحاملة لمئذنة يشبك من مهدى هي عبارة عن تربة ردم تتباين في خواصها في الطبقات المختلفة منها وبالتالي لا يوجد تجانس بينهما.


جدول (٣٠) التحليل الميكاتيكي (التوزيع الحجمي لحبيبات التربة) (Mechanical Analysis (Particle Size Disteibutin

-	نسبة العصى	تبيبات الأقل من ٢ملليمتر محسوبة على أساس وزن ناعم				
Soil Toytune 1.38	% وزنا من		التربة		عمق العينة	رقم
Soil Texture القوام	عينة التربة	الطين	السلت	الرمل	بالسم	القطاع
	الكلية	% Clay	% Silt	% Sand		
طميية طينية رملية حصوية	7 £	77,7	17,1	٦١,٧	۲۰	
طميية طينية رملية	١٦	۲۲,۱	17.٨	77,1	٤٠-٢٠	
طميية رملية حصوية	77	۱۷٫۱	17	٧٠,٩	٧٠-٤٠	
طميية رملية حصوية	7 5	17,7	11,7	7,77	11٧.	
طميية رملية حصوية	۲۸	17,1	11,1	٧٢,٨	1011.	١
طميية رملية حصوية	74	17,7	11,7	77	1110.	
طميية رملية حصوية	77	۱٧,٤	11,7	٧١,٣	71.	
طميية رملية	۲,	۱۷,۳	17,1	٧٠,٦	757	
طميية رملية	١٦	۱۷,٤	17,7	٧٠,٣	٣٠٠-٢٤٠	
طميية رملية	19	۱۷٫۱	۱١,٤	٧١,٥	0	
طميية رماية	19	17,7	19,7	٦٧,٥	10.	
طميية رملية	١٨	17,1	11,1	٧١,٨	101	
طميية رملية حصوية	۲۱	17,7	11	۷۱,۸	710.	۲
طميية رملية	10	17,1	٦,٤	٧٦,٥	707	
طميية رملية	10	17	17,7	Y + , Y	7770.	
طميية رملية	١٦	14,1	۱۲,٤	٧٠,٥	٣٠٠-٢٧٠	

جـ – تعيين حد كلاً من اللدونة و السيولة و الانكماش

عندما يقل محتوى الرطوبة في التربة إلى حد معين وتبدأ في أن يكون لها قوام لدن (قابل للتشكل) يسمى هذا الحد "حد السيولة Liquid Limit " ومع تقليل محتوى الرطوبة إلى حد أخر تصل التربة فيه إلى الحالة التي تفقد عندها مرونتها ولدونتها وتبدأ في التشقق عند التشكل يسمى هذا الحد "حد اللدونية تكون في حالة قابلة للتشكل (لدنة) عندما يكون محتوى الرطوبة فيها محصوراً بين حدى السيولة واللدونة خلال ذلك تكون للتربة قابلية للانضغاط والهبوط تحت الأحمال ولكسن لها بعسض المقاومة التي تزداد مع نقص نسبة المياه وعند حد اللدونة تكون التربة مشبعة بالمياه ولكنها قوية وقابليتها للهبوط صغيرة ، وعندما يقل محتوى الرطوبة عن حد اللدونة تكون التربة في حالة نصف صلبة حتى تصل التربة إلى أقل حجم ممكن ، حيث تتقارب الحبيبات بتنسيق متضاغط إلى اقل ما يمكن فيسمى محتوى الرطوبة في التربة الرطوبة الذي تصل عنده التربة إلى اقل حجم ممكن (حد الانكماش) عندما يتراوح محتوى الرطوبة في التربة بين حدى اللدونة والانكماش تكون التربة مشبعة ولها مقاومة عالية.

وإذا قل محتوى الرطوبة بالتربة عن حد الانكماش تصبح التربة غير مشبعة وفى حالة صلبة حتى تصل إلى الجفاف الكامل بدون تغير في الحجم . ويوضح الشكل رقم (٤٤) العلاقة بين محتوى الرطوبة وحالات القوام للتربة .(١)

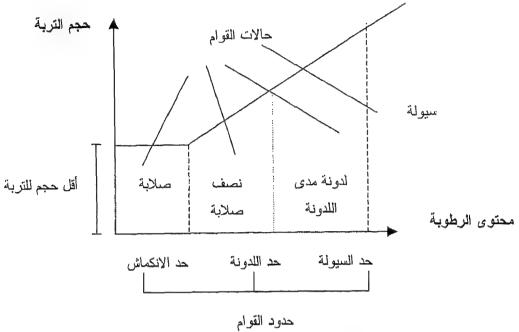

شكل رقم (٤٤) يوضح العلاقة بين محتوى الرطوبة وحالات القوام للتربة

وقد تم تعيين حدود القوام للتربة المقام عليها مئذنة يشبك من مهدى والمتمثلة فـــــى حـــد اللدونـــة والســـيولة والانكماش وقد كانت النتائج كالتالى :

(۱) حد اللدونة

• القطاع رقم [١]

يتفاوت حد اللدونة في طبقات القطاع المختلفة نظراً لطبيعة التربة من حيث كونها تربة ردم وقد تراوحت قيمة حد اللدونة ما بين ١٨,١% إلى ٢٧,٣ % حيث سجلت الطبقة السطحية وحتى عمق ٢٠٠سم من القطاع أعلى قيمة لحد اللدونة وهي ٢٧,٣ كما سجل القطاع عند عمق ٢٠٠سم حتى عمق ٢٤٠سم اقل قيمة لحدد اللدونة وبلغت ١٨,١% والنتائج كاملة بالجدول رقم (٣١).

القطاع رقم [٦]

تقاربت إلى حد ما قيمة حد اللدونة وهذا يخالف النتائج التى تم الحصول عليها فى القطاع رقم [١] مما يتضح معه أيضاً مدى اختلاف خواص وطبيعة التربة فى الأماكن المختلفة وفى الأعماق المختلفة حيث نجد أن أعلى قيمة لحد اللدونة كانت ٢٢% وذلك على عمق ١٠٠ سم حتى ١٥٠ سم من منسوب الأرض وكذلك على عمسق ٢٠٠ سم حتى عمق ٣٠٠ سم .

أما أقل قيمة لحد اللدونة فقد بلغت ١٧% وذلك على عمق من ٢٠٠سم حتى عمق ٢٥٠سم والنتائج كاملة موضحة بالجدول رقم (٣١).

⁽١) عمرو رضوان : المبادئ العملية وأساسيات ميكانيكا النربة ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، ١٩٩٤م ، ص ٢٠-١

(Γ) حد السيولة

• القطاع رقم [ا]

تراوحت قيمة حد السيولة من ٢٤,٤% حتى ٣٢,٤% والملاحظ فى قيمتى حد اللدونة وحد السيولة أنها تاخذ أعلى قيمة لها فى القطاع رقم [١] فى الطبقة السطحية وحتى عمق ٢٠سم وسجلت قيمة حدد السيولة فسى القطاع رقم [١] أعلى قيمة لها كما ذكر فى الطبقة السطحية وحتى عمق ٢٠سم وهى ٣٢,٤ % بينما اقل قيمة لها وهى ٢٤,٤ وكاملة بالجدول رقم (٣١).

القطاع رقم [٦]

تراوحت قيمة حد السيولة في هذا القطاع ما بين ٢١,١ % حتى ٢٨,٧ وسجلت أعلى قيمة لها على عمــق من ١٠٠ سم حتى ١٥٠ سم بينما كانت اقل قيمة لحد السيولة في هذا القطاع وهي ٢١,١ % على عمــق مـن ٢٠٠ سم حنى عمق ٢٥٠ سم والنتائج كاملة موضحة بالجدول رقم (٣١) .

(٣) مدى اللدونة

يقع مدى اللدونة فى المنطقة ما بين حدى السيولة واللدونة ونحصل عليها عن طريق طرح قيمة حد السيولة من حد اللدونة فتعطى قيمة تكون هى قيمة مدى اللدونة وقد كانت النتائج كالتالى:-

القطاع رقم [ا]

بلغت أعلى قيمة لمدى اللدونة ٨,٢ وذلك على عمق من ١٠ اسم حتى عمق ٥٠ اسم بينما اقل قيمة بلغت ٤ وذلك على عمق من ١٥٠ اسم حتى عمق ١٨٠ اسم .

القطاع رقم [٦]:

بلغت أعلى قيمة لمدى اللدونة ٨,٣ وذلك على عمق حتى ٥٠سم من الطبقة السطحية للأرض أما اقل قيمـــة لمدى اللدونة فقد بلغت ٤,١ وذلك على عمق من ٢٠٠سم حتى عمق ٢٥٠سم .

(٤) حد الانكماش

• القطاع رقم [١]

يتفاوت حد الانكماش في طبقات القطاع المختلفة نظراً لطبيعة النربة من حيث كونها تربة ردم وقد تراوحت قيمة حد الانكماش ما بين ١٣,٤% إلى ١٨,٢% حيث سجلت الطبقة السطحية وحتى عمق ٢٠سم من القطاع أعلى قيمة لحد الانكماش وهي ١٨,٢% كما سجل القطاع عند عمق ١٥٠سم حتى عمق ١٨٠سم اقل قيمة لحد اللدونة وبلغت ١٣,٤% والنتائج كاملة بالجدول رقم (٣١) .

القطاع رقم [٦]

اختافت إلى حد ما قيمة حد الانكماش مما يتضح معه أيضاً مدى اختلاف خواص وطبيعة التربة في الأماكن المختلفة وفي الأعماق المختلفة حيث نجد أن أعلى قيمة لحد الانكماش كانت ١٥،٨ % وذلك على عمق ٥٠٠سم حتى ٢٠٠٠ من منسوب الأرض ، أما أقل قيمة لحد الانكماش فقد بلغت ١٣,٧ % وذلك على عمق من ١٥٠٠سم حتى عمق من ٢٠٠سم والنتائج كاملة موضحة بالجدول رقم (٣١).

ش ومدى اللدونة	والسيولة والانكماة	حدود اللدونة	۳۱) یبین	جدول (
----------------	--------------------	--------------	----------	--------

حد الانكماش	مدى اللدونة	حد السيولة %	حد اللدونة %	عمق القطاع بالسم	رقم القطاع
۱۸,۲	0,1	٣٢,٤	۲۷,۳	۲	
17,0	٤,٤	۳۰,۱	Y0,V	٤٠-٢٠	
18,9	٦,٠	۲۸,۲	۲۲,۲	٧٤.	
7,31	٧,٥	77,9	19,8	\ \ • - V •	
۱۳,۸	۸,۲	۲٦,٠	۱۷,۸	1011.	1
١٣,٤	٤,٠	Y £ , Ē	۲٠,٤	14-10.	
۱۳,٦	0,9	70,1	19,7	۲۰۰-۱۸۰	
۱۳,٦	٧,٠	۲٥,١	۱۸,۱	787	
17,7	0,9	۲٥,٣	19,2	٣٠٠-٢٤٠	
١٤,١	۸,۳	77,7	۱۸,۳	0,-,	
17,9	٦,١	۲٥,٨	19,7	10.	
10.1	٦,٤	۲۸,۷	۲۲,۳	101	
۱۳,۷	۲,۱	Y0,Y	19,7	۲۰۰-۱۰۰	۲
١٠,٦	٤,١	۲۱,۱	۱۷,۰	707	
10,1	٧,٩	79,.	۲۱,۱	YVYo.	
۱٤,٧	٥,٠	۲۷,۳	77,7	۳۲۷.	

د ــ تعيين الرقم العيدروجيني للتربة

تم تعيين الرقم الهيدروجيني لكل من القطاعين رقمي [1]،[٢] من خلال معلق للتربة (٥:١) وكانت النتائج كالتالي :-

• القطاع رقم [١]

من خلال قياس الرقم الهيدروجين (قيمة PH) خلال عينات القطاع رقم [1] يبين أن التربة بشكل عام تميل الله القاعدية حيث تعدت قيمة PH الرقم (٧) ووصلت عند أعلى قيمة لها وبلغت ٨,٢٣ على عمى من ١٠ سم والنتائج ١٠ سم حتى عمق ١٠ سم وبلغت أقل قيمة لها وهي ٨,٠٥ على عمق من ٤٠ سم والنتائج كاملة موضحة بالجدول رقم (٣٢).

• القطاع رقم [٦]

تميل أيضاً التربة من خلال نتائج هذا القطاع إلى القاعدية حيث كانت فى حدود الرقم ٨ بالنسبة لقيمـــة PH وقد بلغت أقصى قيمة لها على عمق من ١٥٠سم حتى عمق ٢٠٠سم وهو ٨,١١ بينما بلغت أقل قيمة لها ٨,١١ على عمق من ٢٧٠سم حتى عمق ٥٠٠سم . والنتائج الكاملة موضحة من خلال الجدول رقم (٣٢).

هـ ـ تعيين نسبة كربونات الكالسيوم في التربة

تم تعيين نسبة كربونات الكالسيوم فى التربة وذلك على أساس وزنة العينات المقاسة وبلغت أعلى قيمــة لــها خلال القطاع رقم (١) وبلغت ٣٠,٨ % بينما كانت أقل قيمة لنسبة كربونات الكالسيوم خلال القطاعين ، فــى القطاع رقم (١) وبلغت ١١,٢% وقد كانت النتائج كالتالى :

القطاع رقم [۱]

سجلت نسبة كربونات أقل قيمة لها خلال القطاع في الطبقة السطحية وحتى عمق ٢٠سم وبلغت ١١,٢% بينما سجل القطاع أعلى قيمة لنسبة كربونات الكالسيوم وكانت ٣٠,٨ % وذلك على عمق من ٢٠سم حتى عمـــق ٠٧سم . والنتائج كاملة مسجلة بالجدول رقم (٣٢) .

• القطاع رقم [٦]

سجل أقل قيمة لنسبة كربونات الكالسيوم أيضاً خلال الطبقة السطحية وحتى عمق ٥٠سم وكانت ١٥,١% أملاً أعلى قيمة لنسبة كربونات الكالسيوم وبلغت ٢٤,٧% وسجلت على عمق من ٢٥٠سم حتى عمسق ٢٧٠سم والنتائج كاملة مدونة بالشكل رقم (٣٢).

جدول (٣٢) الرقم الهيدروجيني في معلق التربة (١:٥) ، محتوى التربة من كربونات الكالسيوم %

كريونات الكالسيوم % على أساس الوزن	الرقم الهيدروجينى PH:	عمق القطاع بالسم	رقم القطاع
11,7	۸,۱۸	۲	
17,7	۸,۱۲	٤٠-٢٠	
٣٠,٨	٨,٠٥	V • - £ •	
Y £, V	۸,۱۲	11Y.	
۲۰,۲	۸,۲۳	1011.	١
۲۱,۲	۸,۱۱	1110.	
19,7	۸,١	Y • • - 1 A •	
۲۰,۰	۸,۱	7 8 7	
۲۱,۲۲	۸,۱٦	٣٠٠-٢٤٠	
10,1	۸,۲	0,	
١٦,٥	۸,۲٥	10.	
۲۰,۱	۸,۲٦	101	
۲٤,٥	۸,۳	710.	۲ ۲
۱۸,۷	۸,۲٧	707	
Y £, Y	۸,۱۲	7770.	
١٨,٩	۸,۱۱	٣٠٠-٢٧٠	

و ـ قياس تركيز الكاتيونات والأنيونات الذائبة في التربة

 Ca^{++} والكالسيوم K^+ والكالسيوم K^+ والمتمثلة في الصوديوم K^+ والبوتاسيوم K^+ والكالسيوم K^+ والماغنسيوم K^+ والكالسيوم K^+ والماغنسيوم K^+ والماغنسيوم K^+ والماغنسيوم K^+ والماغنسيوم K^+ والماغنسيوم K^+ والماغنسيوم والماغنسيوم K^+ والماغنسيوم والماغ

• القطاع رقم [ا]

أولاً: الكاتيونات Cations

Na⁺ الصوديبوم (۱)

وصلت نسبة تركيز كايتون الصوديوم Na^+ عند الطبقة السطحية وحتى عمق Na^+ الله أعلى قيمة له بين طبقات القطاع المختلفة وبلغت Na^+ جزء في المليون (ppm) وبلغ تركيز الصوديوم Na^+ اقل قيمة لنه خلال القطاع على عمق من Na^+ السم حتى عمق Na^+ عمق من Na^+ السم حتى عمق Na^+ المدول رقم (ppm) والنتائج كاملة مدونة بالجدول رقم (ppm) .

(۲) البوتاسيوم (۲

بلغ تركيز كاتيون البوتاسيوم K^+ الذائب في التربة أقصى قيمة له عند الطبقة السطحية أيضاً للقطاع وبلغت بلغ تركيز كاتيون البوتاسيوم K^+ الذائب في التربة أقصى قيمة له على عمق من ١٠ اسم إلى عمق ١٥٠ اسم وبلغت (٩٧٥) (ppm) والنتائج كاملة موضحة من خلال الجدول رقم (٣٣).

(۳) الكالسيوم (۳

بلغ أقصى تركيز له على عمق من ٤٠سم إلى عمق ٧٠سم وهو (٢٧٨٦) (ppm) وأقل قيمة لتركييزه في النتربة على عمق من ١١٠سم حتى عمق ١٥٠سم وبلغت (٣٩٢٧) .

(غ) الماغنسيوم, Mg⁺⁺

تقاربت قيم الماغنسيوم بشكل ملحوظ خلال الطبقات المختلفة من القطاع كما لوحظ أن نسبة ضئيلة جداً مقارنة بنسب تركيز الكانيونات الأخرى الذائبة في التربة وقد سجلت قيمة متوسطة مقدارها (٢٠)(ppm) وزادت هذه النسبة زيادة طفيفة حيث وصلت إلى (٢٠,٥)(ppm) خلال بعض طبقات القطاع .

ونستخلص من ذلك أن الكايتونات الذائبة في التربة في القطاع رقم [١] والتي تم قياسها بينت زيادة نسبة كل من كايتون الصوديوم Na^+ والكالسيوم Ca^+ حيث سجل الكالسيوم أعلى قيمة لتركيزه في القطاع وذلك على عمق من ٤٠ سم وحتى عمق ٧٠ سم وبلغت (٤٧٨٦) (ppm) كما سجل الصوديوم Na^+ أعلى قيمة لتركيزه وهي (٢٧٣٠) (ppm) وذلك في الطبقة السطحية وحتى عمق ٢٠ سم ثم يأتي الماغنسيوم Mg^+ بنسبة ضبئيلة وبلغت (٢٠٠٥) (ppm) ويفسر ذلك وجود أملاح الهلليت داخل أحجار مئذنة يشبك من مهدى .

ثانياً: الانيونات Anions

(۱) مجموعة البيكربونات قطعة البيكربونات

بلغ أقصى تركيز لنسبة البيكوبونات (١٢٢٠)(ppm) وذلك فى الطبقة التى على عمق من ٤٠سم حتى عمــق ٥٧سم والف قيمة لتركيز البيكربونات كانت على عمــق مـن ١١٠سـم حتــى عمــق ١٥٠سـم وبلغــت (٩١٥)(ppm).

(۲) الكلور Cl

بلغ أعلى تركيز للكلور `Cl' (ppm)(٨٦٩٧) وذلك في الطبقة التي على عمق من ٢٠سم حتى ٤٠سم بينما الله أعلى تركيز له كان على عمق من ١٠١سم حتى عمق ١٥٠سم وبلغ (٣٩٠٥)(ppm).

(٣) مجموعة الكبريتات "SO₄

بلغ أعلى تركيز لمجموعة الكبريتات -SO₄ (۱۰۳۲) (ppm) وذلك في الطبقة التي على عمق من ٢٠سـم حتى ٠٤سم وكذلك في الطبقة التي على عمق مـن ١٨٠سـم حتى ١٠٠سـم بينمـا اقـل تركـيز كـان (ppm)(٨١٦٠) وذلك في الطبقة من القطاع التي على عمق من ٧٠سم حتى عمق ١١٠سم .

وتوضح النتائج السابقة أيضاً زيادة نسبة أنيونات الأملاح التي لها تأثير ضار على مئذنة يشبك مسن مسهدى وهي الكلوريد [C1] والكبريتات [SO4] حيث سجلت الكبريتات أعلى قيمة وربما برجع ذلك إلى ما تحتسوى المياه الأرضية الموجودة في التربة من كائنات حية دقيقة تؤدى إلى وجود نشاط ميكروبيولوجي تنتسج عنسه المركبات الكبريتية والتي توجد فيها أنيونات الكبريتات [SO4] أما أنيونات الكلوريد [C1] فتوجد كشائبة فسي التربة المصرية وخاصة في صورة كلوريد صوديوم (ملح الهاليت NaCl) والذي يمثل خطراً كبسيراً عنسد صعوده بالخاصية الشعرية داخل جدران المئذنة وتبلوره بين حبيبات الأحجار مما يؤدي إلى تفكسك وتسآكل السطح وانفصال بعض مكوناته على هيئة طبقات وقشور .

• القطاع رقم [٢] • Cations أولاً: الكاتيونات

Na⁺ الصوديوم (۱)

يعتبر تركيز الصوديوم الذائب في التربة مرتفعاً إلى حد ما حيث سجل أعلى قيمة له عند عمق من ٢٧٠سـم وحتى عمق ٣٠٠سم وبلغت (٩٧٧٥) (ppm) بينما سجل الصوديوم أقل قيمة لتركيزه عند الطبقة السطحية للقطاع وحتى عمق ٥٠سم وبلغت (٣٤٥٠) (ppm) .

(۲) البوتاسيوم K

سجل البوتاسيوم أعلى قيمة لتركيزه على عمق من ١٥٠سم حتى عمق ٢٠٠سم وبلغت (٣٩٠٠)(ppm) وأقل نسبة لتركيزه كانت في الطبقة السطحية وحتى عمق ٥٠سم وبلغت (١١٧٠)(ppm) .

(۳) الكالسيوم

سجل الكالسيوم ⁺⁺ Ca قيمة عالية لتركيزه خلال القطاع وذلك على عمق من ٢٧٠سم حتى ٢٠٠سم وبلغـت (ppm)(٥١٨٧) وقد سجل أقل قيمة لتركيزه على عمــق مـن ٥٠سـم حتــى عمــق ١٠٠سـم وبلغـت (ppm)(٤٥٨٧) .

(غ) الماغنسيوم (غ)

يعتبر تركيز الماغنسيوم الذائب أقل تركيزات الكايتونات التى تم قياسها وقد بلغت أقل قيمة لتركيزه (ppm)(١٩) وذلك على عمق من ٢٠٠سم حتى ٢٥٠سم كما سجل أعلى قيمة ومقدارها (٢٠,٥)(ppm) خلال الطبقة السطحية وحتى عمق ٥٠سم.

ثانياً: الانيونات Anions

تم قياس تركيز مجموعة البيكربونات -HCO والكلوريد -CL والكبريتات -SO4وقد جاءت النتائج كالتالي

(۱) مجموعة البيكربونات °HCO3

من خلال قياس تركيز مجموعة البيكربونات HCO_3 الذائبة في التربة المقام عليها مئذنة يشبك من مهدى خلال القطاع رقم [۲] وجد أن أعلى تركيز له كان على عمق من 770سم حتى عمق 770سم وبلغ (9pm) بينما اقل تركيز له بلغ (9pm) وذلك على عمق من 90سم حتى 90سم .

(۲) الكلور Cl

من خلال عمليات القياس تم ملاحظة الارتفاع الكبير لنسبة الكلور خلال القطاع رقم [7] مسع ملاحظة أن نسبته وتركيزه يزداد كلما تعمقنا إلى اسفل حيث بلغت أعلى نسبة لتركيز خلال الطبقة السفلية الأخسيرة مسن القطاع وذلك على عمق من ٢٧٠سم حتى عمق ٢٠٠سم وبلغ (١٧٧٥) (ppm) بينما بلغست أقسل قيمة لتركيزه عند الطبقة السطحية من القطاع ومن عمق ٥٠سم وبلغت (٧٢٧٧) (ppm).

SO_4^- مجموعة الكبريتات مجموعة

نسبة تركيزها مرتفعة بالنسبة للأنيونات الأخرى وبلغت أقل قيمة لها فى الطبقة السطحية وحتى عمق ٠٥ســـم وهى (٩٣٦٠)(٩٣٦) كانت على عمق من ١٠٠سم حتى عمـــق من ١٠٠سم وكذلك على عمق من ٢٠٠سم حتى ٢٠٠سم.

ز ـ تعيين تركيز الاملام الكلية الذائبة في التربة (TDS)

تم تعيين تركيز الأملاح الكلية الذائبة في التربة (TDS) في العينات الخاصة بالقطاعي رقمي [١]،[١] وذلك بوحدات الجزء في المليون (ppm) وكانت النتائج كالتالي :--

• القطاع رقم [ا]

تباينت قيمة تركيز الأملاح الكلية الذائبة في التربة (TDS) خلال الطبقات المختلفة من التربة في القطاعين وقد بلغت أعلى قيمة لتركيز الأملاح الكلية الذائبة (٤٠١٥٠) (ppm) وذلك على عمق من ٢٠سم حتى عمل ق

• ٤مىم أما أقل قيمة لتركيز الأملاح الكلية الذائبة فسجل على عمق من ١٠ اسم حتى عمـق ١٥ اسـم وبلـغ (٢٥٨٠٠) (ppm) والزيادة أو النقص في هذه النسبة غير متدرج وغير منتظم خلال القطاع وذلـك بسـبب طبيعة التربة وهي من نوع تربة الردم وتتميز بكونها غير متجانسة ومختلفة في مكوناتها من طبقة إلى أخرى وبالتالي فهي مختلفة في خواصا وفي سلوكها الإنشائي والنتائج كاملة موضحة من خلال الجدول رقم (٣٣).

القطاع رقم [٦]

اختلفت أيضاً إلى حد كبير قيم تركيز الأملاح الكلية الذائبة في التربة خلال الطبقات المختلفة من القطاع وقد كانت نسبة الأملاح الكلية الذائبة [TDS] مرتفعة بوجه عام خلال طبقات هذا القطاع حيث بلغت أقدل قيمة لتركيز الأملاح الكلية الذائبة (٣٤٥٠) (ppm) وذلك في الطبقة السطحية للقطاع وحتى عمق ٥٠سم أما على نسبة فكانت (٥٠٠٠) (ppm) وسجلت على عمق من ١٥٠ سم حتى عمق ٢٠٠سم والنتائج كاملة موضحة بالجدول رقم (٣٣).

ح ــ استخدام التطيل بحيود الاشعة السينية في التعرف على معادن الطفلة

يتم إعداد عينات بطريقة خاصة من التربة حيث يمكن بواسطة فصل معادن الطفلة وتحليلها بواسطة حيود الأشعة السينية التعرف على هذه المعادن لاسيما وأن الانعكاسات الناتجة للأشعة السينية والمميزة لمعادن الطفلة تتداخل مع بعض الانعكاسات الناتجة عن معادن أخرى ولذلك كان لابد من إجراء عملية فصل لمعلدن الطفلة من التربة الحاملة لمئذنة يشبك من مهدى لك يتم التعرف عليها وقد تم ذلك كالتالى:

إعداد العينات وفصل معادن الطفلة

لإعداد العينات للتحليل بحيود الأشعة السينية تم أخذ عينة من التربة الحاملة لمئننة يشبك من مهدى ، وقد تسم فصل معادن الطفله بها (١) و كانت النتائج كما يلى :

نتائج التطيل


تم فصل معادن الطفلة بإنباع الخطوات التي تم ذكرها سابقاً حيث تم التعرف على معدنين من معادن الطفلسة هما : الكاولينيت $(OH)_8 (OH)(OH)_8 (OH)$ Kaolinite $(OH)_8 (OH)(OH)$ والذي أختفي بالتسخين عند $(OH)_8 (OH)(OH)$ وقد ما تم التعسرف على معدن الأيلايات $(OH)_8 (OH)(OH)$ وقد الكارث $(OH)_8 (OH)(OH)(OH)$ ويتضم ذلك من خلال شكل رقم $(OH)_8 (OH)(OH)(OH)$


ثم تم تحليل عينة التربة بواسطة طريقة حيود الأشعة السينية بعد فصل معادن الطفلة منها تبين أنها تتكون من معدن الكالسيت ${\rm Calcite\ CaCO}_3$ رقيم الكيارت ${\rm Caso}_4.2{\rm H}_2{\rm O}$ بالإضافة إلى وجيود معدن الكوارتز ${\rm Caso}_4.2{\rm H}_2{\rm O}$, رقم الكيارت (${\rm Caso}_4.2{\rm H}_2{\rm O}$) ومعدن الجبس ${\rm Caso}_4.2{\rm H}_2{\rm O}$, ويوضح الشكل رقم (${\rm Caso}_4.2{\rm H}_2{\rm O}$) ، ويوضح الشكل رقم (${\rm Caso}_4.2{\rm H}_2{\rm O}$) ، ويوضح الشكل رقم (${\rm Caso}_4.2{\rm H}_2{\rm O}$) ،

⁽¹⁾ Moore, D. M. And JR, RC.R.: X-Ray Diffraction And The Identification And Analysis Of Clay Minerals, Oxford Uni, Press, New York, 1989,p.165.


جدول (٣٣) مَركيز الكاتيونات والأثيونات الذائبة في التربة (يوحدة جزء في المليون ppm) وتركيز الأملاح الكلية الدائبة TDS

	TDS á.	ملاح العلية الذائه	م / كجم تربة والا	ن الترية مليجراه	تركيز الكاتيونات و الأتيونات الذائبة في التربة مليجرام / كجم تربة والأملاح الكلية الذائبة TDS	الكاتبونات و ۱۱	نرکیز			
تركيز الأملاح الكلية الذائبة في الترية TDS	کپریتات -SO ₄	کلورید CI	بیکریونا <i>ت</i> HCO ₃ -	کریونا <i>ت</i> CO ₃	ماغنسيوم +†Mg	کالسیوم Ca ⁺⁺	بوتاسيوم K [†]	موديوم Na ⁺	عمق القطاع بالسم	ولفقاع
4><0.	۸۸۸.	>0 Y .	1.74	-	۲.,0	4411	۲۷۳.	£4.4	۲	
£.10.	1.77.	\ \ \ \ \	1166	1	۲۰,۰	4113	44.5	£ 44.	£ Y .	
4740.	977.	٥٢١٨	144.	and a	۲۰,0	4443	1400	417.	V4.	
7970.	×17.	749.	1166	I	۲٠,٥	11.33	1410	** * * .	114.	
***	> 3 < .	T-9.0	410	1	٠,٠	4444	440	1900	1011.	_
7>1	***	4683	991	1	۲۰,۰	4114	114.	7 Tr	1/2-10.	
- 1	1.47.	7310	1.74	1	۲٠,٠	A3A3	1410	404.	۲۱۸.	
۲>>٠	4 m m .	£9V.	991	ı	٧٠,٠	4444	1114.	6314	767	
799	914.	٤٩٧.	991	•	۲۰,۰	£ 7 7 7	114.	41.0	4 74.	
4500.	444.	7777	144.	Ī	۲۰,٥	የ ነ • ሃን	114.	T 60.		
414	975.	977.	11.	l	۲۰,۰	4004	7150	0110	10.	
0 / 3	1466.	14140	144.	_	۲٠,٠	£9	4410	Varo	101	
010	1777.	17104	1444	I	۲٠,٠	٥٠.٧	¥4.	9050	710.	~
0	1747.	17107	1 £ £ 9	_	19,4	4774	401.	۸۹۷.	Y0Y	
0 84	1488.	14414	1444	-	۲.,.	۰. ۸۷	4252	2410	۲۷40.	
00	1797.	1440.	1040	ı	۲٠,٠	0147	44.0	9440	444.	

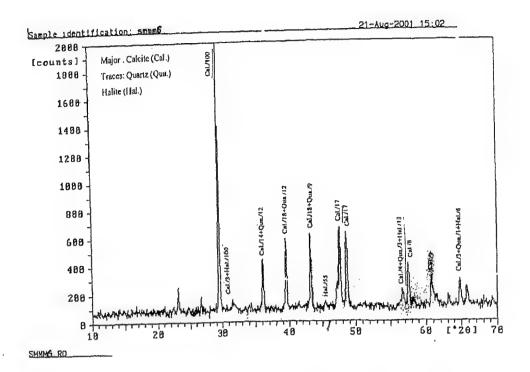

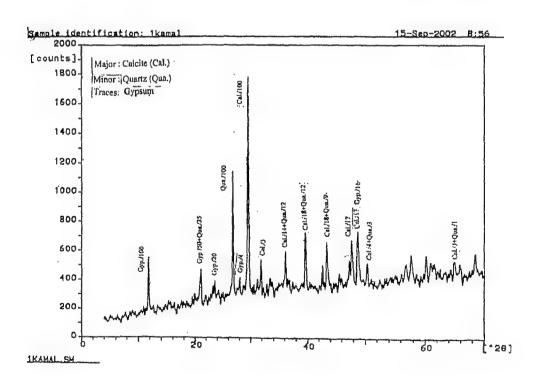

شكل رقم (٥٤) يوضح نمط حيود الأشعة السينية لعينة تربة من موقع مئذنـــة يشــبك مــن مهدى

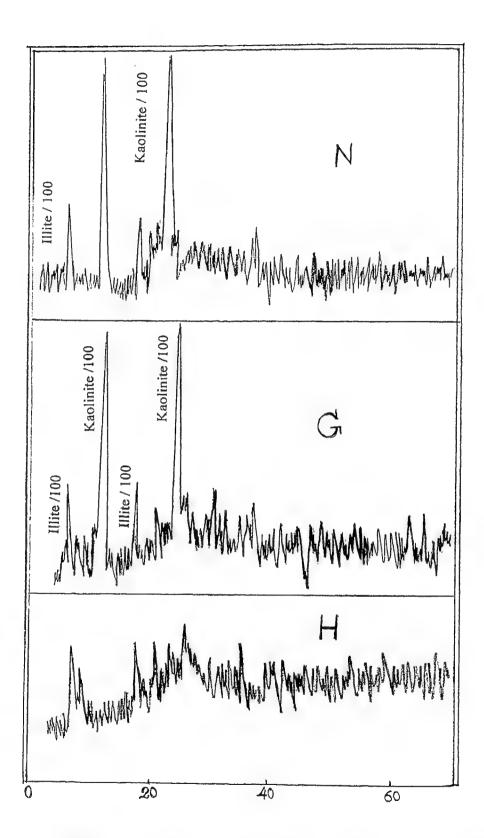

شكل رقم (٤٦) يوضح مقارنة بين أنماط حيود الأشعة السينية لعينة معادن الطفلة التي تم فصلها من التربـــة بموقع مئذنة يشبك من مهدى وهي تتكون بشكل أساسي من معدني الألليت والكاولينيت الذي يختفي بالتسخين.

ثانى عشر: التحليل الإنشائى لئذنة يشبك من مهدى بمسجد الإمام الليث باستخدام النماذج الرقمية للحاسب الآلي

(۱) اسلوب ومواد بناء المئذنة

بنيت مئذنة يشبك من مهدى باستخدام كتل متساوية ومئذنة الأسطح من الحجر الجيرى وهى مكونة من ثلاثة مستويات المستوى الأول من البدن يمثل القاعدة وهى مربعة الشكل وقائمة على ساباط (ممر ذو سقف علسى هيئة قبو) وتحتوى القاعدة فى الجزء العلوى منها فوق السقف المقبى للممر على حشوه داخلية بين مداميك الأحجار الجيرية وقد ثبت من خلال التحليل بواسطة حيود الأشعة السينية أن هذه الحشوه الداخلية تتكون مسن كسر الحجر الجيرى والرمل والجير، أما المستوى الثانى فهو على هيئة مداميك من الحجر الجيرى المنتظم ويأخذ الشكل المثمن أما المستوى الثالث فهو دائرى الشكل ومكون أيضا من مداميك الحجر الجيرى وتنتهى المئذنة بنهاية المستوى الثالث حيث أن قمة المئذنة قد انهارت فى تاريخ غير معلوم وهو على الأرجح وطبقا للطراز المملوكي للمئذنة كان على هيئة جوسق محمول على ثمانية أعمدة ينتهى بقمة بصلية الشكل ، أما لطراز المملوكي للمئذنة مستقلة عن مسجد الإمام الليث أى أنها مكونة بصفة أساسية من مونة الجبس والجير والرمل ، والمئذنة مستقلة عن مسجد الإمام الليث أى أنها منفصلة وغير مدمجة فى كتلة المسجد حيث تقع بجوار المسجد في الجهة الجنوبية الغربية منه وهي مبنية على التربة مباشرة .

(٢) إعداد البيانات اللازمة لإجراء التطيل الانشائي للمئذنة

اـ قياس الكثافة Density

تم قياس كثافة الحجر الجيرى بمئذنة يشبك من مهدى وأتضح أنها تبلغ ٢,١٤ جرام / سم٣.

ب ـ قياس الخواص الميكانيكية للحجر الجيرى بمئذنة يشبك من معدى

تم قياس الخواص الميكانيكية للأحجار الجيرية بمئذنة يشبك من مهدى مثل قوة تحمل الضغط Shear Strength وقوة تحمل القص Tensile Strength وقوة تحمل القص Compressive Strength ومعامل المرونة (معامل يانج) Young's Moudulus ونسبة بواسون Poisson Ratio والنتائج موضحة من خلال الجدول رقم (٣٤).

جدول رقم (٣٤) يوضح نتائج قياس الخواص الميكانيكية للأحجار الجيرية بمئذنة يشبك من مهدى

Young's Moudulus	3.2X10 ⁵
Poisson Ratio	0.19
Compressive Strength	270 kg/cm ²
Tensile Strength	24 kg/cm ²
Shear Strength	65 kg/cm ²

The Structure Modeling النموذج الرياضي للتحليل الإنشائي للمئذنة (٣)

تم تحويل جميع نتائج قياسات الاختبارات الميكانيكية للأحجار الجيرية للمئذنة بوحدات طن/ متر وتم تحميلها على برنامج (ساب ٢٠٠٠ (SAP2000) لإجراء التحليل الإنشائي للمئذنة ، ولبناء النموذج الرياضي المجسم في الأبعاد الثلاثة للمئذنة تم تمثيل القاعدة المصمطة المربعة الشكل للمئذنة بواسطة عناصر عبارة عن كتل أو بلوكات مصمته Solid Finite Blocks أما المستوى الثاني المثمن والذي يبدأ من منطقة المثلثات المقلوبـــة فتم تمثيلها بو اسطة عناصر قشرية Shell Elements وكذلك بالنسبة للمستوى الدائرى تم تمثيله بو اسطة عناصر قشرية أيضا ، أما بالنسبة للحالة التي تم عمل التحليل الإنشائي فيها للمئذنة بغرض استكمال قمتها المفقودة (الجوسق المحمول على ثمانية أعمدة) فقد تم تمثيل الأعمدة الثمانية بواسطة عناصر هيكلية فراغية Space Frame Elements أما القمة البصلية فقد تم تمثيلها بواسطة عناصر قشرية والعناصر السابقة مجتمعة تم الحصول منها على نموذج رياضى ثلاثى الأبعاد (مجسم) للمئذنة وقد تم إجراء التحليل الإنشائي للمئذنة تحت تأثير الأحمال المختلفة التي تؤثر في اتزانها حيث تم دراسة التحليل الإنشائي للمئذنة تحت تأثير الأحمال الرأسية وأكثرها أهمية وتأثيرا في المئذنة هي الأحمال الميتــة (أي أحمــال وزن المئذنة نفسها) وكذلك تم دراسة التحليل الإنشائي للمئذنة تحت تأثير الأحمال الأفقية وأكثرها خطورة على المئذنة هي أحمال الزلازل وما ينشأ عنها من حركة فجائية تؤثر في اتزان المئذنة وقد تسبب انهيار المئذنة وعلى الأرجح هي التي سببت انهيار قمة مئذنة يشبك من مهدى موضوع الدراســـة وغيرهـــا مــن المـــأذن المملوكية ذات القمة المنتهية بجوسق والمعروفة في العمارة الإسلامية بالمآذن الناقصة أو المآذن المقصوف . كما تم دراسة اتزان المئذنة تحت تأثير الأحمال الميتة وأحمال الزلازل مجتمعة إلى جانب ذلك تـم حساب الإنشائي السابقة للمئذنة في حالتين :-

الحالة الأولى: تمثل الوضع الراهن للمئذنة وقمتها مفقودة .

الحالة الثانية : تمثل المئذنة في حالة استكمال قمتها المكونة من الجوسق الذي يحمل بواسطة ثمانية أعمدة وذلك كالتالي :-

أولاً: التحليل الإنشائي للوضع الراهن للمئذنة

لإجراء التحليل الإنشائي للوضع الراهن للمئذنة تم تصميم نموذج رياضي مجسم في الأبعاد الثلاثة يوضح الوضع الراهن للمئذنة وقمتها مفقودة ويتضح ذلك من خلال شكل رقصم (٤٨) وتتضح العناصر الكتلية المصمطة لمنطقة القاعدة والعناصر القشرية لباقي أجزاء المئذنة من خلال قطاع تم عمله في النموذج الرياضي ثلاثي الأبعاد ، شكل رقم (٥١) وتم وضع هذا النموذج الرياضي للأحمال الراسية (الأحمال الدائمة التي تمثل كتلة المئذنة) والأحمال و الإجهادات الأفقية المتمثلة في أحمال الزلازل وذلك طبقاً وباستخدام برنامج (ساب ٢٠٠٠ ٥٥٥ (٥٩) للتحليل الإنشائي وبالنسبة لتأثير الأحمال الأفقية المتوقعة للزلال تسم الحصول على بعض الأشكال التي توضح التشكلات الحادثة للمئذنة طبقاً لأزمنة التردد الطبيعي الخاصة بسها عند التعرض للحركة الديناميكية الناشئة عن أحمال الزلازل ومن ذلك التغيرات الحادثة في شكل المئذنة خلال زمن التردد الطبيعي الأساسي (١٩٥ (١٩٥) كما يتضح من شكل رقم (٤٩) وزمن التردد الطبيعي الأساسي (١٩٥ (١٩٥) كما يتضح من شكل رقم (٤٩) وزمن التردد الطبيعي الأساسي (١٩٥ (١٩٥) كما يتضح من شكل رقم (٤٩) وزمن التردد الطبيعي الأساسي (١٩٥ (١٩٥) كما يتضح من شكل رقم (٤٩) وزمن التردد الطبيعي الأساسي (١٩٥ (١٩٥) كما يتضح من شكل رقم (٤٩) وزمن التردد الطبيعي الأساسي (١٩٥ (١٩٥) كما يتضح من شكل رقم (٤٩) وزمن التردد الطبيعي الأساسي (١٩٥ (١٩١) كما يتضح من شكل رقم (٤٩) وزمن التردد الطبيعي الأساسي (١٩٥ (١٩١) كما يتضح من شكل رقم (٤٩) وزمن التردد الطبيعي الأساسي (١٩٥ (١٩١) كما يتضح من شكل رقم (١٩٥) وزمن التردد الطبيعي الأساسي (١٩٥ (١٩٠) وزمن التردد الطبيعي الأساسي (١٩٥ (١٩٥) وزمن التردد الطبيعي الأساسي (١٩٠) وزمن التردد الطبيعي الأساسي (١٩٠) وزمن الترد الطبيع الأساسي (١٩٠) وزمن الترد الطبيع الأساسي (١٩٠) وزمن الترك (١٩٠) وزمن الترك (١٩٠) وزمن الترد الطبيع (١٩٠) وزمن الترد الطبيع والمياس (١٩٠) وزمن الترد الطبيع (١٩٠) وزمن الترد الطبي (١٩٠) وزمن الترد الطبيع (١٩٠) وزمن الترد الطبيع (١٩٠) وزمن الترد (١٩

للمئذنة أما الخطوط المائلة يميناً أو يساراً فتمثل حركة المئذنة حيث تمثل الخطوط الرأسية الوضع الأصلى للمئذنة أما الخطوط المائلة يميناً أو يساراً فتمثل حركة المئذنة كما تتضح حركة المئذنة خلال زمن الستردد الطبيعى الثالث ويبلغ هذا الزمن (٣٨٢، ثانية) ، شكل رقم (٥٢) كما يظهر تغير شكل المئذنة الناتج خسلال زمن التردد الطبيعى الرابع للزلزال ويبلغ (٣٧٩، ثانية) من خلال شكل رقم (٥٣)

أ - التغيرات الشكلية الحادثة للمئذنة نتيجة الأحمال الراسية الدائمة (كتلة المئذنة)

قد تحدث للمئذنة تشوهات Deformations في الشكل تحت تأثير الأحمال الرأسية الدائمة (كتلـــة المئذنــة) ويتضح ذلك من خلال شكل رقم (٥٤)، وقد اظهر التحليل الإنشاني أن القيمة القصوى للحركــة عنــد قمــة المئذنة تحت تأثير الأحمال الرأسية تبلغ (١,٠ مم) في الاتجاه الرأسي و (٢٠,٠ مم) في الاتجاه الأفقـــي، وهي قيم صغيرة جداً وتؤكد ثبات المئذنة في الوضع الحالى.

ب – التغيرات الشكلية الناتجة تحت تأثير الاحمال الراسية الدائمــة واحمـــال الـــزلازل الافقية

هناك بعض التشكلات التي قد تحدث للمئذنة تحت تأثير الأحمال الراسية الدائمة والأحمال الأفقية الزلازل وتظهر في المستوى الثالث الدائري للمئذنة والمستوى الثاني المثمن للمئذنة ونتبين ذلك مسن خلال شكل رقم(٥٥) ، الإجهادات الناتجة في المئذنة تحت تأثير الحد الأدنى من الأحمال الرأسية الدائمة والأحمال الأفقية للزلازل (المستوين الثاني المثمن والثالث الإسطواني للمئذنة) وقد اظهر التحليل الإنشائي أن أقصى قيمة للإزاحة الأفقية في هذه الحالة تبلغ (٢مم) وهي أيضاً قيمة صغيرة مما يؤكد ثبات المئذنة في وضعها الحالي ، تم تحديد الإجهادات الناتجة للمئذنة تحت تأثير الحد الأدنى من الأحمال الرأسية والأفقية حيث يقوم برنامج (SAP2000) بالجمع الجبرى لقيم هذه الأحمال إحدهما بالموجب والأخر بالسالب فينتج الحد الأدنسي للإجهادات الحادثة ونتبين من خلال شكل رقم (٥٧) القيم الصغرى والقصوى للإجهادات الرأسية تحت تـــأثير الأحمال الرأسية الدائمة مع أحمال الزلازل الأفقية في العناصر القشرية Shell Elements في هذه الحالـــة وهي الحد الأدنى من الأحمال ، وقد اتضح أن المئذنة في هذه الحالة تتعرض لأحمال ضغط Compression وتترواح القيمة الصغرى لأحمال الضغط من صفر حتى ٢٢ طن / متر٢ أما القيمة العظمي ليهذه الأحمال فتبلغ قيمة في حدود ١٧٦ طن / متر ٢ اي ١٧,٦ كجم / سم٢ وبالمقارنة بقوة تحمل أحجار المئذنة للضغيط من خلال جدول رقم (٢٧) نجد أن المئذنة تتحمل قوة ضغط تبلغ ٢٧٠ كجم / ســـم٢ ولذلك تعتــبر هــذه الإجهادات آمنة ولا تؤثر على اتزان المئذنة ، كما تم تحديد الإجهادات الناتجة للمئذنية تحيت تسأثير الحد الأقصى للأحمال الرأسية وأحمال الزلازل حيث نتبين من خلال شكل رقم (٥٩) أن هناك إجهادات ضغط Compression تبلغ أقصىي قيمة لها ٣٢ طن / متر ٢ أي ٣٨كجم/سم٢ وهي أقل من قوة تحمــل أحجــار المئذنة للضغط بكثير مما نستنتج معه أن هذه الأحمال آمنة ولا تؤثر على اتزان المئذنة كما توجد إجهادات شد Tension ناتجة عن أحمال وزن المئذنة (الأحمال الدائمة) + أحمال الزلازل وهي تتراوح من أقسل ١٦ طن/متر ٢ أي ١,٦ كجم/سم٢ وحتى ٩٦ طن/متر ٢ أي ٩٦. كجم/سم٢ بينما تتحمل أحجار المئذنة إجهادات شد Tension تصل إلى ٢٤ كجم/سم٢ وهي أكبر كثيراً من الإجهادات التي تتعرض لها المئذنة تحت تـــاثير الأحمال الأفقية (الزلازل) + الرأسية (وزن المئذنة) التي قد تتعرض لها وذلك طبقاً للكود المصرى للأحمال

وبذلك نستنتج أن المئذنة آمنة و متزنة كذلك بالنسبة لما قد تتعرض له من أحمال وذلك بالنسبة للأحمال الواقعة على المستويين الثاني المثمن والثالث الإسطواني للمئذنة والممثلة بعناصر قشرية Shell Elements وذلك في النموذج الرياضي المجسم (ثلاثي الأبعاد).

جــ الإجهادات الناتجة في قاعدة المئذنة تحت تأثير الحد الأدنى من الأحمال الراسية (الدائمة) والأفقية (أحمال الزلازل) والممثلة بعناصر مصمتة

تم حساب الإجهادات الناتجة في قاعدة المئذنة تحت تأثير الحد الأدنى من الأحمال الرأسية (وزن المئذنية) + الأحمال الأفقية للزلازل ونتبين من خلال شكل رقم (٥٨) الحد الأدنى من الأحمال والقيم الصغرى والعظمي للإجهادات الناتجة عنها وتبلغ القيمة الصغرى من صفر حتى ٣٥ طن /م٢ اى ٣٠٥ كجم / سم٢ وهى قول ضغط Compression تصل إلى ٢٨٠ طن /م٢ أى ٢٨كجم /سم٢ وبالمقارنة بقوة تحمل أحجار المئذنية للضغط (٢٧٠كجم/سم٢) نجد أن هذه الأحمال صغيرة و آمنة ، كما تم حساب الحد الأقصى من الأحمال المؤثرة على المئذنة و الإجهادات الناتجة عنها ، شكل رقم (٦١) حيث أتضح تعرض المئذنة لقوى ضغط أقصى قيمة لها ٥٠ طن/م٢ أى ٢٠٥ كجم/سم٢ وقوى شد Tension أقصى قيمة لها ٥٠ طن /م٢ أى ٥٠٨ كجم/سم٢) كجم / سم٢ وبمقارنة هذه القيم للإجهادات بقوة تحمل أحجار المئذنة سواء لقوى الضغط (٢٧٠ كجم/سم٢) وقوى الشد (٤٢ كجم/سم٢) نجد أن هذه الإجهادات الناتجة عن أحمال وزن المئذنة وكذلك أحمال السزلازل المتوقعة آمنة ولا تؤثر على الاتزان الإنشائي للمئذنة .

د ــ اجهادات المئذنة الواقعة على التربة

بلغت الكتلة الكلية للمئذنة (٢٤٠ طن) ولذلك فهى تؤثر بقوة مقدارها (٣,٢ كجم / سم٢) وتم حساب هذه القوة المؤثرة عن طريق ناتج قسمة الكتلة الكلية للمئذنة على مساحة القاعدة للمئذنة وهى مربعة الشكل ويبلغ طول ضلعها (٣,٢ م) والمئذنة ثابتة ومنزنة فى الوضع الراهن تحت هذه القوة التى تؤثربها على التربة .

ثانياً: التحليك الإنشائي للمئذنة في حالة استكمال الجوسق وقمة

تم تصميم نموذج ثلاثى الأبعاد رياضى مجسم يوضح المئذنة بحالتها الكاملة عند استكمال منطقة الجوسق المفقودة وقمة المئذنة ويتضح ذلك من خلال شكل رقم (٤٨) وكانت نتائج التحليل الإنشائي كالتالى :-

أ - التغيرات الشكلية الحادثة للمئذنة بفعل الحركة الديناميكية للزلازل

تم تسجيل التشكلات الحادثة للمئذنة خلال زمن التردد الطبيعى الأساسى (Mode 1) للمئذنة وهــو ٢٠٤٩، ثانية كما بالشكل رقم (٥٠) ونتبين منه حدوث حركة للجزء الذى تم استكماله وهو الجوسق وقمة المئذنة فــى اتجاه اليسار مع وجود حركة طفيفة فى المستوى المستدير أسفل منطقة الجوسق .

ب _ التغيرات الشكلية الناتجة تحت تأثير الأحمال الراسية الدائمة والأحمـــال الأفقيــة للزلازل

تظهر بعض التشكلات التى تحدث للمئذنة تحت تأثير الأحمال الرأسية الدائمة (وزن المئذنة) والأحمال الأفقية للزلازل وتظهر فى قمة المئذنة والجوسق وكذلك فى المستوى الدائرى والمستوى المثمن بشكل طفيف ويمكن التعرف على ذلك من خلال شكل رقم (٥٦)، وقد أظهر التحليل الإنشائي أن أقصى إزاحة أفقية للمئذنة فـــى هذه الحالة ستصل إلى (٧مم) وهى قيمة صغيرة وغير مؤثرة على اتزان المئذنة .

جـــ الإجهادات الناتجة في المئذنة تحت تأثير الأحمــال الراســية الدائمــة والاحمــال الأفقية للزلازل في المستويات الثاني والثالث وجوسق المئذنة وقمتها .

تم تحديد الإجهادات الناشئة بالمئذنة تحت تأثير الأحمال الرأسية وأحمال الزلازل الأفقية في العناصر القشوية بالمئذنة بالإضافة للجوسق وقد اتضح أن المئذنة تتعرض لأحمال وإجهادات ضغط Compression تبلغ أقصى قيمة لها ١٥ طن/ متر ٢ أي ١,٥ كجم / سم٢ وأقل قيمة لها ١٧ طن / متر ٢ أي ١,٧ كجم / سم٢ وبالمقارنة بقوة تحمل المئذنة للضغط نجد أن الأحجار تتحمل حتى ٢٧٠ كجم / سم٢ لذلك فإن هذه الإجهادات تعتبر آمنة تماماً ولا تؤثر على اتزان المئذنة وقدرتها على التحمل كما توجد إجهادات شد Tension تتراوح من ١٧ طن /م٢ أي ١,٧ كجم / سم٢ وحتى ١,٥ طن/م٢ أي ١٨٠، كجم / سم٢ وبالمقارنة بقوة تحمل الأحجار بالمئذنة نجدها ٢٤ كجم / سم٢ أي أن هذه الإجهادات تعتبر آمنة ولا تسبب مشاكل من حيث انسزان المئذنة .

د ــ الإجهادات الناشئة في قاعدة المئذنة تحت تأثير الأحمال الراسية والأفقية المتمثلة في الزلازل في حالة استكمال جوسق المئذنة وقمتها .


تم حساب الأحمال الناشئة و الإجهادات حيث اتضح تعرض المئذنة لقوة ضغط Compression تبلغ أقصى قيمة لها ٩,٦ كجم / سم٢ واقل قيمة لها تبلغ ١,٢ كجم/سم٢ وبالمقارنة بقوة تحمل أحجار المئذنة للضغط نجد أن هذه الإجهادات آمنة ولا تؤثر على إنزان المئذنة .

هــ _ الأحمال الواقعة من المئذنة على التربة في حالة استكمال الجوسق وقمة المئذنة

بدراسة الأحمال الناتجة عن وزن المئذنة في حالة استكمال الجوسق وقمة المئذنة وجد أن وزن المئذنة سيصل إلى 7.7 طن/متر ، وبذلك تكون الأحمال الواقعة على التربة من المئذنة تبلغ 7.7 كجم/سم ، وبمقارنتها بأحمال المئذنة المؤثرة على التربة قبل استكمال الجوسق نجد أنها طغيفة حيث تبلغ 7.7 كجم/سم ، وبذلك نجد أنها أحمال غير كبيرة ولن تؤثر على ثبات واتزان المئذنة في حالة استكمال الجوسق وقمة المئذنة.


ثالث عشر : دراسات الحيط الأثـرى لمُذنـة يشبك من مـهدى بمنطقـة الإمام الليث

تعتبر دراسة المحيط الأثرى هامة جداً لما لذلك من تأثير على القيمة الأثرية حيث يتصل الأثر اتصال وثيق بموقعة والمحيط الموجود فيه ولذلك يجب الارتقاء والتحسين لهذا المحيط الأثرى وعدم ظهور بمظهر يسيئ إلى القيمة التاريخية والجمالية للأثر وفيما يتعلق بالمآذن الأثرية فنجد بعض هذه المآذن مستقلة ومنفصلة عين المبنى الأثرى حيث تعتبر المئذنة في هذه الحالة أثراً مستقلاً بذاته يجب تنسيق الموقع المحيط بها وإعداده بالشكل الملائم للقيمة الفنية والتاريخية والأثرية للمئذنة حيث يجب العمل على حل المشكلات للعناصر العمرانية من كتل وفراغات ومسارات ومحاور وطرق وشبكات مرافق عامة وغيرها ، وفيما يتعلق بالمحيط الأثرى لمئذنة يشبك من مهدى فهي تقع في منطقة الإمام الليث في الاتجاه الجنوبي الغربي من مسجد الإمام الليث الذي يطل بواجهته الرئيسية على شارع الغفارى الذي يمتد إلى اليمين من مسجد الإمام الليث ليتقساطع مع شارع سيدى عقبة ونستطيع الوصول إلى المئذنة من خلال شارع الإمام الليث الموازى اشارع الإمام

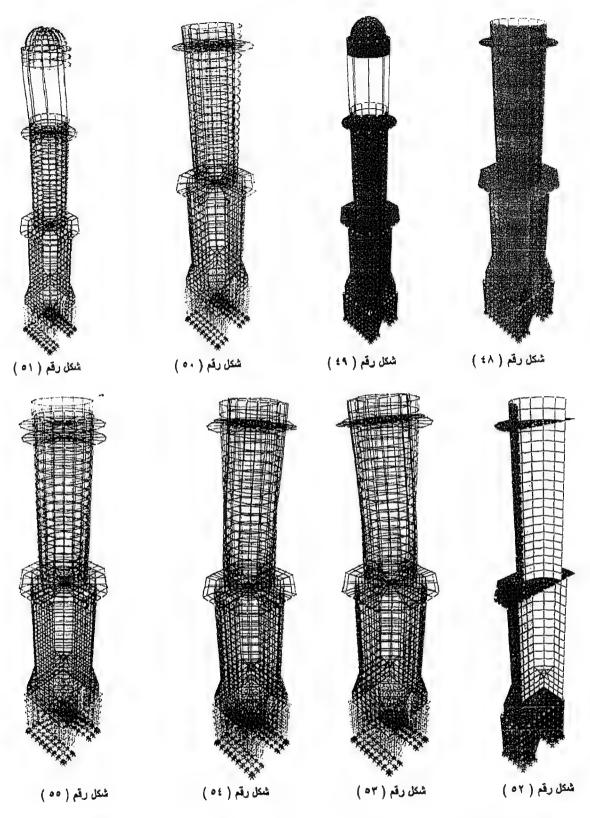


الأشكال من رقم (٤٨) إلى رقم (٤٩) توضح نموذج رياضي لمئذنة يشبك من مهدي بالجوسق وبدون استكمال الجوسق. الأشكال من رقم (٥٠) إلى رقم (٥١) توضح شكل المئذنة خلال زمن التربد الأساسي للزلزال بالجوسق وبدون استكمال الجوسق. رقم (٥٠) قطاع في النموذج الرياضي للملذنة، رقم (٥٣ ، ٤٠) شكل المنذنة خلال زمن التردد الثالث والرابع للزلزال. رقم (٥٠) شكل المنذنة تحت تأثير الأحمال الرأسية .

(عمل الباحث)

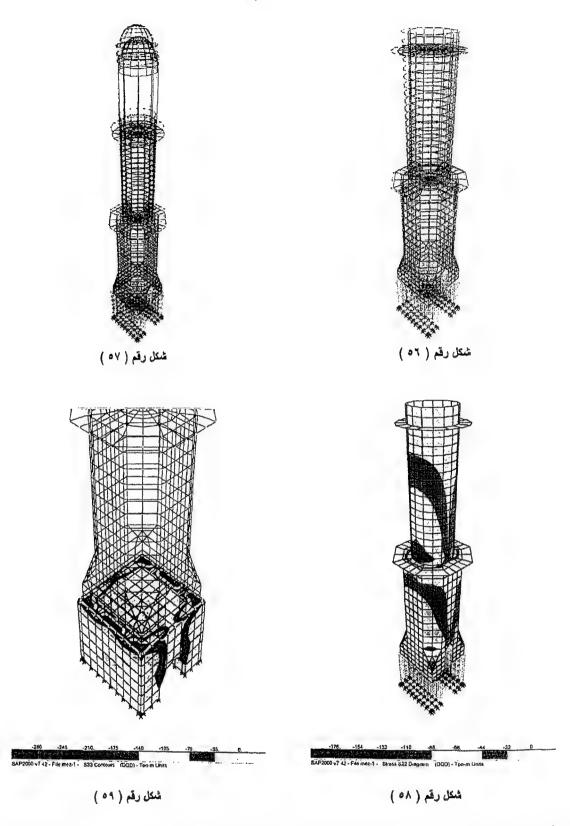

الأشكال من رقم (٥٦) إلى رقم (٥٧) توضح شكل المئننة تحت تأثير الأحمال الرأسية بالجوسق ويدون استكمال الجوسق. الأشكال من رقم (٥٦) إلى رقم (٥٧) توضح يوضح الحد الأدنى للإجهادات بالمئذنة وقاعدتها تحت تأثير الأحمال الرأسية وأحمال الزلازل.

(عمل الباحث)

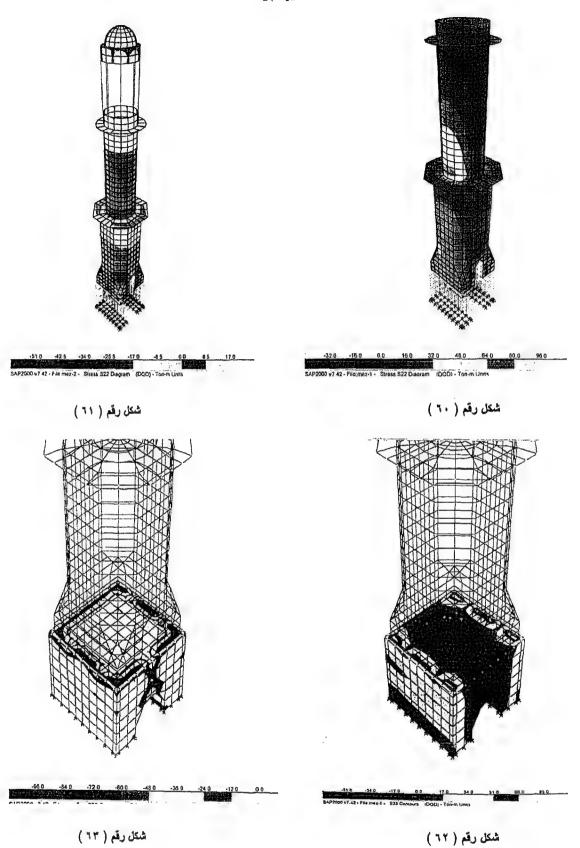

الأشكال رقم (٢٠ ، ٢١) توضح الحد الأقصى للإجهادات بالمئذنة بالجوسق وبدون استكمال الجوسق. الأشكال رقم (٢٢ ، ٢٣) توضح الحد الأقصى للإجهادات بقاعدة المئذنة .

(عمل الباحث)

الشافعى وتشمل در اسات المحيط الأثرى الدر اسات التخطيطية والعمر انية والدر اسات السكانية والاجتماعيسة والدر اسات الاقتصادية وتقع مئذنة يشبك من مهدى فى منطقة الإمام الليث وهى منطقة مقابر ومدافسن وقد تعرضت بعض هذه المقابر للتعديات والسكنى من قبل السكان بشكل عشوائى كما زحف العمران على هدذه المنطقة وبنيت فيها بعض المساكن بشكل عشوائى وبارتفاعات غير متساوية من دور واحد أو دورين أو ثلاثة أدوار وسوف نلقى الضوء على الدراسات التخطيطية والعمرانية وكذلك الدراسات الاقتصادية نظراً لعشوائية المنطقة وافتقارها لكثير من الخدمات (١).

١ ـ الدراسات التخطيطية والعمرانية

تشمل دراسة محاور الحركة الرئيسية والفرعية المؤدية من وإلى منطقة الإمام الليث والمئذنة وكذلك دراسة حالة شبكات المرافق والخدمات العامة بالمنطقة .

ا۔ محاور الحركة

تضم محاور الحركة أنواع الطرق وحالتها وطرق الوصول إليها وكذلك كثافة المرور وتوزيع انتظار السيار ات بالمنطقة (٢).

١– أنواع الطرق

الطرق المؤدية إلى مئذنة يشبك من مهدى عادة طرق محورية تتفرع منها شوارع قصيرة ضيقة وحارات بشكل شبكى عشوائى نظراً لعشوائية مبانى المنطقة وبصغة عامة فإن الطرق الواسعة الكبيرة تعتبر قليلة في المنطقة بينما توجد بكثرة الحارات والممرات الضيقة المتعرجة منتشرة في المنطقة .

٢-حالات الطرق

أغلب الطرق الموجودة في المنطقة غير ممهدة وخاصة الشارع الرئيسي المؤدى إلى المئذنة والذي يمئد أمام الواجهة الرئيسية لمسجد الإمام الليث وهو شارع الغفاري حيث أنه طريق ترابي غير منتظم المنسوب حيث نجد أن هناك أجزاء منه ذات منسوب مرتفع نسبياً عن بقية الشارع نظراً لارتفاع طبقات السردم في هذه المواضع ومن الطرق المتوسطة ذات المنسوب المتساوي إلى حد ما وكانت أسفلتية ولكن طبقة الإسفلت تأثرت إلى حد كبير وتحتاج إلى صيانة وإعادة تطبيق طبقة جديدة من الأسفلت وهي متمثلة في شارع سيدي عقبة الموازي لشارع الأمام الليث وكذلك شارع الإمام الليث حيث يفتقد إلى وجود طبقة اسفلتية بالرغم مسن أنه ممهد إلى حد ما ومن الطرق الجيدة شارع عين الصيرة وهو طريق ممهد اسفلتي يتميز بكثافة مروريسة وكذلك شارع الإمام الشافعي فهو شارع متسع اسفلتي تمر به السيارات واتوبيسات النقل العسام وغسير مسن وسائل المواصلات وهذا الطريق يصل ما بين منطقة السيدة عائشة ومنطقة الإمامين الإمام الشافعي والإمسام الليث .

⁽۱) علياء عبد العزيز محمود عبد الدايم : دراسة ترميم وصيانة المنازل الأثرية بمدينة القاهرة وإعادة توظيفها تطبيقاً على ســــــراى المسافر خانه (العصر العثماني) ، رسالة ماجستير ، قسم ترميم الآثار ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ٢٠٠١ ، ص ٩٢

⁽٢) بسام محمد مصطفى : دراسة تأثير المحيط التخطيطى والعمرانى على التداعيات المعمارية للمبانى الأثرية وطــــرق ترميمــها وصيانتها تطبيقاً على وكالة بازرعة ومحيطها (القاهرة الفاطمية) رسالة ماجستير ، قسم الــــترميم ، كليـــة الأثـــار ، جامعـــة القاهرة ، ٢٠٠٠م ، ص ١٩٣

٣-محاور الوصول إلى الأثير

يوجد محورين رئيسين للوصول إلى مئذنة يشبك من مهدى بمسجد الإمام الليث المحور الأول هـ و محسور شارع عين الصيرة بمنطقة عين الصيرة المجاورة للمئذنة وهذا الشارع متسع اسفلتى يربط ما بيـ ن منطقة سور مجرى العيون والخيالة ومنطقة عين الصيرة ويتقاطع معه شارع الغفارى الذى يمتـ أمام الواجهـ الرئيسية لمسجد الإمام الليث ونستطيع بواسطته الوصول إلى المئذنة والمحور الرئيسي الثاني هو شارع الإمام الشافعي وهو يمتد من منطقة السيدة عائشة حتى منطقة الإمام الشافعي ونستطيع الانتقال يميناً من هذا الشارع من أمام ضريح الإمام الشافعي إلى شارع الإمام الليث الموازى لهذا الشارع وينتهي هذا الشارع منقاطعاً مـ شارع الغفاري الذي يأخذنا إلى المئذنة .

٤- كثافة المرور وتوزيع انتظار السيارات

تتركز الكثافة المرورية في منطقة الإمام الليث في المحورين الرئيسين وهما بعيدان إلى حد ما عسن موقع المئذنة وهما محور عين الصيرة ومحور الإمام الشافعي أما شارع الإمام الليث وشارع الغفاري فليست هناك كثافة مرورية فيهما وتساهم وسائل النقل والمواصلات في محاور وشوارع المنطقة على التلوث الجوى فسي المنطقة مما يؤثر تأثيراً كبيراً على المئذنة ويتضح ذلك من خلال الطبقة السوداء الموجودة علسى الأسطح الحجرية الخارجية للمئذنة كما أن أماكن انتظار السيارات تعتبر قليلة في المنطقة حيث يوجد مكان للانتظار أمام ضريح الإمام الشافعي وهو بعيد إلى حد ما عن المئذنة ومكان آخر في نهاية شارع الغفاري عند تقاطعيه مع شارع عين الصيرة ، وتوضح الخريطة رقم (٩) محاور الوصول إلى مئذنة يشبك من مسهدي وحالات الطرق وأنواعها وأماكن انتظار السيارات .

ب ـ شبكات المرافق العامة

وتشمل شبكات المرافق العامة شبكات مياه الشرب ، شبكة إطفاء الحريق ، الصرف الصحى وكذلك التخلص من النفايات الصلبة (القمامة والمهملات) وذلك كما يلى

(۱) شبكة مياه الشرب


المنطقة بها شبكة داخلية للإمداد بالمياه تخدم المباني السكنية العشوائية بمنطقة الإمام الليث وهمى تكفى احتياجات السكان إلى حد ما وتفى بالاغراض اليومية لاستهلاك المياه وأغلب أجزاء هذه الشبكة لمياه الشوب وتفرعاتها تم عملها بالجهود الذاتية للسكان نظرا لعشوائية المنطقة وعدم وجود اهتمامات خدمية بها .

(٢) شبكة إطفاء الحريق

لا توجد بالاماكن القريبة من المئذنة وهي منطقة الامام الشافعي ومنطقة الامام الليسث أى شبكات لاطفاء الحريق وهو ما يعرض الآثار الموجودة في هذه المنطقة للخطر في حالة حدوث حريق نظرا لصعوبة إطفائه في ظل غياب شبكة لإطفاء الحرائق ومن ناحية أخرى نجد أن هناك مبنى سكني عشوائي إلى اليميسن مسن الواجهة الرئيسية لمسجد الامام الليث يجعل الوصول إلى المئذنة من خلال حارة صغيرة ضيقة لا يزيد اتساعها عن ١٢٠ سم وهو الطريق الوحيد للوصول إلى المئذنة من جهة المسجد وهو لا يسمح بمسرور أي سيارات إلى موقع المئذنة وهي لذلك تعتبر غير مؤمنة ضد خطر الحريق وغيره.

(٣) شبكة الصرف الصحي

تعتبر شبكة الصرف الصحي الموجودة قاصرة ومتهالكة وتحتاج إلى عمل مشروع للصرف الصحي ولكـــن بالنسبة للمساكن العشوائية وهي الطابع المميز للمنطقة مع السكن بالتعدي على المقابر والاحواش حيث يتم

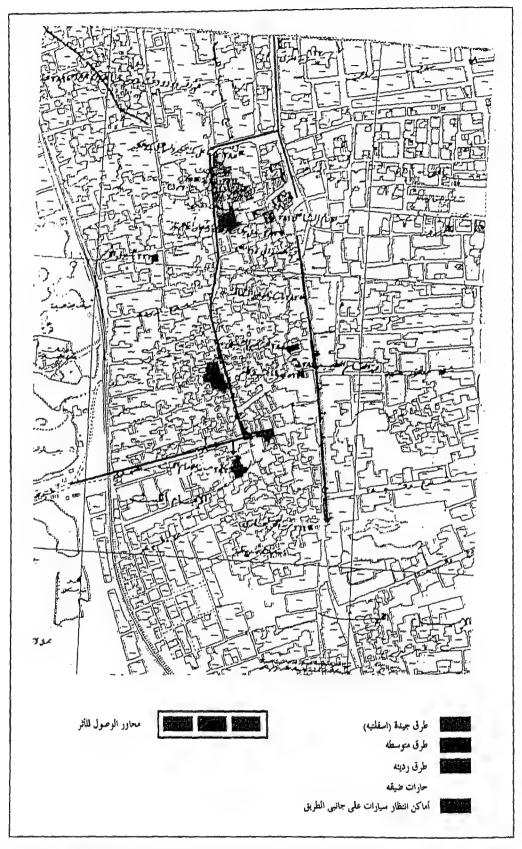

خريطة رقم (٩) توضح محاور الوصول إلى المنذئة وحالات الطرق وأنواعها وأماكن إنتظار السيارات. (عمل البلحث)


صرف المياه من خلال آبار يتم حفرها في الأرض بشكل عشوائي و تتسرب هذه المياه إلى التربة وتؤدى إلى زيادة محتواها المائي بما تحمله هذه المياه من أملاح تساهم هي الأخرى في التلاف الاثار القائمة في المنطقة ويتضح ذلك بشكل جلى من خلال قاعدة مئذنة يشبك من مهدى موضوع الدراسة حيث أنها مشيدة فوق التربة مباشرة ونجد أن الأملاح قد تبلورت بين مكونات الأحجار وأدت إلى تفككها وهشاشيتها وتآكلها بشكل كبير كما تساهم هذه المياه الخاصة بالصرف الصحي إلى جانب مياه عين الصيرة وقربها من المنطقة الواقعة بسها المئذنة في رفع منسوب المياه الأرضية في هذه المنطقة .

جـ - التخلص من النفايات الصلبة (القمامة والمعملات)

اعتاد السكان في هذه المنطقة الواقعة بها المئذنة على إلقاء المخلفات بالقرب من مساكنهم العشوائية في الحارات والدروب أما بالنسبة للمحيط الموجود فيه المئذنة على وجه التحديد فقد تحول للأسف الشديد إلى مركزا لإلقاء النفايات الصلبة والقمامة والمهملات وكسر الأحجار ومخلفات عملية البناء بالقرب من المئذنة بل ملاصقا لها ومما زاد من صعوبة الأمر أنه لا يتم إزالة هذه القمامة بشكل دورى حتى تحوليت إلى تسلال ضخمة من أكوام النفايات والمهملات ومخلفات البناء بالاضافة إلى التخلص من بعض هذه الأكوام عن طريق حرقها في مكانها الملاصق للمئذنة مما أدى إلى تكون طبقات كثيفة من السناج والحبيبات الكربونية الناتجية عن عملية الحرق على الأسطح الخارجية للمئذنة خاصة في الممر المقبى (الساباط) والمملوء الأن بكسير الأحجار وأكوام المخلفات التي تكاد تخفيه عن الناظرين بل ان الكتل السفلية للأحجار أيضا تعرضت الحسرق وربما ساهمت الحرارة الناتجة عن عملية الحرق في حدوث تلف للأسطح الحجرية للمئذنة وموقيع المئذنة يعتبر مثالا صارخا على العشوائية والاهمال للآثار وعدم مراعاة القيمة الفنية والأثرية والتاريخية ليسها مسن خلال عدم الاهتمام بمحيطها الأثرى وإهماله وذلك كما يتضع من الصور أرقام (٤٤)،(٤٤) .

د - الخدمات العامة

تعتبر منطقة الامام الليث فقيرة في خدماتها وتنحصر هذه الخدمات في وجود خدمة ترفيهية متمثلة في مركز شباب الامام الليث الواقع بالقرب من عين الصيرة وهو يخدم سكان منطقة الامام الليث أما بالنسبة للخدمات الدينية فتعتبر متوفرة إلى حد ما من خلال عدد من المساجد الأثرية الموجودة بالمنطقة ومنها الامام الشافعي وزاوية زين الدين يوسف ومسجد الإمام الليث وبعض المساجد الأهلية الأخرى الحديثة التي أنشأها السكان بالمنطقة أو وزارة الأوقاف أما الخدمات التعليمية بالقرب من موقع المئذنة فلا توجد مدارس في هذا الحييز وقوجد حضانة صغيرة لخدمة السكان بالمنطقة كما توجد مكتبة ونادى للطفل بالقرب من مسجد الإمام الليث وهو غير مستعمل الآن أما بالنسبة لوسائل النقل والمواصلات فتتركز بشكل رئيسي في محطنين لأتوبيس المنطقة النقل العام وهما محطة الاتوبيس في شارع الإمام الشافعي وتأخذنا إلى منطقة السيدة عائشة ومنها إلى أي مكان بمدينة القاهرة والمحطة الثائية هي محطة أتوبيس الإمام الليث ونقع عند نهاية شارع الغفاري ونقاطعه مع شارع عين الصيرة وتنقلنا إلى منطقة الخيالة وسور مجرى العيون والملك الصالح ومنها إلى أي مكسان بمدينة القاهرة بالإضافة لذلك توجد عدة مقاهي بالمنطقة ، وتوضح الخريطة رقم (١٠) أماكن مباني الخدمات العامة بمنطقة الإمام الليث التي نقع بها مئذنة يشبك من مهدى .

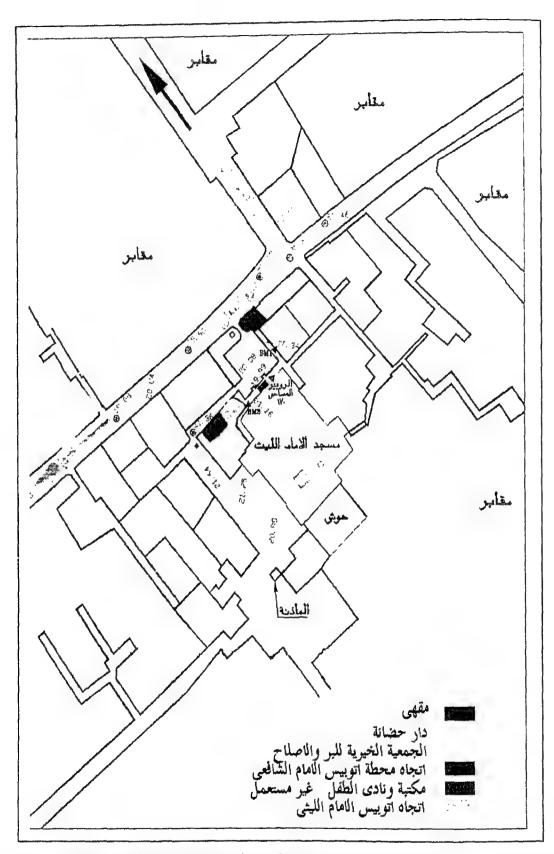

خريطة رقم (١٠) توضح أملكن مباتى الخدمات العامة بمنطقة الإمام اللبث المحيطة بمئذنة يشبك من مهدى.

د - دراسة الغراغات العمرانية

تشمل دراسة الفراغات العمرانية الأثاث العمراني والتكوين البصرى للمنطقة وذلك كالتالي :~

أولاً : الأثاث العمراني بالمنطقة

يشتمل الأثاث العمر انى بالمنطقة على بعض أعمدة الإنارة وكذلك بعض الأشجار كما توجد بعض الأرصفة خاصة فى شارع الغفارى الذى يمر أمام المئذنة وفى المنطقة أمام الواجهة الرئيسية لمسحد الإمام الليث وكذلك فى شارع الإمام الشافعى وهذه الأرصفة ينتشر عليها الباعة الجائلين وخاصة فى المنطقة أمام مسحد الإمام الشافعى كما توجد بعض الأكشاك فى المنطقة وهى أكشاك خشيية بسيطة على جوانب الطرق مخصصة لبيع بعض المنتجات .

ثانياً : التكوين البصرى للمنطقة

يشمل التكوين البصرى للمنطقة عناصر التكوين البصرى والمشكلات البصرية للفراغات العمرانية بالمنطقة وذلك كالتالى:-

(۱) عناصر التكويين البصري

تشتمل عناصر التكوين البصرى على المسارات والمحاور والطرق الرئيسية أو الفرعية والثانويسة وبالنسبة لمئذنة يشبك من مهدى نجد كما سبق ذكره وجود محورين رئيسيين يؤديان إلى المنطقة التى بها المئذنة وهى منطقة الإمام الليث وهما محور عين الصيرة ومحور الإمام الشافعى وهناك بعض الشوارع الأخرى الحيويسة في المنطقة والتي تعتبر مسارات تؤدى إلى المئذنة وهي شارع سيدى عقبة وشارع الإمام الليبث وشارع الغفارى بالإضافة إلى وجود بعض الشوارع الثانوية والفرعية والحارات التي تربسط بيس هذه الشوارع والمسارات ، كما تشمل عناصر التكوين البصرى أيضاً العلامات المميزة الممام الشافعي بما تحتوية قمتها من الحركة وتحديد الموقع للإنسان ومن هذه العلامات المميزة قبة ضريح الإمام الشافعي بما تحتوية قمتها من العشارى المعدني وهو على شكل سفينة صغيرة توضع فيها الحبوب الإطعام الطيور وكذلك مدافسن العائلة المائكة وتقع على شارع الإمام الليث المؤدى إلى مسجد الإمام الليث ومئذنة يشبك من مهدى والا تعتبر هناك علمات مميزة كثيرة في المحيط الأثرى لمئذنة يشبك من مهدى والا تعتبر هناك من مهدى الأصل هو عبارة عسن منطقة مدافن الإمام الليث والتي تشغل الجزء الأكبر من هذا المحيط في الأصل هو عبارة عسن منطقة مدافن الإمام الليث والتي تشغل الجزء الأكبر من هذا المحيط .

(٢) المشكلات البصرية للفراغات العمرانية بالمنطقة

اتضح من خلال الدراسة أن أهم تلك المشكلات هي التلوث البصري من حيث عدم تجانس الطابع المعماري للمساكن العشوائية التي تم عملها في المناطق ما بين المدافن حتى أن بعض هذه المساكن التي تتخذ كمأوى تم عملها من الصفيح والجدران غير محكمة البناء مثل المسكن الملاصق لمئذنة يشبك من مهدى لابد من إزالت وهو من جدران ضعيفة غير محكمة من الطوب الأحمر وسقفه من الصفيح كما ينتشر في المساكن العشوائية التي تم بناءها عدم احترام ارتفاعاتها مع ارتفاعات الأثر حيث تتراوح ارتفاعاتها ما بين دور ودورين وثلاثة أدوار إلى جانب ذلك التنافر اللوني حيث أن بعض هذه المباني طبقت عليها طبقات من الملاط وأخذت الوان متنافرة مختلفة لا تتلائم مع طبيعة لون الأحجار المشيد فيها مئذنة يشبك من مهدى ومسجد الإمام الليث وغيرها من المباني الأثرية في المنطقة إلى جانب ذلك توجد اشغالات في الطرق بفعل انتشار نشاط تربيسة الماعز والخراف وعرضه بشكل عشوائي على الأرصفة وجوانب الطرق وبصفة خاصة شارع الغفاري الذي

يمر أمام الواجهة الرئيسية لمسجد الإمام الليث بالإضافة إلى وجود كثير من الباعة الجائلين لعسرض بعسض السلع ومستازمات الأنشطة الحرفية والعدد وكذلك تبرز المعروضات والسلع على الأرصفة حيث تمثل اشغالات وتعديات على هذه الأرصفة مما يعوق حركة المشى عليها وذلك من قبل بعض المحلات التجاريسة المنتشرة بالمنطقة ، يضاف إلى ذلك فوضى اللافتات والإعلانات والموجودة بشكل صسارخ على جدران المبانى بالمنطقة وبصفة خاصة المنطقة أو الساحة الموجودة أمام مسجد الإمام الليث حيث توجسد اللافتات والإعلانات من القماش والورق وبشكل مكثف مما يسبب تشويهاً بصرياً للبانوراما الأثرية للمنطقة .

و - دراسات الكتلة البنائية بالمحيط الأثرى للمئذنة

تشمل هذه الدراسات التعرف على الحالة الإنشائية للمبانى الأثرية وكذلك المبانى القائمة غير الأثرية وذلك من حيث التعرف على المبانى الأثرية والتاريخية بالمنطقة واستعمالات المبانى والحالة الإنشائية لها ومواد البناء المستخدمة بالإضافة إلى دراسة ارتفاعات المبانى الموجودة وذلك كالتالى:

١- المبانى الأثرية بالمنطقة

تحتوى المنطقة على بعض المبانى الأثرية والمتمثلة فى مسجد الإمام الليث ومدافن العائلة المالكة (مدافسن أسرة محمد على) وضريح الإمام الشافعى وزاوية زين الدين يوسف وإن كانت بعيدة إلى حد ما عن موقـــع المئذنة .

٢- استنعمالات المباني


تستعمل المبانى العشوائية الموجودة فى المنطقة بشكل نقليدى للسكن وتختلف من حيث أساليب بناءها وتكوينها المعمارى ومساحاتها وإرتفاعاتها مع تخصيص الدور الأرضى فى الكثير من هذه المبانى للأنشطة التجارية حيث نجد بعض المقاهى فى الدور الأرضى لبعض المبانى وكذلك ورش النجارة وورش صناعية وحرفية فى مساكن أخرى ومحلات تجارية منتشرة أيضاً كما يوجد مصنع بلاط فى المنطقة فى شهارع الإمام الليث ومصانع لتصنيع درجات السلم التى تستخدم فى المساكن و فى النزول إلى المدافن .

٣- حالات المياني


حالات المبانى بصفة عامة تكون فى حالة جيدة أو متوسطة أو رديئة وحالات المبانى فى الوسط المحيط بالمئذنة رديئة وأغلبها عشوائى من حيث أسلوب البناء والتصميم المعمارى وبعضها متوسط ومعظم هذه المبانى حالتها الإنشائية غير جيدة حيث بنيت على أساسات شريطية غير عميقة بحوائط حاملة بدون أعمدة إلا فى القليل منها حيث أن أغلبها مبانى تقليدية وليست هيكلية .

2- ارتفاعات المباني

سببت هذه المبانى من حيث اختلاف ارتفاعاتها حدوث تشويها بصرياً حيث لا تتوافىق مع طبيعة الأشر وتتراوح ارتفاعات هذه المبانى ما بين دور واحد ودورين وثلاثة أدوار وتوضح الخريطة رقم (١١) ارتفاعات المبانى بالمنطقة المحيطة بالمئذنة ، أما من حيث الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة فتشمل أنشطة تجارية وصناعية وحرفية حيث توضح الخريطة رقم (١٢) مواقع الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية بالمنطقة ، والسكان في هذه المنطقة أغلبهم حرفيون يمارسون الأنشطة الحرفية والصناعية إلى جانب النشاط التجارى وهناك تغيرات مستمرة في إعدادهم وكثافتهم ويفرض ذلك الطبيعة العشوائية للمنطقة من حيث السكن حيث يخرج منها ويعود إليها السكان بشكل دائم ومستمر .

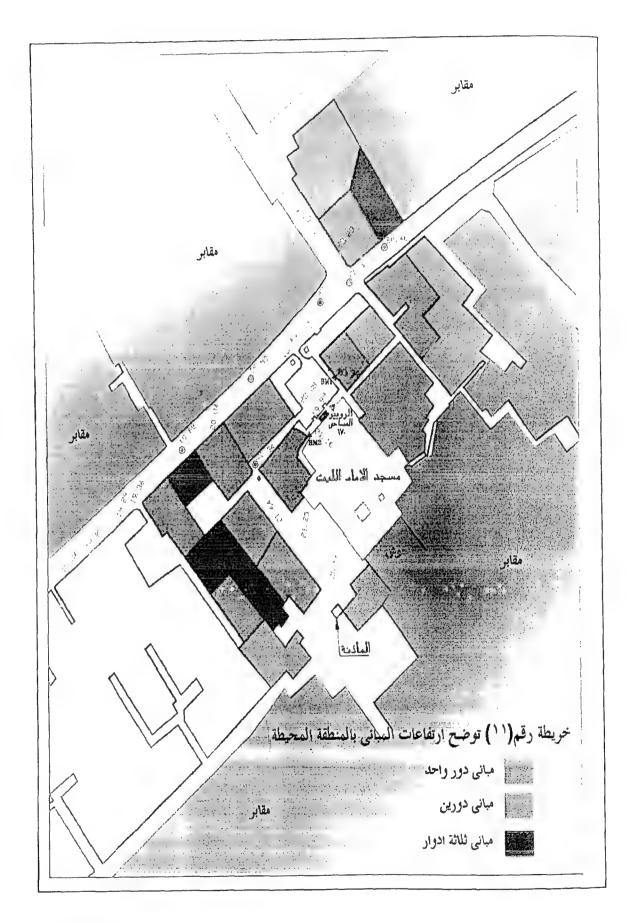

(عمل الباحث)

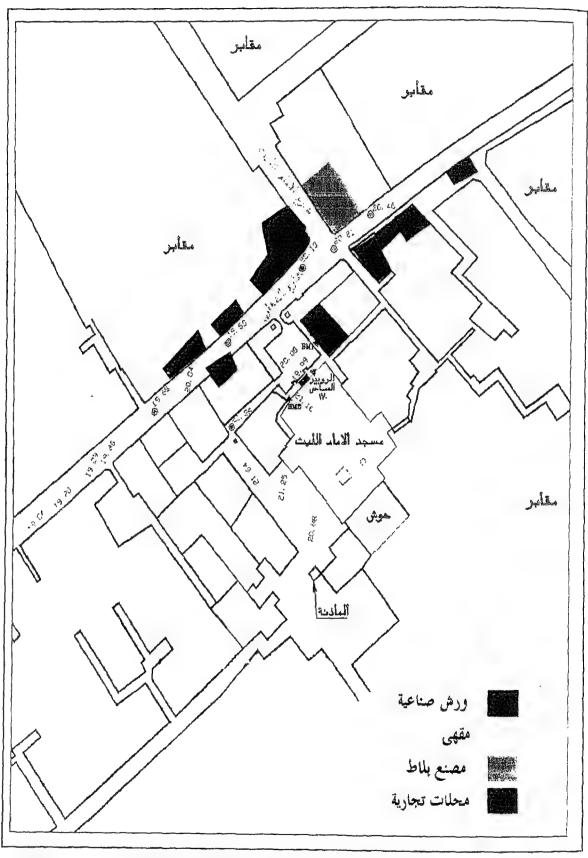

خريطة رقم (١٢) توضح مواقع الأنشطة الصناعية والتجارية بمنطقة مئذنة يشبك من مهدى وجامع الإمام الليث.

(٢) الدراسات التجريبية والعملية لواد وطرق علاج وترميم وصيانة مئذنة يشبك من مهدى

اولاً: الدراسة التجريبية المعملية لتنظيف وإزالة السناج

توجد على الأسطح الحجرية لمئذنة يشبك من مهدى طبقات كثيفة من السناج والحبيبات الكربونية بفعل حرق النفايات والمخلفات والمهملات الخاصة بالتجمعات السكانية العشوائية بمنطقة الإمام الليث إلى جوار المئذنة فتكونت هذه الطبقات من السناج على أسطح المئذنة خاصة في منطقة الساباط (الممر المقبى) وقاعدة المئذنة المربعة الشكل والعقد الذي يعلو الساباط بقاعدة المئذنة وكذلك الأجزاء السفلي من المستوى الثاني من المئذنة والذي يأخذ الشكل المثمن كما يتضح من الصور أرقام (٤٢) ، (٤٤).

١- التنظيف باستخدام الحاليل الكيميائية

يوجد العديد من المركبات الكيميائية والمذيبات العضوية والمنظفات التى يمكن استخدامها فى إزالسة طبقات السناج والحبيبات الكربونية ومنها المذيبات العضوية مثل الكحول الإيثيلى والأسيتون والتراى كلور وإيثيلين بالإضافة إلى البنزين ومحلول الأمونيا ومن المنظفات تستخدم الصابون المتعادل ولزيادة فاعلية وكفاءة هدذه المذيبات والمنظفات من الممكن أن تخلط مع بعضها البعض بنسب معينة لإعطاء تأثير قوى وفعال فى عمليسة التنظيف والإزالة لطبقات السناج إلى جانب إمكانية استخدام كل منها بمفردة أيضاً.

٢- التنظيف باستخدام كمادات عجائن التنظيف :

من أساليب التنظيف التي تستخدم بنجاح لإزالة طبقات السناج والعوالق والإتساخات والتكلسات التي تعليو أسطح الآثار الحجرية التنظيف باستخدام كمادات المواد الكيميائية حيث يتم تطبيقها على الاسلطح الحجرية المراد تنظيفها على هيئة عجينه ، ويعتمد الأساس العلمي للتنظيف باستخدام كمادات عجائن التنظيف على المراد تنظيفها على هيئة عجينه ، ويعتمد الأساس العلمي التنظيف باستخدام كمادات عجائن التنظيف على وجود وسط حامل للمركبات الكيميائية التي يتم خلطها بنسب معينة لعمل تأثير فعال لإزالة التكلسات والعوالق وطبقات السناج لفترة طويلة تصل إلى ٢٤ ساعة لنستطيع إزالة هذه الطبقات ، ومن المواد الوسيطة الحاملة للكمادات مادة كربوكسي ميثيل سيلولوز Carboxy Methyl Cellulose وتعطى هذه المادة قوام جيلاتيني عند ذوبانها في الماء وقد قام Paulo Mora و Loura Mora بتطوير إحدى هذه الكمادات والتي عرفت باسم كمادة مورا Poutice وذلك في معهد الترميم بروما ، ومن المواد الأخرى الحاملة للكمادات معادن السيبيولايت والأتابولوجيت والبنتونيت ، وقد تم إجراء دراسسة تجريبية معملية لاختبار كفاءة المحاليل المختلفة في عمليات إزالة السناج لاختيار أفضلها لتطبيقه عملياً في عليات الإزالة والتنظيف لطبقات السناج من على أسطح مئذنة يشبك من مهدى وذلك كالتالى :

أولاً : إعداد نماذج الأحجار

تم إعداد ثلاثة بلاطات من الحجر الجيرى بمقاسات ٣٠٠٠×٥٠ سم حيث تم عمل طبقة من السناج عليها مماثلة للطبقات الموجودة على الأسطح الحجرية لمئذنة يشبك من مهدى كما تم عمل تجارب التنظيف عليها باستخدام المحاليل الكيميائية وباستخدام طريقة كمادات عجائن التنظيف كما سيتم توضيحه .

ثانياً : عمل طبقات السناج صناعياً على البلاطات الحجرية

تم عمل طبقة من السناج صناعياً على أسطح البلاطات الحجرية بطريقة تماثل إلى حد ما نفس الطريقة التي تكونت بها طبقات السناج الكثيفة على السطح الحجرى لمئذنة يشبك من مهدى وهي تعرض المئذنية لحرق النفايات والقمامة بجوارها حيث تم ذلك بواسطة حرق بعض المهملات وتعريض أسطح البلاطات الحجريـــة لها وكذلك تعريضها للحرارة الناتجة عن عملية الحرق وتم تكرار هذه العملية عدة مرات حتى تم الحصــول على طبقة من السناج على أسطح البلاطات الحجرية كما تم تعريضها للحرق، كما حدث مع السطح الحجـوى لمئذنة يشبك من مهدى وتوضح الصورة رقم (٩٣) النماذج الحجرية الثلاثة بعد عمل طبقة الســـناج عليــها و اعدادها للتجربة .

ثالثاً : الطرق المستخدمة لتنظيف طبقات السناج

تم استخدام الطريقتين السابق الإشارة إليهما وهما طريقة المحاليل الكيميائية والمذيبات العضوية والتنظيف باستخدام كمادات عجائن التنظيف وذلك كالتالي

أ- المحاليل الكيميائية والمذيبات العضوية

من خلال ما تم استخدامه في الأبحاث العلمية السابقة لإزالة وتنظيف طبقات السناج من على الأسطح الحجرية الأثرية ومن خلال الصفات والخواص التي تميز بعض المحاليل الكيميائية والمذيبات العضوية من مدى كفاءتها في تنظيف طبقات السناج من على أسطح الأحجار الجيرية وهي مكونة من محاليل كيميائية ومذيبات عضوية مختلفة وهي :-

البنزين	– الصابون المتعادل	 محلول الأمونيا
- الأسيتون	– الطولوين	– الكحول الإيثيلى
		- التراء كالرياضان

- الترای کلوروایتیلین .

حيث تم استخدامها إما منفصلة بشكل مستقل عن بعضها البعض في بعض الحالات واستخدامها كخليط مـع بعضها البعض بنسب معينة في حالات أخرى .

ويوضح الجدول رقم (٣٥) المحاليل الكيميائية والمذيبات العضوية المستخدمة ونسبها المختلفة .

جدول رقم (٣٥) يوضح المحاليل الكيميائية والمذيبات العضوية المستخدمة في تنظيف طبقات السناج من على أسطح بلاطات الحجر الجيرى

النسب على الترتيب	المكونات	الرمز	م
1:1:1:1	كحول إيثيلى + طولوين + أسيتون + نراى كلورواپيثيلين	A	١
1: ٢:0	صابون متعادل + محلول أمونيا + ماء	В	۲
نقى	تر ای کلور و اپتیلین	С	٣
7:1	طولوين + أسيتون	D	٤
1:1:1	طولوين + كحول إيثيلي + أسيتون	Е	٥
۲:۱	ترای کلور و ایثیلین + بنزین	F	٦
نقى	. أسيتون	G	γ
نقى	. كحول إيثيلي	H	٨

وقد تم تقسيم بلاطتين حجريتين من الثلاثة إلى ٤ أجزاء لكل منها للحصول على ثمانية أجزاء لتطبيق الثمانية محاليل عليها كما يتضح من الصورة رقم (٩٣) وقد تم إجراء عملية التنظيف على البلاطات الحجرية باستخدام فرر معدنية ملغوف عليها قطع من القطن في صورة تنظيف موضعي وفي صدورة كمدادات من طبقات من القطن بها المحلول الكيميائي المستخدم للتنظيف واستمرت هذه العملية حتى تم تنظيف المناطق الثمانية بالبلاطتين الحجريتين وتم الحصول على نتائج مختلفة لعملية التنظيف صورة رقم (٩٤).

ب- التنظيف بكهادات عجائن التنظيف:

تتميز معادن الطفلة مثل الأتابولوجيت Attapulgite والسيبيولايت Sepiolite والبنتونيست والذى يتم تصنيعه في مصر بأنها تعطى وسطاً جيداً كمادة حاملة للمكونات الكيميائيسة لكمادات التنظيف حيث أن التركيب البنائي لهذه المعادن يجعلها قادرة على استيعاب كميات من الماء وتستطيع معادن الطفلة امتصاص الأملاح والأتربة والعوالق وتلتصق على سطحها عند جفاف الكمادة وكذلك طبقات السناج الموجسودة على الأسطح ويتم التطبيق عن طريق وضع طبقة رقيقة مستوية على سطح الأحجار المراد تنظيفها وبها المكونات الكيميائية والتي من الممكن أن تكون :-

- ۲۵ جرام یوریا Urea
- ۱۰ مللی جلیسرول Glycerol
 - ۰۰۰ مللی ماء نقی Water

حيث تضاف لها كمية كافية من البنتونيت أو الأتابولوجيت أو السيبيولايت على أن يتم ترطيب الأسطح المراد تنظيفها أولا بواسطة رذاذ الماء قبل تطبيق الكمادة ثم يتم تطبيقها كما ذكرنا على هيئة طبقة سطحية رقيقة يتم تغطيتها بواسطة رقائق البولى إيثيلين وتترك لمدة ٢٤ ساعة ثم يتم إزالتها ميكانيكا ولا تصلح هذه الكمادة للاستخدام في حالة الضعف الشديد للأسطح الأثرية حيث قد تتسبب عملية إزالة الكمادة ميكانيكيا في حدوث تلف للأسطح كما أنه من الممكن أن تسبب هذه الطريقة تشويها لونيا للأسطح بفعل بقايا الكمادة التي تتخلص المسام والتي تتطلب لإزالتها استخدام كميات كبيرة من الماء قد تسبب تلفأ أيضا في حالة وجود أملاح قابلسة للذوبان في الماء ، من الكمادات الأخرى التي تستخدم في صورة عجينه والتي تعطى نتائج جيدة كمادة مسورا ولاتنظيف بواسطة كمادة مورا حيث تم عمل طبقة السناج عليها حيث تم إعداد إحدى البلاطات الثلاثة وكمادة مورا تستخدم لإزالة العوالق والتكلسات وطبقات السناج من على الأسطح الحجرية والكمادة تعتمد بصورة أساسية على مادة كربوكسي ميئيل سيليولوز Carboxy Methyl Cellulose والتي تعطى قوام جيلاتيني عندما تذوب في الماء وتتكون كمادة مورا من المكونات الآتية :-

- ٦٠ جرام بيكربونات أمونيوم .
- ۲۰ جرام بیکربونات صودیوم ·
- ۲۵ جرام حمض [EDTA] Ethylene Di- Amine Tetra Acetic Acid
 - ۱۰ جرام مطهر فطری مثل سیتافلون Cetavlon
 - ۲۰ جرام کربوکسی میثیل سیلیولوز .

يتم إذابة هذه المكونات في لتر ماء وتعطى بيكربونات الصوديوم والأمونيوم درجة حموضة 7.5 PH وهذه الكمادة ذات قوام جيلاتيني نقى وشفاف وتطبق على هيئة عجينه على الأسطح المراد تنظيفها بعد ترطيبها بالماء عن طريق فرشاه أو سكينة بالته بسمك من ٣-٤ ملليمتر وقد تم تطبيقها على سطح البلاطة الحجريبة كما يتضح من الصورة رقم (٩٥) ثم تم تغطيتها في الحال بعد إجراء علمية التطبيق بواسطة طبقة رقيقة من البولى إيثيلين وذلك حتى لا تتعرض للجفاف كما يتضح من الصورة رقم (٩٦) حيث أنه من الصعب إزالبة مكونات الكمادة عند تعرضها للجفاف ويبلغ زمن التطبيق حوالي ٢٤ ساعة ومن الممكن تكرارها أكثر مسن مرة وبعد تمام عملية التنظيف يتم إزالة مكونات الكمادة من على السطح ثم يتم شطف السطح بقايل من الماء وبشكل موضعي لإزالة بقايا الكمادة ومن مميزات هذه الكمادة أنها آمنة كيميائياً إذا تم ضبط نسب مكوناتسها كما أنها تجنبنا استخدام كميات كبيرة من الماء لعملية التنظيف ويجب عدم استخدامها على الأسطح الضعيفة أو التي بها تقشرات حتى لا تسبب تلف السطح الحجري عند إزالة مكونات الكمادة .

رابعاً: نتائج الدراسة

- أعطى المحلول (A) والمكون من الكحول الإيثيلي والطولوين والأسيتون و التراى كلورو إيثيلين بالنسب ٢ : ١ : ٢ : ١ على الترتيب أفضل النتائج في تنظيف طبقة السناج وإزالتها وذلك في المحاليل الكيميائية والمذيبات العضوية التي تم استخدامها يليه المحلول (D) والمكون من الطولوين والأسيتون بنسبة ١ : ٢ على الترتيب ونفسر ذلك بأن الطولوين مع الأستيون له فاعلية عالية في إزالة طبقات السناج بينما تــزداد هذه الكفاءة والفاعلية عند إضافة الكحول الإيثيلي والتراى كلور وإيثيلين كما حدث في المحلول (A) بينما أعطت بقية المحاليل نتائج متدرجة من حيث إزالة طبقة السناج ولكن أقل كفاءة مــن المحلوليــن (A) ويوضح الجدول رقم (٣٦) نتائج التنظيف باستخدام المحاليل الكيميائية والمذيبات العضوية لطبقة السناج وتوضح الصورة رقم (٩٧) البلاطات الحجرية بعد انتهاء عملية التنظيف .

جدول رقم (٣٦) يوضح نتائج تنظيف طيقة السناج باستخدام المحاليل الكيميائية والمذيبات العضوية

		1	// 500	• •
درجة التنظيف	النسب على الترتيب	المكونات	الرمز	م
××××	1: 7: 1: 7	كحول إيثيلي + طولوين+اسيتون + تراي	A	١
		كلور واپيٽيلين		
×××	1 : 7:0	صابون متعادل + محلول أمونيا + ماء	В	۲.
×××	نقى	ترای کلورو ایثیلین	С	٣
××××	۲:۱	طولوين + اسيتون	D	٤
××	1:1:1	طولوين + كحول إيثيلي + اسيتون	Е	٥
××	۲:۱	ترای کلور و اپیٹیلین + بنزین	F	٦
×	نقى	أسيتون	G	٧
×	نقى	كحول إيثيلي	H	٨

ملاحظات ××× ممتاز ××× جید

×× متوسط · × ضعیف

- أعطت كمادة مورا نتيجة جيدة في إزالة طبقة السناج وللحصول على كفاءة عالية وإزالة كاملية لطبقية السناج باستخدام كمادة مورا يتم إتباعها باستخدام المحلول (A) لإزالة أي بقايا لطبقة السناج من على السطح الحجري ويمكن استخدام كمادة مورا ثم محلول (A) وذلك في الأمياكن القويسة من الأسطح الحجرية بمئذنة يشبك من مهدى والأماكن التي تحتوى على طبقات كثيفة من السناج لأنها تحتاج لبقياء المواد الكيميائية لفترة طويلة وهذا ما يتحقق مع استخدام كمادة مورا أما المناطق التي تحتوى على طبقة سناج غير كثيفة بمئذنة يشبك من مهدى فيتم الاكتفاء بتنظيفها باستخدام المحلول (A) أو المحلول (D) حسب الحالة .

ثانياً: الدراسة التجريبية المعملية لتقييم المواد المستخدمة في عزل وتقوية الأحجار والمونات بمئذنة يشبك من مهدى

تعانى المآذن الأثرية ومنها مئذنة يشبك من مهدى من مظاهر تلف متعددة أهمها تـــآكل وتفتــت الطبقــات السطحية من كتل الأحجار بفعل الرطوبة الجوية والتلوث الجوى والرياح وكذلك المياه الأرضية وما تحملك من محاليل ملحية تصعد إلى جدران المآذن بفعل الخاصية الشعرية وتتبلور بين مكوناتها مما يعودي إلى انفصال طبقاتها وكذلك تحلل وتفكك وهشاشية ثم فقدان المونة الرابطة بين كتل الأحجار مما يدعو إلى ضرورة القيام بعزل بناء المئذنة عن مصدر المياه الأرضية المشبعة بالأملاح باستخدام المادة المناسبة إلــــى جانب ذلك لابد من تقوية الطبقات السطحية والبنية الداخلية للأحجار المستخدمة في بناء المئذنة وكذلك المونات التالفة مع إجراء التجارب المعملية اللازمة لاختيار أنسب المونات لاستخدامها في عمليات الـــترميم المختلفة للمئذنة ويوجد العديد من البوليمرات المخلقة صناعياً والمستخدمة في أغراض التقوية والعزل للمباني الأثرية الحجرية بعناصرها المعمارية المختلفة ومنها المآذن ولكن لابد من إجراء الاختبارات المعملية للتحقيق من مدى كفاءتها وصلاحيتها لأعمال التقوية والعزل واختيار أفضلها والتأكد مسن مسدى ثباتسها ومقاومتها للعوامل الجوية والبيئية المحيطة بالمئذنة حتى لا تؤدى إلى المزيد من التلف للمئذنة ولتحقيق هذا الهدف تـــم إعداد عينات من الأحجار الخاصة بمئذنة يشبك من مهدى والمونة المستخدمة في عمليات البناء بنفس مكوناتها ونسبها التي أمكن التعرف عليها بواسطة التحليل بحيود الأشعة السينية X-Ray Diffraction وكذلك تم عمل ٩ خلطات من المونات لمقارنتها بالمونة المستخدمة أساساً في بناء المئذنة واختيار أنسب مونة من هذه المونات الاستخدامها في أعمال الترميم مع دراسة تأثير البوليمرات المختلفة على خواصها سواء الفيزيائية والميكانيكية إلى جانب اختبار مدى كفاءتها وثباتها ضد تأثير عوامل التقادم الصناعي وقد تمت هذه الاختبارات في المراحل الآتية:-

أولاً : إعداد العينات

١- عبنات الحجر الجيري

تم الحصول على قطع عشوائية مختلفة المقاسات ناتجة من عمليات الترميم السابقة وتسم قطعها وتسويتها وإعدادها على شكل مكعبات منتظمة مقاساتها في حدود $3 \times 3 \times 3$ سم ولم نستطع الحصول على مكعبات أكبر من ذلك لعدم توفر كتل أكبر حبث سيتم استخدامها في عمليات النقوية والتقييم للبوليمرات المختلفة .

٢- عينات المونات:

أ- تم إعداد تسعة عينات من المونات بتركيبات ونسب مختلفة لاختبار خواصها الفيزيائيـــة والميكانيكيــة واختبار مدى تأثير البوليمرات المختلفة في خواصها لاختيار أفضلها وأنسبها للاســتخدام فــى علميــات ترميم المئذنة ويوضح الجدول رقم (٣٧) المكونات الأساسية لكل نوع من العينات التسعة ونســب هــذه المكونات .

جدول رقم (٣٧) يوضح مكونات ونسب المونات

النسب على الترتيب بالوزن	المكونات			م
١ : ٣		جير	رمل	١
1:1:5	أسمنت أبيض	جير	رمل	۲
٠,٥:١,٥:٣	مسحوق طوب أحمر	جير	رمل	٣
٠,٥:١,٥:٣	مسحوق حجر جیری	جير	رمل	٤
١:١:٣	قصر وميل	جير	رمل	٥
٠,٥:٠,٥:١:٣	أسمنت أبيض + مسحوق حجر جيرى	جير	رمل	٦
1:7:5	مسحوق حجر جيرى	أسمنت أبيض	رمل	٧
۱:۲:۳	مسحوق طوب أحمر	أسمنت أبيض	رمل	٨
1:1:7	مسحوق حجر جيرى	قصر وميل	رمل	٩
T: 1,0:1	جبس	جبر	رمل	١.

ب- تم إعداد مونة مماثلة تماماً لمكونات ونسب المونة التي استخدمت في بناء مئذنة يشبك من مهدى وذلك طبقاً لنتائج تحليل هذه المونة الأثرية بحيود الأشعة السينية XRD وهي مكونة مـــن الجبــس والجــير والرمل بالنسب ٣: ١,٥: ا بالوزن على الترتيب وذلك لمقارنتها بالمونات السابقة واخضاعها للتجارب المعملية وتقييم تأثير المواد المقوية المختلفة عليها ، وقد أخذت الرقم (١٠) ، وقد روعى في المكونـــات التي تم استخدامها في أعداد وتشكيل المونات على هيئة مكعبات مقاساتها ٥×٥×٥ سم أن تكون من أجود وأفضل الأنواع وذلك كالتالي:

اــ الماء المستعمل في خلط المونات

لابد أن يكون الماء المستخدم في خلط المونات نقياً عذباً خالياً من الأمـــلاح والأحمـــاض والمـــواد الجيريـــة والعضوية وأي شوائب أخرى .

آــ الزمل

يجب أن يكون الرمل نظيفاً خالياً من الكتل المتماسكة والمواد الضارة مثل الطفلــــة والأمـــلاح والأصـــداف والمواد القلوية والعضوية وغيرها .

٣_الجير

أخذ الجير من ناتج الجير الحى الحديث الحرق المطفأ بالمياه المرشحة النقية ويستعمل الجير بعد أسبوع من الطفائه بالماء ، كما يجب أن يمرر من منخل Sieve سعه فتحاته مم للتخلص من المنواد الصلبة غير المرغوب فيها . والجير المطفأ المستخدم في أعمال البناء يجب ألا تقل نسبة أكاسيد الكالسيوم والماغنسيوم الموجودة فيه عن ٨٠ % .

٤_الجبس

الجبس لا يستخدم فى الوقت الحالى فى عمل المونات ولكنه كان مستخدماً قديماً فى المونات وقد استخدم ضمن مونة بناء مئذنة يشبك من مهدى ويجب أن يكون الجبس خالياً من الشوائب ، حديث التحضير ، لم يتعرض لتأثير الرطوبة لأنها تؤثر على خواصه ولا ينصح باستخدامه مطلقاً فى عمل المونات وذلك لما ينتج عنه من أملاح تؤدى إلى حدوث التلف المبانى الأثرية الحجرية .

الحمرة (مسحوق الطوب الأحمر)

يجب أن تكون مصنوعة من أحسن وأنقى أنواع الطمى المحروق حرقاً خفيفاً وإذا دعت الحاجة لعملة بكميات بغرض استخدامه فى مونات الترميم ، يتم وضع الطمى فى قوالب فيشكل على هيئة قوالب طوب ثم حرقه فى القمائن حرقاً خفيفاً بحيث يكون لونه بعد الحريق أحمر ضارب للصفرة قليلاً وبعد حرق الطمسى أو الطوب المصنوع منه يطحن بحيث يمر من منخل Sieve فتحاته سعه ٢ مم ويجب أن تكون الحمرة خالية مر الأتربة والرمال والمواد العضوية أو أى مادة غريبة أخرى .

٦_ القصروميل

يجب أن يكون من خالص ناتج حرق الأخشاب المحروقة حرقاً كاملاً جيداً (من المستعملة في الأفران الخاصة بحرق الحجر الجيري للحصول على الجير على سبيل المثال) ويجب أن يتم نخله بحيث يمر من منخل منحد Sieve سعه فتحاته واحد مم وأن يكون خالياً من الأتربة والرمال العضوية أو أي مادة غريبة أخسري والا يفضل استعمال رجوع الفحم المطحون لأنه غالباً لا يكون قد تم حرقه حرقاً جيداً.

٧ـالأسمنت الأبيض

يجب أن يكون نقياً ، خالياً من الشوائب ، حديث الإنتاج وتخلو مكوناته من أى مواد غريبة ويجب أن يكون مستوفى للاشتراطات المنصوص عليها في نشرات المواصفات القياسية .

٨ـمسحوق الحجر الجيرى

يجب أن تكون مطحونة طحناً جيداً ، متجانسة الحبيبات خالية من الشوائب العضوية وأى مواد غريبة ويجب أن يتم نخلها بحيث تمر من منخل Sieve سعه فتحاته ۲ مم وذلك للتخلص من أى كتل متماسكة أو حبيبات ذات أحجام كبيرة غير مرغوب فيها ، وبعد إعداد عينات الحجر الجيرى والمونات على هيئة مكعبات وتسرك مكعبات المونات لكى تجف تماماً لمدة ٤ أسابيع تم إجراء التجارب المعملية للتقوية والعزل عليها لكسى يتم تقييمها من حيث الكفاءة والثبات ضد العوامل البيئية وعوامل الناف المختلفة وتوضح الصورتسى رقمسى (٩٨)، (٩٩) عينات الحجر الجيرى والمونات التى تمت إعدادها لعمليات التقوية ، وفيما يلى ذكسر للطرق المستخدمة في عمليات التقييم وكذلك مراحل تقوية وعزل عينسات الحجر الجيرى والمونسات والمسواد (البوليمرات الصناعية) المستخدمة في إجراء عمليات التقوية والعزل ضد الماء للعينات .

ثانياً : طرق تقييم المواد المستخدمة في تقوية وعزل الأحجار والمونات بمئذنة يشبك

من محدی :

يتم تقييم مواد التقوية المستخدمة في تقوية وعزل الأحجار عن طريق قياس الخواص الفيزيائية المتمثلة في الكثافة Density والمتصاص الماء Water Absorption والمسامية Porosity والخواص الميكانيكية واهمها قوة تحمل الضغط Compressive Strength وذلك للعينات قبل التقوية وبعد المعالجة بالمواد

المقوية المختلفة للتعرف على تأثير البوليمرات المختلفة على الأحجار والمونات الخاصة بمئذنة يشبك من مهدى وكذلك خلطات المونات التى تم إعدادها لإختيار انسبها وأفضلها لعمليات الترميم إلى جانب ذلك يتم عمل الفحص بواسطة الميكروسكوب الإلكتروني الماسح (SEM) للتعرف على طبيعة انتشار المواد المقوية بين حبيبات الأحجار والمونات ومدى كفاءتها في الربط بين حبيباتها وتعويض فقد المواد الرابطة الأصلية بين هذه الحبيبات ولمعرفة مدى ثبات هذه المواد المقوية وقدرتها على تحمل الظروف البيئية المختلفة المحيطة بالمئذنة يتم عمل دورات تقادم صناعي على العينات المعاجلة بالبوليمرات المختلفة حتى يمكن اختيار أفضلها وأكثرها كفاءة في عمليات النقوية والعزل للأحجار والمونات حيث يتم إجراء نفس الاختبارات السابق ذكرها من قياس للخواص الميكانيكية والخواص الفيزيائية ثم إجراء عملية الفحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح لمعرفة مدى التغير في هذه الخواص وبالتالي درجة ثباتها وكفاءتها .

ا تعيين الخواص الفيزيائية

أ- تعيين الكثافة Denisty

الكثافة هي العلاقة بين وزن العينة والحجم الخارجي لها متضمنا حجم المسام وتحسب من المعادلة الآتية :-

ويتم تعيين وزن العينة عن طريق تجفيفها في فرن تجفيف لمدة ٢٤ ساعة عند ١٠٥ م° ثم يتم وزنها لتحديد الوزن الجاف كما يتم حساب الحجم وبقسمة الوزن على الحجم نحصل على الكثافة الكلية بوحدات جم/سم٣

ب- تعيين نسبة اهتطار الماء

تم تعيين نسبة امتصاص الماء من خلال الخطوات الآتية

۱- تجفیف العینات فی فرن تجفیف عند درجة حرارة ۱۰۰ م $^{\circ}$ لمدة ۲۲ ساعة ثم تم وزن العینات لتعییـــن الوزن الجاف (W_1)

 (W_2) (الوزن الرطب) ماعة ثم تم تعيين الوزن بعد الغمر (الوزن الرطب) (W_2)

٣- تم حساب نسبة امتصاص الماء للعينات من المعادلة الآتية:

Water Absorption =
$$\frac{W_2 - W_1}{W_1} \times 100 = \dots \%$$

ج- تعيين نسبة المسامية

تم تعيين نسبة المسامية كما يلى:

- تم تجفيف العينات في فرن تجفيف لمدة 72 ساعة عند درجة حرارة 100 م ثم تم تعيين الوزن الجاف للعينات (W_1) بوحدة الجرام 0
 - تم غمر العينات في الماء لمدة ٢٤ ساعة ثم تم تعيين الوزن بعد الغمر (W_2) .
 - تم قياس الأبعاد الثلاثة للعينات ثم تم تحديد الحجم (V) بوحدة سم ٣٠٠.
 - تم حساب نسبة المسامية للعينات من المعادلة الآتية :

Porosity =
$$\frac{W_2 - W_1}{V} \times 100 =\%$$

د – تعيين نسبة المادة الطبة المتبقية من مادة التقوية داخل العينات المعالجة

تم تعيين نسبة المادة الصلبة المتبقية كالتالى:

أ- تم تجفيف العينات قبل إجراء عملية النقوية في فرن تجفيف عند درجة حرارة ١٠٥ م ° لمدة ٢٤ ساعة ثم تم وزنها جافة .

- بعد إجراء عملية التقوية تم التجفيف في فرن للتجفيف لمدة 11 ساعة عند درجة حرارة 100 م وتسم حساب نسبة المادة الصلبة المتبقية من المعادلة الآتية :

مع ملاحظة أن التجفيف في فرن التجفيف بعد التقوية تم بعد أن تركت العينات الفترة الكافية لحدوث عمليسة البلمرة للمادة المقوية المستخدمة كل على حدة حسب خواصها وطبيعتها ثم أجريت عملية التجفيف في فسرن التجفيف عند ١٠٥ م وتوضح الصورتين رقمي (١٠٢)، (١٠٣) عينات الحجر الجسيري والمونسات أثنساء عمليات قياس الخواص الفيزيائية لها .

آ تعيين الخواص الميكانيكية للعينات المعالجة

أ - تعيين قوة تحمل الضغط Compressive Strength

- تم قياس أبعاد العينة ثم وزنها وحساب مساحتها .
- وضعت العينة بين فكى ماكينة اختبار قوة تحمل الضغط مع مراعاة انطباق محور العينة على محسور التحميل الخاص بالماكينة كما بالصورتين رقمى (١٠٠)، (١٠١) .
 - تم تحميل العينة بحمل الضغط ببطء حتى يظهر تشرخ أو تهشم العينة .
 - تم تسجيل القراءات ثم تم حساب قوة تحمل الضغط من المعادلة الآتية

ب - تعيين قوة تحمل الشد Tensile Strength

- تم الاختبار عن طريق قياس أبعاد العينة ووزنها .
- تم وضع العينة بين فكي آله قياس قوة تحمل الشد .
 - تم التحميل ببطء حتى تهشمت العينة .
 - تم تعيين قوة تحمل الشد من المعادلة الآتية :-

قوة تحمل الشد =
$$\frac{7 - (U - w)}{Y - 3 w} =$$
 وه تحمل الشد = $\frac{7 - (U - w)}{Y - 3 w} =$ حيث $U = deb$ العينة U

قياس الخواص الميكانيكية بواسطة جعاز الموجات فوق الصوتية

Ultrasonic Technique

تعتبر طريقة تعيين الخواص الميكانيكية للأحجار بواسطة الموجات فوق الصوتية من الطرق غير المتلفة للأثر Non- Destructive Methods والتي نحتاج إليها كثيراً في مجال ترميم الآثار نظراً لاعتبارات الصيانة والمحافظة على الآثار من التلف وعدم تعريضها إلى المزيد من التلف بفعل العينات التي يتم أخذها من الأثر لإجراء الاختبارات عليها ويمكننا بواسطة العينات القياسية وجهاز الموجات فوق الصوتية من قياس الخواص الميكانيكية للأحجار سواء على عينات منفصلة معدة لذلك إذا كانت هناك إمكانية لذلك أو قياس الخواص الميكانيكية للأحجار على الجدران الأثرية مباشرة بدون إحداث أى تلف لها . ويعتمد استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية لقياس الخواص الميكانيكية للأحجار على أن سرعة هذه الموجات تختلف باختلاف الموجات فوق الصوتية سهلة الاستخدام حيث يمكن نقلها إلى كثافة ومرونة الوسط التي تمر فيه (۱) ، وأجهزة الموجات فوق الصوتية سهلة الاستخدام حيث يمكن نقلها إلى المواع بسهولة وهي أجهزة رقمية Digital وفي البداية كانت تعتمد أجهزة الموجات فوق الصوتيسة على شدنها بالكهرباء حيث تستطيع المرور خلال المواد والقيام بعملها لفترة قصيرة ينبغي بعدها شدنها مرة أخرى (۱) ولكن تطورت هذه الأجهزة في السنوات الأخيرة وأصبحت تعمل باستخدام البطاريات الجافة أخرى (۱) ولكن تطورت هذه الأجهزة في السنوات الأخيرة وأصبحت تعمل باستخدام البطاريات الجافة أخرى (۱) ولكن تطورت هذه المجازيكية لعينات الحجر الجيري والمونات بمئذنة يشبك من مهدى ، الذي تم استخدامه لتعيين الخواص الميكانيكية لعينات الحجر الجيري والمونات بمئذنة يشبك من مهدى ،

ويتركب الجهاز كما يظهر في الصورة رقم (١٠٤) من مرسل ومستقبل احدهما وهو المرسل يقوم بإرسال الموجات فوق الصوتية التي تمر خلال العينات المختبرة وتستقبل هذه الموجات بعد مرورها خلال العينات المختبرة وتستقبل هذه الموجات بعد مرورها خلال العينات المختبرة والسطة المستقبل ، كما يحتوى الجهاز على قضيب معدني مرجعي Standard Bar يستخدم لضبط ومعابرة الجهاز قبل الاستخدام (تمر الموجات فوق الصوتية في زمن ثابت يقدر بــ ٢٤ ميكروثائية) وقد يختلف هذا القضيب المعدني من جهاز لآخر وبالتالي يختلف الزمن القياسي لمرور الموجات فوق الصوتية خلالـــه أما الوحدة الرئيسية للجهاز فهي وحدة توليد الموجات فوق الصوتية والتي تصل إلى المرسل والمستقبل من خلال مجموعة من الكابلات الكهربية وتختلف أطوالها حسب الحاجة حيث تقوم هذه الوحـــدة الرئيسـية بــإصدار الموجات فوق الصوتية وتمر خلال الكابلات إلى المرسل الذي يصدرها بدورة بحيث تمــر خــلال العينات الوحدة الرئيسية بالجـــهاز والتــي وتستقبل هذه الموجات مرة أخرى بواسطة المستقبل الذي ينقلها بدورة إلى الوحدة الرئيسية بالجـــهاز والتــي تعين زمن مرور الموجات فوق الصوتية خلال العينات بوحدة الميكروثائية في شكل رقمي ومنها يمكن تعيين تعين زمن مرور الموجات فوق الصوتية خلال العينات بمعلومية المسافة بين المحولين المرسل والمستقبل لجـهاز سرعة مرور الموجات فوق الصوتية خلال العينات بمعلومية المسافة بين المحولين المرسل والمستقبل لجـهاز سرعة مرور الموجات فوق الصوتية خلال العينات بمعلومية المسافة بين المحولين المرسل والمستقبل لجـهاز

⁽¹⁾ Papida, S.et al.: The Use Of Sound Velocity Determination For The Non Destructive Estimation Of Physical And Microbial Weathering Of Limestones And Dolomites, In: Proceedings Of The 9th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Vol.1, Venice, 2000, P.611.

⁽²⁾ Recheis. A. et al.: Ultrasonic Measurements On Weathering Alpine Marble Astudy On Field Exposed Samples And On The Medival Marble. Portals Of Schloss Tirol/ South Tyrol- Italy, In: Proceedings Of The 9th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Vol.2, Venice, 2000, P.140.

الموجات فوق الصوتية (١) ويمكن إجراء الاختبار للعينات بطريقة مباشرة Indirect Transmission ويمكن يوضع المستقبل مقابلاً للمرسل أو يتم القياس بطريقة غير مباشرة المستوعة الشروخ من حيث استخدام هذه الطريقة مباشرة على الجدران الأثرية حيث يمكن بواسطتها تعيين طبيعة الشروخ من حيث الاتجاهات والعمق وكذلك يمكن معرفة سمك الطبقات الضعيفة المنفصلة عن الأسطح الحجرية بفعل التجوية وعوامل التلف المختلفة (٢) ، و بالاستعانة بقياس الخواص الميكانيكية لعينات الحجر الجيرى والمونات قبسل التقوية وقياس سرعة مرور الموجات فوق الصوتية خلالها ثم قياس الاختلاف في سرعة مرور الموجات فوق الصوتية للعينات بعد التقوية والمعالجة بالبوليمرات المختلفة وعن طريق المقارنة بين سرعة مرورها في العينات المعالجة وبواسطة معادلة رياضية يمكن تعيين الخواص الميكانيكية للعينات المعالجة بالبوليمرات المختلفة وقد تم قياس زمن مرور الموجات فوق الصوتية لجميع العينات ثم حساب سرعة مصرور الموجات فوق الصوتية لحميع العينات ثم حساب سرعة مصرور الموجات فوق الصوتية لحميع العينات ثم حساب سرعة مصرور الموجات فوق الصوتية لحميع العينات ثم حساب وقياس فوق الصوتية خلالها كما يتضح من الصور أرقام (١٠٤)، (١٠١)، (١٠١)، (١٠١) حيث تم حساب وقياس الخواص الميكانيكية بعد ذلك .

مواد التقوية المستخدمة

تم اختيار مجموعة من البوليمرات و روعى خلال عملية الاختيار أن تتضمن هـــذه البوليمـرات مركبات ومجموعات كيميائية مختلفة حيث تشتمل على مركبات الاكريلك سواء فى هيئة مستحلبات أو فى هيئة محاليل شفافة وكذلك مركبات السيليكون والسيليكات والسيلان والسيلوكسان كما تم مراعاة ان تتضمن هذه المجموعـة اختلافاً فى المذيبات المستخدمة فى كل منها ما بين الماء أو المذيبات العضوية وذلك لإعداد دراسة متكاملـــة لتقييم تأثير هذه البوليمرات المختلفة فى تركيبها الكيميائي وخواصها الفيزيائية حيث أن بعضها يتميز بقدرتــه على منع امتصاص الماء المختلفة فى تركيبها الكيميائي وخواصها الفيزيائية ميث أن بعضها يتميز بقدرتــه على منع امتصاص الماء Water Repellent Material على الأحجار الجيرية الخاصة بمئذنة يشبك مسن على منع المونات المختلفة التركيب والتي تم إعدادها فى الجانب التجريبي من الرسالة لدراسة خواصــها المختلفة واختيار انسبها لعمليات الترميم الخاصة بالمئذنة وهى نتكون من عشرة مواد متنوعة كالتالى :-

أ مواد الاكريليك المستخدمة في التقوية

البريمال Primal WS 24 (۱

هو أحد مركبات الأكريلك ويستخدم في صورة مستحلب Emulsion وهو خليط من استرات حمض الأكريلك $CH_2 = CH - COOH$ وحمض الميثاكريلات $CH_2 = CH - COOH$ وهو يخلط بالماء ليعطى المستحلب ويستخدم بنسب مختلة لتقوية الأحجار ومواد البناء وبصفة خاصة المونات الطبيعية التي تتركب

⁽¹⁾ Almesberger, D. et al: ultrasonic Testing Method For The Characterization Of Pietra D'Istria Structural Elements, In: Proceedings Of The 9th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Vol.2, Venice, 2000, P.317.

⁽²⁾ Recheis. A. et al.: Ultrasonic Measurements On Weathering Alpine Marble Astudy On Field Exposed Samples And On The Medival Marble. Portals Of Schloss Tirol/ South Tyrol- Italy, In: Proceedings Of The 9th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Vol.2, Venice, 2000, P.141.



بشكل أساسى من الرمل والجير ويستخدم بنسبة من ٣% إلى ٥% أو أكثر إن تطلب الأمسر ويستخدم مسع مونات الترميم حيث من الممكن أن يخلط مع مكوناتها ليعطيها قوة تحمل أعلى للضغوط و الإجهادات .

Dispersion K6 Glanz (F

يتكون أساساً من المبثيل ميثاكريلات في صورة مستحلب مع الماء وتركيبه الكيميائي

وهو تستخدم مخفف لتقوية أسطح الأحجار كما يستخدم لتقوية مواد $H_2C = C - (CH_3) - CO_2 - CH_3$ البناء المختلفة والمونات كما يمكن خلطة أيضاً مع المونات لتحسين خواصها وهو كذلك من مركبات الأكريلك Acrylic Compounds

Paraloid B44 البارا لوبد) البارا الوبد

هو أحد مركبات الأكريلك ويتركب أساساً من الميثيل ميثاكريلات Methyl Methacrylate وتركيبه الكيميائى $H_2C=C-(CH_3)-CO_2-CH_3$ وهو سائل شفاف ، كثافته ما بين 9.9.4 ومرحة عند درجة حرارة 9.1.4 ويباع تجارياً درجة حرارة 9.1.4 ويباع تجارياً في هيئة بلورات شفافة تخلط بالمذيبات العضوية مثل الأسيتون والطولوين لتعطى السائل الشفاف وتستخدم لتقوية الأحجار والمونات حيث تخفف بنسبة 9.1.4 إلى 9.1.4 بالمذيبات العضوية .

ب – مواد السيليكون والسيليكات المستخدمة في التقوية

الإيثيل Ethyl Silicate الإيثيل (١

تتركب مادة سيليكات الإيثيل من مركب تترا إيثوكسى سيلان Tetra Ethoxy Si(OC₂H₅)₄ Silane وتنتج من تفاعل حمض السيليسيك مع الكحول الإيثيلى ولون المحلول الخاص بها شفاف وعند إجراء عملية التقوية بسيليكات الإيثيل تتفاعل مع الرطوبة مكونة السيليكا الجيلاتينية ويتبخر الكحول طبقاً المعادلة الآتية:

$$Si(OC_2H_5)_4 + 4H_2O \xrightarrow{Cat.} SiO_2aq + 4C_2H_5OH \uparrow$$

Silica Gel.

وعند فقدان السيليكا الجيلاتينية أو السيليكا جيل للماء تتكون السيليكا الجافة وهى التى تعمل كمادة رابطة جديدة بين حبيبات الأحجار ومواد البناء المختلفة وهى تستخدم على نطاق واسع فى نقوية الآثار الحجرية و لا ينتج عنها مركبات ثانوية ضارة بالأحجار حيث أن الكحول الإيثيلي الناتج من التفاعل يتبخر من على الأسطح كما يمكن استخدامها بشكل مركز أو يتم تخفيفها باستخدام الكحول الإيثيلي بنسب مختلفة حسب حالة الأحجار المعالجة .

Methyl Tri Methoxy Silane ميثيل تراي ميثوكسي سيلان (٢

من مركبات السيلان ويحتوى تركيبه الكيميائي على مجموعة ميثيل وثلاثة مجموعات ميثوكسي وتركيبه البنائي كالتالى:

$$OCH_3$$
 $|$
 $CH_3 - Si - OCH_3$
 $|$
 OCH_3

ومعروف تجارياً باسم Methyl Tri Methoxy Silane Dow Corning Z 6070 وتنتجه شركة Dow Corning البلجيكية ويتمسيز بقدرته العالية على إعطاء الأحجار خاصية المنع للماء Water Repellent Material ويرجع ذلك لوجود مجموعة الميثيل CH₃ فيه ويستخدم على نطاق واسع في العزل الراسي للواجهات الحجرية الأثرية ضد تأثير الرطوبة.

۳) بولی هیدرو سیلوکسان Poly Methyl Hydro Siloxane

تتركب مادة Poly Methyl Hydro siloxane عديد الميثيل Poly Methyl Hydro siloxane ويتميز هذا المركب بكفاءته العالية وقدرته على إعطاء الأسطح الحجرية خاصية العازل ضد الماء وذلك نظراً لوجود مجموعات الميثيل CH3 به ويستخدم كمادة مقوية للأحجار والمبانى الحجرية وعزلها ضد تأثير الرطوبة وكذلك مع مواد البناء ويخفف بالمذيبات العضوية وأفضل مذيب يستخدم معه هو الكحول الإيثيلي حيث تم استخدامه لتقوية وعزل عينات الحجر الجيرى والمونات الخاصة بمئذنة يشبك مسن مهدى بتركيز °% مع الكحول الإيثيلي .

لا Wacker BS 1306 عاكر (غ

مادة فاكر BS 1306 – BS 1306 عبارة عن مستحلب من البولى سيلوكسان Wacker BS 1306 مع راتنج السيليكون Silicon Resin وهي تستخدم على نطاق واسع كمادة طاردة للماء مع راتنج السيليكون Water Repellent Material وهي تتميز بقدرتها على نفاذ بخار الماء من خلال الأسطح المعالجة بسها وهي تستخدم في المبانى الأثرية الحجرية كمادة عازلة للأسطح ضد تأثير الرطوبة وتستخدم مخففة بالماء بنسبة ١:٩ماء ، وتستخدم أيضاً كمادة مقوية للأحجار والمبانى الحجرية الأثرية .

0) فاكر Wacker SKM 550

يتركب أساساً من السيلان Silane والسيلوكسان Siloxane وهو من المركبات التي تخلط بالماء لتعطى مستحلب Emulsion يستخدم على نطاق واسع في عمليات العزل الأفقى للمبانى الحجرية الأثريسة حيث يتميأ المركب في الماء ومصدره الرطوبه الموجودة في الأحجار ويعطى مركب عديسد السيلوكسان (بولى سيلوكسان) وكحول إيثيلي يتبخر طبقاً للمعادلة الآتية .

$$\begin{array}{c|c}
C & & & & & & & & & & & \\
R-Si-OC_2H_5 & +H_2O & \longrightarrow & R-Si-O--- & & +C_2H_5OH \\
\downarrow & & & & & & & \\
C & & \\$$

وهى تعتبر من المواد الطاردة للماء Water Repellent Materials ولونه بعد خلطه بالماء يكون أبين مصفر وكثافته تبلغ ٩٨,٠ حجم /سم ولزوجته Viscosity تبلغ ٧ مم ٢ / ثانية وقيمة PH لنه تبلغ (٦) ويستخدم بنسبة تخفيف من ١٠:١ حتى ١٥:١ حسب حالة الأثر .

Gypstop – p17 (7

مادة Gypstop P 17 عبارة عن معلق غروى من حبيبات السيليكا Colloidal Silica Sols ولكى تسأخذ القوام الغروى السائل يضاف لها نسبة قليلة من النشادر وهى تستخدم بتركيز ٢٠% لتقوية الحجر الجيرى والمونات ومواد البناء والمكون الأساسى لها هو ثانى أكسيد السيليكون SiO₂ حيث تحتوى على نسبة ٣٥%

بالوزن من ثانى أكسيد السيليكون بالإضافة إلى الأمونيا (في صورة نشادر NH₃) بنسبة ١٠,٠% بـالوزن وتحتوى على نسبة ضئيلة جداً من الصوديوم في صورة أكسيد الصوديوم Na₂O بنسبة تقـل عـن ١٠,٠% بالوزن وتبلغ قيمة PH لها (٩,٥) ولونها أبيض يشبه اللبن وقد تم استخدامها ضمن الجانب التجريبي للرسالة في تقوية عينات الحجر الجيرى لمئذنة يشبك من مهدى .

Silo 111 (V

هو عبارة عن جزئيات ذات وزن جزيئي صغير من الأورجانو سيلوكسان Organo Siloxane بتركيز 0 الله في مذيب هيدروكربوني معدني (مثل White Spirit) وله قدرة عالية على الانتشار داخل الأحجار التي يتم تقويتها به بفضل المذيب العضوى المستخدم كما انه يتمياً في وجود الرطوبة داخل الأحجار ويحدث التفاعل بالكامل مكوناً مادة رابطة بين حبيبات الأحجار كما أنه يتميز بالخاصية المانعة للماء ويحدث التفاعل بالكامل مكوناً مادة رابطة بين حبيبات الأحجار لماء داخل مسام الأحجار بعد المعالجة أي سمح بتنفس الأحجار ويمكن استخدامه مع الحجر الجيري والرخام والجص والطوب المحروق (الآجر) وهو سائل عديم اللون 0 شفاف تبلغ نسبة المادة الفعالة فيه 0 الله وتبلغ درجة غليانه من 0 م 0 م 0 م 0 م

عمليات التقوية والعزل لعينات الحجر الجيرى والمونات بالبوليمرات المختلفة

لقد تم مراعاة التنوع في المواد المقوية والعازلة ضد الرطوبة التي تم إخضاعها للدراسة لتقييم مدى فاعليتها وتأثيرها في خواص عينات الحجر الجيرى والمونات المعالجة بها لاختيار أفضلها لاستخدامه لتقوية وعرز الأحجار الجيرية والمونات بمئذنة يشبك من مهدى ويوضح الجدول رقم (٣٨) المواد المقوية المستخدمة والمذيب المستخدم معها وتميزها بخاصية المنع للماء من عدمه والتركيز المستخدم لها في تقوية وعرز العينات .

جدول رقم (٣٨) يوضح المواد المقوية المستخدمة لتقوية عينات الحجر الجيرى والمونات

				C 02 (1 / L 2 02 min	
التركيز المستخدم	خاصية المنع الماء	المذيب المستخدم	الرمز	المادة المقوية	٩
%0	لا توجد	الكحول الإيثيلي	TEOS	Ethyl Silicate	١
%٤	لا توجد	الماء	P.W.S 24	Primal WS 24	۲.
% £	لا توجد	الماء	D	Dispersion k6 Glanz	٣
%0	توجد	الكحول الإيثيلي	MTMOS	Methyl Tri Methoxy Silane	٤
%°	توجد	الكحول الإيثيلي	P	Poly Methyl Hydrosiloxane	0
٩:١ مع الماء	توجد	الماء	W.1306	Wacher BS 1306	٦
١٢:١ مع الماء	توجد	الماء	W.550	Wacker SMK 550	٧
% £	لا توجد	الإسيتون + الطولوين	P.B44	Paraloid – B44	٨
٠٠% مع الماء	لا توجد	الماء	G	Gypstop – P17	٩
%0	توجد	White Spirit	S	· Silo 111	١.

وتجدر الإشارة إلى استخدام المركبات العشرة المختارة السابقة لتقوية وعزل عينات الحجر الجيرى الخاصسة بمئذنة يشبك من مهدى أما بالنسبة للمونات التى تم إعدادها لاختبار مدى كفاءتها وتأثير مركبات التقوية على خواصها فقد تم اختيار ستة مركبات من المركبات العشرة السابقة مناسبة لتقوية وعزل المونات الطبيعية التى تم إعداد عينات منها وهذه المواد الستة التى تم اختيارها متنوعة بين مركبات الأكريلك والسيكون والسيلوكسان والسيليكات وبعضها يستخدم معها مذيب عضوى والبعض الآخر يستخدم معه الماء لتخفيفه وإذابته وهذه المركبات الستة المختارة لتقوية وعزل المونات هي:-

1- Primal WS 24.

2- Dispersion K6 Glanz.

3- Wacker BS 1306.

4- Methyl Tri Methoxy Silane (Dow Corning Z 6070)

5- Poly Methyl Hydro Siloxane. 6- Ethyl Silicate (Tetra Ethoxy Silane).

عملية تقوية عينات الحجر الجيرى والمونات بالمواد المقوية المختلفة

- تم تجفيف عينات الحجر الجيرى والمونات في فرن تجفيف عند درجة حرارة ١٠٥ م المدة ٢٤ ساعة مع التأكد من الحصول على وزن ثابت وتسجيل هذا الوزن .
- تم غمر العينات في محلول التقوية المستخدم باستخدام المذيب المناسب والتركيز المناسب طبقاً للجدول السابق وترك العينات المعالجة لمدة ساعتين .
 - تم إخراج العينات وتركها لتجف في درجة حرارة الغرفة لمدة ٤٨ ساعة ثم تعيين الوزن.
 - تم تكرار هذه المعالجة ثلاثة دورات متتالية .
- تركت العينات بعد تمام عملية التقوية لمدة ثلاثة أسابيع في درجة حرارة الغرفة حتى تحدث عملية البلمرة الكاملة للمادة المقوية داخل العينات .

تقييم مدى صلاحية وكفاءة المواد المستخدمة في تقوية وعزل عينــات الحجــر الجــيرى والمونات

تم تقييم ومعرفة مدى صلاحية وكفاءة المواد المستخدمة فى تقوية وعزل عينات الحجر الجيرى والمونات من خلال قياس مدى تأثير المواد المقوية المختلفة على الخواص الفيزيائية والميكانيكية للعينات وكذلك من خلال الفحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح لمعرفة مدى قدرة هذه المواد على الربط بين حبيبات الحجر الجيرى والمونات ومدى كفاءتها فى التوغل والانتشار بين هذه الحبيبات وذلك كالتالي

أولاً : تأثير مواد التقوية على الخواص الفيزيائية لعينات الأحجار والمونات

Appearance المظهر العام

تم تقييم مدى التغير في المظهر العام لعينات الحجر الجيرى والمونات التي تم تقويتها بالبوليمرات المختلفة مطبقاً للمواصفة ASTM 1729 وذلك من خلال ملاحظة الفروق في الدرجات اللونية بين العينات المعالجة وغير المعالجة وكذلك المقارنة بين التغيرات اللونية المختلفة الناتجة من المعالجات المختلفة لاختيار أفضلها من حيث عدم التغير في اللون لاستخدامه في تقوية وعزل الأحجار الجيرية والمونات لمئذنة يشبك من مهدى.

أ- عينات المجر الجيري

تميزت مادة Poly Methyl Hydro Siloxane بها كذلك مادة Methyl Tri Methoxy Silane حيث لم تؤثر على تحدث تغيراً في لون الأحجار المعالجة بها كذلك مادة شفافة والمذيب المستخدم معها هو الكحول لون السطح المعالج مقارنة بالعينات غير المعالجة حيث أنها مادة شفافة والمذيب المستخدم معها هو الكحول الإيثيلي وهو شفاف أيضاً ولا يسبب تغيراً في اللون بينما سببت مادة Silo 111 تغيراً لونياً طفيفاً للأسطح المعالجة بها وربما يرجع ذلك إلى المذيب المستخدم معها وهو White Spirit وهو يميل إلى الأبيس المصفر في لونه أما مادتي Wacker BS 1360 ومادة P17 – Gypstop – P17 فلم العينات المعالجة بها مقارنية المعالجة أما مادة Paralaid B 44 فقد أدت إلى حدوث تغير ملحوظ في لون العينات المعالجة بها مقارنية بالعينات غير المعالجة ، وبالنسبة لمادة Wacker SMK 550 وهما من مواد الأكرياك فقد سيبتا لمعان على مادتي Primal WS 24 ويوضح الجدول رقم (٣٩) نتائج التقييم البصري للتغيرات اللونية لمواد التقوية المختلفة من حيث تأثيرها على عينات الحجر الجيري المعالجة بها .

جدول رقم (٣٩) يوضح نتائج التقييم البصرى للتغيرات اللونية لعينات الحجر الجيرى المعتلفة المختلفة

التأثير على المظهر العام Effect On Appearance	الرمز	مادة التقوية Consolidant	م
تتميز المادة بعدم التأثير على السطح المعالج	TEOS	Ethyl Silcate (Tetra Ethoxy Silane)	١
تسبب المادة وجود لمعان للسطح المعالج	P.WS24	Primal WS 24	۲
تسبب المادة لمعان وتكون طبقة رقيقة على الأسطح المعالجة بها	D	Dispersion K6 Glanz	٣
تتميز المادة بإعطاء ثبات لونى للسطح المعالج	MTMOS	Methyl Tri Methoxy Silane	٤
تنتشر المادة بسرعة ولا تؤثر في اللون	Р	Poly Methyl Hydro Siloxane	٥
لا تؤثر في لون الأسطح المعالجة	W.1306	Wacker BS 1306	٦.
تسبب المادة تغيراً طفيفاً في اللون	W.550	Wacker SMK 550	٧
أعطت المادة تغيراً ملحوظاً وامعاناً في اللون	P.B44	Paraloid – B44	٨
لم تؤثر المادة في الأسطح المعالجة بها	G	Gypstop – P17	٩
أعطت المادة تغيراً طفيفاً في اللون للأسطح الحجرية للعينات المعالجة بها .	S	Silo 111	١.

ب- عينات المونات

تم تقوية عينات المونات باستخدام سنة مواد مقوية أعطت نتائج متباينة من حيث التغيرات اللونية وقد تسم استخدام هذه المواد المقوية السنة مع عينات الحجر الجيرى ولم تختلف النتائج كثيراً عن النتائج السابق ذكرها مع عينات الحجر الجيرى حيث نجد أن مادة Primal WS24 أعطت لمعان طفيف الأسطح العينات المعالجة

بها كما أن مادة Dispersion K6 Glanz أدت إلى وجود لمعان ملحوظ على السطح مع تكوين طبقة أو غشاء رقيق على سطح العينات المعالجة ، وبالنسبة لمادة Wacker BS 1306 لم تغير في لون العينات المعالجة ولكنها تنتشر ببطء داخل العينات عند غمرها في محاليلها وقد أعطت مدادة المعالجة ولكنها تنتشر ببطء داخل العينات عند غمرها في محاليلها وقد أعطت مدادة Poly Methyl Hydro Siloxane أفضل النتائج من حيث الانتشار والتوغل بسرعة كبيرة داخل عينات المونات كما أنها لم تؤثر في اللون بشكل كامل تليها مادة مادة وهي أيضاً شفافة كما أن مدادة ذكرنا لاستخدام مذيب الكحول الإيثيلي لإذابة المدادة وهي أيضاً شفافة كما أن مدادة الجدول رقم (٤٠) نتائج التقييم البصرى للتغيرات اللونية لمواد التقوية المختلفة من حيث تأثيرها على عينات المونات المعالجة بها .

جدول رقم (٤٠) يوضح نتائج التقييم البصرى للتغيرات اللونية لعينات المونات المعالجة بمواد التقوية المختلفة.

التأثير على المظهر العام Effect On Appearance	الرمز	مادة النقوية Consolidant	م
أعطت المادة لمعان لأسطح العينات وأصبح لون العينات يميل إلى الأبيض	P.WS24	Primal WS 24	١
تسبب المادة تكون عشاء باللون الأبيض رقيق على السطح مع لمعة خفيفة	D	Dispersion K6 Glanz	۲
لم تؤثر في سطح العينات المعالجة بها وتتشرب بيطء داخل العينات	W.1306	Wacker BS 1306	٣
تتميز المادة بعدم التأثير في لون العينات المعالجة بها	М	Methyl Tri Methoxy Silane	٤
نتوغل بسرعة داخل العينات المعالجة ولم تؤثر لونياً على عينات المونات	P	Poly Methy Hydro Siloxane	٥
لم تغير في لون العينات وتتميز بسرعة الانتشار	Т	Tetra Ethoxy Silane	٦

تعيين الكثافة وامتصاص الماء والمسامية لعينات الحجر الجيرى بعد التقوية

(أ) الكثافة جم/سم٣

تفاوتت قيم الكثافة حيث أعطت المواد المقوية قيماً مختلفة ازيادة الكثافة وقد حققت مادة Poly Methyl Hydro Siloxane أعلى قيمة للكثافة الكلية وبلغت ٢,٤٨جم /سم٣ بنسبة زيادة قدرها ١٣,١ وسجلت قيمة مقدارها ٢,٤٢جم /سم٣ بنسبة زيادة مقدارها ١٣,١ ثم مادة Ethyl Silicate وحققت قيمة قدرها ٣,٣٦ جم /سم٣ بنسبة زيادة مقدارها ١١,٧ ثم مادة Methyl Tri وحققت قيمة مقدارها ٢,٣٨ حجم / سم٣ بزيادة طفيفة في قيمة الكثافة حيث أعطت قيمة مقدارها ٢,٣٨ جم / سم٣ بنسبة زيادة عن الكثافة قبل المعالجة مقدارها ٩,٠% والنتائج موضحة بالجدول رقم مقدارها وشكل رقم (٤١) .

(ب) امتصاص الماء (٪) Water Abosrption

أنخفضت قيم امتصاص الماء بعد التقوية بالمواد المقوية المختلفة وتفاونت النتائج بشكل كبير وذلك لأن بعض المواد المقوية تتميز بخاصية المنع ضد الماء Water Repellency واذلك فقد خفضت من نسبة امتصاص الماء بدرجة كبيرة جداً ونجد من خلال النتائج أن أفضل المواد التي من الممكن استخدامها لعـزل الأسطح الحجرية للمئذنة هي مادة Poly Methyl Hydro Siloxane وقد تم استخدامها ذائبة في الكحول الإيثيلسي Ethyl Alochol بنسبة تركيز ٥% حيث أعطت قيمة لامتصاص الماء مقدارها ٢٠,١٢ بنسبة انخف اض مقدارها ۲۰٫۲% بنسبة انخفاض مقدارها ۹۷٫۶% ثم مادة Methyl Tri Methoxy Silane وحققت ٠,٣٣ % بنسبة انخفاض مقدارها ٩٦,٤ والمواد الثلاثة السابقة يستخدم معها مذيب عضوى وتصلح لإجــراء عملية العزل للأسطح الحجرية ضد مصادر الرطوبة الجوية وإن كان أفضلها في حالة مئذنة يشبك من مهدى مادة Poly Methyl Hydro Siloxane التي أعطت أعلى نسبة انخفاض في قيمة امتصاص الماء يأتي بعد هذه المواد الثلاثة مادة Wacker SMK 550 وقد أعطت نسبة امتصاص للماء مقدار هـا ٠,٤٨ % بنسبة انخفاض مقدار ها ٩٤,٨ وهي تستخدم مخففة على هيئة مستحلب وتستخدم على نطاق واسمع في مجال العزل الأفقى لاساسات وجدران المبانى الأثرية عن مصادر الرطوبة الأرضية وقد أعطت نتيجة جيدة كما أن لا تعطى مركبات ثانوية ضارة حيث ينتج عنها الكحول الإيثيلي الذي يتطاير من على الأسطح ولم تسبب تغير لون الأحجار المعالجة ومن ثم فيمكن استخدامها في إجراء عملية العزل الأفقى لمئذنة يشبك من مهدى عن مصادر الرطوبة بينما حدث تغير طفيف في امتصاص الماء للعينة المعالجة بمادة Primal WS24 حيث سجلت قيمة مقدارها ٨,٩١% بنسبة انخفاض مقدارها ٢,٩% والنتــائج مدونـــة بــالجدول رقــم (٤١) وموضحة بالشكل رقم (٦٣) .

(ج) المسامية ٪ Porosity

انخفضت قيم المسامية بنسب متفاوتة حيث حققت مادة Poly Methyl Hydro Siloxane أفضل النتائج وهي ١,٧٥ بنسبة انخفاض مقدارها ١,٩٩ تليها مادة Silo111 وحققت ١,٩٣ بنسبة انخفاض مقدارها ٩٠،٩ تليها بفارق طفيف جداً مادة Wacker SMK550 وحققت ١٦,٩٤ بنسبة انخفاض مقدارها ٩٠،٠ ثم مادة Methyl Tir Methoxy Silane وحققت قيمة مقدارها ١٦,٢٦ بنسبة انخفاض مقدارها ١٦,٥ % والنتائج كاملة مدونة بالجدول رقم (٤١) وموضحه من خلال شكل رقم (٦٣) .

جدول رقم (٤١) يوضح قيم الخواص الفيزيائية للحجر الجيرى بمئذنة يشبك من مهدى بعد المعالجة بالمواد المقوية

معدل التغير فى المسامية %	المسامية %	معدل التغير فى امتصاص الماء %	امتصاص الماء %	معدل التغير في الكثافة %	الكثافة جم/سم۳	المادة المقوية Consolidant	رقم العينة
_	19,81	-	۹,۱۸	P==	۲,1٤	غير معالجة	Х
٤٨,١	1.,17	۱٦,٨	٧,٦٤	11,7	۲,۳۹	Ethyl Silicate	Sı
٣٦,٦	17,77	۲,۹	۸,۹١	۲,۳	۲,۱۹	Primal WS24	S ₂

معدل التغير في المسامية %	المسامية %	معدل التغير في امتصاص الماء %	امتصاص الماء %	معدل التغير في الكثافة %	الكثافة جم/سم٣	المادة المقوية Consolidant	رقم العينة
11,1	۱۰,۸۳	٥,٨	۸,٦٥	٠,٩	۲,۱٦	Dispersion K6 Glanz	S_3
۸۸,۹	۲,۱٦	97,£	٠,٣٣	11,7	۲,۳۸	Methyl Tri Methoxy Silane	S ₄
91,9	1,07	۹۸,۷	٠,١٢	10,9	۲,٤٨	Poly Methyl Hydro Siloxane	S_5
۸۱٫۸	٣,٥٥	٦٧,٥	۲,۹۸	٧,٩	۲,۳۱	Wacker BS 1306	S ₆
٩.	1,9 £	9 8, 1	٠,٤٨	١٠,٣	۲,۳٦	Wacker SMK 550	S ₇
٣٩,٦	11,77	٤٣,٩	0,10	٧	۲,۲۹	Paraloid B44	S ₈
17,0	17,77	١.	۸,۲٦	٤,٢	۲,۲۳	Gypstop –P17	S ₉
9 • , 1	1,98	٩٧,٤	٤ ٢, ٠	14,1	۲,٤٢	Silo111	S ₁₀

تعيين نسبة المادة الصلبة المتبقية من مادة التقويــة بعينــات الحجــر الجــيرى بعـــد المعالجة

تم حساب نسبة المادة الصلبة المتبقية من مواد التقوية بعد الجفاف التام وعملية التبلمر في عينات الحجر الجيرى المعالجة وقد تبين أن مادة Ethyl Silcate (Tetra Ethoxy Silane) قد أعطت أفضل النتائج حيث أن نسبة المادة الصلبة المتبقية بلغت ٢,٧% تليها مادة Silolll حيث بلغت نسبة المادة الصلبة المتبقية عرب ثم مادة Poly Methyl Hydro Siloxane حيث أعطت قيمة مقدارها ٢,٣% بينما أعطت مادة Paraloid – B44 مادة الصلبة المتبقية وبلغت ١,١% والنتائج كاملة موضحة بالجدول رقم (٤٢) وممثلة بالشكل رقم (٦٣) .

جدول رقم (٤٢) يوضح نتائج نسبة المادة الصلبة المتبقية بعينات الحجر الجيرى المعالجة بمواد التقوية المختلفة

~ ~ ~					
نسبة المادة الصلبة المتبقية (%)	الرمز	مادة النقوية Consolidant			
۲,۷	TEOS	Ethyl Silcate (Tetra Ethoxy Silane)	١		
١,٦	P.WS24	Primal WS 24	۲		
١,٣	D	Dispersion K6 Glanz	٣		
۲,۲۸	MTMOS	Methyl Tri Methoxy Silane	٤		
۲,۳	Р	Poly Methyl Hydro Siloxane	0		
۲,۱	W.1306	Wacker BS 1306	٦		
۲,۲۵	W.550	Wacker SMK 550	V		

نسبة المادة الصلبة المتبقية (%)	الرمز	مادة النقوية Consolidant	٩
1,1	P.B44	Paraloid – B44	٨
١,٨	G	Gypstop – P.17	٩
Υ, ξ	S	Silo111	١.

تعيين نسبة المادة الصلبة المتبقية من مادة التقوية بعينات المونات بعد المعالجة

تم حساب نسبة المادة الصلبة المتبقية من مواد التقوية بعد الجفاف التام وعملية التبلمر في عينات المونات المونات المعالجة وقد تبين أن المونة رقم (٨) قد أعطت أفضل النتائج من حيث نسبة المادة الصلبة المتبقية ولكنها تفاوتت وأختلفت باختلاف مواد التقوية حيث أعطت مادة (Ethyl Silcate (Tetra Ethoxy Silane قد أعطت أفضل النتائج حيث أن نسبة المادة الصلبة المتبقية بلغت ٩٩٦ تايها مادة Siloxane حيث بلغت نسبة المادة الصلبة المتبقية ٧٧٦ ثم مادة Methyl Tri Methoxy Silane حيث أعطت قيمة مقدارها ٩٦٨ بينما أعطت مادة Dispersion K6 Glanz أقل النتائج لنسبة المسادة الصلبة المتبقية وبلغت ٣٠٥ والنتائج كاملة موضحة بالجدول رقم (٤٣) .

جدول رقم (٤٣) يوضح قيم نسبة المادة الصلبة المتبقية بعينات المونات بعد إجراء المعالجة بالمواد المقوية المختلفة

نسبة المادة الصلبة المتبقية (%)	المادة المقوية Consolidate	رقم العيثة	نسبة المادة الصلبة المتبقية (%)	المادة المقوية Consolidate	رقم العينة
_	غير معالجة	4X	_	غير معالجة	1X
7,7	Primal WS24	4P	٣, ٤	Primal WS24	1P
۲,۲	Dispersion K6Glanz	4D	۲,۸	Dispersion K6Glanz	1D
۲,۹	Wacker BS1306	4W	٤,١	Wacker BS1306	1W
٤,١	Methyl Tri Methoxy Silane	4M	0,7	Methyl Tri Methoxy Silane	1M
٤,٩	Poly Methyl Hydro Siloxane	4PO	٦,٤	Poly Methyl Hydro Siloxane	1PO
٥,٦	Tetra Ethoxy Silane	4T	٧,٣	Tetra Ethoxy Silane	1T
-	غير معالجة	5X	_	غير معالجة	2X
٣,٤	Primal WS24	5P	٣, ٩	Primal WS24	2P
٣,١	Dispersion K6Glanz	5D	٣,١	Dispersion K6Glanz	2D
0,7	Wacker BS1306	5W	٥,٢	Wacker BS1306	2W
٦,٨	Methyl Tri Methoxy Silane	5M	٦,٣	Methyl Tri Methoxy Silane	2M

نسبة المادة الصلبة المتبقية (%)	المادة المقوية Consolidant	رقم العيثة	نسبة المادة الصلبة المتبقية (%)	المادة المقوية Consolidant	رقم العينة
۳,۷	Poly Methyl Hydro Siloxane	5PO	٤,٧	Poly Methyl Hydro Siloxane	2PO
۸,۲	Tetra Ethoxy Silane	5T	٩,٢	Tetra Ethoxy Silane	2T
_	غير معالجة	6X	-	غير معالجة	3X
۳,٦	Primal WS24	6P	٧,٧	Primal WS24	3P
۲,۸	Dispersion K6Glanz	6D	۲.۲	Dispersion K6Glanz	3D
٥,٢	Wacker BS1306	6W	٣,١	Wacker BS1306	3W
۲,۳	Methyl Tri Methoxy Silane	6M	٤,٣	Methyl Tri Methoxy Silane	3M
٦,٨	Poly Methyl Hydro Siloxane	6PO	0,9	Poly Methyl Hydro Siloxane	3РО
٧,٥	Tetra Ethoxy Silane	6T	۸٫۱	Tetra Ethoxy Silane	3T
_	غير معالجة	9X	_	غير معالجة	7X
۳,۱	Primal WS24	9P	٤,١	Primal WS24	7P
۲,٤	Dispersion K6Glanz	9D	٣,٧	Dispersion K6Glanz	7D
٤,٦	Wacker BS1306	9W	٦,٢	Wacker BS1306	7W
٥,٨	Methyl Tri Methoxy Silane	9M	٦,٧	Methyl Tri Methoxy Silane	7M
۸,۲	Poly Methyl Hydro Siloxane	9PO	٧,٣	Poly Methyl Hydro Siloxane	7PO
۸,۹	Tetra Ethoxy Silane	9T	۸,۸	Tetra Ethoxy Silane	7 T
_	غير معالجة	10X	_	غير معالجة	8X
۲,۹	Primal WS24	10P	٤,٣	Primal WS24	8P
۲,۳	Dispersion K6Glanz	10D	٣,٥	Dispersion K6Glanz	8D
٤,٨	Wacker BS1306	10W	0,7	Wacker BS1306	8W
٥,٧	Methyl Tri Methoxy Silane	10M	٦,٨	Methyl Tri Methoxy Silane	8M
٧,١	Poly Methyl Hydro Siloxane	10PO	٧,٦	Poly Methyl Hydro Siloxane	8PO
۸,٣	Tetra Ethoxy Silane	10T	٩,٦	Tetra Ethoxy Silane	8T

تعبين الخواص الميكانيكية لعينات الحجر الجيرى المعالجة بجعاز الموجات فوق الصوتية

تم تعيين الخواص الميكانيكية للعينات المعالجة بواسطة جهاز الموجات فوق الصوتية حيث تم تعيين زمن انتقال الموجات فوق الصوتية خلال العينات بوحدة الميكرو ثانية قبل إجراء عماية المعاينة والتقوية ثم منها حساب سرعة انتقال الموجات فوق الصوتية خلال العينات بوحدات م / ث وبعد تقوية العينات ومعالجتها

وترك العينات الفترة الكافية لتبلمر المادة المقوية داخلها تم قياس زمن مرور وانتقال الموجات فوق الصوتية خلال العينات بنفس الوحدة وهي وحدة الميكرو ثانية ومنها تم حساب سرعة انتقال الموجات الصوتية خلال العينات المعالجة وبالمقارنة للنتائج السابقة بعينات قياسية أمكن تقدير وتعيين قوة تحمل الضغط وقوة تحمل الشد للعينات المعالجة والنتائج كاملة مدونة بالجدول رقم (٤٤) وموضحة بالشكل رقم (٦٤) وقد جاءت النتائج كالتالي

أ - قياس زمن وسرعة مرور الموجات فوق الصوتية خلال العينات

تم تعيين وقياس زمن مرور الموجات فوق الصوتية للعينات قبل المعالجة حيث سجلت زمن مقداره ١١،٣ ميكرو ثانية ومنه تم حساب سرعة انتقال الموجات فوق الصوتية خلال العينات قبل المعالجة وسرجات بعد المعالجة وجاءت النتائج متفاوتة مع ملاحظة أن الزمن يتناسب تناسبا عكسيا مع السرعة ولذلك نجد أنه كلما المعالجة وجاءت النتائج متفاوتة مع ملاحظة أن الزمن يتناسب تناسبا عكسيا مع السرعة ولذلك نجد أنه كلما قل زمن مرور الموجات فوق الصوتية خلال العينات كلما زادت سرعتها ومن خلال النتائج اتضح أن مادة Ethyl Silicate مبلت أقل زمن لمرور الموجات فوق الصوتية خلالها وبلغ ٤٠,٨ ميكرو ثانية كما مسجلت أعلى سرعة لمرور الموجات فوق الصوتية خلالها وبلغت ٣٧٣٣،٦ م / ث تليها مادة Silo 111 وسجلت زمنا مقداره ٨,٥ ميكرو ثانية وسرعة مقدارها ٥,٠ ميكرو ثانية وسرعة مقدارها ٥,٠ ميكرو ثانية وسرعة مقدارها ٥,٠ ميكرو ثانية وبراتالي حققت هذه المادة أقل سرعة لمرور الموجات فوق الصوتية خلالها وبلغت ٣٠٨٠٨ م/ث ميكرو ثانية وبالتالي حققت هذه المادة أقل سرعة لمرور الموجات فوق الصوتية خلالها وبلغت ٣٨٠٨ م/ث ميكرو ثانية وبالتالي حققت هذه المادة أقل سرعة لمرور الموجات فوق الصوتية خلالها وبلغت ٣٨٠٨ م/ث

ب ـ تعيين الخواص الميكانيكية للعينات بعد المعالجة

من خلال النتائج السابقة لزمن وسرعة مرور الموجات فوق الصوتية خلال العينات المعالجة والعينات قبل المعالجة والتقوية تم حساب قوة تحمل الضغط وقوة تحمل الشد للعينات المعالجة وقد جاءت النتائج كالتالي:

1- قوة تحمل الضغط كجم/سم" Compressive Strength

حققت مادة Ethyl Silicate (Tetra Ethoxy Silan) Ethyl Silicate افضل النتائج وبلغت ۲۰۹۸ کجم / سم بزیدادة مقدارها ۴۰٫۲ % مقدارها ۱۱۲ وسجلت قیمة مقدارها ۳۵۷ کجم / سم بزیادة مقدارها ۳۲٫۲ % و حققت قیمة مقدارها ۲۰۰۳ کجم/سسم۲ بزیدادة مقدارها Poly Methyl Hydro Siloxane ثم مادة Paraloid B44 وسجلت قیمة مقدارها ۳٤۲٫۳ کجم/سم۲ بزیادة مقدارها ۳٤۲٫۸ ثم إحدى مواد الاکریلك و هی مادة Dispersion K6 Glanz و سجلت قیمة طفیفة ازیادة قوة تحمل الضغط و هی أقل مقدارها ۲۸۰٫۸ کجم/سم۲ بنسبة زیادة مقدارها ۸٫۰۸ و النتائج کاملة مدونة بالجدول رقدم (٤٤) و موضحه بالشكل رقم (۲٤) .

Tensile Strength الشد كجم/سم٢ -قوة تحمل الشد

لم تختلف قوة تحمل الشد كثيراً من حيث التغير في القيم وكفاءة المواد المستخدمة عن قوة تحمل الضغط فنجد أن مادة Ethyl Silicate قد أعطت أفضل النتائج لقوة تحمل الشد وبلغت ٣٤,٥ كجم/سـم٢ بنسبة زيادة

مقدارها ٤٣,٨ % تليها مادة Silolll بقيمة مقدارها ٣٢,٥ كجم/سم٢ وزيادة مقدارها ٣٥,٤ شم مادة المدة Silolll بقيمة مقدارها ٣٢,٥ كجم/سم٢ وزيادة بلغت نسبتها ٣٢,٥ بينما أعطت مادة Poly Methyl Hydro Siloxane بقيمة مقدارها ٣٨,٥ فقاط Dispersion K6 Glanz أقل النتائج حيث بلغت قيمة تحمل الشد ٢٦كجم/سم٢ بزيادة مقدارها ٨,٣ فقاط والنتائج كاملة مدونة بالجدول رقم (٤٤) وموضحة بالشكل رقم (٦٤).

جدول رقم (٤٤) يوضح زمن وسرعة مرور الموجات فوق الصوتية Ultrasonic Waves والخواص الميكانيكية لعينات الحجر الجيرى قبل وبعد المعالجة بالمواد المقوية

التغير في قوة تحمل الشد%	قوة تحمل الشد كجم/سم٢	التغير في قوة تحمل الضغط %	قوة تحمل الضغط كجم/سم٢	سرعة انتقال الموجات فوق الصوتية م/ث	زمن انتقال الموجات فوق الصوتية بالميكروثانية	المادة المقوية Conslidant	رقم العينة
	7 £	-	۲٧.	7708,9	11,1	غير معالجة	X
£ ٣, ٨	71,0	٤٠,٦	WY9,V	۳۷۳۳,٦	۸, • ٤	Ethyl Silicate	. S ₁
14,9	۲۸,۳	10,5	W11,Y	٣٠٦٤,٩	٩,٨	Primal WS24	S ₂
۸,٣	77	٥,٨	۲,٥٨٢	۲۸۰۸,۳	١٠,٧	Dispersion K6 Glanz	S ₃
17,0	۲٧	١.	Y97,9	Y919,£	١٠,٣	Methyl Tri Methoxy Silane	S ₄
77,0	۳۱,۸	۲ ۹,۷	701,7:	7887,0	۸,٧	Poly Methyl Hydro Siloxane	S ₅
۱۰,۸	۲٦,٦	۸,٣	Y9Y,£	۲۸۷۰,۲	۱ ۰, ٤	Wacker BS 1306	S ₆
۱۳,۸	۲۷,۳	11,7	٣٠٠,٣	۸,۲۰۶۲	١٠,٢	Wacker SMK 550	S ₇
Y9,7	71,1	۲٦,٨	٣٤٢,٣	۳۳٦٥,٨	۸,۹	Paraloid B44	S ₈
۲.	۲۸,۸	۱۷,٥	W1 V, W	٣١١٩,٩	٩,٦	Gypstop –P17	S ₉
70, £	۳۲,۵	٣٢,٢	707	401.5	۸,٥	Silolll	S ₁₀

الفحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسج للعينات المعالجة

Scanning Electron Microscope [SEM] Examination

تم الفحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح [SEM] لبعض العينات المعالجة بمواد التقوية للتعرف على عمدى انتشار وتغلغل المادة المقوية بين حبيبات ومكونات الأحجار وتقييم مدى كفاءتها في عمليات النقوية وقد تبين ما يلى :

- 1- حققت مادة Poly Methyl Hydro Siloxane نتيجة جيدة في تقوية وعزل عينات الحجر الجيرى حيث توغلت وانتشرت المادة بين حبيبات الحجر الجيرى وأدت إلى الربط بينها ، كما عملت على تغطية وتغليف الحبيبات لكي تعطيها خاصية المنع ضد الماء وانتشرت بشكل متجانس في الفجوات والفراغات والمسام كما يتضح من الصورة رقم (١٠٨).
- ٢- تبين أن مادة Silo I 11 قد أعطت نتيجة جيدة في الربط بين حبيبات الحجر الجيرى للعينات المعالجة
 بها وانتشرت بشكل متجانس ومكثف بين الحبيبات ويتضح ذلك من خلال الصورة رقم (١٠٩) .

- ۳- نجحت مادة Methyl Tri Methoxy Silane في خفض نسبة امتصاص الماء والمسامية للعينات المعالجة بها وبالتالى تحقيق وظيفة العزل ويتضح ذلك من تغليفها الجيد للحبيبات والربط بينها وتوغلها إلى كل الفراغات والفجوات الموجودة في نسيج الحجر الجيرى كما يتضح من الصورة رقم(١١٠).
- 5- تبين أن مادة Primal WS24 من المواد التي لم تنجح في الانتشار المتجانس بين حبيبات الحجر الجيري ووجودها في هيئة تجمعات داخل الفجوات والفراغات والمسام الموجودة بين حبيبات الحجر الجيري وكذلك وجودها بكثافة على السطح كما يتضيح من الصيورة رقم (١١١) وكذلك مادة Dispersion K6 Glanz
- ٥- نجحت مادة Ethyl Silicate في ملء الفراغات والمسام الموجودة بين حبيبات الحجر الجيرى وتبلورها بشكل منتظم ومتجانس إلى حد كبير وبالتالى نجاحها في تقوية عينات الحجر الجيرى المعالجة بها كما يتضح من الصورة رقم (١١٣).
- 7- تبين من خلال الفحص أن مادة Wacker SMK 550 من المواد الجيدة في عزل الحجر الجيرى حيث نجحت في تغليف وتغطية حبيبات عينات الحجر الجيرى المعالجة بها وبالتالي تحقيق ها لوظيفة العزل للحجر الجيرى كما يتضح من الصورة رقم (١١٤) ، كذلك مادة Wacker BS1306 التي تعطى أيضاً نتيجة مرضيه في تغطية حبيبات الحجر الجيرى وعزلها كما يتضح من الصورة رقم (١١٥).
- ۷- تبین أن مادة Gypstop-P17 لم تنجح فی تحقیق وظیفة العزل لعینات الحجر الجیری حیث لا تتمیز بخاصیة المنع ضد الماء ولکنها أعطت نتائج جیدة إلى حد ما فی تقویة عینات الحجر الجیری والانتشار بشكل متجانس ومتشعب بین حبیباتها كما یتضح من الصورة رقم (۱۱٦).

ومن خلال الفحص السابق يتبين أن مادة Poly Methyl Hydro Siloxane قد أعطت أفضل النتائج من حيث عزل عينات الحجر الجيرى الخاصة بمئذنة يشبك من مهدى وقد اتضح ذلك من خلال الانخفاض الكبير في نسبة امتصاص الماء والمسامية كما أعطت مادة Ethyl Silicate أفضل النتائج من حيث تقوية عينات الحجر الجيرى لمئذنة يشبك من مهدى أما مادة Silolll فقد أعطت نتائج جيدة في تحقيق وظيفتي التقوية والعزل لعينات الحجر الجيرى بمئذنة يشبك من مهدى .

تعيين الكثافة وامتصاص الماء والمسامية لعينات المونات قبل وبعد المعالجة

تم إعداد عشرة خلطات للمونات وتمثل المونة رقم (١٠) نفس مكونات ونسب المونة المستخدمة لبناء مئذنة يشبك من مهدى والتي تحتوى على الرمل و الجبس والجير بالنسب ١: ٣: ١,٥ بالوزن على الترتيب وقد تم قياس الخواص الفيزيائية والميكانيكية لها لمعرفة أفضلها من حيث الفيزيائية والميكانيكية لاستخدامه في أعمال ترميم المئذنة وقد سجلت المونة رقم (٨) والتي تتكون من الرمل والأسمنت الأبيض ومسحوق الطوب الأحمر بالنسبة ٣: ٢: ١ بالوزن على الترتيب ، أفضل النتائج من حيث الخواص الفيزيائية فقد سجلت قيمة للكثافة ٢,٢جم /سم٣ أما نسبة امتصاص الماء فكانت ٥,٠% والمسامية أعطت قيمة مقدارها ١٤,١ % تليها المونة رقم (٧) والمكونة من الرمل والأسمنت الأبيض ومسحوق الحجر الجيرى بالنسبة ٣: ٢: ١ بالوزن على الترتيب حيث أعطت قيمة للكثافة مقدارها ٢,٢جم /سم٢ أما بالنسبة امتصاص الماء فكانت ١٨% والمسامية سجلت قيمة مقدارها ٢,٢٠% ثم المونة رقم (٢) والتي تتكون من الرمل والجير والأسمنت الأبيض بالنسب ٣: ١: ١ بالوزن على الترتيب ، و أعطت قيمة مقدارها ٢٠٠٤ بينم وسجلت نسبة امتصاص الماء قيمة مقدارها ٤٠٠١ أما المسامية مقدارها ٢٠٠٤ ببنم المونة رقم (٢) والتي تتكون من الرمل والجير والأسمنت الأبيض بالنسب ٣: ١: ١ بالوزن على الترتيب ، و أعطت قيمة مقدارها ٢٠٠٤ ببنم المونة رقم المسامية مقدارها ٢٠٠١ ببنم المونة رقم المسامية مقدارها ٢٠٠١ ببنينات المسامية خلطات المسامية مقدارها ٢٠٠١ ببنام المسامية خلطات

المونات لم تعط نتائج جيدة من حيث الخواص الفيزيائية حيث جاءت قيم الكثافة أقل من المونات أرقام (\wedge) , (\vee)

(أ) الكثافة جم / سم T Denisty

بالنسبة للمونة رقم (٨) فقد اختلفت قيــم الكثافــة مــن مــادة مقويــة إلــى أخــرى وقــد أعطــت مــادة وبالنسبة للمونة رقم (٨) فقد اختلفت قيــم الكثافـة مــن مــادة مقول التتائج وبالخت ٢,٣٩ / سم٣ بمعدل زيادة بلـــغ ٩% تليها مادة Poly Methyl Hydro Siloxane وأعطت قيمة مقدار ها ٢,٣٧ جم / سم٣ بمعدل زيادة مقدار هــا Methyl Tri Methoxy Silane وأعطت قيمة مقدار ها ٢,٣٧ % بنسبة زيــادة مقدار هــا ٢,٣٧ جم / سم٣ بنسبة زيادة مقدار ها ٤٠٥ % ولم تختلف النتائج بالنسبة للمونتيــن رقمــى (٧)،(٧) حيــث أعطت مادة Poly Methyl Hydro Siloxane أفضل النتائج تليها مــادة Poly Methyl Hydro Siloxane والنتائج كاملة لقيم الكثافة قبل وبعد المعالجة بالمواد المقويـــة المختلفــة موضحة بالجدول رقم (٤٥) .

(ب) امتصاص الماء (٪) Water Absorption

تم استخدام ثلاثة مواد مقوية وعازلة تتميز بخاصية المنع ضد الماء Water Repellency وهم مادة Poly Methyl Hydro Siloxane وهم مادة Wacker BS 1306 Methyl Tri Methoxy Silane وقد أعطت مادة Poly Methyl Hydro Siloxane أفضل النتائج تليها مادة Poly Methyl Hydro Siloxane وقد أعطت مادة Silane والمنسبة المونة رقم (٨) فقد أعطت مادة Siloxane وأعطت Wacker BS 1306 قيمة مقدارها ٢٠,٧% بنسبة انخفاض مقدارها ٤,٤% ثم مادة 300 Wacker BS 1306 وأعطت Poly Methyl Hydro قيمة مقدارها ٣٠,٨% أما المونة رقم (٧) فقد أعطت مادة Siloxane وأعطت مقدارها ٢٠,٨% أما المونة رقم (٧) فقد أعطت مادة Wacker BS 1306 قيمة مقدارها ٤,٠% بنسبة انخفاض مقدارها ٢,٨% ثم مادة Wacker BS 1306 أعطت قيمة مقدارها ٢,١% بنسبة انخفاض مقدارها ١,٠٨% ثم مادة المونة رقم (٢) فقد أعطت مادة Methyl Tri كالمونة رقم (٢) فقد أعطت مادة Wacker BS 1306 وأعطت المونة رقم (٢) فقد أعطت مادة Wacker BS 1306 وأعطت المونة رقم (٢) فقد أعطت مادة Wacker BS 1306 وأعطت المونة رقم (٢) فقد أعطت مادة Wacker BS 1306 وأعطت المونة رقم (٢) فقد أعطت مادة المعالجة المونة مقدارها ١,٠% بنسبة انخفاض مقدارها ٥,٠% ثم مادة المونات بعد المعالجة المونات بعد المعالجة المونات بعد المعالجة المونة والعازلة المختلفة موضحة بالمجدول رقم (٥٤) .

Porosity (٪) المسامية

تفاوتت قيمة المسامية وقد أعطت مادة Poly Methyl Hydro Siloxane ثم مادة Wacker BS 1306 أفضل النتائج من حيث تخفيض نسبة المسامية تليها مادة Wacker BS 1306 ثم مادة Poly Methyl Tri Methoxy Silane ثم مادة أعطت مادة Poly Methyl Hydro Siloxane قيمة مقدار ها ١,٣% بنسبة انخفاض مقدار ها ١,٨% تليها مادة Wacker BS 1306 وأعطت قيمة مقدار ها ١,٩٢% بنسبة انخفاض مقدار ها ٩٠٠٨% تليها مادة الجدول رقم (٤٥).

جدول رقم (٥٤) يوضح قيم الخواص الفيزيائية للمونات بعد إجراء المعالجة بالمواد المقوية المختلفة

معدل التغير في المسامية %	المسامية	معدل التغير في امتصاص الماء %	امتصاص الماء %	معدل التغير في الكثافة %	الكثافة جم/سم ٣	المادة المقوية Consolidant	رقم العينة
_	79,7	•	17,7	_	١,٩	غير معالجة	1X
۲,٧	۲۸,۸	٧,٤	10	1,40	1,97	Primal WS24	1P
0, £	۸۲	۸,٤	۱٤,٨	٠,٥٢-	۱,۸۹	Dispersion K6Glanz	1D
۸۲	٥,٣	۸١,٩	۲,۹	1,+0	1,97	Wacker BS1306	1W
۸۳,۷	£,A	۸٤,٨	۲, ٤	۲,۱۱	1,9 £	Methyl Tri Methoxy Silane	1M
ለጓ, ٤	٤	۸٧,١	۲	۲,٦٣	1,90	Poly Methyl Hydro Siloxane	1PO
٦,٧	۲۲,٦	17,0	١٤	٣,٦٨	1,97	Tetra Ethoxy Silane	1T
-	۲۰,٤	-	١٠,٤	-	۲	غير معالجة	2X
17,1	۱۷,۱	19,7	۸, ٤	0,0	۲,۱۱	Primal WS24	2P
۲٥,١	10,7	11,0	٩,٢	٦,٥	۲,۱۳	Dispersion K6Glanz	2D
۸٤,٨	٣,١	۲,۲۸	١,٨	٩	۲,۱۸	Wacker BS1306	2W
۸٥,٧	۲,۹	۸٧,٥	١,٣	٧,٥	۲,۱۰	Methyl Tri Methoxy Silane	2M
۸۸,۲	۲,٤	97,7	۰,۲	10	۲,۳	Poly Methyl Hydro Siloxane	2PO
47,9	١٤,٧	٣٣, ٦	٦,٩	۲.	۲,٤	Tetra Ethoxy Silane	2T
	٣٦,١	***	77,0		۲,۱	غير معالجة	3X
١,٣	٣٥,٦	٤,٤	۲۱,۹	۲۳,۱۲ ه	1,97	Primal WS24	3P

معدل التغير في المسامية %	المسامية %	معدل التغير في امتصاص الماء %	امتصاص الماء %	معدل التغير في الكثافة %	الكثافة جم/سم٣	المادة المقوية Consolidant	قم العينة
۱٦,٣	٣٠,٢	۳۸,٦	۱۳,۸	9,70	1,70	Dispersion K6Glanz	3D
Λ ξ , ξ	0,7	۸٦,٢	٣,١	۱٦.٨٧	١,٨٧	Wacker BS1306	3W
۸٥,٥	۲, ۵	۸٦,٨	۲,۹	۱۸٫۱۲	١,٨٩	Methyl Tri Methoxy Silane	3M
۸٦,∨	٤,٨	۸٧,١	۲,۹	۱۸,۷۵	١,٩	Poly Methyl Hydro Siloxane	3PO
۲۱,٦	۲۸,۳	10,1	19,1	۳۱,۲٥	۲,۱	Tetra Ethoxy Silane	3T
_	77,0	_	77,7	_	١,٦٠	غير معالجة	4X
1.,1	۳۲,۸	٣,٨	77,7	۲.٥	١,٦٤	Primal WS24	4P
17,7	٣١,٩	0,9	77,7	1,70	١,٦٢	Dispersion K6Glanz	4D
۸۳,۸	0,9	A £, Y	٣,٦	٦,٨٧٥	1,71	Wacker BS1306	4W
10,40	0,7	۸٧,٧	۲,۹	۱۱٫۸	1,79	Methyl Tri Methoxy Silane	4M
۸٦,٨٤	٤,٨	۸٧,٩	۲,۸۰	10,7	1,00	Poly Methyl Hydro Siloxane	4PO
۳٥,٨٩	۲٣, ٤	٣٥,٨	10,18	۱۸,۲	١,٩	Tetra Ethoxy Silane	4T
	T	1	T	,			
	77	-	19,1	_	١,٧	غير معالجة	5X
1 + , 41	۲۸,۷	74.0	18,7	•,0	1,71	Primal WS24	5P
10	77,7	YV,V	۱۳,۸	۲,۳	1,71	Dispersion K6Glanz	5D
٧٨,٤٣	٦,٩	۸۲,۷	٣.٣	٤,١٠	1,77	Wacker BS1306	5W
٨٠	٦,٤	۸٣,٧	٣,١	۸.۸	١,٨٢	Methyl Tri Methoxy Silane	5M
٨٥	٤,٨	۸٥,٣	۲,۸	۱٤,٧	1,90	Poly Methyl Hydro Siloxane	5PO
۳۰,۳۱	77,7	٣٤	17,7	74,0	۲,۱	Tetra Ethoxy Silane	5T
						1	
	TY,V	_	11,9		١,٨	غير معالجة	6X
19,84	77,7	۲٤,٣	18,7	٥	1,19	Primal WS24	6P

معدل التغير في المسامية %	المسامية	معدل التغير في امتصاص الماء %	امتصاص الماء %	معدل التغير في الكثافة %	الكثافة جم/سم٣	المادة المقوية Consolidant	رقم العينة
Y7,Y9	7 5, 1	17,7	17,0	٦.٦	1,97	Dispersion K6Glanz	6D
10,98	٤,٦	۸٤,٣	۲,۹٦	11,1	۲	Wacker BS1306	6W
۲۷,۷۸	٤	۸٧,٤	۲,۳۷	0.0	١,٩	Methyl Tri Methoxy Silane	6M
^9,97	٣,٢٨	۸۹,۸	1,97	17,7	۲,۱	Poly Methyl Hydro Siloxane	6PO
٤٢,٢٠	11,9	٣٤,٣	۱۲,٤	٣٣,٣	۲,٤	Tetra Ethoxy Silane	6T
	1		1			7	
	۱٧,٤	_	۸,۱		۲.۲	غير معالجة	7X
19,17	15,7	۲۳, ٤	7,7	í,o	۲,۳	Primal WS24	7P
YA,V£	17,8	۲۷,۱	0,9	۸,۲	۲,۳٥	Dispersion K6Glanz	7D
۸٦,٢٠	٢,٤	10,1	1.7	۸,٦	۲,۳۹	Wacker BS1306	7W
۸٧,٩٣	۲,۱	۸۸,۲	٠,٩٥	0,5	۲,۳۲	Methyl Tri Methoxy Silane	7M
۸۹,۹۷	1,9	94,9	٠,٤٩	٩	۲, ٤	Poly Methyl Hydro Siloxane	7PO
01,18	۸,٥	٤٨,٢	٤,٢	17,1	۲,٤٩	Tetra Ethoxy Silane	7T
	18,7	***	٦,٥	_	۲.۲	غير معالجة	8X
40,7	9,7	٣٦.٧	٤٫١١	٠,٤	7,71	Primal WS24	8P
٤٠,١	۸,٥	0.,1	٣,٢٤	١,٣	۲,۲۳	Dispersion K6Glanz	8D
۸٦,٤	1,97	۸۷,۳	٠,٨٢	٣,١	۲,۲۷	Wacker BS1306	8W
۸٩,٤	1,0	9 8,8	٠,٣٦	0, ξ	۲,۳۲	Methyl Tri Methoxy Silane	8M
٩٠,٨	1,4	97,7	٠,٢٢	۸,٦	۲,۳۹	Poly Methyl Hydro Siloxane	8PO
09,1	٥,٨	٥٢	۳,۱۲	9	۲, ٤	Tetra Ethoxy Silane	8T
	£ £ , V	_	70, Y	_	١,٣	غير معالجة	9X
٩,٨	٤٠,٣	۱۷,۳	79,0	7,9	1,79	Primal WS24	9P
٥,٨	٤٢,١	17,0	79,1	9,7	1,27	Dispersion K6Glanz	9D
٧١,١	17,9	۲,۲۸	٤,٩	17,5	1, 57	Wacker BS1306	9W

معدل التغير في المسامية %	المسامية %	معدل التغير في امتصاص الماء %	امتصاص الماء %	معدل التغير في الكثافة %	الكثافة جم/سم ٣	المادة المقوية Consolidant	رقم العينة
70,7	10,7	٨٥,٤	0,7	٣٤,٦	1,70	Methyl Tri Methoxy Silane	9M
۸,۱۷	14,7	٥,٢٨	٤,٨	٤٠	۲۸٫۲	Poly Methyl Hydro Siloxane	9PO
۲٠,۸	3,00	۲٤,٦	Y7,9	07,7	1,41	Tetra Ethoxy Silane	9T
	٤١,٩	_	٣١,٤	_	١,٣	غير معالجة	10X
Y £ , A	71,0	71,0	۲۱,٥	Y9,Y	۱٫٦٨	Primal WS24	10P
19,1	77,7	۲۲,٦	71,7	٤٤,٦	1,44	Dispersion K6Glanz	10D
0,,0	Y.,Y	07,9	14,4	70,7	١,٧٦	Wacker BS1306	10W
٤٨.٤	۲۱,۲	04,0	18,7	14,7	1,04	Methyl Tri Methoxy Silane	10M
05,1	19,7	٥٨,٩	17,9	٤٥,٣	١٫٨٩	Poly Methyl Hydro Siloxane	10PO
٣٢,٤	۲۸,۳	٣٧,٢	19,7	٤٦,١	١,٩	Tetra Ethoxy Silane	10T

ومن خلال النتائج السابقة نجد أن المونات أرقام (Λ)،(Υ)،(Υ)) قد أعطت أفضل النتائج بعد المعالجة بمواد التقوية المختلفة والنتائج ممثلة من خلال الأشكال أرقام (Υ 0)،(Υ 1)،(Υ 1) على الترتيب .

تم تعيين قوة تحمل الضغط وقوة تحمل الشد لعينات المونات المعالجة بواسطة قياس زمسن الموجات فوق الصوتية خلال العينات ومنها أمكن تقدير كل من قوة تحمل الضغط وقوة تحمل الشد والنتائج كاملسة مدونسة بالجدول رقم (٤٦) وقد جاءت النتائج كالتالى:

(i) قياس زمن وسرعة مرور الموجات فوق الصوتية خلال العينات :

تم تعيين زمن مرور الموجات فوق الصوتية خلال العينات قبل المعالجة وذلك بالنسبة لأنواع المونات العشرة التي إعدادها للاختبار ، كما تم تعيين سرعة انتقال الموجات فوق الصوتية وقد أعطت المونة رقم (٢) قبل المعالجة زمن انتقال للموجات فوق الصوتية مقداره ٢١،٣ ميكروثانية وسرعة مقدارها ١٥٠٧ م/ث بينما أعطت العينة المعالجة بمادة (Ethyl Silicate) Tetra Ethoxy Silane (Ethyl Silicate) أقل زمن لمرور الموجات فوق الصوتية خلالها وهو ٢٠٠٠ ميكروثانية وبالتالي أعطت أعلى سرعة لانتقال الموجات فوق الصوتية خلالها وهو ١٦٢٥ م/ث ثليها العينة المعالجة بمادة Dispersion K6 Glanz حيث أعطت زمن انتقال للموجات فوق الصوتية مقداره ١٦٢٥ م/ث ميكروثانية وسرعة انتقال للموجات فوق الصوتية مقداره ١٩٢٥ م/ث ، أما

المونة رقم (٨) فقد أعطت قبل المعالجة زمن مرور الموجات فوق الصوتية مقداره ١٩،٣ اميكروثانية وسوعة مرور الموجات فوق الصوتية خلالها بلغت ٢٠٩٠ م/ث ، والعينة الممثلة لها والمعالجة بمادة Tetra Ethoxy Silane سجلت أقل زمن لمرور الموجات فوق الصوتية وبلغ ١٣،١ ميكروثانية وسرعة انتقال للموجات فوق الصوتية بلغ ١٣٨٠ م/ث تليها العينة من المونة رقم (٨ والمعالجة بمادة Poly Methyl Hydro Siloxane وسجلت زمن مقداره ١٠٤٤ ميكروثانية وسرعة مقدارها ٢٤٧٥,٥ مرث ، وبالنسبة للمونة رقم (٧) فقد أعطت قبل المعالجة زمن مرور الموجات فوق الصوتية مقداره ١٨،٥ ميكروثانية وسرعة مرور الموجات فوق الصوتية خلالها بلغت ٢٧٢,٧ وقد سرجات العينة الممثلة لها والمعالجة بمادة Primal WS24 أقل زمن لمرور الموجات فوق الصوتية خلالها وبلغ ١٢،٦ ميكروثانية وبالتالئ أكبر سرعة لمرور الموجات فوق الصوتية خلالها وبلغت ١٢،٢ مرث والنتائج كاملة موضحه وبالتالئ أكبر سرعة لمرور الموجات فوق الصوتية خلالها وبلغت ١٢،٥٠ مرث والنتائج كاملة موضحه بالجدول رقم (٤٦) .

(ب) تعيين الخواص الميكانيكية لعينات المونات بعد المعالجة

من خلال النتائج السابقة لزمن وسرعة مرور الموجات فوق الصوتية خلال عينات المونات قبل وبعد المعالجة بالمواد المقوية المختلفة تم حساب قوة تحمل الضغط وقوة تحمل الشد للعينات وقد جاءت النتائج كالتالى:

1- قوة تعمل الضغط كجم/سم" Compressive Strength

حققت المونة رقم (٨) أفضل النتائج من حيث قوة تحمل الضغط حيث أعطت العينة الممثلة لها قـــوة تحمــل ضغط مقدارها ٢٤٤,٨ كجم/سم٢ وقد حققت مادة Ethyl Silicate) افضــل النتائج وبلغت ٣٦١,١ كجم/سم٢ بزيادة مقدارها ٤٧,٥ % تليها مادة ٣٦١,١ كجم / سم٢ بزيادة مقدارها ٢٠,٥ % تليها مادة Primal Methyl Tri كجم / سم٢ بزيادة مقدارها ٣٤,١ % بينما حققت مادة ٣٢٨,٤ كجم/سم٢ كجم/سم٢ كجم/سم٢ بنيادة قوة تحمل الضغط وهي أقل قيمة للزيادة وبلغت ٢٤٩,٧ كجم/سم٢ بنسبة زيادة مقدارها ٢٠ % والنتائج كاملة مدونة بالجدول رقم (٤٦) .

Tensile Strength الشد كجم/سم٢ Tensile Strength

لم تختلف قوة تحمل الشد كثيراً من حيث التغير في القيم وكفاءة المواد المستخدمة عن قوة تحمل الضغط فنجد أن المونة رقم (٨) أعطت أفضل القيم حيث بلغت قيمة قوة تحمل الشد للعينة الممثلة لها ٢٠٠٨ ٤كجم/سم٢ وبعد المعالجة أعطت مادة Ethyl Silicate قد أعطت أفضل النتائج لقوة تحمل الشد وبلغت ٢٠٠٢ كجسم/سم٢ بنسبة زيادة مقدارها ٢٠٤% تليها مادة Poly Methyl Hydro Siloxane بقيمة مقدارها ٧٤٥كجم/سم٢ وزيادة بلغت نسبتها ٢٠٤١% بينما أعطت مادة Methyl Tri Methoxy Silane أقل النتائج حيث بلغت قيمة تحمل الشد ٢٠١٤كجم/سم٢ بزيادة مقدارها ١٠٩% فقط والنتائج كاملة مدونة بالجدول رقم (٤٦).

جدول رقم (٤٦) يوضح زمن وسرعة مرور الموجات فوق الصونية والخواص الميكانيكية لعينات المونات قبل وبعد المعالجة بمواد التقوية


النغير في قوة تحمل الشد%	قوة تحمل الشد كجم/سم٢	التغير في قوة تحمل الضغط %	قوة تحمل الضغط كجم/سم٢	سرعة انتقال الموجات فوق الصوتية م/ث	زمن انتقال الموجات فوق الصوتية الصوتية بالميكروثانية	المادة المقوية Conslidant	رقم العينة
_	1,50	Works :	۸,۲	٧٦٨,١	70,1	غير معالجة	1X
1,77	7,79	٦٧	۱۳,۲	۱۲۸۳,۳	٣٩	Primal WS24	1P
18,8	١,٦	۱۷	٩,٦	۸۹۹,۲	00,7	Dispersion K6Glanz	1D
١٨,٩	1,77	19,0	۹,۸	۸۱۸	01,0	Wacker BS1306	1W
۲۱,۸	٧٢,١	۲۱,۹	1.	987,7	٥٣,٤	Methyl Tri Methoxy Silane	1M
١٤,٥	1,04	١٤,٦	٩,٤	۸۸۰,٥	٥٦,٨	Poly Methyl Hydro Siloxane	1PO
99,7	۲,۷۳	1	١٦,٤	1047,7	۳۲,0	Tetra Ethoxy Silane	1T
_	9,0	_	٥٧,١	۸۱۰,۷	71,1	غير معالجة	2X
71	10,7	٦٠,٢	91,0	14.4.1	٣٨,٣	Primal WS24	2P
۸٩,٤	١٨	۸۹,۳	١٠٨,١	1088,8	٣٢, ٤	Dispersion K6Glanz	2D
V1,0	17,8	٧١,٦	٩٨	1	70, V	Wacker BS1306	2W
٤٢,١	17,0	٤٢	۸۱,۱	۱۱۵۸٫٦	٤٣,٢	Methyl Tri Methoxy Silane	2M
٩,٤	۱٠,٤	۸,۹	٦٢,٢	۸۸۸,٦	٥٦,٣	Poly Methyl Hydro Siloxane	2PO
1.8,7	19, £	1. 1, 4	117,7	1770,7	٣٠,٠٢	Tetra Ethoxy Silane	2T
	T						
	٠,٢٢	-	1,1	۸,۷۲۸	٦٠,٤	غير معالجة	3X
۲۷,۲	۰,۲۸	7 , 7	١,٤	1.04,7	٤٧,٥	Primal WS24	3P
۲۱۸,۲	1,1	7,77	۹,۱	٦٨٤٨,٢	٧,٣	Dispersion K6Glanz	3D
٦٣,٦	٠,٣٦	77,7	1,4	1805,7	٣٦,٩	Wacker BS1306	3W

التغير في قوة تحمل الشد%	قوة تحمل الشد كجم/سم٢	النغير في قوة تحمل الضغط %	قوة تحمل الضغط كجم/سم٢	سرعة انتقال الموجات فوق الصوتية م/ث	زمن التقال الموجات فوق الصوتية الصوتية بالميكروثاتية	المادة المقوية Conslidant	رقم العيثة
Y E + , 9	۰,۷٥	٣.٩	٤,٥	~~\7,°	۱٤,٨	Methyl Tri Methoxy Silane	3M
۱۲۷,۳	•,0	177,7	۲,٥	١٨٨١,٤	۲٦,٦	Poly Methyl Hydro Siloxane	3РО
١٠٨,٨	۲,٦	11	۱۳,۲	9977	٥,٠٣	Tetra Ethoxy Silane	3T
				T			
	•,0		۲,٥	۸۱۸,۳	٦١,١	غير معالجة	4X
٨٨	٠,٩٤	۸۸	٤,٧	1081,8	77,0	Primal WS24	4P
٨	.,01	٨	۲,۷	۸۸۳,۸	०५,५	Dispersion K6Glanz	4D
۲۱	۸٥,۰	١٦	۲,۹	9 £ 9 , Y	٥٢,٧	Wacker BS1306	4W
۸۸	٠,٩٤	۸۸	٤,٧	1084, £	۳۲,۰	Methyl Tri Methoxy Silane	4M
٣٢	۰,۳۳	٣٢	٣,٣	۱۰۸=,۲	٤٦,٣	Poly Methyl Hydro Siloxane	4PO
٣	Y	۳۰۸۰	1.,٢	۳۳۳۸,۷	10	Tetra Ethoxy Silane	4T
	,						
-	٠,٦٢	_	٣,١	٣٩.	1 7 1, 7	غير معالجة	5X
9 4,7	1,14	9 + , 4"	0,9	V	٦٧,٤	Primal WS24	5P .
٧٧,٤	١,١	٧٧,٤	0,0	798	٧٢,٣	Dispersion K6Glanz	5D
17,9	٧٫٠	9∨,∀	٣,٥	٤٤٠,٣	117,7	Wacker BS1306	5W
۹٦,٨	1,77	٧,,٢	٦,١	Y7Y,£	٦٥,٢	Methyl Tri Methoxy Silane	5M
19,£	٤٧,٠	19,4	٣,٧	१२०,४	۱۰۷,۳	Poly Methyl Hydro Siloxane	5PO
781,9	۲,۱۲	7 £ 1,9	١٠,٦	17,77,7	٣٩	Tetra Ethoxy Silane	5T


التغير في قوة تحمل الشد%	قوة تحمل الشد كجم/سم٢	التغير في قوة تحمل الضغط %	قوة تتحمل المضغط كجم/سم٢	سرعة انتقال الموجات فوق الصوتية م/ث	زمن انتقال الموجات فوق الصوتية الصوتية بالمبكروثانية	المادة المقوية Conslidant	رقم العيشة
	٤,٩	_	78,0	1017,7	٣١,٦	غير معالجة	6X
۲۸,٦	٦,٣	۲۸,۱	٣١,٤	7.77,9	7 £, 7	Primal WS24	6P
۳۸,۸	٦,٨	٣٨,٣	٣٣,٩	3,81.17	۲۲,۸	Dispersion K6Glanz	6D
۲۲, ٤	٦	۲,17	۲۹,۸	1978,7	77	Wacker BS1306	6W
۱۸,۳	٥,٨	۱۸,۳	44	1277,9	۲٦,٧	Methyl Tri Methoxy Silane	6M
17,7	٥٫٥	١٣	۲۷,۷	1749	٧٨	Poly Methyl Hydro Siloxane	6PO
09,11	٧,٨	٥٨,٣	۳۸,۸	Y0.0,A	۲.	Tetra Ethoxy Silane	6T
							1
٢,٢3	۲٧,٩	_	۱٦٧,٣	77.77	١٨,٥	غير معالجة	7X
٤٦,٢	٤٠,٨	१५,०	755,1	790£,V	١٢,٦	Primal WS24	7P
۸,٦	٣٠,٣	۸,٥	۲,۱۸۱	79 77 ,7	۱٧,٠٤	Dispersion K6Glanz	7D
۲۱,۹	٣٤	۲۱,۹	۲۰٤	7,0977	10,7	Wacker BS1306	7W
۸,۸	۲۸,۲	1,19	179,8	7740	۱۸,۳	Methyl Tri Methoxy Silane	7M
٠,٣	۸۲	٠,٤٧	۱٦٨,١	7710,7	۱۸,٤	Poly Methyl Hydro Siloxane	7PO
٤١,٢	49.8	٤١,٤	777,7	۳۸۲۱.۲	17,1	Tetra Ethoxy Silane	7T
······································							
_	٤٠,٨	-	711,1	Y09.,V	19,5	غير معالجة	8X
17,7	٤٦,٢	17,7	۲۷۷,٤	7970,7	۱۷,۰۳	Primal WS24	8P
19,9	٤٨,٩	۲.	797,1	۳۱،۹,۳	17,1	Dispersion K6Glanz	8D
79,9	٥٣	Y9,9	٣١٨,٢	777V,0	۱٤,٨	Wacker BS1306	8W
١,٩	٤١,٦	۲	719,7	77.57,7	19	Methyl Tri Methoxy Silane	8M

التغير في قوة تحمل الشد%	قوة تحمل الشد كجم/سم ٢	التغير في قوة تحمل الضغط %	قوة تحمل الضغط كجم/سم ٢	سرعة انتقال الموجات فوق الصوتية م/ث	زمن انتقال الموجات فوق الصوتية بالميكروثانية	المادة المقوية Conslidant	رقم العينة
٣٤,١	٥٤,٧	٣٤,١	٣٢٨,٤	* £Y0,£	١٤,٤	Poly Methyl Hydro Siloxane	8PO
٤٧,٥	7.,7	٤٧,٥	٣٦١,١	۳۸۲۱,۰	17,1	Tetra Ethoxy Silane	8T
	T				T	p 11	037
	١,٤	-	٧,١	1745,7	٤٠,٥	غير معالجة	9X
٥.	۲,۱	٤٩,٢	١٠,٦	1 1 2 5 7 , 7	۲۷,۱	Primal WS24	9P
€0,V	۲,۰٤	٤٣,٦	١٠,٢	۱۷۷۳,۷	۲۸,۲	Dispersion K6Glanz	9D
٧١,٤	۲,٤	٧١,٨	17,7	7171,8	۲۳,٦	Wacker BS1306	9W
٥٧,١	۲,۲	٥٢,١	١٠,٨	1.477,9	Y1,1	Methyl Tri Methoxy Silane	9M
0,	۲,١	٤٩,٢	۲,۰۲	1,87,7	YV,1	Poly Methyl Hydro Siloxane	9PO
٧٣,٣	۲,٥	٧٦,٠	17,0	7177,7	77	Tetra Ethoxy Silane	9Т
_	۲,۱	_	٣٠,٦	974,0	01,1	غير معالجة	10X
77,7	٧,٧	Y7,V	۲۸,۸	178.,7	٤٠,٣	Primal WS24	10P
٤,٩	٦,٤	٣,٩	۳۱,۸	1.17,9	٤٩,٢	Dispersion K6Glanz	10D
٩,٨	٦,٧	٩,٤	44,0	1.41,4	٤٦,٧	Wacker BS1306	10W
٣٤,٤	۸,۲	٣٣,٣	٤٠,٨	18.5,7	٣٨,٣	Methyl Tri Methoxy Silane	10M
YY,A	٧,٨	۲٧,١	٣٨,٩	1787,9	٤٠,٢	Poly Methyl Hydro Siloxane	10PO
٦٧,٢	١٠,٢	77,7	٥١	۱٦٣٠,٨	۳٠,٧	Tetra Ethoxy Silane	10T


نجد أيضاً من خلال النتائج السابقة أن المونات أرقام (٨)،(٧)،(١) أعطت أفضل النتائج بعد المعالجة بمواد التقوية المختلفة ويتضح ذلك من خلال الأشكال ارقام (٦٨)،(٦٩)،(٧٠) على الترتيب .

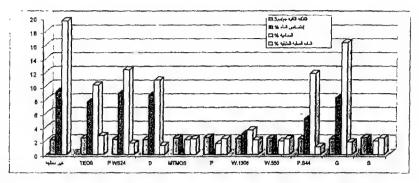


شكل رقم (١٣) يوضح الخواص الفيزيائية لعينات الحجر الجيرى قبل وبعد التقوية

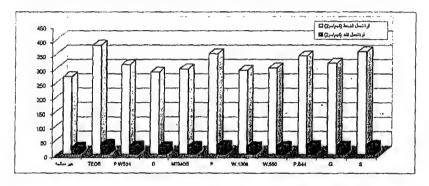


شكل رقم (٢٤) يوضح الخواص الميكانيكية لعينات الحجر الجيرى قبل وبعد التقوية

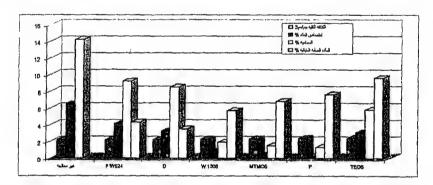


شكل رقم (٦٥) يوضح الخواص الفيزيائية لعينات المونة رقم (٨) قبل وبعد التقوية

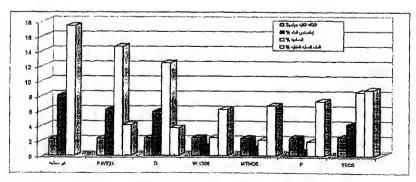


شكل رقم (٢٦) يوضح الخواص الفيزيائية لعينات المونة رقم (٧) قبل وبعد التقوية

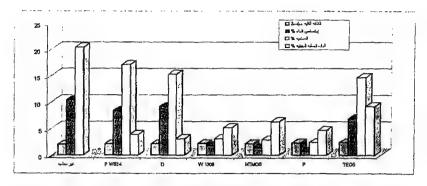


شكل رقم (٢٧) يوضح الخواص الفيزيائية لعينات المونة رقم (٢) قبل وبعد التقوية

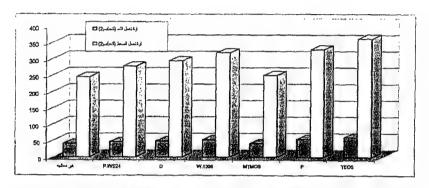

شكل رقم (١٨) يوضح الخواص الميكانيكية لعينات المونة رقم (٨) قبل وبعد التقوية

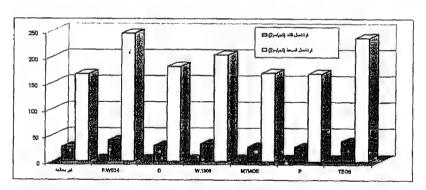

شكل رقم (٢٩) يوضح الخواص الميكانيكية لعينات المونة رقم (٧) قبل وبعد التقوية

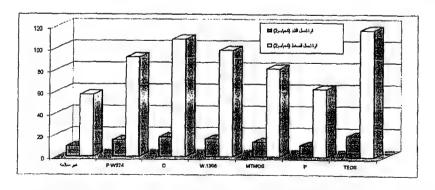

شكل رقم (٧٠) يوضح الخواص الميكاتيكية لعينات المونة رقم (٧) قبل وبعد التقوية

الفحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح للعينات العالجة

Scanning Electron Microscope [SEM] Examination

تبین بعد الفحص بواسطة المیکروسکوب الإلکترونی الماسح (SEM) للعینات المعالجة أن مادة Ethyl Silicate قد أعطت نتیجة جیدة من حیث انتشارها المتجانس والجید بین حبیبات المونات وتوغلها فی الفراغات والمسام ونجاحها فی الربط الجید بین حبیبات، کما بتضح من الصورة رقم (۱۱۹)، وكذلك مادة Poly Methyl Hydro Siloxane من الصورة رقم (۱۲۰) وكذلك مادة Methyl Tri Methoxy Silane كما بتضح من الصورة رقم (۱۲۱) وكذلك مادة Primal WS24 ومادة Dispersion K6 Glanz نتیجة جیدة فی تقویة و عزل عینات المعالجة بمادة لا المونات حیث لم تتوغل بین مسامها ولم تنتشر بشكل متجانس بین حبیباتها وذلك كما بتضح من الصور أرقام (۱۲۲)، (۱۲۲).

تعريض العينات المعالجة لعوامل التلف الصناعي

Exposure of Treated Samples to Artificial Deterioration Factors

تم تعريض العينات المعالجة لعوامل التلف الصناعي وذلك لتقييم مواد التقوية والعزل التي تم استخدامها في معالجة العينات سواء الحجر الجيرى أو المونات وذلك لتقدير مدى ثباتها صد عوامل التلف التي يمكن أن توجد في البيئة المحيطة بالمئذنة وذلك كالتالي:

(۱) تعريض العينات لرذاذ الماء الحمضي

تم رش العينات من جميع الأوجه بحمض الكبريتيك المخفف بنسبة ٥% ثم وضعت في فرن تجفيف درجة حرارته ٥٤٥° لمدة ٨ ساعات وقد تم تكرار هذه العملية ثلاثة دورات متتابعة .

(٢) تعريض العينات لتأثير المحاليل الملعية


تم غمر العينات فى محلول من ملح كلوريد الصوديوم بنسبة تركيز 70% لمدة ٤ ساعات ثـــم تــم تجفيـف العينات فى فرن درجة حرارته 20م لمدة ٨ ساعات ثم تركت العينات فى درجة حرارة الغرفــة لمــدة 17 ساعة وقد تم تكرار هذه العملية عشرة دورات متتابعة .

(٣) تعريض العينات لدورات التسخين الرطب والجاف

تم تجفيف العينات داخل فرن تجفيف عند درجة حرارة ١٠٥م لمدة ٢٤ساعة ثم غمرت فى الماء بعد ذلك تم وضعها فى فرن التجفيف عند ٢٥م لمدة ٨ ساعات ثم تم تعريضها جافة للتسخين فى نفس درجة الحرارة وضعها فى فرن التجفيف عند ٢٠م لمدة ٨ ساعات ثم تم تعريضها جافة للتسخين فى نفس درجة العمليسة ونفس المدة وهى جافة وأخيراً تم تبريدها عند درجة حرارة الغرفة لمدة ١٦ ساعة وقد تم تكرار هذه العمليسة أربعين دورة متتابعة .

(٤) تعريض العينات للتقادم الحراري

تم وضع العينات في فرن درجة حرارته ١٠٥٥م لمدة ٤٥ يوم .

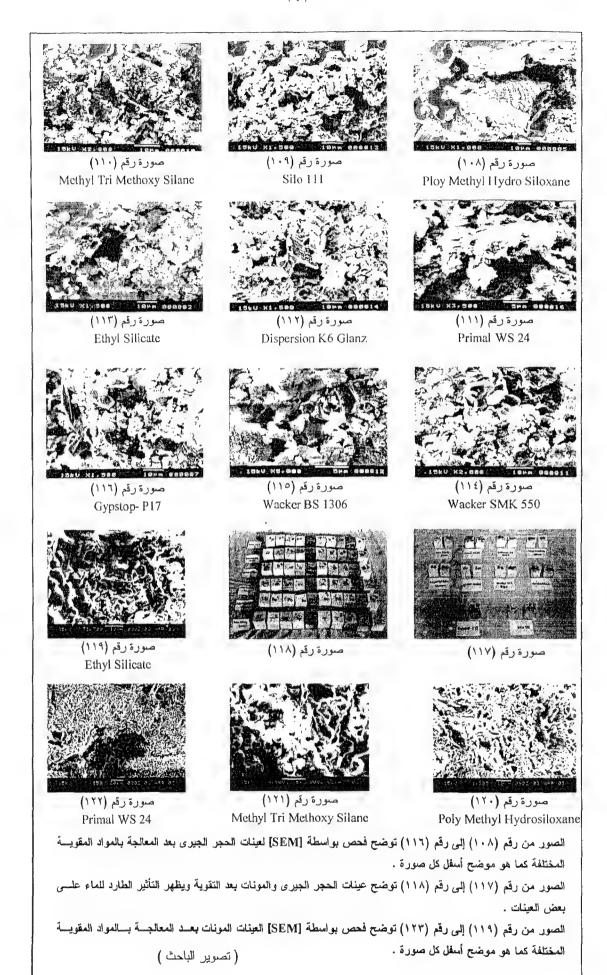

تعيين الكثافة وامتصاص الماء والمسامية لعينات الحجر الجيرى بعد التقادم الصناعي

(أ) الكثافة جم/سم Pensity الكثافة

تغيرت قيم الكثافة بعد التقادم حيث أعطت المواد المقوية قيماً مختلفة لزيادة الكثافة وقد حققت مادة Poly Methyl Hydro Siloxane أعلى قيمة للكثافة وبلغت ٢,٤٣جم /سم٣ بنسبة زيادة قدر ها ١٣,٦% مادة Silo 111 وسجلت قيمة مقدارها ٢,٢جــم /سم٣ بنسبة زيادة مقدارها ١٠,١% شم مادة Ethyl Silicate وحققت قيمة قدرها ٢,٣٦ جــم /سم٣ بنسبة زيادة مقدارها ١٠,٢ % شم مادة Methyl Tri Methoxy Silane وحققت قيمة مقدارها ٢,٢٠حجم / سم٣ بنسبة تغير وزيادة في الكثافة مقدارها ٧،٢٠ جم/سم٣ بنسبة انخفاض مقدارها ٧، والنتائج موضحة بالجدول رقم (٤٧) وشكل رقم (٧١) .

(ب) امتصاص الماء (٪) Water Absorption

تغيرت قيم امتصاص الماء بعد التقادم وتفاوتت النتائج ونجد من خلال النتائج أن أفضل المواد التي حافظت على نسبة انخفاض امتصاص الماء حيث أعطت قيمة لامتصاص الماء مقدارها ١٠,٠% بنسبة انخفاض مقدارها ١٠,٠% بنسبة انخفاض مقدارها ١٠,٠% تليها مادة Silo111 وحققت ٢٠,٠% بنسبة انخفاض مقدارها ٢٠,٠% تليها مادة Tri Methoxy Silane Methyl حيث أعطت قيمة مقدارها ٣٠,٠% بنسبة تغير مقدارها ٣٠,٠% بينما حدث تغير طفيف في امتصاص الماء للعينة المعالجة بمادة Primal WS24 حيث سجلت قيمة مقدارها ٥٠,١٣ بنسبة انخفاض مقدارها ١٠,٤% والنتائج مدونة بالجدول رقم (٤٧) وموضحة بالشكل رقم (٧١) .

(ج) المسامية ٪ Porosity

تغيرت قيم المسامية بنسب متفاوتة بعد التقادم حيث حققت مادة Poly Methyl Hydro Siloxane أفضل النتائج وهي ١,٧٨% بنسبة انخفاض مقدارها ٩٠,٩% تليها مادة Silolll وحققت ١,٨٦% بنسبة انخفاض مقدارها مقدارها وحققت ١,٩٠% بنسبة انخفاض مقدارها ٩٠,٠ الله بنسبة انخفاض مقدارها ١,٩٠% تليها بفارق طفيف مادة Methyl Tri Methoxy Silane وحققت قيمة مقدارها ٣٠,١١ بنسبة انخفاض مقدارها ٨٤ المنائج كاملة مدونة بالجدول رقم (٧١) وموضحه من خلال شكل رقم (٧١) .

جدول رقم (٤٧) يوضح قيم الخواص الفيزيائية لعينات الحجر الجيرى بمئذنة يشبك من مهدى بعد إجراء التقادم الصناعى عليها

معدل							
التغير في المسامية %	المسامية %	معدل التغير في امتصاص الماء %	امتصاص الماء %	معدل التغير في الكثافة %	الكثافة جم/سم ٣	المادة المقوية Consolidat	رقم العينة
_	19,84		۹,۱۸	_	۲,۱٤	غير معالجة	X
٤٢,٤	11,77	12,0	٧,٨٥	١٠,٣	۲,۳٦	Ethyl Silicate	SA ₁
۲۳,٦	17,98	۱۱,٤	۸,۱۳	٠,٩-	۲,۱۲	Primal WS24	SA ₂

معدل التغير في المسامية %	المسامية %	معدل التغير فى امتصاص الماء %	امتصاص الماء %	معدل التغير فى الكثافة %	الكثاقة جم/سم ٣	المادة المقوية Consolidant	رقم العينة
٤٠,٩	11,07	۰,٧	9,17	١,٤-	۲,۱۱	Disperscon K6 Glanz	SA ₃
٨٤	٣,١١	97,7	٠,٣٤	٧ .	۲,۲۹	Methyl Tri Methoxy Silane	SA ₄
9.,9	1,44	9.۸	٠,١٨	17,7	۲,٤٣	Poly Methyl Hydro Siloxane	SA ₅
٧٨,٧	٤,١٤	75,0	٣,٢٦	٦,٥	۲,۲۸	Wacker BS 1306	SA ₆
٩.	1,9 £	۸٥,٢	١,٣٦	٧,٩	۲,۳۱	Wacker SMK 550	SA ₇
77,0	17,77	۲۲,٤	٧,١٢	٣.٣	7,71	Paraloid B44	SA ₈
۱۲	14,10	١,٦	٩,٠٣	1,9	۲,۱۸	Gypstop – P17	SA ₉
9.,0	١٫٨٦	97,1	٠,٢٩	17,1	۲, ٤	Silo111	SA ₁₀

الإشارة السالبة تدل على انخفاض في قيمة الكثافة.

تعيين النواص الميكانيكية لعينات الحجر الجيرى بعد التقادم بطريقــة الموجــات فــوق الصوتية

الله تعيين زمن وسرعة مرور الموجات فوق الصوتية خلال عينات الحجر الجيرى بعد التقادم

من خلال النتائج اتضح أن مادة Ethyl Silicate سجلت أقل زمن لمرور الموجات فوق الصوتية خلالها وبلغ ٨,١ ميكرو ثانية كما سجلت أعلى سرعة لمرور الموجات فوق الصوتية خلالها وبلغت ٣٦٨٩,٣ م/ث تليها مادة Silo 111 وسجلت زمنا مقداره ٨,٨ ميكرو ثانية وسرعة مقدارها ٣٤٥٨,٣ م / ث تلم مسادة Poly Methy lHydrosiloxane وسجلت زمنا مقداره ٨.٨ ميكرو ثانية وسرعة مقدارها ١١٠٤ ٣٨م/ث ونجد أن اكبر زمن لمرور الموجات فوق الصوتية سجلته مادة Dispersion K6 Glanz وبلغ ١١٠٠٤ م/ث ميكرو ثانية وبالتالي حققت هذه المادة أقل سرعة لمرور الموجات فوق الصوتية خلالها وبلغت ٢٧١٧,٨ م/ث والنتائج موضحة من خلال الجدول رقم (٤٨).

ب ـ تعيين الخواص الميكانيكية لعينات الحجر الجيرى بعد التقادم

1- قوة تحمل الضغط كجم/سم" Compressive Strength

حققت مادة Ethyl Silicate وسجلت قيمة مقدارها ٣٠١،٧ كجم / سم بزيدة مقدارها ٣٠٠ % بزيدة مقدارها ٣٠٠ % تليها مادة Silo III وسجلت قيمة مقدارها ٣٥١، ٣٥١ كجم / سم بزيدة مقدارها ٣٠٠ % مادة Poly Methyl Hydro Siloxane وحققت قيمة مقدارها ٣٤٧،٨ كجم/ســـم بزيدة مقدارها ٢٤٧،٨ ثم إحدى مواد الاكريلك وهي مادة Paraloid B44 وسجلت قيمة مقدارها ٢٣٥٠ كجم/سم بزيدة مقدارها ١٥٠٠ والنائج كاملة مونة تحمل الضغط وهي أقل مقدارها ٢٣٠٠ والنتائج كاملة مدونة بالجدول رقــم (٤٨) وموضحه بالشكل رقم (٧٢) .

Tensile Strength حوة تحمل الشد كجم/سم٢

لم تختلف قوة تحمل الشد كثيراً من حيث التغير في القيم وكفاءة المواد المستخدمة عن قوة تحمل الضغط فنجد أن مادة Ethyl Silicate قد أعطت أفضل النتائج لقوة تحمل الشد وبلغت ٣٢،٤ كجم/سـم٢ بنسـبة زيـادة مقدارها ٣٠٥ تليها مادة Silolll بقيمة مقدارها ٢٩،٨ كجم/سم٢ وزيادة مقدارها ٢٤،٢ % ثم مـادة Poly مقدارها ٥٠٠ وزيادة بلغت نسبتها ٢٧٠،١ بينمــا أعطـت مـادة Methyl Hydro Siloxane أقل النتائج حيث بلغت قيمة تحمل الشد ٤٠٤٤جم/سم٢ بزيادة مقدارهـا ١٠٧ وموضحة بالشكل رقم (٧٢).

جدول رقم (٤٨) يوضح زمن وسرعة مرور الموجات فوق الصونية Ultrasonic Waves والخواص الميكانيكية لعينات الحجر الجيرى بعد إجراء التقادم الصناعى عليها

التغير في	قوة تحمل	التغير في	قوة تحمل	سرعة انتقال	زمن انتقال الموجات	المادة المقوية	رقم
قوة تحمل	الشد	قوة تحمل	الضغط	الموجات فوق	فوق الصوتنية		
الشد%	کجم/سم ۲	الضغط %	کچم/سم۲	الصوتية م/ث	بالميكروثانية	Conslidant	العينة
	۲٤		۲۷.	7708,9	11,7	غير معالجة	X
٣٥	٣٢,٤	٣٩	۳۷٥,۲	۳ ٦٨٩,٣	۸,۱	Ethyl Silicate	S_1
10,5	۲٧,٧	٧,٢	719,0	7,53,7	١٠,٥	Primal WS24	S_2
١,٧	7 £ , £	۲.٤	۲۷٦,٤	۲۷۱۷,۸	11, • £	Dispersion K6 Glanz	S_3
٣,٣	۲٤,٨	٨	Y91,0	7,77,7	۲۰,۲	Methyl Tri Methoxy Silane	S ₄
۲۷,۱	۳۰,0	۲۸,۸	٣٤٧,٨	T£19,9	۸,۸	Poly Methyl Hydro Siloxane	S_5
٧,٥	۲٥,٨	٥,٧	7,0,7	۲۸۰٥,۳	١٠,٧	Wacker BS 1306	S_6
٧,٩	40,9	۹,۱	۲9 ٤,٦	۲۸۹٦,۸	١٠,٤ .	Wacker SMK 550	S ₇

التغير فى قوة تحمل الشد%	قوة تحمل الشد كجم/سم٢	التغير في قوة تحمل الضغط %	قوة تحمل الضغط كجم/سم ٢	سرعة انتقال الموجات فوق الصوتية م/ث	زمن انتقال الموجات فوق الصوتية بالميكروثانية	المادة المقوية Conslidant	رقم العينة
٩,٦	77,5	۲۳,۹	778,0	7719,1	۹,۱	Paraliod B44	S ₈
10	۲٧,٦	17,0	٣٠٦,٥	۳۰۱۳,۸	١.	Gypstop – P17	S ₉
7 £ , Y	Y9,1	٣٠,٣	٣٥١,٧	٣٤٥٨,٣	۸,٧٠	Silolll	S ₁₀

الفحص بالميكروسكوب الإلكترونى الماسح لعينات الحجر الجيرى المعالجة بعد التقادم

Scanning Electron Microscope [SEM] Examination After Artifical Weathering

تم الفحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح [SEM] لبعض العينات المعالجة بمواد التقوية بعد التقادم للتعرف على مدى محافظتها على انتشارها وتغلغلها بين حبيبات ومكونات الأحجار وتقييم مدى كفاءتها فــــى عمليات التقوية ومدى ثباتها وعدم تأثرها بعوامل التقادم الصناعي وقد تبين ما يلى:

- 1- لم تتأثر مادة Poly Methyl Hydro Siloxane بالتقادم الصناعى وأعطت نتيجة جيدة في تقويسة وعزل عينات الحجر الجيرى حيث توغلت وانتشرت المادة بين حبيبات الحجر الجيرى وأدت إلى الربط بينها ولم تتأثر بالتقادم الصناعى الذى أجرى عليها كما يتضح من الصورة رقم (١٢٤) .
- ۲- تبین أن مادة Silo111 لم تتأثر أیضاً بعملیات التقادم الصناعی و حافظت علی الربط بین حبیبات الحجر الجبری للعینات المعالجة بها و انتشرت بشكل متجانس و مكثف بین الحبیبات و یتضح ذلك من خلال الصورة رقم (۱۲۵) .
- ۳- نجحت مادة Methyl Tri Methoxy Silane في المحافظة على وظيفة العزل ويتضبح ذلك من تغليفها الجيد للحبيبات والربط بينها وتوغلها إلى كل الفراغات والفجوات الموجودة في نسبيج الحجر الجيري كما يتضح من الصورة رقم(١٢٦) ولم تتأثر بعمليات التقادم الصناعي .
- ٤- تبين أن مادة Primal WS24 من المواد التي لم تنجح في تحمل عمليات التقادم الصناعي وتأثرت المادة المتبلمرة منها بين حبيبات الحجر الجيرى، كما يتضح من الصورة رقم (١٢٧) وكذلك مادة Dispersion K6 Glanz
- نجحت مادة Ethyl Silicate في ملء الفراغات والمسام الموجودة بين حبيبات الحجر الجيرى وتبلورها بشكل منتظم ومتجانس إلى حد كبير ولم تتأثر بعوامل النقادم الصناعي وظلت طبقة البوليمر ثابتة ومتجانسة كما يتضح من الصورة رقم (١٢٩) .
- 7- تبين من خلال الفحص عدم تأثر مادة Wacker SMK بعمليات التقادم الصناعي حيث نجحت في تغليف وتغطية حبيبات عينات الحجر الجيري المعالجة بها وبالتالي تحقيقها لوظيفة العرل للحجر الجيري كما يتضح من الصورة رقم (١٣٠) ، كذلك مادة Wacker BS1306 التي تعطى أيضاً نتيجة مرضيه في تغطية حبيبات الحجر الجيري وعزلها ولم تتأثر بعوامل التقادم الصناعي كما يتضح من الصورة رقم (١٣١) .

تبین أن مادة Gypstop-P17 لم تنجح فی مقاومة عملیات تقادم الصناعی و تأثر ت المادة المتبلمرة منها و بالتالی لم تحافظ علی صفاتها و خصائصها فی مواجهة عملیات التقادم التی أجریت علیها کما یتضح من الصورة رقم (۱۳۲) .

ومن خلال الفحص السابق يتبين أن مادة Poly Methyl Hydro Siloxane قد أعطت أفضل النتائج مسن حيث مقاومة عمليات التقادم الصناعى وبالتالى استمرارها فى تأدية وظيفة عزل عينسات الحجر الجيرى الخاصة بمئذنة يشبك من مهدى بكفائة وقد اتضح ذلك من خلال الصورة رقم (١٢٤) ، كما لم تتسأثر مسادة Ethyl Silicate بعمليات النقادم الصناعى وحافظت على كفائتها فى تقوية عينات الحجر الجيرى لمئذنة يشبك من مهدى أما مادة Silo111 فقد أعطت نتائج جيدة فى تحقيق وظيفتى التقوية والعزل لعينات الحجر الجيرى بمئذنة يشبك من مهدى ولم تتأثر بعمليات التقادم الصناعى على العكس من مواد الأكريلسك والتسى تسأثرت بعمليات النقسادم الصناعى والتسى تمثلت فسى مسادة Primal WS24 مسادة Dispersion K6 Glanz

تعيين الكثافة وامتصاص الماء والمسامية لعينات المونات بعد التقادم

(أ) الكثافة جم/سم Denisty ۳

تفاوتت قيم الكثافة بعد إجراء عمليات التقادم حيث أعطت المواد المقوية تغيرات مختلفة في قيم الكثافة الكايسة وقد حققت المونات أرقام (Λ)،(Υ)،(Υ)،(Υ)) افضل نتائج وقد تفاوتت القيم فبالنسبة للمونة رقم (Λ) فقد أعطت مادة Poly Methyl Hydro Siloxane قيمة الكثافة الكلية بلغت Υ , Υ , جم /سم بنسبة تغسير قدرها 9, Υ , ومادة Ethyl Silicate وحققت قيمة قدرها 9, Υ , جم /سم بنسبة زيادة مقدارها 11, Υ ثم مادة Methyl وحققت قيمة مقدارها Υ , Υ والنتائج موضحة بالجدول رقم (Υ).

(ب) امتصاص الماء (٪) امتصاص الماء

أنخفضت قيم امتصاص الماء بعد التقادم بنسب طفيفة وقد أعطت المونات أرقام (٨)،(٧)،(٢) نتائج جيدة وتفاوتت النتائج باختلاف المواد المقوية المستخدمة وبالنسبة للمونة رقم (٨) فقد أعطت مادة Poly Methyl المواد المقوية المستخدمة وبالنسبة للمونة رقم (٨) فقد أعطت مادة Hydro Siloxane وقد تم استخدامها ذائبة في الكحول الإبثيلي Ethyl Alochol بنسبة تركيز ٥% افضل النتائج من حيث المحافظة على نسبة الانخفاض في امتصاص الماء حيث أعطت قيمة لامتصاص الماء مقدارها ٢٠,٠% بنسبة انخفاض مقدارها ٢٠,٠% ، ثم مادة Wacker BS1306 وقد أعطت نسبة امتصاص للماء مقدارها ٩٤,٠% ، ثم مادة Wacker BS1306 وقد أعطت نسبة امتصاص للماء مقدارها ٥٠,٠% بنسبة انخفاض مقدارها ٥٤,٠% وهي تستخدم مخففة على هيئة مستحلب والنتائج مدونة بالجدول رقم (٤٩) .

(چ) المسامية ٪ Porosity

انخفضت قيم المسامية بنسب متفاوتة بعد التقادم حيث حققت مادة Methyl Tri Methoxy Silane أفضل النتائج وهي ١,٣٢% بنسبة انخفاض مقدارها ٩٠,٧% تليها مادة Wacker BS1306 وحققت ١,٦% بنسبة انخفاض مقدارها ٨٨,٧% تليها بفارق طنيف عن مادة Wacker BS1306 وحققت ١,٩٤% بنسبة انخفاض مقدارها ٨٨,٧% والنتائج كاملة مدونة بالجدول رقم (٤٩) .

جدول رقم (٤٩) يوضح قيم الخواص الفيزيائية لعينات المونات بعد إجراء عمليات التقادم الصناعي عليها

معدل التغير فى المسامية %	المسامية %	معدل التغير في امتصاص الماء %	امتصاص الماء %	معدل التغير في الكثافة %	الكثافة جم/سم٣	المادة المقوية Consolidant	رقم العينة
-	79,7	-	۲,۲۱	_	١,٩	غير معالجة	1X
۲,۱	47,97	٦,١	10,71	١,٥	١,٩٣	Primal WS24	1P
٤,٩	۲۸,۱۳	۸,١	۱٤,۸۸	صفر	١,٩٠	Dispersion K6Glanz	1D
۸۱,٥	०,६٦	۸۱٫۸	3 9,7	صفر	1,9.	Wacker BS1306	1 W
۸۳,۷	٤,٨	٨٤,٦	۲,٤٨	١,٥	1,98	Methyl Tri Methoxy Silane	1M
۳.۲۸	٤,٠٤	۸٦,٢	۲,۲۲	١,٥	1,97	Poly Methyl Hydro Siloxane	1PO
۵,۰۳	۲۸,۱۱	١٠,٤	٥٤,٥	٣,٦	1,97	Tetra Ethoxy Silane	1T
	۲٠,٤	_	1 + , £	_	۲	غير معالجة	2X
14,7	17,71	17,7	۲,۸	٦	۲,۱۲	Primal WS24	2P
44,9	10,77	1.,0	٩,٣	٨	۲,۱٦	Dispersion K6Glanz	2D
٨٤,٤	٣,١٨	۸۱,۹	١,٨٨	۸,٥	7,17	Wacker BS1306	2W
۸٥,٦	۲,۹۲	۸٧,٤	١,٣١	٨	۲,۱٦	Methyl Tri Methoxy Silane	2M
۸۸,۸	۲,٤٣	94	٠,٧٢	19,0	۲,۳۹	Poly Methyl Hydro Siloxane	2PO
Y7,0	18,91	٣٠,٧	٧,٢	77,0	۲, ٤٧	Tetra Ethoxy Silane	2T
	Ţ				 		<i>y</i>
_	47,1	-	77,0	-	١,٦	غير معالجة	3X
۰٫۸۳	٣٥,٨	٠,٨	77,77	۲۳,۱	1,97	Primal WS24	3P
10,7	٣٠,٤٢	٣٦,٥	18,74	١,	1,77	Dispersion K6Glanz	3D
٨٤,١	0,77	۸٥,٢	٣,٣٢	١٨,١	۱٫۸۹	Wacker BS1306	3W

معدل التغير فى المسامية "	المسامية %	معدل التغير في امتصاص الماء %	امتصاص الماء %	معدل التغير في الكثافة %	الكثافة جم/سم٣	المادة المقوية Consolidane	رقم العينة
۸۳,۸	٥,٨٣	۸٦,۸	۲,۹۷	۲.	1,97	Methyl Tri Methoxy Silane	3M
ለ٦,٦	٤,٨٥	۸٧	۲,۹۲	77,0	1,97	Poly Methyl Hydro Siloxane	3PO
۲۱,۳	۲۸,٤١	١٤	19,80	٣٨,٧	۲,۲۲	Tetra Ethoxy Silane	3T
		1				1 -	<u> </u>
-	77,0	-	<u> </u>	_	۲,۲	غير معالجة	4X
٨,٤	٣٣, ٤	۲,۸	77,97	۳,۷	1,77	Primal WS24	4P
١٠,٦	٣٢,٦	٥,٣	44,75	١,٨	1,75	Dispersion K6Glanz	4D
1,9	٣٦,١	۸٤,١	٣,٧٣	۸,٧	1,75	Wacker BS1306	4W
۸٥,٤	٥,٣	۸٧,٥	۲,۹٤	17,0	١,٨	Methyl Tri Methoxy Silane	4M
۸٦,٦	٤,٩	۸٧,٩	۲,۸٥	17,7	١,٨٦	Poly Methyl Hydro Siloxane	4PO
70,9	۲٣,٤	٣٤,٩	10,77	71,4	1,95	Tetra Ethoxy Silane	4T
_	74	_	19,1	-	١,٧	غير معالجة	5X
٧,٨	Y9,5	۲٠,٤	10,7	١,٨	١,٧٢	Primal WS24	5P
1 8, 5	۲٧,٤	۲٦,١	1 8, 1	٣,٥	١,٧٦	Dispersion K6Glanz	5D
٧٨,٣	7,90	۸۲,٥	٣,٣٤	٥,٣	1,79	Wacker BS1306	5W
٧٩,٧	٦,٥	۸۳,۲	٣,١٩	٧,٦	١,٨٣	Methyl Tri Methoxy Silane	5M
٨٤,٩	٤,٨٢	۸٥,١	۲,۸۰	17,0	١,٩٨	Poly Methyl Hydro Siloxane	5PO
۸,۶۲	۲۳, ٤	٣٠,٩	۱۳,۲	79,8	۲.۲	Tetra Ethoxy Silane	5T
		,					
_	٣٢,٧	-	11,9	-	١,٨	غير معالجة ا	6X

معدل التغير في المسامية %	المسامية %	معدل التغیر فی امتصاص الماء %	امتصاص الماء %	معدل التغير في الكثافة %	الكثافة جم/سم٣	المادة المقوية Consolidant	قم العينة
19,1	77,0	77,1	18,7	0.0	١,٩	Primal WS24	6P
70,5	7 £ , £	١٠,٨	۲,,۲	٧.٧	1,9 £	Dispersion K6Glanz	6D
7,01	ξ,V	٨٤,٣	۲,۹۸	11,1	۲	Wacker BS1306	6W
۸۷٬٥	٤,١	۸٧,٥	۲,۷۳	١.	۱,۹۸	Methyl Tri Methoxy Silane	6M
۸٩,٩	٣.٣	۸۹,۸	1,9٣	Y1,V	۲,۱۹	Poly Methyl Hydro Siloxane	6PO
	11,90	٣٠,٢	۱۳,۲	٣٨,٨	۲,٥	Tetra Ethoxy Silane	6T
_	۱٧, ٤	_	۸,۱	_	7.7	غير معالجة	7X
12,9	١٤,٨	77,7	٦,٣	YY,Y	۲,٧	Primal WS24	7P
۲٤,١	۱۳,۲	۲۰,۹	٦,٤	70,0	۲,٧٦	Dispersion K6Glanz	7D
10,9	۲,٤٥	۸٤,٨	1.78	١.	۲,٤٢	Wacker BS1306	7W
۲,۷۸	۲,۲۳	۸۷,۹	٠,٩٨	0,9	۲,۳۳	Methyl Tri Methoxy Silane	7M
۸۸,۹	1,97	97,0	٠,٥٢	۹,۱	۲, ٤	Poly Methyl Hydro Siloxane	7PO
٤٨,٨	۸,٩	٤٣,٢	٤,٦	14,7	۲,٦	Tetra Ethoxy Silane	7T
		1		T			
-	1 £, ٢	-	٦,٥	-	۲.۲	غير معالجة	8X
٣٣	9,0	40,0	٤,١٩	1, £	۲,۲۳	Primal WS24	8P
40,9	٩,١	70,7	٤,٢	١,٨	۲,۲٤	Dispersion K6Glanz	8D
۸٦,٣	1,9 8	٨٦,٩	۰,۸٥	٣,٢	۲,۲۷	Wacker BS1306	8W
AA,Y	١,٦	9 £,٣	٠,٣٧	۸,۲	۲,۳٥	Methyl Tri Methoxy Silane	8M
9.,٧	1,77	१ ५,५	٠,٢٢	9,0	۲,٤١	Poly Methyl Hydro Siloxane	8PO

معدل التغير في المسامية %	المسامية %	معدل التغير في امتصاص الماء %	امتصاص الماء %	معدل التغير في الكثافة %	الكثافة الكلية جم/سم٣	المادة المقوية Consolidant	رقم العيثة
٨٥,١	0,9 £	٥١	٣,١٨	11, £	۲,٤٥	Tetra Ethoxy Silane	8T
						,	
-	٤٤,٧	_	70, V		١,٣	غير معالجة	9X
٦,٩	٤١,٦	1,0	٣٠,٢	11,0	1,20	Primal WS24	9P
١,٣	٤٤,١	١٤	٣٠,٧	۱۲,۳	١,٤٦	Dispersion K6Glanz	9D
19,7	17,7	۸٥,٦	0,10	٣٠,٨	١,٧	Wacker BS1306	9W
7 £ , £	10,9	۲,۲۸	7,0	٣٦,٩	۱,۷۸	Methyl Tri Methoxy Silane	9M
٧١,٣	۱۲,۸	٦٨,٢	٤,٩	71,0	۲,۱	Poly Methyl Hydro Siloxane	9PO
1 8,7	٣٨,٣	77,0	۲٧,٣	۸۰,۸	7,70	Tetra Ethoxy Silane	9T
_	٤١,٩	_	٣١,٤	_	١,٣	غير معالجة	10X
77,1	۳۲,٦	۲۷,۷	77,7	٣٤,٦	1,70	Primal WS24	10P
۱٧,٦	72,0	19,1	۲٥,٤	٤٧,٦	1,97	Dispersion K6Glanz	10D
٤٩,٤	۲۱,۲	00,7	17,9	٣٦,١	1,44	Wacker BS1306	10W
٤٧,٧	۲۱,۹	01,9	10,1	٤.	١,٨٢	Methyl Tri Methoxy Silane	10M
01,0	19,2	٥٨,٢	۱۳,۱	٥,	1,90	Poly Methyl Hydro Siloxane	10PO
77,7	۳۰,۹	Ψ£,V	۲۰,۰	7 8,7	۲,۱٤	Tetra Ethoxy Silane	10Т

ومن النتائج السابقة نجد حدوث تغيرات فى قيم الخواص الفيزيائية لعينات المونات بعد النقادم وبمقارنة النتائج نجد أن المونات أرقام (Λ)،(Υ)،(Υ)،(Υ)) قد أعطت أفضل النتائج من حيث ثباتها وقوة تحملها بعد إجراء عمليات التقادم الصناعى عليها والنتائج ممثلة بالأشكال أرقام (Υ Υ)،(Υ Υ)،(Υ Υ))،(Υ Υ)) على الترتيب .

تعيين الخواص الميكانيكية لعينات المونات المعالجة بواسطة جـــهاز الموجــات فــوق الصوتية بعد التقادم

تم تعيين قوة تحمل الضغط وقوة تحمل الشد لعينات المونات المعالجة بواسطة قياس زمن الموجات فوق الصوتية خلال العينات بعد إجراء عمليات التقادم ومنها أمكن تقدير كل من قوة تحمل الضغط وقوة تحمل الشد و النتائج كاملة مدونة بالجدول رقم (٥٠) وقد جاءت النتائج كالتالي :

(أ) قياس زمن وسرعة مرور الموجات فوق الصوتية خلال العينات :

بعد إجراء عمليات التقادم الصناعي أعطت عينات المونات نتائج متفاوته اختلفت باختلاف نوع المونة ونوع المادة الممتفدمة وبالنسبة للمونة رقم (٢) على سبيل المثال فقد أعطت العينة الممتلة لها والمعالجة بمادة (Tetra Ethoxy Silane (Ethyl Silicate أقل زمن لمرور الموجات فوق الصوتية خلالها وهو ١٦٢١، ١٦٢٨م ميكروثانية وبالتالي أعطت أعلى سرعة لانتقال الموجات فوق الصوتية خلالها وهو ١٦٢١، ١٦٢٨م تليها العينة المعالجة بمادة Dispersion K6 Glanz حيث أعطت زمن انتقال الموجات فوق الصوتية مقداره ١٤٩٥، ١٥/ث، أما المونة رقم (٨) فقد أعطت العينة الممثلة لها والمعالجة بمادة Tetra Ethoxy Silane سجلت أقل زمن لمرور الموجات فوق الصوتية العينة الممثلة لها والمعالجة ممادة انتقال للموجات فوق الصوتية بلغ ١٤٠٥م مرث تليها العينة مسن المونة رقم (٨) والمعالجة بمادة Poly Methyl Hydro Siloxane وسرعة مقداره ١٤٠٤ ميكروثانية وسرعة مقداره ١٤٠٤ مورثانية وبالنسبة للمونة رقم (٧) فقد سجلت العينة الممثلة لسها والمعالجة بمسادة الموتية خلالها وبلغ ١٤٠٩ ميكروثانية وبالتسالي أكسبر سرعة لمرور الموجات فوق الصوتية خلالها وبلغ ١٢٠٩ ميكروثانية وبالتسالي أكسبر سرعة لمرور الموجات فوق الصوتية خلالها وبلغت ٢٨٧٩، مرث والنتسائج كاملة موضحه بالجدول سرعة لمرور الموجات فوق الصوتية خلالها وبلغت ٢٨٧٣، مرث والنتسائج كاملة موضحه بالجدول مرقم (٠٥).

(ب) تعيين الخواص الميكانيكية لعينات المونات بعد التقادم

من خلال النتائج السابقة لزمن وسرعة مرور الموجات فوق الصوتية خلال عينات المونات بعد التقادم الصناعي ، تم حساب قوة تحمل الضغط وقوة تحمل الشد للعينات وقد جاءت النتائج كالتالي :

1-قوة تحمل الضغط كجم/سم" Compressive Strength

حققت المونة رقم (٨) أفضل النتائج من حيث قوة تحمل الضغط حيث أعطت العينة الممثلة لها والمعالجة بمادة Tetra Ethoxy Silane) Ethyl Silicate) بريادة بمادة Tetra Ethoxy Silane) فضل النتائج وبلغت ٢٠٠٩ كجم / سم المريدة مقدارها ٤٧٠٤% تليها مادة Poly Methyl Hydro Siloxane وحققت قيمة مقدارها ٢٣٢٧,٧كجم/سم بنيادة مقدارها ٢٣٣٩ بينما حققت مادة Primal Methyl Tri Methoxy Silane قيمة طفيفة لزيادة مقدارها ٢٢٥، ١٢٠% والنتائج والنتائج كمالة مدونة بالجدول رقم (٥٠) .

Tensile Strength حقوة تحمل الشد كجم/سم٢

لم تختلف قوة تحمل الشد كثيراً من حيث التغير في القيم وكفاءة المواد المستخدمة عن قوة تحمل الضغط بعد التقادم فنجد أن المونة رقم (٨) أعطت أفضل القيم حيث بلغت قيمة قوة تحمل الشدد للعينة الممثلة لها التقادم فنجد أن المونة رقم (٨) أعطت أفضل النتائج لقوة تحمل الشد وبلغت ٩,٤ ٥٨م/سم٢ بنسبة زيادة مقدارها والمعالجة بمادة Ethyl Silicate أفضل النتائج لقوة تحمل الشد وبلغت ٤٥,٦ كجم/سم٢ وزيادة بلغت نسبتها Poly Methyl Hydro Siloxane بينما أعطت مادة Methyl Tri Methoxy Silane أقل النتائج حيث بلغت قيمة تحمل الشد ٤١,٢ كجم/سم٢ بزيادة مقدارها ٩٨,٠% فقط والنتائج كاملة مدونة بالجدول رقم (٥٠).

جدول رقم (٥٠) يوضح زمن وسرعة مرور الموجات فوق الصوتية والخواص الميكانيكية لعينات المونات بعد إجراء عمليات التقادم

التغير في قوة تحمل الشد%	قوة تحمل الشد كجم/سم٢	التغير في قوة تحمل الضغط %	قوة تحمل الضغط كجم/سم ٢	سرعة التقال الموجات فوق الصوتية م/ث	زمن انتقال الموجات فوق الصوتية بالميكروثانية	المادة المقوية Conslidant	رقم العينة
	1,87	-	۸,۲	٧٦٨,١	٦٥,١	غير معالجة	1X
00,0	۲,۱۳	٤,٩	17,7	۱۱٤٢,٨	٤٣,٨	Primal WS24	1P
۲,۱۸	١,٤	١,٢	۸,۳	٧٧٧,٥	75,7	Dispersion K6Glanz	1D
١٠,٩	1,01	۱۲,۱	٩,٢	۸۲۱,۸	٥٨,٠٢	Wacker BS1306	1W
۱٦,٨	١,٦	١٧	٩,٦	۸۹۹,۲	۲.00	Methyl Tri Methoxy Silane	1M
١,٥	1,70	1 • , 9	٩,١	۸٥٢,٤	٥٨,٧	Poly Methyl Hydro Siloxane	1PO
97,8	٢,٦٩	97,9	10,9	1819,8	۲۳,٦	Tetra Ethoxy Silane	1T
	۵, ۹		٥٧,١	۸۱۰,۷	71,7	غير معالجة	2X
٥٥,٨	١٤,٨	05,1	۸۸, ٤	۸,۲۲۲۱	٣٩,٦	Primal WS24	2P
٧٧,٩	١٦,٩	۸٣, ٤	۱٠٤,٧	1890,7	٣٣.٤	Dispersion K6Glanz	2D
70,7	٧,٥	٦٦,٤	90	1770,1	٣٦,٨	Wacker BS1306	2W
۳۲,٦	۲,۲۱	۳۸,۲	٧٨,٩	1177,1	٤٤,٤	Methyl Tri Methoxy Silane	2M
صفر	۹,٥	۸,۲	۲۱,۸	AAY,Y	٥٦,٦	Poly Methyl Hydro Siloxane	2PO

التغير في قوة تحمل الشد%	قوة تحمل الشد كجم/سم ٢	التغير في قوة تحمل الضغط %	قوة تحمل الضغط كجم/سم ٢	سرعة انتقال الموجات فوق الصوتية م/ث	زمن انتقال الموجات فوق الصوتية الصوتية بالميكروثانية	المادة المقوية Conslidant	رقم العينة
١.,	19	۹۸,۸	117,0	1771,8	٣٠,٨	Tetra Ethoxy Silane	2T
-	٠,٢٢	_	1.1	۸۲۷,۸	٦٠,٤	غير معالجة	3X
17,7	٠,٢٥	۱۸,۸	١,٣	٩٧٨,٣	01,1	Primal WS24	3P
777,7	۲,۱	750,0	۸,۲	717.9	۸,۱	Dispersion K6Glanz	3D
۱۳,٦	٠,٢٥	٣٦,٤	١,٥	۱۱۲۸,۸	٤٤,٣	Wacker BS1306	3W
190,0	۰,۲٥	708,0	٣,٩	۲۹ ۳٤, 9	۱٧, • ٤	Methyl Tri Methoxy Silane	3M
٣٦,٤	٠,٣	1.9	۲,۳	177.,9	۲۸,۹	Poly Methyl Hydro Siloxane	3PO
950,5	۲,۳	1.08,0	17,7	9004,4	0,7	Tetra Ethoxy Silane	3T
	۰,٥	_	۲,٥	۸۱۸,۳	٦١,١	غير معالجة	4X
٨٠	٠,٩	_	٣,٥	1180,7	٣٤,٦	Primal WS24	4P
٦	٠,٤٧	٣,٨	۲,٦	٨٥١	٥٨,٨	Dispersion K6Glanz	4D
97,7	٠,٤٧	91,0	7,7	۸٥١	٥٨,٨	Wacker BS1306	4W
۸٥,٥	٠,٨٨	۸۹,٥	٣,٢	1.24,2	٤٧,٧	Methyl Tri Methoxy Silane	4M
9 - , 1	۲,۰	9.,0	۲,۹	9	٥٢,٧	Poly Methyl Hydro Siloxane	4PO
٦٨,٨	١,٩	٦٨,٩	۹,٥	۳۱۰۹,٥	۱٦,٠٨	Tetra Ethoxy Silane	4T
		-					
_	٠,٦٢		٣,١	٣٩.	۱۲۸,۲	غير معالجة	5X
٧٧,٤	1.1	٧٠,٩	٥,٣	ጓጓጓ,አ	Yo	Primal WS24	5P
٤٥,١	٠,٩	٦,١	٥	779	۷۹,۵	Dispersion K6Glanz	5D
٣,٢	٠.٦	صفر	٣,١	٣٩.	177,7	Wacker BS1306	5W

التغير في قوة تحمل الشد%	قوة تحمل الشد كجم/سم٢	التغير في قوة تحمل الضغط %	قوة تحمل الضغط كجم/سم ٢	سرعة انتقال الموجات فوق الصوتية م/ث	زمن انتقال الموجات فوق الصوبتية الصوبتية بالميكروثاتية	المادة المقوية Conslidant	رقم العينة
۸۰,٦	1,17	۸۳,۸	٥,٧	Y1V,1	19,7	Methyl Tri Methoxy Silane	5M
17,1	٠,٧٢	٦,٥	٣.٣	£10,Y	۱۲۰,٤	Poly Methyl Hydro Siloxane	5PO
۲۰٦,٤	1,9	۲۱۹,۳	9.9	1750,0	٤٠,١	Tetra Ethoxy Silane	5T
		T	r		T	·	P*************************************
-	٤,٩	_	75,0	1017,7	٣١,٦	غير معالجة	6X
78,0	٦,١	Y0,Y	٣٠,٨	1919,7	۲٥,١	Primal WS24	6P
۳۲,۷	٦,٥	٣٣,٥	٣٢,٧	7111,9	۲۳,۷	Dispersion K6Glanz	6D
١٨,٣	۸,۵	۱۷,٦	۲۸,۸	١٨٦٠	۲٦,٩	Wacker BS1306	6W
1,7	0,7	10,0	۲۸,۳	1,477,7	YV, £	Methyl Tri Methoxy Silane	6M
صفر	٤,٩	1.,4	77	١,٧٤٣,٨	۲۸,۷	Poly Methyl Hydro Siloxane	6PO
٥٧,١	٧.٧	0 8, 4	٣٧,٩	7 £ £ Y, Y	۲٠,٤	Tetra Ethoxy Silane	6T
-	۲V,9	-	177,4	77.7,7	١٨,٥	غير معالجة	7X
٤٢,٢	۳۹,۷	Ψ£,V	Y £ • , £	۳۸۷٦,۷	١٢,٩	Primal WS24	7P
٥,٧	79,0	٦,٣	177,9	YAY " ,9	۱٧, ٤	Dispersion K6Glanz	7D .
۲۰,٤	۳۳,٦	۲۰,۹	۲۰۲,۳	۳۲٦ <i>٨,۱</i>	10,1	Wacker BS1306	7W
۰,۷	۲۷,۷	۰,٧	۱٦٨,٥	۲۷۲۲,1	١٨,٤	Methyl Tri Methoxy Silane	7M
صفر	٧٩,٧	٠,٣	177,9	YY1Y,£	۱۸,٥	Poly Methyl Hydro Siloxane	7PO
٤٠,١	٣٩,١	٤٠,٩	440,Y	۳۸۰۹,۳	17,1	Tetra Ethoxy Silane	7T
_	٤٠,٨	_	۲٤٤,٨	Y09.,V	19,7	غير معالجة '	8X

التغير في قوة تحمل الشد%	قوة تحمل الشد كجم/سم ٢	التغير في قوة تحمل الضغط %	قوة تحمل الضغط كجم/سم٢	سرعة انتقال الموجات فوق الصوتية م/ث	زمن الإنتقال بالميكروثانية	المادة المقوية Conslidant	رقم العيثة
1,4	٤٥,٧	17,0	YY0, £	Y950,V	17,00	Primal WS24	8P
۸۸,۳	٤٧,٢	۱۸,۷	790	W1 + 9, W	۱٦,٠٨	Dispersion K6Glanz	8D
Y9,V	٥٢,٩	۲۹,۸	717, A	۳۳٦٧,٥	۱٤,٨	Wacker BS1306	8W
۰,۹۸	٢١,٢	1,7	Y £ 9	77 27,7	۱۹	Methyl Tri Methoxy Silane	8M
۳۲,۱	٥٣,٩	44,9	٣٢٧,٧	7 £ V0, £	1 £, £	Poly Methyl Hydro Siloxane	8PO
٤٥,٦	09,8	٤٧,٤	٣٦٠,٩	۳۸۲۱,۰	۱۳,۰۸	Tetra Ethoxy Silane	8T
		7	<u> </u>				
-	١,٤	_	٧,١	۱۲۳٤,٦	٤٠,٥	غير معالجة	9X
۲۸,٥	١,٨	۹,۸	۳۸	1187,7	۲٧,١	Primal WS24	9P
٧,١٤	١,٥	۳۳,۸	9,0	1777,7	۲۸,۲	Dispersion K6Glanz	9D
۰,۸	۲.۲	٦٤,٨	11,7	Y1Y1,£	۲۳,٦	Wacker BS1306	9W
٥٠	۲,۱	٤٣,٦	١٠,٢	1.477,9	۲٦,٦	Methyl Tri Methoxy Silane	9M
70, Y	1,9	۲۸	٩,٨	11.57,7	۲٧,١	Poly Methyl Hydro Siloxane	9PO
٧١,٤	۲, ٤		۱۲,۳	۲۱۷۳, ٦	77	Tetra Ethoxy Silane	9T

_	٦,١	_	٣٠,٦	٩٧٨,٥	01,1	غير معالجة	10X
١٨	٧,٢	٧٣,٢	۳۷,٦	148.,4	٤٠,٣	Primal WS24	10P
صفر	۱,۲	19,8	٣٠,٩	1.17,9	٤٩,٢	Dispersion K6Glanz	10D
٣,٢	٦,٣	٧,١٨	۳۲,۸	1.41,7	٤٦,٧	Wacker BS1306	10W
79,0	٧,٩	٣١,٤	٤٠,٢	۱۳۰٤,۷	۳۸,۳	Methyl Tri Methoxy Silane	10M
19,7	٧,٣	۲۱,۹	۳۷,۳	1727,9	٤٠,٢	Poly Methyl Hydro Siloxane	10PO
٦٠,٦	٩,٨	٦٤,٧	٥٠,٤	۱۲۳۰,۸	۳٠,٧	Tetra Ethoxy Silane	10T

ومن النتائج السابقة نجد حدوث تغيرات فى قيم الخواص الميكانيكية لعينات المونات بعد التقسادم وبمقارنسة النتائج نجد أن المونات أرقام (٨)،(٧)،(٢) قد أعطت أفضل النتائج من حيث ثباتها وقوة تحملها بعد إجسراء عمليات النقادم الصناعى عليها والنتائج ممثلة بالأشكال أرقام (٢١)،(٧٧)،(٨٧) علسى السترتيب، ويقسترح اختيار المونة رقم (٧) والمكونة من رمل + أسمنت أبيض + مسحوق الحجر الجسيرى بالنسب ٣: ٢: ١ لاستخدامها كمونة للاستكمال بمئذنة يشبك من مهدى نظراً لتناسب مكوناتها للاستخدام مع الحجسر الجسيرى أكثر من المونة رقم (٨).

الفحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح للعينات المعالجة بعد التقادم


Scanning Electron Microscope [SEM] Examination After Artificial Aging تبين بعد الفحص بواسطة الميكروسكوب الإلكتروني الماسح (SEM) العينات المعالجة بعد إجراء عمليات المونسات التقادم الصناعي عليها محافظة مادة Ethyl Silicate على انتشارها المتجانس والجيد بين حبيبات المونسات ولم تتأثر بإجراء عمليات التقادم الصناعي عليها كما يتضح من الصورة رقم (١٣٣) ، وكذلك لم تتأثر مسادة Poly Methyl Hydro Siloxane المعالجة بها كما يتضح من الصورة رقم (١٣٤) وكذلك لم تتأثر مسادة Methyl Tri Methoxy Silane ومسادة المعالجة بها كما يتضح من الصورة رقم (١٣٤) بينمسا تسأثرت العينسات المعالجة بمسادة Primal WS24 ومسادة Dispersion K6Glanz

(٣) عمليات العلاج والترميم والصيانة لئذنة يشبك من مهدى


من خلال دراسة الوضع الراهن المئننة والفحوص والتحاليل المواد بناء المئننة وكناك عمليات الرصد المساحى ومراقبة الحركة الأفقية المئننة ومدى إتزانها بواسطة الأجهزة المساحية إلى جانب الدراسة الإنشائية والتحليل الإنشائي للإجهادات الناتجة في المئننة تحت تأثير الأحمال الرأسية والأفقية أتضح أن المئننة متزنسة إنشائياً ولا تحتاج لحلول إنشائية أو أعمال ترميم هندسي ولكن هناك العديد من العمليات الخاصة بالعلاج والترميم والصيانة والتسيق المحيط البيئي المئننة يجب إجرائها طبقاً انتائج دراسات الوضع الراهن المئننة وتتضمن هذه العمليات إزالة طبقات الردم والركام والمخلفات والمهملات المحيطة بالمئننة وخفض منسوب الأرض المحيطة بالمئننة حتى نصل إلى المنسوب الأصلى المئننة على الأقل في المناطق المحيطة بها إلى جانب نلك هناك العديد من أعمال الترميم المعماري والترميم الدقيق والتي تتطلب حالة المئننة إجرائها وذلك كالتالي :-

أولاً : إزالة طبقات الردم والركام والمظفات حتى منسوب أرضية المئذنة


بدراسة التسجيل والتوثيق الفوتوغرافي والرفع المعماري المئننة أتضح أن المئننة تقوم قاعدتها على سلاط (ممر ذو سقف مقبي) يختفي أغلبه اسفل طبقات الردم والركام والمخلفات وأكوام القمامة المتراكمة كما يظهر في اللوحتين رقمي (٢٠)، (٢٦) ويتضح ذلك من خلال الباب الخاص بمسجد الإمام الليث والذي يسؤدي السي المنطقة التي بها المئننة كما يتضح من الصورة رقم (٣٨) وبالتالي فلابد من إزالة طبقات السردم والركسام والمخلفات إلى منسوب أرضية المئننة وإظهار الساباط (الممر) الخاص بالمئننة بشكل كامل وعمل إظهار

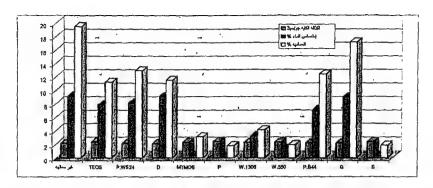


شكل رقم (٧١) يوضح الخواص القيزياتية لعينات الحجر الجيرى بعد إجراء عمليات التقادم الصناعي عليها

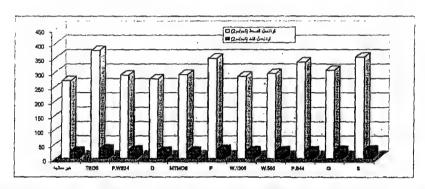


شكل رقم (٧٢) يوضح الخواص الميكانيكية لعينات الحجر الجيرى بعد إجراء عمليات التقادم الصناعي عليها

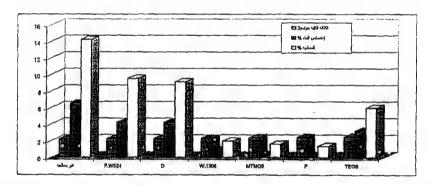


شكل رقم (٧٣) يوضح الخواص الفيزيانية لعينات المونة رقم (٨) بعد إجراء عمليات التقادم الصناعي

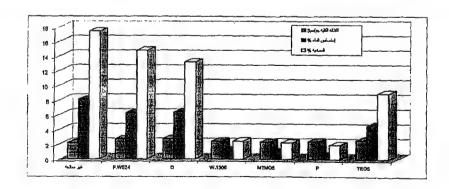


شكل رقم (٧٤) يوضح الخواص الفيزيائية لعينات المونة رقم (٧) بعد إجراء عمليات التقادم الصناعي

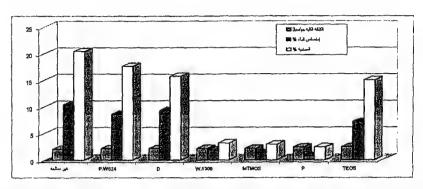


شكل رقم (٧٥) يوضح الخواص الفيزيائية لعينات المونة رقم (٢) بعد إجراء عمليات التقادم الصناعي عليها

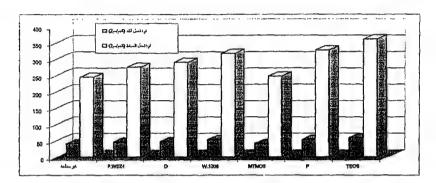

شكل رقم (٧٦) يوضح الخواص الميكانيكية لعينات العونة رقم (٨) بعد إجراء عمليات التقادم الصناعي عليها

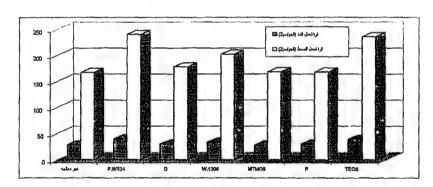

شكل رقم (٧٧) يوضح الخواص الميكانيكية لعينات المونة رقم (٧) بعد إجراء عمليات التقادم الصناعي عليها

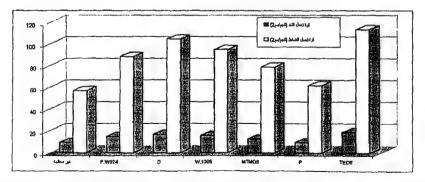

شكل رقم (٧٨) يوضح الخواص الميكاتيكية لعينات المونة رقم (٢) بعد إجراء عمليات التقادم الصناعي عليها



الصور من رقم (١٢٤) إلى رقم (١٣٢) توضح فحص بواسطة [SEM] لعينات الحجر الجيرى بعد إجراء التقادم الصناعى عليها . الصناعى عليها وموضح أسفل كل صورة مادة التقوية المستخدمة والتي تم إجراء التقادم الصناعي عليها . الصور من رقم (١٣٣) إلى رقم (١٣٧) توضح فحص بواسطة [SEM] لعينات المونات بعد إجراء التقادم الصناعي عليها .

(تصوير البلحث)


معمارى كامل للمئننة كذلك حتى يتسنى لنا القيام بعمليات العلاج والترميم والصيانة المختلفة وكذلك إجسراء عملية تتسيق الموقع العام للمئننة فيما بعد مع نقل طبقات الردم والركام والمهملات إلى المقالب العمومية بعيداً عن موقع المئننة ومسجد الإمام الليث ، وقد تمت إزالة طبقات كبيرة من الردم حيث تم إظهار قاعدة المئننة والمداميك الحجرية السفلية لها ، ويظهر في الصورتين رقمي (١٤١)، (١٤١) الواجهة الشمالية الشرقية للمئننة التي تحتوى على باب المئننة ، وقد تم إظهار الممر النافذ والمداميك السفلية للمئننة ، وتوضح الصورة رقم (٢٤١) الواجهة الجنوبية الغربية المئننة بعد أن تم إظهار الممر النافذ المقبى وتوضح الصورتان رقمك (١٤٣) ، (١٤٤) التلف والتآكل الذي تعرضت له بعض الكتل الحجرية التي كانت مغطاة بطبقات الردم التي تم إزالتها والتي بحتاج بعضها إلى عملية إستبدال ، كما توضح الصورة رقم (١٤٥) الجزء المحيط بالمئننة والذي تم إزالة طبقات الردم منه.

ثانياً: أعمال الترميم المعماري للمثذنة

تحتاج المئننة إلى إجراء بعض أعمال الترميم المعمارى المتمثلة في عمل تصميم لقمة المئننة المفقودة في الوضع الراهن لإمكانية التعرف على شكلها الأصلى بغض النظر عن تنفيذ أو عدم تنفيذ هذه القمة في الواقع الي جانب ذلك تتطلب حالة المثننة تصميم سلم للصعود من منسوب الأرض حتى باب المئننة المرتفع عن الأرض كما توجد بعض الكتل الحجرية التي تم نزعها أسفل باب المئننة خلال عملية التركيب السابقة لقنطرة من الحديد تم تركيبها بشكل مائل تربط بين الأرض وباب المئننة وتحتاج إلى عملية استكمال بالإضافة السي استبدال بعض الكتل الحجرية المتأكلة والتالفة من قاعدة المئننة .

(١) استكمال قمة المئذنة

نظراً لفقدان المئذنة لجوسقها والقمة المملوكية الخاصة بها فقد كان من الضرورى تتاول هذا الموضوع بالدراسة والبحث عن الأصل الأثرى لقمة المئننة وبدراسة طراز المثننة من خلال الناحية التاريخية والأثرية تبين أن المئذنة تتبع الطراز المملوكي وهي تتتمي تاريخياً للعصر المملوكي الجركسي [٤٧٨هـ – ٩٢١هـ/ ١٣٨٢م – ١٥١٧م م] والطراز المملوكي يبدأ بقاعدة مربعة ثم يعلوه عدة مستويات تأخذ الشكل المثمن أو الأسطواني ونجد أن مئذنة يشبك من مهدى تبدأ بقاعدة مربعة بها ممر مقبي (ساباط) يعلوها المستوى الثاني للمئذنة وهو مثمن الشكل ثم المستوى الثالث للمئذنة وهو السطواني الشكل ثم المستوى الأسطواني ثمانية أعمدة تحمل الجوسق الذي يشبه القلة المقلوبة في نهايته وهي قمة المئذنة ، وكان لابد من البحث في المصادر المختلفة عن الأصل الأثرى المعمل ي للمئذنة والتي ربما كنا سنتعرف من خلالها على الشكل الأصلسي الكامل على وثيقة ليشبك من مهدى منشئ المئذنة والتي ربما كنا سنتعرف من خلالها على الشكل الأصلسي الكامل المئذنة حتى نهاية قمتها وبالرجوع إلى ارشيف من مهدى أو بمسجد الإمام اللبث تدل على الشكل الكامل المئذنة حتى نهاية قمتها وبالرجوع إلى الشينية المالين تدل على الشكل الكامل المئذنة حتى نهاية قمتها وبالرجوع إلى الشينيين تلك على الشكل الكامل المئذنة حتى نهاية قمتها وبالرجوع إلى الشينين تدل على الشكل الكامل المئذنة حتى نهاية قمتها وبالرجوع إلى الشكل الكامل المئذنة وقد قدت قمتها كما هو الحال في الوقت الراهن صورتين وقمي (١٣٨)، (١٣٩) ولكن ذلك الم تشكل الشكل المعماري الكامل المئذنة وبذلك لم تنجع محاولات البحث في المصادر المختلفة المعرفة الشكل العماري المكل المعماري الكامل المئذنة وبذلك لم تنجع محاولات البحث في المصادر المختلفة المعرفة الشكل الكامل المئذنة وبذلك المعماري المخاصة المؤلفة الشكل المؤلفة الشكل الكامل المئذنة وبذلك الم تنجع محاولات البحث في المصادر المختلفة المعرفة الشكل العماري المخال المختلفة المعرفة الشكل المؤلفة الشكل المؤلفة الشكل المؤلفة المعرفة الشكل المؤلفة الشكل المؤلفة الشكل الكامل المؤلفة المؤلفة الشكل الكامل المؤلف

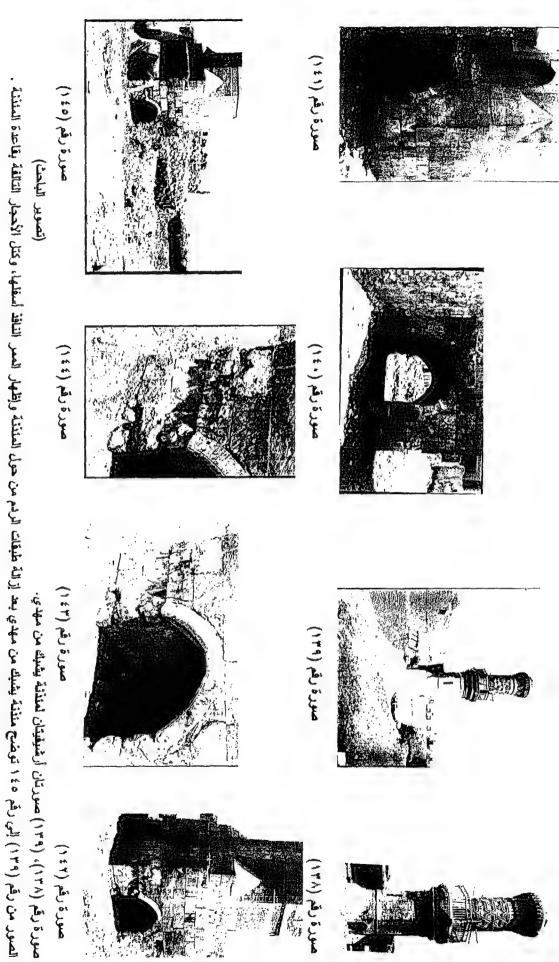

المعماري الأصلى الكامل للمئذنة ومن ثم فقد اعتمدت محاولة التعرف على الشكل الأصلى للمئذنة على عملية المقارنة بين المئذنة موضع الدراسة والتي تتتمي للطراز المملوكي والمآذن الأخرى التي تنتمي للعصر المملوكي الجركسي وبالمقارنة وجد أن مئذنة يشبك من مهدى تتشابه مع مأذن العصر المملوكي من حيث التكوين المعماري وبالاستعانة بروح العصر ومفردات الطراز المعماري للمآذن الأثرية في العصر المملوكي تم عمل تصميم لقمة المئذنة باستخدام الحاسب الآلي حيث تم تكوين هذا الجزء من ثمانية أعمدة من الرخام بشكل منتظم وعلى أبعاد متساوية وذات قطاعات مناسبة لكتلة المئذنة بحيث يتم تثبيتها فيسي نهاية الجرء الأسطواني من البدن (المستوى الثالث) ميكانيكيا بعمل ثقوب في قاعدة العمود وفي المكان الذي سيتم تثبيست كل عمود فيه من البدن الإسطواني مع وضع أسياخ من الصلب ذات أقطار مناسبة للربط بين الأعمدة والبدن الاسطواني مع الاستعانة بمونة مكونة من الإيبوكسي مع مسحوق الرخام لإجراء عملية اللصق والتثبيت على أن يتم ضبط رأسية الأعمدة تماماً مساحياً ، كما تم تصميم الجوسق ذو الطراز المملوكي الذي يشبه غطاء قلة الشرب وتنتهى قمة المئذنة بهلال مفرغ من النحاس المطروق ويتضح ذلك من اللوحات أرقام (٦١)، (٦٢)، (٦٤)، (٦٥)، (٦٥) ، ومما سبق ذكره نكون قد توصلنا عن طريق الرجوع إلى الطراز المعمارى للمئذنة بالمقارنة بالمآذن الأثرية الأخرى التي تعود لنفس العصر وتنتمي لنفس الطراز إلى الشكل الأصلي الأرجح للمئذنة دون وجود دليل مادى وثائقي على الشكل الأصلى للمئذنة وذلك الأمر هام لكي يكون هنساك تصوراً علمياً للشكل الأصلى لهذه المئذنة الناقصة ، و بالرجوع إلى المادة التاسعة من ميثاق فينسيا (١٩٦٤)(١) وهو ميثاق دولي لصيانة وترميم الآثار والمواقع الأثرية نجدها تنص على أن عملية الترميم عملية متخصصة بدرجة عالية والهدف منها حماية المبنى الأثرى وكشف قيمه الجمالية والتاريخية والتى تبنى على احترام الأصالة المادية وأصالة الوثائق ويجب أن تتوقف عملية الترميم في اللحظة التي يبدأ فيها التخمين وإذا كان لابد من الإضافة في هذه الحالة يجب ألا يتم أي ترميم دون أن تسبقه دراسة تاريخية وأثرية ، وفي حالة مئذنة يشبك من مهدى نجد أن توصلنا إلى شكل مقارب للشكل الأصلى للمئذنة ولم يتم استناداً إلى وثيقــة أو مصدر أو دليل مادي ولكن أعتمد على المقارنة طبقاً للطراز المعماري للمئذنة وتشابهها مع مآذن أثرية أخرى تعود لنفس الطراز ومن ناحية أخرى فإنه لا يوجد خطر على المئذنة من عملية استكمال الجوســـق والقمــة الخاصة بالمئذنة وتم التوصل إلى هذه النتيجة من خلال الدراسة الإنشائية للحمال والاجهادات الناتجة عن إضافة هذا الجزء حيث وجد أنه لن يؤثر على ثبات وإتزان المئذنة إنشائياً و هناك عدة اعتبارات لعملية الاستكمال يجب مراعاتها ومنها:

- أن عملية الاستكمال الهدف منها صيانة الأثر والحفاظ عليه وفي حالة متذنة يشبك من مهدى فإن الجوسق إنهار وفقد بشكل كامل وفقدت المئذنة قمتها .
- تعتبر المئذنة من خلال الدراسة والتحليل الإنشائي لها آمنة إنشائياً بحالتها الراهنـــة ولا يؤثــر فقــدان الجوسق على حالتها واستقرارها ومن ثم لا توجد خطورة إنشائية عند استكمال قمة المنذنة.
- تهدف عملية الاستكمال إلى القضاء على نقاط ضعف العنصر المعمارى (المئذنة) لكى نحصل على تقوية وتدعيم للمئذنة وحيث أن الجزء الذى سيتم استكماله هنا هو قمة المئذنة وهلى طبقاً للطراز المعمارى لها مكونة من عدة مستويات تنتهى بأعمدة تحمل جوسق ، ونجد أن استكمال القملة سوف يعيدها إلى اصلها المتكامل من الناحية المعمارية والغنية ، و يجب عند استكمال قمة المئذنة وجوسقها أن

⁽¹⁾ The Venice Charter, Unesco And ICOMOS, 1964, Article, 9.

يتم ذلك طبقا لأحدث الأساليب الهندسية والانشائية لتثبيت الجوسق والأعمدة الحاملة له وضبط رأسيتها مساحيا واستخدام مونه مناسبة قوية لحمايته من السقوط والانهيار مرة أخرى .

- وهناك اعتبارات أخرى في عملية الاستكمال يجب مراعاتها ومنها أن الأجزاء التي يتم استكمالها يجب أن تتدمج بشكل منسجم مع البناء ككل ولكن يجب في نفس الوقت تميزها عن الأجزاء الأصلية لكي يؤدى الترميم إلى تزييف الشواهد الفنية والتاريخية (١) ، ونجد كذلك أنه ينبغي استكمال الأجزاء المفقودة من الأثار الإسلامية ضماناً للاستقرار أو للاسباب جمالية عندما تكون الصورة الأصلية قد وثقت توثيقا حسنا أو عندما يكون من الممكن استنتاجها مما بقية وينبغي الأجزاء البديلة أن نتوائم مع الأثر ككل كما ذكرنا (٢) ، ونذكر هنا أيضاً أنه في حالة المناطق أو المباني الأثرية التي نتضمن عناصر تنتمي إلي فترات تاريخية مختلفة ينبغي أن يتم عملية الترميم والصيانة مع مراعاة كافة الملاميح المميزة لتلك الفترات التاريخية (١) ، وكذلك يجب أن تحترم جميع الأجزاء التي تعود إلى فترات تاريخية مختلفة ، ويجب إلا يتم إزالة أي جزء من أثر يعود لعصر مختلف عن عصر الأثر ككل بدون مبرر لذلك ونشير هنا إلى ما حدث من إزالة لقمة مئذنة مدرسة القاضي عبد الباسط (المدببة التي تم إضافتها في ونشير هنا إلى ما حدث من إزالة لقمة مئذنة مدرسة القاضي عبد الباسط (المدببة التي تم إضافتها العصر العثماني) واستبدالها بقمة أخرى جديدة على نمط المئذنة ذات الطراز المملوكي وهي تتكون مسن جوسق محمول على ثمانية أعمدة كما يتضح من الصورتين رقمي (٢٢)، (٢٣) والتي قامت بترميمها لجنة حفظ الآثار العربية .
- ومن هذا نجد أن الدراسة التى تم القيام بها لعمل المئذنة هامة المحاولة التعرف عــل الشـكل الأصلـي المئذنة قبل انهبار قمتها من خلال تحليل التكوين المعماري والطراز المعماري المملوكي المئذنة حيث نجد ان المأذن المملوكية فــى العصــر المملوكــى الجركســي وذلــك فــي الفـترة مــن عــام (٩٤٧هــ/١٩٨٢م) وحتى عام (٩٤١ه هـ/١٥١٧م) كانت تتميز بقمم ونهايات متشابهه المأذن الأثريــة حيث يتكون المستوى الآخير منها من منطقة مكونة من عدة أعمدة (غالباً ثمانية تحمل الجــزء العلــوي المشكل على هيئة غطاء (قلة الشرب) وقد عرف هذا التكوين باسم الجوسق و لا يختلف هذا التكوين فــم معظم مآذن العصر المملوكي إلا في قمة أو نهاية المئذنة التي تشبه (قلة الشـــرب) ، وهــذا الإختــلاف طفيف جداً ويكون في مدى إستدارة أو قطر أو إستطالة هذا الجزء أو إرتفاعه ، ويتضح ذلك من خــلال العديد من الأمثلة منها مئذنة مدرسة صرغتمش ، لوحة رقم (١١) ومئذنة جامع قايتبــــاي الناصري ، لوحة رقم (١١) ومئذنة جامع الطنبغا الماراداني ، روحة رقم (٢١) ومئذنة جامع قايتبــــاي بالصحراء ، لوحة رقم (٢٢) ، ومئذنة مدرسة السلطان برقوق بالنحاسين ، لوحة رقم (٢٢) ، ومئذنة مدرسة الملطان حسن ، صورة رقم (١١) وغيرها ، ولذلك نجد أن المئذنة لن تختلف في قمتها عن الشكل المكون من ثمانية أعمدة تحمل جزء مشكل على هيئة غطاء قلة الشرب ، وقد تم تصميمــه علــي هــذا الأساس ، ونجد أنه من الأفضل في هذه الحالة أن نتم عمليات العلاج والترميم والصيانة المختلفة للمئذنة وتأميل وتعسيق الوسط البيئي المحيط بها ، وإذا لم يتم العثور بشكل قاطع على دليل مادي بدلنــا علــي وتأهيل وتعسيق الوسط البيئي المحيط بها ، وإذا لم يتم العثور بشكل قاطع على دليل مادي بدلنــا علــي

⁽١) الميثاق الدولى لصيانة وترميم النصب والمواقع الأثرية (مقررات مؤتمر البندقية ، فينسيا) ، عام ١٩٦٤ ، مادة (١٢)

⁽٢) مبادئ لاهور لصيانة الآثار الإسلامية ، باكستان ، ١٩٨٠م ، مادة (١٣)

⁽٣) توصيات بشأن صيانة المناطق التاريخية ودورها في الحياة المعاصرة ، اليونسكو ، نيروبي ، ١٩٦ م٧ ، توصية رقم (٢٣)

⁽٤)الميثاق الدولي لصيانة وترميم النصب والمواقع الأثرية (مقررات مؤتمر البندقية ، فينسيا) ، عام ١٩٦٤ ، مادة (١١)

الشكل الأصلى للمئننة نكون أمام أحد إقتراحين ، إما ترك المئننة دون استكمال قمتها ، أو استكمال الجوسق وقمة المئننة طبقا للدراسة التي تم إجراؤها والتصميم الذي تم إعداده طبقاً للطراسة الأثرى والمعماري المملوكي للمئننة والذي يتناسب معها إلى حد كبير في تصميمه ونسبه المعمارية ، وقد تم توضيح هذين الاقتراحين الشكل النهائي المئننة بعد عمليات العلاج والترميم والصيانة بسدون استكمال الجوسق في اللوحتين رقمي (٦٦)، (٦٨) ، وفي حالة استكمال الجوسق وقمة المئننة في اللوحات أرقام (٦١)، (٦٠)، (٦٠)، ويرى الباحث استكمال الجوسق وقمة المئننة الاستعادة قيمتها الفنية والأثرية وكذلك هذا الحل أفضل من الناحية الإنشائية حيث تتلاشي إجهادات الشد للمئننة .

(٢) عمل سلم للوصول إلى باب المئذنة


لا توجد أية شواهد على وجود سلم خارجى للمئذنة يصل إلى باب المئذنة ولكن من خلال المصادر التاريخية والأثرية نبين أنه كان يتم الوصول إلى باب المئذنة بواسطة قنطرة حديدية كانت موضوعه بشكل مائل وتصل بين منسوبي الأرض وباب المئذنة وقد تم تثبيتها بإزالة بعض الكثل الحجرية من أسفل باب المئذنة وهذه القنطرة القنطرة الحديدية غير موجودة الآن ، لذلك تطلبت الضرورة إيجاد وسيلة للصعود إلى باب المئذنة المرتفع عن منسوب الأرض وتم حل هذه المشكلة عن طريق تصميم سلم خارجي يبدأ من الجهسة الجنوبيسة الشرقية بحيث لا يراه الزائر للمئذنة وفي نفس الوقت يكون بعيدا عن الساباط (الممر الذافذ أسفل المئذسة) والموجود بمنطقة قاعدة المئذنة والذي يمتذ في الاتجاه (شمال شرق – جنوب غرب) وهو بذلك لن يعوق الحركة من خلال الممر ويلتف هذا السلم المضاف حول البدن من الخارج وينتهي عند باب المئذنة مع مراعاة أن تصميم السلم تم بحيث لا يكون مثبتا في بدن المئذنة ومستقلا بذاته بجوار المئذنة وحتى لا يظن الزائد أن تصميم السلم المصاف أثريا وينتمي إلى التكوين المعماري الأصلي للمئذلة وبذلك نكون قد وقعنا في خطأ التزوير من درجات صاعدة ترتكز على ركائز معدنية ويحاط بسياج معدني بسيط يتلائم مع الشكل المعماري المئذنة ويتم دهانه بلون مقارب للون أحجار المئذنة وتظهر حالة المئذنة قبل إزالة طبقات الردم وبعد إزالة طبقالت الردم وبعد إزالة طبقال المردم وكذلك تصميم السلم الخاص بالمئذنة من خلال الأشكال أرقام (٢٩) ، (٨٠) ، (٨١) .


(٣) استكمال بعض كتل الأحجار المفقودة اسفل باب المئذنة


توجد بعض الكتل المفقودة اسفل باب المئذنة حيث تم إزالتها لتركيب القنطرة الحديدية التى كانت تؤدى إلى باب المئذنة ويجب أن يتم استكمال هذه الكتل المفقودة بكتل حجرية جديدة تتميز بخواص فيزيائية وميكانيكية جيدة حيث يتم إعدادها بالأبعاد الأصلية وتثبيتها في أماكنها باستخدام المونة المناسبة وهي المونسة رقم (٧) والتي أعطت أفضل النتائج في الجانب التجريبي المعملي مسن الرسالة مسن حيث الخواص الفيزيائية والميكانيكية وهي تتكون من الرمل والأسمنت الأبيض ومسحوق الحجر الجيرى بنسبة ١:٢:٣ على السترتيب على أن يتم ملئ الفواصل بين كتل الأحجار وأنهائها بشكل جيد .

(٤) استبدال بعض كتل الاحجار التالفة والمتأكلة من قاعدة المئذنة

نظراً لأن طبقات الردم كانت تخفى بعض من مداميك الأحجار الموجودة فى قاعدة المئننة فقد تعرض بعـن من كتل الأحجار إلى التأكل ووجود شروخ نافذة وتفكك فى هذه الكتل وبالتالى ضعفها إنشائياً مما يستوجب

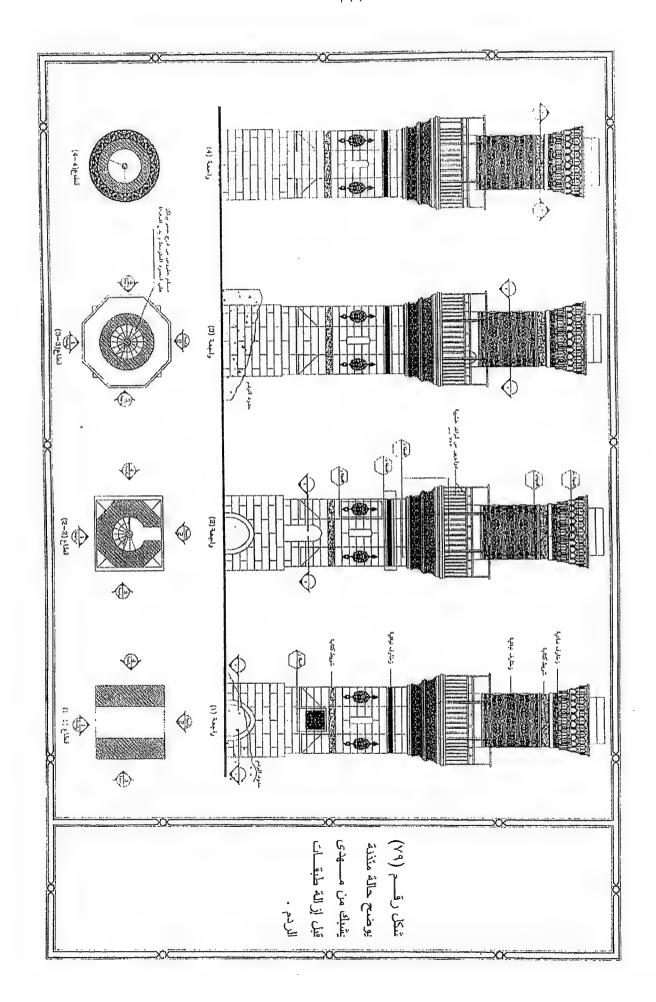

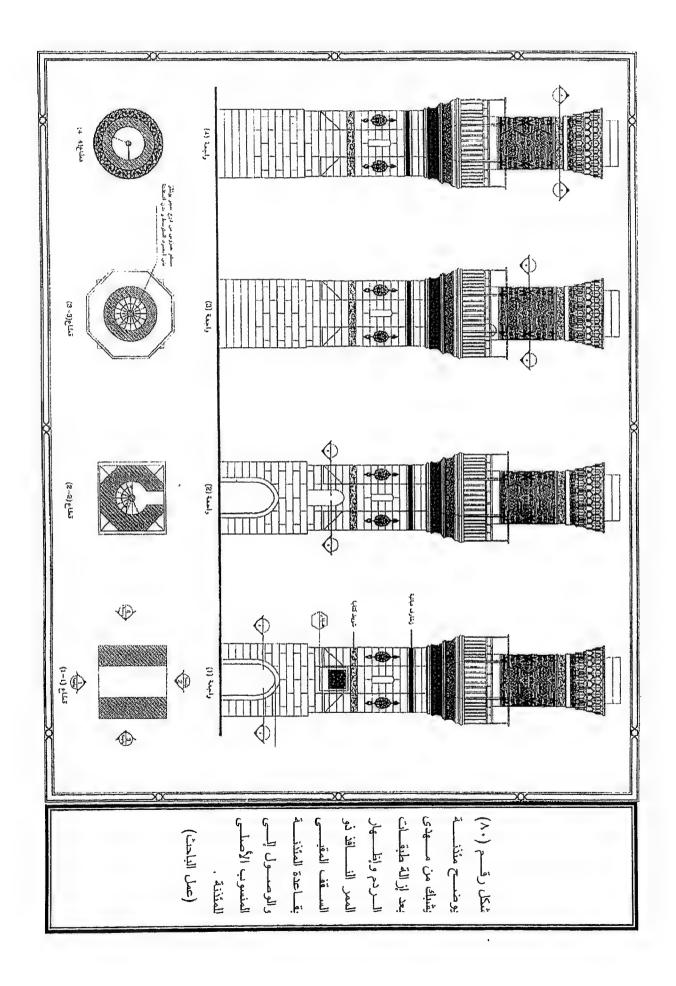

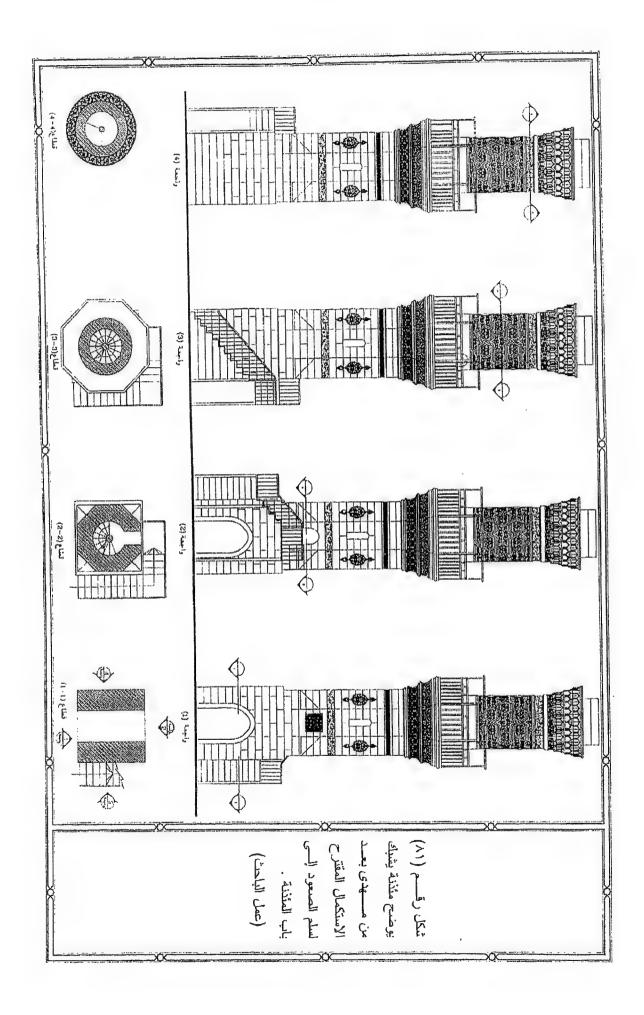

استبدال هذه الكتل من الأحجار بأخرى جديدة على أن نتميز خواص فيزيائية وميكانيكية جيدة وبنفس مقاسلت وأبعاد الكتل الحجرية القديمة وذلك لتأمين المئذنـــة إنشائياً ، ويتضمح من خلل الصورتين رقمى وأبعاد الكتل الحجرية القديمة وذلك لتأمين المئذنـــة إنشائياً ، ويتضمح من خلل الصورتين رقمى (١٤٢)، (١٤٣) بعض كتل الأحجار المتآكلة والتي تحتاج إلى عملية استبدال.

ثالثاً : اعمال الترميم الدقيق لمئذنة يشبك من معدى

من خلال عمليات التسجيل والتوثيق الفوتو غرافي والمعماري لمظاهر التلف بالمئذنة إتضح وجود مظاهر تلف مختلفة أهما وجود تكلسات من الأثربة وبلورات الأملاح على الأسطح الخارجية بالإضافة إلى وجود طبقات كثيفة من السناج وتآكل وتفتت بعض الكتل الحجرية و وجود بقع الوان وشحوم خاصة في منطقة قاعد المئذنة مع تلف المونة الموبة الموبة الموبة الموبة الموبة الموبة المؤبية القواصل (العراميس) بين كتل الأحجار ، ومن أكثر المناطق تلفأ بالمئذنة الواجهة الشمالية الغربية لقاعدة المئذنة كما يتضح من الصور أرقام (١٤٦)،(١٤٧)،(١٤٨)،(١٤٩) اشتملت أعمال الترميم الدقيق لمئذنة يشبك من مهدى على العديد من العمليات وهي عملية التنظيف لإزالة التكلسات والعوالق والبلورات الملحية والسناج والبقع المختلفة وعمليات العزل الأفقى لجدران المئذنة عن مصادر الرطوبة وعملية المدرية ثم عملية العزل الرأسي المرطوبة وعملية المئذنة لحمايتها من مصادر الرطوبة وصيانتها من التلف مرة أخرى ، وقد تم تنفيذ عمليات الترميم الدقيق في ثلاثة مناطق من المئذنة وهي :

- أ) الواجهة الشمالية الغربية من قاعدة المئذنة .
- ب) الواجهة الجنوبية الغربية من قاعدة المئذنة .
- ج) الممر النافذ ذو السقف المقبى في منطقة قاعدة المئذنة . وفيما يلى هذه العمليات.

(۱) عملية التنظيف للاسطح الحجرية للمئذنة

أ- إزالة التكلسات والأملام المتبلورة على السطم

تم خلال هذه العملية إزالة التكلسات والعوالق والأتربة والأملاح المتبلورة على السطح ميكانيكيا باستخدام الفرر المعدنية والمشارط ذات اليد الثابتة وذات اليد المتحركة والفرش الناعمة والمتدرجة في الخشونة ذات الألياف الصناعية مع استبعاد الفرش السلك التي تسبب خدش أسطح الأحجار (١) وقد تم تطبيق عملية التنظيف الميكانيكي لجميع العوالق الموجودة على سطح المئذنة من أملاح متبلورة وتكلسات في قاعدة المئذنة في الأوجه الشمالي الشرقي والشمالي الغربي والجنوبي الغربي كما يتضح من الصورتين رقمي (١٥١)، (١٥١) كما تمت إزالة بعض الأملاح غير القابلة للذوبان في الماء مثل ملح الجبس Caso: ٢٢٨٠ باستخدام حميض الأسيتيك (تركيز ٣٣)) ومركب الإيثيلين ثنائي أمين رباعي حمض الأسيتيك)(EDTA كما يتضح من الصورة رقم (١٥١).

⁽¹⁾ Fassina, V.: General Criteria For The Cleaning Of Stone: Theoretical Aspects And Methodology Of Application, In: Stone Material In Monuments: Diagnosis And Conservation, Second Course, Crete, May, 1993, P.126.

ب- إزالة طبقات السناج

تعانى مئذنة يشبك من مهدى من مظهر التلف المتمثل فى وجود طبقات كثيفة من السناج خاصة فى منطقـــة قاعدة المئذنة والممر المقبى النافذ الموجود فيها وقد تم إجراء عمليات التنظيف وإزالة السناج من هذه المناطق باستخدام أسلوبين هما :-

الاسلوب الأولى: طبقاً لنتائج الجانب التجريبي للرسالة لإزالة طبقات السناج من أعلى اسطح الأحجار فقد تم استخدام محلولين طبقاً لاستجابة الأجزاء الحاملة للسناج لهما وهما المحلول(A) والمكون من الكحول الإيثيلي والطولوين والاسيتون والتراى كلورو إيثيلين بالنسب ١:٢: ١:٢ على الترتيب. كما تم استخدام المحلول(D) والمكون من الطولوين والأسيتون بنسبة ٢:١ على الترتيب وذلك في الأجزاء الضعيفة المتآكلة الأسطح وقد أعطت هذه المحاليل نتيجة جيدة في إزالة طبقات السناج من على السطح الحجرى لقاعدة المئذنة بشكل كما مل يتضع من الصور أرقام (١٦٥)، (١٦٣)، وقد تم النتظيف بشكل موضعي أو عن طريق كمادة من القطن ، كما توضح الصورة رقم (١٦٧) جزء أخر من داخل الممر النافذ المقبى أسفل المئذنة والذي تعلسوه طبقات كثيفة من السناج وتوضح الصورتان رقمي (١٦٨)، (١٦٩) نفس الجزء السابق بعد عمليات النتظيف الكيميائي وإزالة السناج.

الاسلوب الثانى: تم إتباعه مع الأجزاء القوية من سطح قاعدة المئذنة والذى يتميز بوجود طبقات كثيفة من السناج يصعب إزالتها بالمحلولين السابقين ولذلك تم الاستعانة بما تم التوصل إليه خلال الجسانب التجريبي لإزالة السناج بالرسالة من نجاح كمادة مورا Mora Poultice في إزالة طبقات السناج الكثيفة مسن فوق أسطح الأحجار وتم التنظيف كالتالى:

أولاً : إعداد الكمادة بمكوناتما المختلفة

تتكون كمادة مورا من مجموعة من المكونات بنسب معينة (١) وتم إعدادها وهي كالتالي :-

- ٠٠ جرام بيكربونات أمونيوم
- ، ٦ جرام بيكربونات صوديوم
- ethylene Di Amine Tetra- Actetic Acid) EDTA) جرام
 - ۱۰ جرام سیتافلون Cetavlon (مضاد فطری)
 - ٦٠ جرام كربوكسى ميئيل سليولوز

وتذاب هذه المكونات في ١ لتر ماء وقد تم إعداد كميات كافية من هذه المكونات للقيام بأعمال تنظيف وإزالـــة السناج من على أسطح الأحجار بقاعدة المئذنة .

ثانياً : تطبيق الكمادة على سطم المئذنة

بعد أن تم إجراء عملية خلط جيد لمكونات الكمادة وإذابتها في التر ماء نقى دافئ أصبحت معدة للتطبيق على سطح المئذنة وقد تم تطبيق هذه الكمادة ذات القوام الجيلاتي ودرجة حموضة PH = V,0 على سطح

⁽¹⁾ Ashurst, J.: Cleaning And Surface Repair, In: Conservation Of Historic Stone Buildings And Monuments, National Press, Washington D.C., 1982, P.278.

المئذنة حيث تم ترطيب الأسطح المراد تنظيفها وإزالة السناج منها بواسطة فرشاة ناعمة مبالة بالماء شم تسم فرد الكمادة على السطح بالاستعانة بمسطرين معدنى صغير وسكينة بالته للأجزاء الغائرة (١) وقد تم فردها على الأسطح القوية من الأجزاء المراد إزالة طبقة السناج منها دون الأجزاء الضعيفة وذلك بسمك تراوح من ٣-٤ مم كما يتضح من الصورة رقم (١٥٥) وبعد تطبيق الكمادة وفردها على السطح تم تغطيتها على الفور باستخدام رقائق البولى إيثيلين وذلك حتى لا تتعرض للجفاف كما يتضح من خلال الصورة رقم (١٥٥) وتسم تركها على السطح لمدة ٢٤ ساعة ثم تم إزالتها ميكانيكياً باستخدام سكينة البالته (١٥٠)، وقسد وجدت أجسزاء صغيرة تحتاج إلى إجراء عملية تنظيف موضعى حيث تبقى بها بعض بقايا طبقة السناج وتم تنظيفها موضعيل باستخدام المحلول (A) المكون من الكحول الإيثيلي والطولوين والأسيتون و التراى كلورو إيثيليسن بالنسب باستخدام المحلول (A) المكون من الكحول الإيثيلي والطولوين والأسيتون و التراى كلورو إيثيليسن بالنسب العربية الغربية من قاعدة المئذنة أثناء تطبيق كمادة مورا عليها لإزالة السناج ، وتوضح الصورتان رقمى (١٦١)، (١٦١) إعسادة تطبيق كمادة مورا عليها لإزالة السناج ، وتوضح الصورتان رقمى (١٦١)، (١٦١) اعلى بعض المناطق التي توجد بها بقايا من طبقة السناج.

جـ – تنظيف وإزالة بقع الزيت والألوان والشحم

توجد على سطح المئذنة في منطقة قاعدة المئذنة بقع زيت وشحم وألوان وقد تم إزالتها موضعياً بثلاثة محاليل مختلفة حسب حالة البقعة من حيث كثافتها وسمكها ومدى توغلها داخل السطح والتصاقها به حيث تم استخدام محلول مكون من خليط من اسيتات الأميل Amyl Actate والأسيتون Acetone بنسبة ٢:١ كما تم استخدام محلول مكون من التراى كلسورو إيثيليسن وكذلك محلول الزايليسن Y ylene وتوضيح المسور أرقام (١٩١)، (١٩١) عملية إزالة بقع الزيت والشحم من على سطح قاعدة المئذنة أما بقع الألوان فتم إزالتها باستخدام محلول كلوريد الميثيلين وكذلك محلول داى ميثيل فورماميد بشكل موضعى باستخدام القطن والفرر المعدنية وتوضح الصورة رقم (١٥٣) عملية إزالة بقع الألوان من على سطح المئذنة بواسطة المحاليل وتوضح الصورتان رقمى (٢٠٠)، (٢٠٠) الواجهة الشمالية الغربية من قاعدة المئذنة بعد تنظيفها مسن بقع الزيت والشحم والألوان .

(٢) خطة للعزل الأفقى لجدران المئذنة عن مصادر الرطوبة


تعتبر عملية العزل الأفقى ضد الرطوبة لجدران المئذنة من العمليات الهامة حيث أن المئذنة مقامـــة بشـكل مباشر فوق التربة وهذه التربة بها بنسبة من الرطوبة نتيجة تسرب مياه الصرف الصحى من المساكن

⁽¹⁾ Clarke, B.L.: Some Recent Research On Cleaning External Masonry In Great Britian, In: The Treatment Of Stone, Bologna, 1982,P.14.

⁽²⁾ Fitzmaurice, J: The Care Antiques, Arlington Books, London, 1980, P.49.

⁽³⁾ Ashurst, J.: Cleaning And Surface Repair, In: Conservation Of Historic Stone Buildings And Monuments, National Press, Washington D.C., 1982, P.278.

⁽⁴⁾ Fassina, V.: General Criteria For The Cleaning Of Stone: Theoretical Aspects And Methodology Of Application, In: Stone Material In Monuments: Diagnosis And Conservation, Second Course, Crete, May, 1993, P.128.

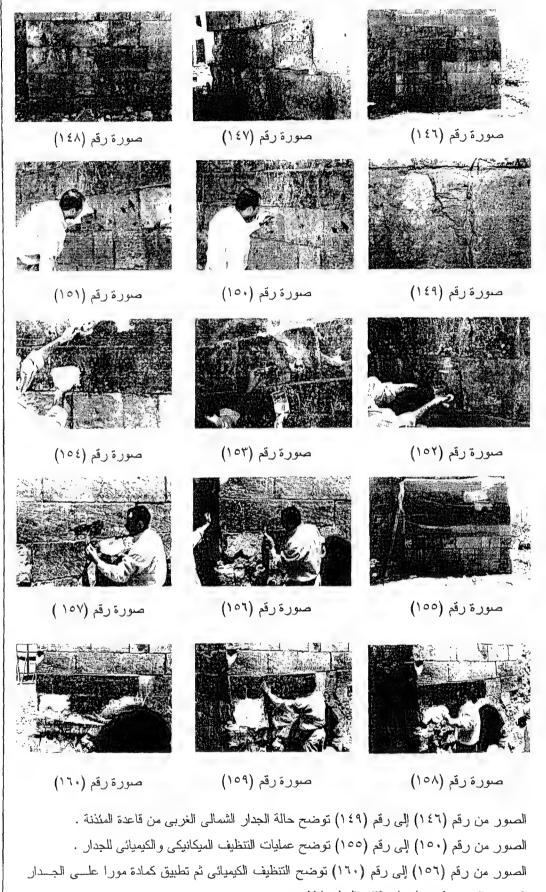

الجنوبي الغربي ثم تغطيتها برقائق البولي ايثيلين .

(تصوير الباحث)

العشوائية المحيطة بالمئذنة حيث لا يوجد نظام للصرف الصحى بالمنطقة بالإضافة إلى قرب المئذنـة من منطقة عين الصيرة بما فيها من مياه وما تحتويه من أملاح وهذه الأملاح بمصادرها المختلفة توجد فى التربة على هيئة محاليل ملحية وتصعد هذه المحاليل من التربة داخل جدران المئذنة بواسطة الخاصية الشعرية مما أدى إلى ذوبان بعض مكونات أحجار منطقة قاعدة المئذنة وتآكل وتفتت بعض أجزاء الكثل الحجريـة كما يؤدى تبلور الأملاح إلى حدوث ضغوط وإجهادات موضعية داخل مسام الأحجار وذلك خلال البنية الداخليـة للأحجار أو على أسطح الأحجار أو أسفل الأسطح مباشرة (١) مما أدى إلى ظهور العديد من مظاهر التلـف بفعل الرطوبة الموجودة في التربة الحاملة للمئذنة ولذلك فقد كان من الضرورى عمل خطة لعمليـة العـزل الأفقى لجدران المئذنة وذلك كالتالى .

خطوات تنفيذ عملية العزل الأفقى لجدران المئذنة

طبقاً لنتائج الجانب التجريبي بالرسالة لتقييم كفاءة بعض البوليمرات في عمليات التقوية والعزل لأحجار منذنة يشبك من مهدى فقد تبين إمكانية استخدام مادة Wacker SMK 550 حيث أعطت نتائج جيدة وأظهرت كفاءة عالية في معالجة عينات الحجر الجيرى الخاصة بمئذنة يشبك من مهدى وأتضح ذلك من خلال الانخفاض في قيم امتصاص الماء والمسامية للعينات المعالجة ولذلك يمكن استخدام هذه المادة لإجراء عمليات العزل الأفقى لجدران مئذنة يشبك من مهدى وذلك من خلال الخطوات الآتية :-

- ١- بعد إزالة طبقات الردم وإظهار قاعدة المئذنة بشكل كامل يتم تحديد العرموس الأول فــــى أول مدمـــاك حجرى من قاعدة المئذنة ويكون هو خط أو منسوب العزل الأفقى للمئذنة (٢).
- ٢- يتم تثقيب الجدران ببنط ذات قطر من ٢٠ إلى ٢٥ مم بحيث لا تزيد المسافات البينية بين الثقوب عـن ١٥ سم (المسافة بين محاور دوائر الثقوب) وهذه المسافات بين الثقوب تقديرية حيث يجب الأخذ فـــــى الاعتبار أن المسافات البينية الحقيقية في الطبيعة تعتمد على مدى تشرب الحائط لمادة العزل الأفقى (٢).
- ٣- يتم عمل الثقوب لكل جدار من جدران قاعدة المئذنة المربعة الأربعة بحيث يجب أن يكون عمق الثقب أكبر من ٩٠% من سمك الجدار حيث يجب أن يكون عمق الثقب أكبر ما يمكن حتى تستطيع مادة العزل الأفقى التوغل داخل الجدران بشكل كامل وعمل طبقة العزل الأفقى المطلوبة (١).
- ٤- تمهيداً لإجراء عملية الحقن يتم تركيب مواسير معدنية ذات أقطار مناسبة وأطوال مناسبة داخل الثقوب
 اليتم الحقن من خلالها على أن تكون مزودة بمحابس لكى يتم فتحها أثناء عملية الحقن ثم يتم إغلاقها بعد

⁽¹⁾ Oliver, A.: Dampness In Buildings, B.S.P., Professional Books, Oxford, London, 1988, P.156.

⁽²⁾ Grissom, C.A., Weiss, N.R.: Alkoxy Silanes In The Conservation Of Art And Architecture: 1861-1981, Art And Archaeology Technical Abstracts, Vol.18,No.1,1981,P.25.

⁽³⁾ Ashurst, J., And Ashurst, N.: Control Of Damp In Buildings In: Practical Building Conservation, Vol. 1, Stone Masonary, English Heritage, Technical Hand Book, England, 1988, P.164.

⁽⁴⁾ Weber, H. And Zinsmeister, K.: Conservation Of Natural Stone, Guide Lines To Consolidation, Restoration And Preservation, Expert Verlag, Germany, 2000, P.36.

- ذلك بد انتهاء عملية الحقن لمنع تسرب مادة الحقن إلى الخارج على أن يتم تثبيت المواسير المعدنية من الخارج حتى انتهاء عملية العزل بواسطة خليط من الجير (١) ومسحوق الحجر الجيرى بنسبة ١:٢ .
- وحـــزان الحقن تحت ضغط بواسطة كمبريسور هواء مزود بمؤشر لبيان وقياس الضغط المستخدم وخـــزان لوضع مادة العزل يغلق تحت ضغط ومزود بمؤشر أيضاً تتصل به مواسير بلاستيكية متعددة يتم وضــع نهاياتها داخل النقوب ويجب استخدام أقل ضغط ممكن يسمح لمادة العزل الأفقى بالسريان داخل المواسير البلاستيكية والانتشار داخل جدران المئذنة لعمل طبقة العزل الأفقى المطلوبة (٢).
- 7- يتم ملء التقوب باستخدم مسحوق الحجر الجيرى مع الجير وقليل من الرمل الناعم النظيف على أن يوضع مسحوق الحجر الجيرى والجير فقط على السطح الحجرى ليتماثل تماماً مسع أسطح الأحجار بالمئذنة وبذلك تكون قد تمت عملية العزل الأفقى للمئذنة عن مصادر الرطوبة.

(٣) استخلاص الأملام من جدران مئذنة يشبك من معدى بواسطة الكمادات

طبقاً لما تم مناقشته خلال الباب الرابع من الرسالة الخاص بطرق علاج وترميم وصيانة المآذن الأثرية فقد تم اختيار طريقة الكمادات لاستخلاص الأملاح القابلة الذوبان في الماء من جدران مئذنة يشبك من مهدى خاصة من من منطقة القاعدة التي تعرضت للتفكك والتآكل بفعل تبلور الأملاح بكثافة بين حبيباتها وقد أتضح من خلال التحليل بواسطة حيود الأشعة السينية لعينات من الأملاح من جدران مئذنة بشبك من مهدى أن الأملاح القابلة للذوبان توجد في جدران مئذنة يشبك من مهدى وهي متمثلة في ملح السهاليت Halite للذوبان توجد الصوديوم NaCl) ومن خلال التعرف على طرق استخدام الكمادات لاستخلاص الأملاح وذلك نظراً للذوبان في الماء من الجدران الحجرية تم اختيار استخدام الكمادات الورقية لاستخلاص الأملاح وذلك نظراً لتأكل وتفكك بعض الأجزاء ووجود الكثير من المناطق الغائرة على الأسطح الحجرية للمئذنية والتي مسن الممكن أن تتوغل بين مسام الأحجار وحبيباتها ويصعب إجراء عملية تنظيف وإزالة لها (٣) لذلك نجد أنه من الأمن استخدام الكمادات الورقية لاستخلاص الأملاح من هذه الأجزاء (١) لذلك تم اختيارها مع الإشارة أن الكمادات من معادن الطفلة الورقية لاستخلاص الأملاح وتخفيض مناسيبها على الأسطح الحجرية في حالة قوة هدذه الأسطح وعدم جيدة في استخلاص الأملاح وتخفيض مناسيبها على الأسطح الحجرية في حالة قوة هدذه الأسطح وعدم تعرضها المتآكل الناتج عن التأثير الشديد لتبلور الأملاح بكثافة بين مكوناتها (٥).

⁽¹⁾ Hans, D.D.: Protection And Cultural Animation Of Monuments, Sites And Historic Towns In Europe, German Commission For Unesco, Bonn, Vol.12,1980,P.92.

⁽²⁾ Ashurst, J., And Ashurst, N.: Control Of Damp In Buildings In: Practical Building Conservation, Vol,1, Stone Masonary, English Heritage, Technical Hand Book, England, 1988, P.165.

⁽³⁾ Vitina, I., et al: Problems Of Soluble Salts In The Monuments Of Lativia, In: 8Th Inter. Cong., Berlin, Germany, 1996, P.477.

⁽⁴⁾ Jedjeiwska, H.: Removal Of Soluble Salts From Stone, In: Conservation Of Stone 2nd Ed, Vol.1, IIC, 1970, P.19.

⁽⁵⁾ Bradley, S.M. And Hanna, S.B.; The Effect Of Soluble Salt Movement On The Conservation Of An Egyptian Limestone Standing Figure, In: Conservation Of Stone, IlC. Bologna, 1986, P.. 59-63.

تحضير كمادة الورق وأسلوب تطبيقها لاستخلاص الأملام من مئذنة يشبك من معدى

يمكن استخدام العديد من أنواع الورق والأنسجة الورقية مثل ورق الترشيح والورق الياباني وورق النشاف وقد تم اختيار نوع جيد من الورق حيث تم فصلة في صورة رقائق وتم غمرها في الماء المقطر لفترة وصلت إلى 24 ساعة حيث بدأت هذه الرقائق في النفكك ثم تم غليها فترة ساعتين حتى تحولت إلى ما يشبه المعلق(۱) ثم تم تطبيقها على الأسطح الحجرية لقاعدة مئذنة يشبك من مهدى في صورة طبقة بسمك بلغ حوالي المم كما يتضح من الصورة رقم (۱۷۱) وتم تركها على السطح لفترة 24 ساعة حيث بدأت الأملاح خلال هذه الفسترة في التبلور على السطح الخارجي للكمادة حيث نجد أن طريقة استخلاص الأملاح بالكمادة تعتمد على خاصية الامتصاص العالية للأنسجة الورقية المستخدمة حيث يتحرك الماء الموجود في الكمادة الورقية في البداية طبقا للقوى المؤثرة في حركته من الكمادة إلى داخل الجدران الحجرية لمئذنة يشبك من مسهدى طبقا لخاصية الانتشار وعند انخفاض معدل المياه الموجودة في الكمادة عنها في الجدران المتذنة إلى الكمادة في صورة أعلى داخل جدران المئذنة بنعكس اتجاه حركة الماء لتصبح من داخل جدران المئذنة إلى الكمادة في صورة حدران المئذنة من منطقة القاعدة وقد تم تكرار هذه المعالجة عدة مرات حيث يؤدى تكرار المعالجة إلى تخبض معدل الأملاح الموجودة داخل جدران المئذنة النصالية الغربية من قاعدة المئذنة.

(٤) عمليات التقوية للاحجار الجيرية بمئذنة يشبك من معدى

من خلال الدراسة التجريبية بالرسالة أتضح أن مركب Tetra Ethoxy Silane قد أعطى أفضل النتائج لتقوية الأحجار الجيرية الخاصة بمئذة يشبك من مهدى يليه مركب Silo111 ثم مركب Poly Methyl Hydro Siloxane وذلك من حيث نسبة الزيادة في قوة تحمل الضغط وقوة تحمل الشد للعينات المعالجة ولذلك فإن أنسب المركبات وأفضلها لتقوية أحجار مئذنة يشبك من مهدى هو مركب (Ethyl Silicate) Tetra Ethoxy Silane).

استخدام مركب Wacker OH100) Ethyl Silicate لتقوية أحجار المئذنة حيث أن الأسطح الخارجية أحجار المؤذنة المئذنة حيث أن الأسطح الخارجية للأحجار في منطقة القاعدة قد تعرضت للتفكك والتآكل والانفصال على هيئة قشور وطبقات بفعل تأثير عوامل التلف المختلفة عليها وأهمها تبلور الأملاح بين حبيبات هذه الأحجار والضغوط الموضعية و الإجهادات

⁽¹⁾ Ashurst J. And Ashurst, N.: Practical Building Conservation, Vol.1, Stone Masonary, English Heritage Technical Hand Book, 1988, P.134.

⁽²⁾ Jedjeijwska, H.: Removal Of Soluble Salts From Stone, In: Conservation Of Stone, 2an Edition, Vol.1, IIC, 1970, PP.19-33.

⁽³⁾ Vitina, I., et al: Problems Of Soluble Salts In The Monuments Of Lativia, In: 8Th Inter. Cong., Berlin, Germany, 1996, P.477.

الناشئة عنها^(۱) ولتنفيذ عملية التقوية للأحجار تم اختيار أكثر الأجزاء تلفأ لتطبيق عملية التقوية عليها وتم ذلك من خلال الخطوات الآتية :

١- تم تنظيف أحجار الواجهات الخارجية المراد تقويتها بقاعدة المئذنة مــن الأتربــة والعوالــق السـطحية الموجودة كما سبق استخلاص الأملاح منها وذلك لإعــداد هــذه الأسـطح لتطبيــق التقويــة(١) بمركــب Wacker OH100 .

٧- تم إعداد رشاشات من البلاستيك مزودة بمسدس رش تناسب النتفيذ على الأجزاء التي تم اختيارها من أحجار قاعدة المئذنة ، ويتم تقوية الأحجار بواسطة أسلوب الأنسياب Flooding على السطح بحيث تتدفق المادة على السطح ويتشبع الجدار بالكميات اللازمة كما تستطيع المادة النوغل والانتشار ببطء داخل جدران المئذنة مما يعطى نتيجة جيدة النقوية (١) ولا يستخدم أسلوب النقوية عن طريق رش المادة على هيئة رذاذ Spray ولا يسمح لها بالانسياب على السطح وبذلك لا تستطيع المادة تغطية الأسطح المعالجة بشكل كامل كما لا تأخذ الكمية والوقت اللازمين للتوغل والانتشار داخل عمق الأحجار المعالجة ، اذلك عند إجراء عمليات التقوية للأجزاء التي تم اختيارها من قاعدة المئذنة واستخدام رشاشات البلاستيك التي تخرج منها المادة على هيئة رذاذ كثيف تم مراعاه أن يتم رش كل منطقة بكمية مناسبة من المادة من أعلى إلى اسفل بحيث يسمح لها بالانسياب بكميات كافية على سطح الأجزاء المعالجة لكي نحصل على نتيجة جيدة من التغطية الكاملة للسطح والتوغل بعمق (١) داخل جدران المئذنة كما يتضحح من الصور أرقام من التغطية الكاملة للسطح والتوغل بعمق (١) داخل جدران المئذنة من خلال مسام الأحجار بشكل طبيعي بواسطة الخاصية الشعرية The Stone's Capillary System .

٣- تم رش مادة Wacker OH100 بكميات مناسبة على أسطح المناطق المعالجة وتتوقف هـ ذه الكميـة على حالة الجزء المعالج وإن كانت بصفة عامة تتراوح ما بين ١٠٥ إلى ٢ لتر/م٢ بحيث كان التطبيـق يتم فى حدود فترة زمنية من ٢٠-٣٠ دقيقة وهى الفترة التى يحتاجها المتر المسطح بشكل عام لكى يتـم إجراء عملية التقوية ويجب الا نتعدى هذه الفترة حتى لا تتعرض الطبقات السـطحية المعرضـة للجـو الخارجى للجفاف قبل تمام عملية التقوية حيث قد يؤدى ذلك إلى عدم السماح بحرية بتوغل كميات أخرى من المادة داخل الأحجار المعالجة (٥).

٤ - خلال عملية تطبيق التقوية تم تغطية المنطقة التي تم رشها برقائق البلاستيك (البولي إيثيلين) وذلك حتى
 نعطى للمادة المقوية الوقت الكافي لكي تترسب في المسام دون تبخر سريع للمذيب (الكحول الإيثيلي)


⁽¹⁾ Hristova, J. And Todorov, V.: Consolidation Effect Of Wacker Silicons On The Properties Of Sandy Limestone, In: 8th Inter. Cong., Berlin, Germany, 1996, Pp.1159-1201.

⁽²⁾ Munnikendam, R.A.: Anew System For The Consolidation Of Fragile Stone, Studies In Conservation, No.18,1973,Pp.59-79.

⁽³⁾ Weber, H.: Conservation And Restoration Of Natural Stone In Europe, APT Conference In Toronto, 1984,P.8.

⁽⁴⁾ Grissom, C.A., Weiss, N.R.: Alkoxy Silanes In The Conservation Of Art And Architecture: 1861-1981, Art And Archaeology Technical Abstracts, Vol.18,No.1,1981,P.23.

⁽⁵⁾ Hristova, J. And Todorov, V.: Consolidation Effect Of Wacker Silicons On The Properties Of Sandy Limestone, In: 8th Inter. Cong., Berlin, Germany, 1996, Pp.1159-1201.

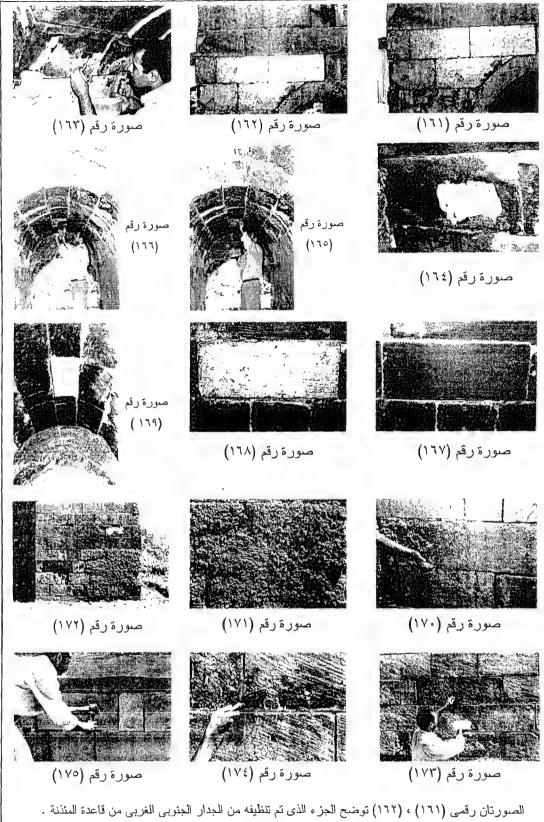

الصورتان رقمى (١٦١) ، (١٦٢) توضح الجزء الذى تم تنظيفه من الجدار الجنوبى الغربى من قاعدة المئذنة . الصور من رقم (١٦٣) إلى رقم (١٦٩) توضح عمليات الننظيف الكيميائي لجزء من الممر الموجود أسفل المئذنة . الصور من رقم (١٧٧) إلى رقم (١٧٧) توضح عملية استخلاص الأملاح بواسطة الكمادات الورقية . الصور من رقم (١٧٧) إلى رقم (١٧٧) توضح إعادة تطبيق كمادة مورا على بعض المناطق ثم عملية تقوية أحد الأجزاء باستخدام مادة سيليكات الإيثيل (الجدار الشمالي الغربي).

ولكى تنتشر وتتوغل بشكل جيد داخل المسام ، ويتضمح ذلك من خلال الصورة رقم (١٧٩) ولابد من تغطية السطح المعالج بشكل كامل لمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة ويفضل تغطيتها لمدة ثلاثة أيام فى حالة وجود درجة حرارة مرتفعة (١).

و- يفضل القيام بعملية التقوية في الصباح الباكر حيث تكون درجة الحرارة مناسبة لاستخدام مادة التقويسة
 على أسطح الأحجار المعالجة (٢) لذلك تم تقوية المناطق المختارة من قاعدة المئذنة في الصباح الباكر
 للحصول على نتيجة جيدة لعملية التقوية .

٦- يعتمد الوقت الكافى الكلى اللازم لترسيب المادة ونبلورها داخل المسام والقيام بدورها فى تقوية أســطح
 الأحجار المعالجة على الرطوبة النسبية ودرجة الحرارة فى الجو المحيط وبشكل عام يتم ترسيب من ٩٠
 إلى ٩٠ % من المادة داخل المسام فى خلال أسبوع من تطبيق المادة على الأسطح المعالجة .

٧- تم ترك الأسطح المعالجة لمدة ثلاثة أسابيع دون القيام بأى عمليات ترميم أخرى على الأسطح لكى تكون المادة قد تبلمرت داخل الأحجار المعالجة وقامت بالربط بين حبيباتها المفككة وتوضيح الصيورة رقيم (١٨٠) منطقة التى تم تقويتها من الواجهة الشمالية الغربية من قاعدة مئذنة يشبك من مهدى بواسطة مادة (٤٨٠) (Ethyl Silicate) Wacker OH100

(0) تنظيف وملئ اللحامات (العراميس) الأفقية والراسية بين كتل الأحجار بالمئذنة

بسبب الرطوبة التى أدت إلى إذابة بعض مكونات مونات اللحامات (العراميس) الأفقية والرأسية بين كتل الأحجار بمئذنة يشبك من مهدى وبفعل تأثير تبلور الأملاح بين مكونات اللحامات مما أدى إلى تفككها وتأكلها وسقوط وفقدان أغلب هذه اللحامات (العراميس) بين كتل الأحجار (٦) مما يسمح معه بتوغل مصادر الرطوبة الجوية إلى داخل المئذنة مثل مياه الأمطار وبخار الماء والتكثف حيث تؤدى إلى حدوث المزيد من التلف بفعل تنشيط التفاعلات الكيميائية التى تحدثه الرطوبة (١) وكذلك فقدان الشكل الجمالي الخارجي التى تعطيسه هذه اللحامات أو العراميس الأفقية والرأسية حتى أنه يطلق عليها من أهل المعمار اسم كحلة الحجر لذلك كان من الضروري إعادة ملء هذه اللحامات أو العراميس وترميمها وذلك كالتالي :-

1- تم تنظيف اللحامات (العراميس) الأفقية والراسية من بقايا المونات الموجودة بها وما تحتويه من أمـــلاح بين مكوناتها وتمت هذه المرحلة ميكانيكياً باستعمال بعض الفرر المعدنية المناسبة وبحرص شديد (°) وقد

Hans, D.D.: Protection And Cultural Animation Of Monuments, Sites And Historic Towns In Europe, German Commission For Unesco, Bonn, Vol.12,1980,P.89.

⁽²⁾ Weber, H. And Zinsmeister, K.: Conservation Of Natural Stone, Guide Lines To Consolidation, Restoration And Preservation, Expert Verlag, Germany, 2000, P.34.

Peroni, S. et al., : Lime Based Mortars For The Repair Of Ancient Masonry And Possible Substitutes, In Mortars, Cements And Grouts Used In The Conservation Of Historic Buildings, Proceedings Of ICCROM Symposium, November, 1981, P.216.

⁽⁴⁾ Peterson, S., Lime Water Consolidation, In Mortars, Cements And Grouts Used In The Conservation Of Historic Buildings, Proceedings Of ICCROM Symposium, November, 1981, P.193.

⁽⁵⁾ Ashurst , J.: Mortars For Stone Buildings , In: Conservation Of Building And Decorative Stone, London, 1990, PP.86-88.

- ساعدت هشاشية وضعف وتفكك هذه اللحامات من المونات إلى سهولة إزالة بقاياها وتنظيف اللحامـــات الأفقية والرأسية مما بها من بقايا المونات كما يتضح من الصورتين رقمي (١٨١)،(١٨١) .
- ٢- تم إزالة بقايا الأتربة والمونات المفككة بعد إزالتها ميكانيكياً بواسطة منفاخ هوائي يدوى في بعيض الأجزاء وجهاز ضغط الهواء في بعض الأجزاء الأخرى ذات الأعماق الأكبر نوعاً ما لوجود مسافات طفيفة بين كتل الأحجار في هذه الأماكن (١)، وتم تنظيفها بشكل كامل كما يتضح مين الصورة رقم (١٨٣).
- ٣- تم بلل اللحامات (العراميس) الخالية بالماء النقى تمهيداً لعملية وضع مونـــة اللحامــات (العراميـس)
 الجديدة لملئها وإعادتها إلى شكلها الأصلى وتم ملئها بمونه من الرمل الجير والأسمنت الأبيض بنسنة ٣ : ١:١
 - 3- تم إعداد مونة ملء اللحامات (الكحلة) وتتكون هذه المونة من عجينه من الجسير ومسحوق الحجر الجيرى بنسبة ٢:١ على الترتيب حيث تم استخدام ماء الجير Lime Water في عملية الخلط حيث يعمل مسحوق الحجر الجيرى كمادة مالئة بينما يقوم الجير المطفا المستخدم وتركيبة هيدروكسيد الكالسيوم (Ca (OH) 2 بدور المادة الرابطة بين حبيبات الحجر حيث يتحول بعد امتصاصه لثاني أكسيد الكربون من الجو إلى كربونات كالسيوم (CaCO) وهي مماثلة لتركيب الحجر الجيرى الذي يتكون بشكل أساسي من معدن الكالسيت وتركيبه الكيميائي أيضاً كربونات الكالسيوم (CaCO).
 - ٥- تم إضافة قليل من الاكسيد الأصفر ونسبة ضئيلة من الاكسيد البنى للحصول على درجة لونية قريبة من لون الأحجار إلى مونة الكحلة وبذلك أصبحت المونة جاهزة لمسلء اللحامات (العراميس) الأفقيلة والرأسية بين كتل الأحجار بها.
 - ٦- يتم أخذ مونة اللحامات بواسطة آداه معدنية رفيعة مناسبة لعمل الكحلة ومقعره بشكل معين لكي يتم
 وضع المونة في أماكنها تماماً بين كتل الأحجار وبحيث تتوغل بعمق كاف داخل اللحامات (٦).
 - ٧- تم العمل في اللحامات (العراميس) الأفقية والرأسية بين كثل الأحجار مع إزالة أي زيادات تخرج عن حدود اللحامات أولاً بأول لكي تأخذ الشكل الجمالي المميز لها وكذلك تسد بشكل كامل أي فراغيات أو لحامات موجودة (١٤) وتوضح الصورتان رقمي (١٨٤)، (١٨٥) اللحامات (العراميس) أثناء عملية ملئها وترميمها في منطقة قاعدة مئذنة يشبك من مهدي (الواجهة الشمالية الغربية).

⁽¹⁾ Peroni, S. et al., : Lime Based Mortars For The Repair Of Ancient Masonry And Possible Substitutes, In Mortars, Cements And Grouts Used In The Conservation Of Historic Buildings, Proceedings Of ICCROM Symposium, November, 1981, P.218.

⁽²⁾ Peterson, S., Lime Water Consolidation, In Mortars, Cements And Grouts Used In The Conservation Of Historic Buildings, Proceedings Of ICCROM Symposium, November, 1981, P.196.

⁽³⁾ Peroni, S. et al., : Lime Based Mortars For The Repair Of Ancient Masonry And Possible Substitutes, In Mortars, Cements And Grouts Used In The Conservation Of Historic Buildings, Proceedings Of ICCROM Symposium, November, 1981, P.220.

⁽⁴⁾ Ashurst, J.: Mortars For Stone Buildings, In: Conservation Of Building And Decorative Stone, London, 1990, PP.89-91.

(٦) عمليات العزل الراسى للأسطح الحجرية لمئذنة يشبك من معدى لحمايتها من مصادر الرطوبة وصيانتها من التلف مرة اخرى

طبقاً لما تم التوصل إليه خلال الجانب التجريبي من الرسالة لتقييم بعض المواد المقوية والعازلة المستخدمة في الآثار الحجرية حيث أعطت مادة Poly Methyl Hydro Siloxane أفضل النتائج في عمليات عيزات الحجر الجيري الخياري الخياس بمئذة يشبك من مهدي وقد تلتها مادة Silo111 شم مادة عينات الحجر الجيري الخاصاص الماء والمسامية إلى تخفيض نسبة امتصاص الماء والمسامية إلى مستوياتها مما يبين نجاحها وكفاءتها في عمل طبقة عازلة على الأسطح الحجرية ومن أهم مميزات هذه المواد كمواد سيلان وسيلوكسان أنها لا تسد مسام السطح أي تسمح بتنفس الحجر كما تعطى طبقة حامية المواد كمواد سيلان وسيلوكسان أنها لا تمد مسام السطح أي تسمح بتنفس الحجر كما تعطى طبقة عايش الواد كمواد سيلان وسيلوكسان أنها لا تمد مسام السطح أي تسمح بتنفس الحجر عما تعطى المؤثر على المؤثر على الور الأحجار المعالجة وهي شفافة تماماً وقد تم إجراء عملية العزل الراسي لأجزاء من قاعدة المئذنة بها تميداً لتعميمها للعزل الراسي للأطوبة وصيانتها من الرطوبة وصيانتها من الرطوبة وصيانتها من خلال الخطوات الآتية :-


- 1- تم رش مادة Poly Methyl Hydro Siloxane على أحجار قاعدة المئذنة والتي أنتهت بها عمليات الترميم من تنظيف ميكانيكي وكيميائي واستخلاص أملاح وتقوية بعد مرور ثلاثة أسابيع من إجراء عملية التقوية لهذه الأماكن (١).
- ٢- تم تطبيق المادة بالرش من أعلى إلى أسفل مع السماح للمادة بالانسياب على السطح حتى تتشبع بها اسطح الأحجار المعالجة حيث تم امتصاص المادة بواسطة الخاصة الشعرية (٢).
- ٣- تم إجراء عملية العزل في الصباح الباكر بعيداً عن درجات الحرارة المرتفعة أثناء النهار وأشعة الشمس المباشرة وذلك في حدود كميات ومعدلات من ١,٥ إلى ٢ لتر / م٢ بحيث تم التطبيق في وقت لم يتعدى
 ٣٠ دقيقة حتى لا تكون قد جفت الطبقات السطحية للحصول على نتيجة جيدة (١٨٥) كما يتضح من الصور أرقام (١٨٦)، (١٨٨) (١٨٨) .
- 3- تم تغطية المساحات التى تم رشها بواسطة البولى إيثيلين لمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة حتى لا يتبخر المذيب (الكحول الإيثيلي) بشكل سريع ولكى تتشر وتتوغل المادة داخل الأحجار المعالجة إلى أقصى عمق ممكن (١٩٠) كما بالصورة رقم (١٩٠) .

⁽¹⁾ Thickett, D.: Assessment Of The Performance Of Silane Treatments Applied To Egyptian Limestone Sculptures Displayed In A museum Environment, In: 9th International Congress, Venice, 2000, P.510.

⁽²⁾ Theoulakis, P. And Tzamalis, A.: Effectiveness Of Surface Treatments For Sedimentary Limestone In Greece, In: 9th International Congress, Venice, 2000, Pp. 494-496.

⁽³⁾ Koblischek, P.J.: The Consolidation Of Natural Stone With A stone Strengthener On The Basis Of Poly-Silcic-Acid-Ethyl Ester, In 8th International Congress, Berlin, Germany, 1996, P.1188.

⁽⁴⁾ Boos, M. et al: Modified Elastic Silicic Acid Ester Applied On Natural Stone And Tests Of Their Efficiency, In: Proceeding Of The 8th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Berlin Germany, 1996,P.1179.

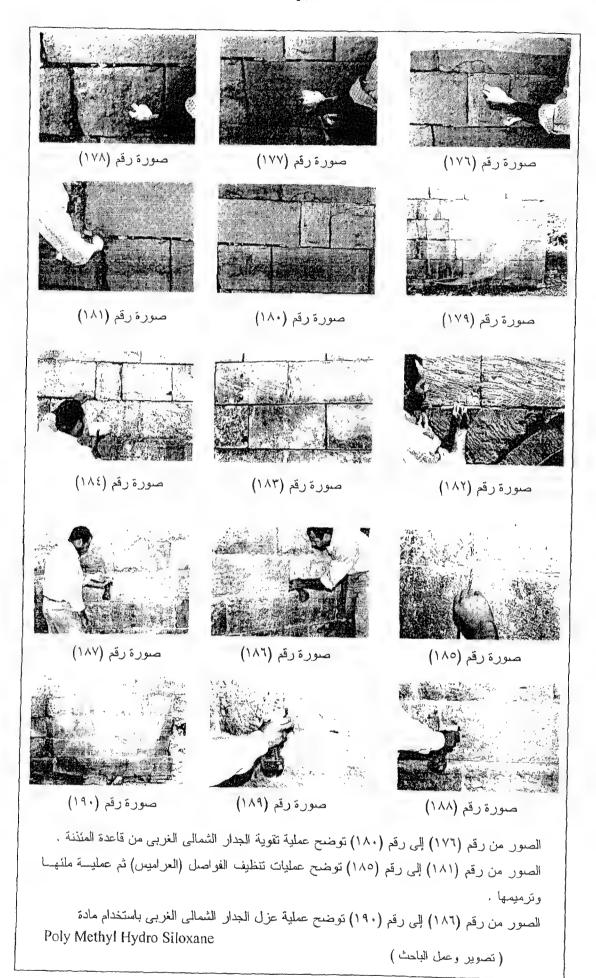


٥- نترسب المادة وتتبلمر بالكامل في خلال فترة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حسسب درجة الحرارة والرطوبة النسبية الموجودة في الجوالمحيط (۱) وبذلك تكون عملية الترميم قد انتهت وتوضح الصور من رقم (۱۹۱) حتى رقم (۱۹۳) جزء به بقع كثيفة من القار بالواجهة الشمالية الغربية من قاعدة المئذنة قبل واثناء وبعد عمليات الترميم كما توضح الصوة من رقم (۱۹۵) حتى رقم (۲۰۵) بعض الأجرزاء من الواجهة الشمالية الغربية من قاعدة المئذنة قبل وبعد عمليات العلاج والترميم والصيانة ، كما توضح الصورتان رقم (۲۰۲)، (۲۰۷) الواجهة الشمالية الغربية من قاعدة مئذنة يشبك من مهدى بعد إنتهاء عمليات العلاج والترميم الدقيق والصيانة لها .

رابعاً : أعمال تأهيل وتنسيق الموقع المحيط بمئذنة يشبك من معدى

من خلال دراسة الموقع المحيط بالمئذنة تبين وجود أكوام من القمامة والمهملات والنفايات حول المئذنة تسم الحديث عن ضرورة إزالتها والتخلص منها بنقلها إلى المقالب العمومية كما أتضيح أن الطرق المحيطة بالمئذنة ومساحات الأرض ترابية وغير ممهدة بالإضافة إلى ارتفاع منسوبها عن المنسوب الأصلى لها مما أدى إلى إخفائها لجانب كبير من الجدار المودى إلى المئذنة من مسجد الإمام الليث والباب الموجود فيه كما أدى وجود طبقات الردم وارتفاع منسوب المنطقة المحيطة بالمئذنة إلى إخفاء جزء كبير من الساباط (الممسر المقبى النافذ) وقاعدة المئذنة كما أن المئذنة موجودة إلى الغرب من مسجد الإمام الليث مستقلة ومنفصلة عنه ولا يوجد رابط بينها وبين المئذنة كما أنه يتم الوصول إلى المئذنة من خلال ممر ضيق (حارة) إلى اليميسن من المواجهة للمدخل الرئيسي للمسجد حيث نسير في هذا الممر الضيق ثم نأخذ اتجاه اليسار بعد ذلك للوصول إلى المنطقة المحيطة بمئذنة يشبك من مهدى ومحاولة التنسيق بينها وبين مسجد الإمام الليث وشد من تأهيل المنطقة المحيطة بمئذنة يشبك من مهدى ومحاولة التنسيق بينها وبين مسجد الإمام الليثة بالمقابر والمساحد والمئذنة حيث أنه يوجد في منطقة الإمام الليث المنعزلة وهسى منطقة مليسة بالمقابر والجانات وذلك كما يلى:

- خفض منسوب الأرض المحيطة بالمئذنة حوالى ٨٥ سم حتى الوصول إلى قاعدة المئذنة الملاصقة للتربة لإظهار قاعدة المئذنة والممر المقبى الموجود فيها بشكل كامل وذلك فى المساحات المتاخمة للمئذنة على الأقل ويفضل بطبيعة الحال الانخفاض بالمنسوب بشكل كامل فى محيط المئذنة ومسجد الإمام اللبث للوصول إلى المنسوب الأصلى للأرض .
- بعد عملية خفض منسوب الأرض المحيطة بالمئذنة كان لابد من العمل على إيجاد مدخل أو ممر واسع للوصول إلى المئذنة من خلال المرور أمام الواجهة الرئيسية لمسجد الإمام الليث ويتحقق ذلك بإزالة المبنى العشوائي المتأخم لمسجد الإمام الليث لعمل ممر مناسب من حيث الاتساع وعمل نوع من التنسيق بين مسجد الإمام الليث ومئذنة يشبك من مهدى بالإضافة إلى وجود منزل عشوائي ذو سقف من الصفيح ملاصق لأحد جدران مئذنة يشبك من مهدى ويحجب جزءاً منها ولذلك لابد من إزالة هذا المنزل


⁽¹⁾ Bradley, S.M.: Evalution Of Organosilanes For Use In Consolidation Of Sculpture Displayed Indoors In: Deterioration And Conservation Of Stone, 5th International Congress, Lausanne, 1985, P.239.

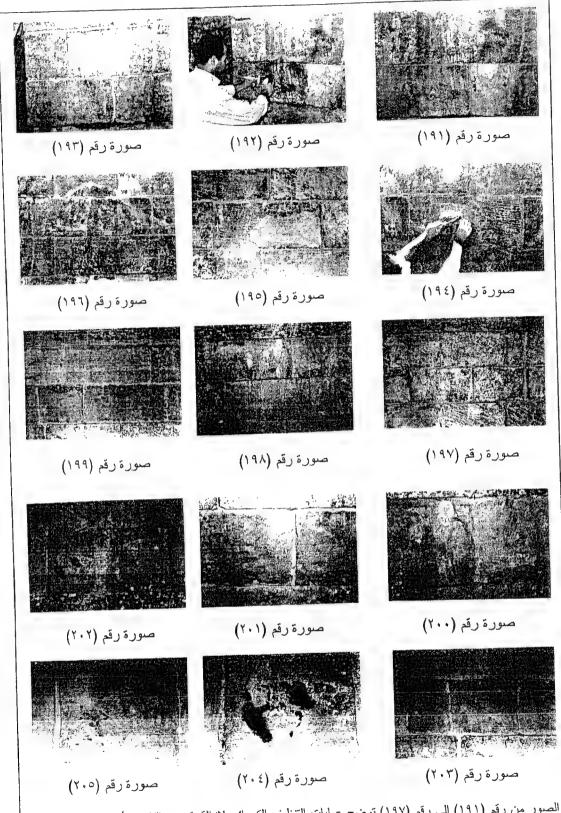


الصور من رقم (١٩١) إلى رقم (١٩٧) توضح عمليات التنظيف الكيميائي لإزالة بقع من القار والألوان والشحوم مــن على سطح الجدار الشمالي الغربي من قاعدة المئذنة .

الصور من رقم (١٩٨) إلى رقم (٢٠٥) توضح بعض الأجزاء من الجدار الشمالي الغربي من قاعدة المنذنة قبل وبعد عمليات التنظيف الميكانيكي والكيميائي وإزالة البقع والعوالي واستخلاص الأسلاح والتقوية وترميم الفواصل بين كتل الأحجار ثم عزل أسطح الأحجار لصيانتها من التالف مرة أخرى .

(تصوير وعمل الباحث)

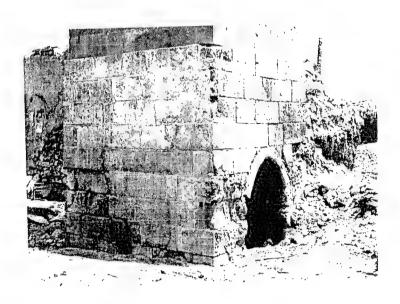

صورة رقم (٢٠٦) توضح الواجهة الشمالية الغربية من قاعدة المئذنة بعد إجسراء عمليات الترميم والصيانة ويظهر الفارق بينها وبين الأجزاء الأخرى من المئذنة وكذلك إزالة طبقات الردم وإعادة المئذنة إلى منسوبها الأصلى .

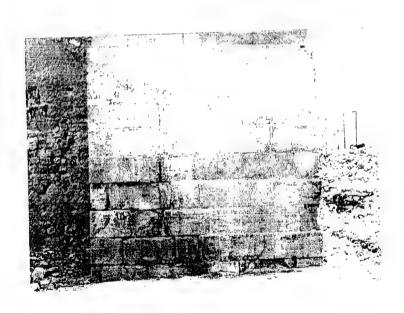



صورة رقم (٢٠٧) توضح الواجهة الشمالية الغربية من قاعدة المئذنة بعد إجراء عمليات العلاج والترميم والصيانة ويتضم الجزء الذي يحتاج إلى استبدال بعض أحجاره التالفة إلى اليسار من الصورة.


(تصوير الباحث)


العشوائى المكون من دور واحد والمبنى بطريقة عشوائية عند ذلك يكون الموقع المحيط بالمئذنة قد أعد للتنسيق خاصة بعد إجراء عملية خفض منسوب الأرض إلى المنسوب الطبيعي الأصلى .

- ومن أجل لفت الانتباه إلى مسجد الإمام الليث يقترح عمل تغطية للجزء المقابل لمسجد الإمام الليث مسن شارع الغفارى الذى يمر من أمام المئذنة بواسطة بلاطات من البازلت مع تنظيف المنطقة المحيطة به ومحاولة رصف باقى أجزاء الشارع أمام المسجد ، وللتوضيح نتبين من خلال شكل رقم (٨٢) موقع مسجد الإمام الليث فى منطقة الإمام الليث وشارع الغفارى الذى يمر من أمام المئذنة ، ويوضح الشكل رقم (٨٣) شارع الغفارى بعد تغطية الجزء المواجه لمسجد الإمام الليث منه بالبازلت لإعطائه اسمه جمالية وقيمة فنية تتناسب مع القيمة الفنية والتاريخية للأثر وللربط والتنسيق بين المئذنة ومسجد الإمام الليث يقترح عمل تبليطات وتكسيات حجرية فى المنطقة المتسعة الموجودة أمام الواجهة الرئيسية للمسجد بحيث تأخذ شكلاً هندسياً ملائماً وتمتد هذه التكسيات الحجرية خلال الممر المؤدى للمئذنة وخلال المنطقة المتآخمة للمئذنة بحيث تصل هذه التكسيات الحجرية بين واجهة مسجد الإمام الليث ومئذنة يشبك مسن مهدى الخاص بالمسجد ويتضح ذلك من خلال شكل رقم (٨٣).
- تمتد هذه التكسيات الحجرية بحيث تأخذ شكلاً هندسياً منتظماً مختلفاً عن بقية تصميم البلاطات والتكسيات الحجرية وذلك في المنطقة أو المساحة المربعة المحيطة بالمئذنة كما يتم عمل تدرج من ثلاثة مستويات من التكسيات الحجرية يوجد أعلاها عند قاعدة المئذنة ويتم عمل مستويين أخريين بحيث يتلا الوصول إلى مستوى المئذنة من خلال صعود ثلاثة درجات وبذلك يكون قد تم عمل إظلهار معماري مميز للمئذنة يبرز استقلاليتها وتفردها في موقعها بحيث تبدو وكأنها أقيمت على تكسيات حجريسة من ثلاثة مستويات مع مراعاة أن تكون في اتجاه مخالف لاتجاه التكسيات الحجرية لباقي المنطقة المحيطة للمئذنة كما يتضح من الشكل رقم (٨٤).
- يقترح عمل حرم للمئذنة يحيط بها عبارة عن سياج من قوائم حديدية تصل بينها سلاسل حديدية علي بعد مناسب من المئذنة لحمايتها ويكون الدخول إلى هذا الحرم من الجهة الجنوبية الشرقية حيث يبدأ السلم المقترح عمله والمؤدى إلى باب الدخول إلى المئذنة .
- وتوضح اللوحات أرقام (٦١)، (٦٢)، (٦٢)، (٦٥)، (٦٢)، (٦٢)، (٦٨) الشكل المقترح لمئذنة يشبك من مهدى بعد عمليات العلاج والترميم والصيانة وتنسيق وتأهيل الموقع المحيط بها وذلك في حالة استكمال الجوسق وقمة المئذنة وفي حالة عدم الاستكمال للجوسق وقمة المئذنة.

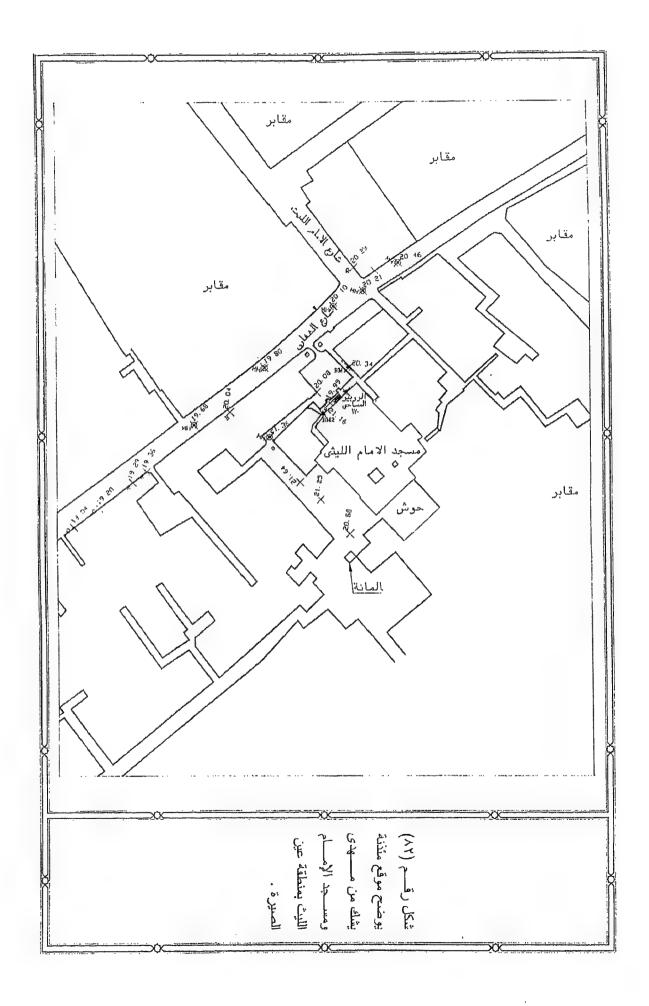


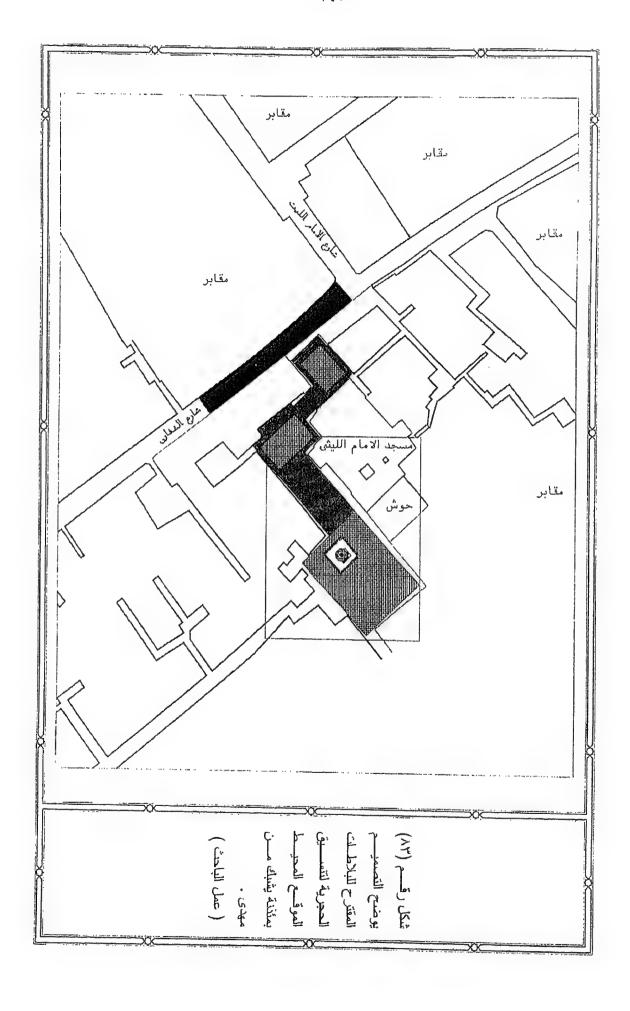

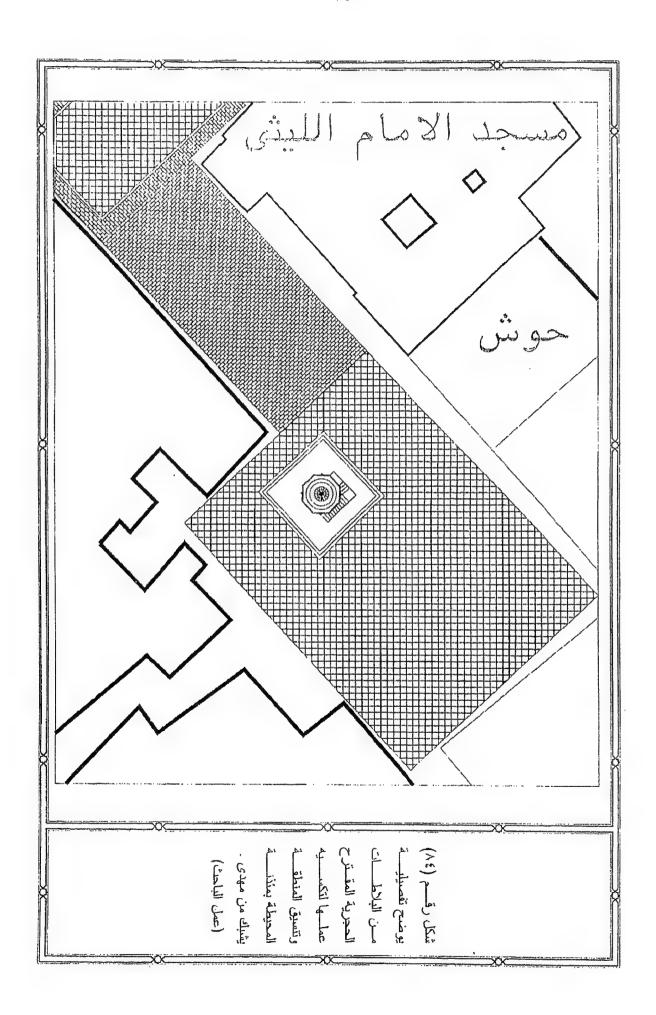


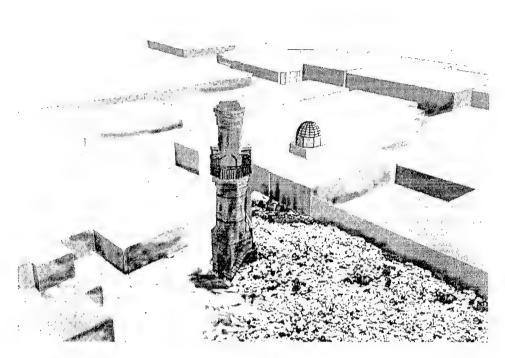


لوحة رقم (١٠) توضح منظور للوضع الراهن لمنذنة يشبك من مهدى والمنطقة المحيطة بها.

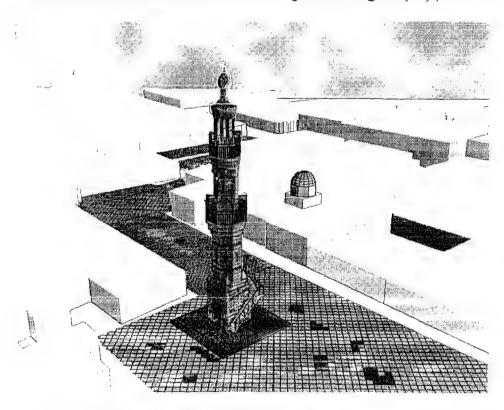


لوحة رقم (٦١) توضح منظور مقترح لمنذنة يشبك من مهدى والمنطقة المحيطة بها بعد إستكمال الجوسق وترميم المنذنة وتاهيل المنطقة المحيطة بها.
(عمل الباحث)

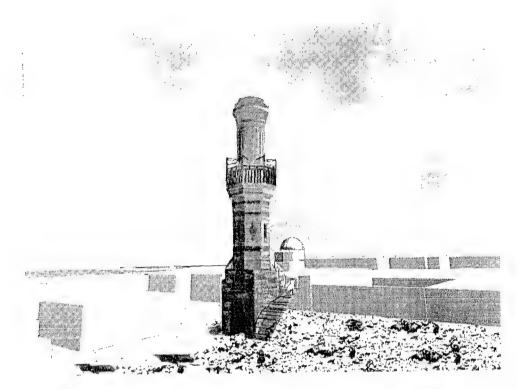

لوحة رقم (٢٢) توضح منظور آخر للوضع الراهن لمنذنة يشبك من مهدى والمنطقة المحيطة بها.

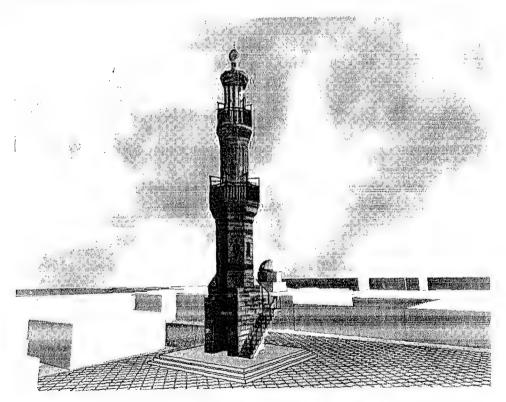



لوحة رقم (٦٣) توضح منظور مقترح آخر لمئذنة يشبك من مهدى والمنطقة المحيطة بها بعد إستكمال الجوسق وترميم المنذنة وتأهيل المنطقة المحيطة بها. (عمل الباحث)

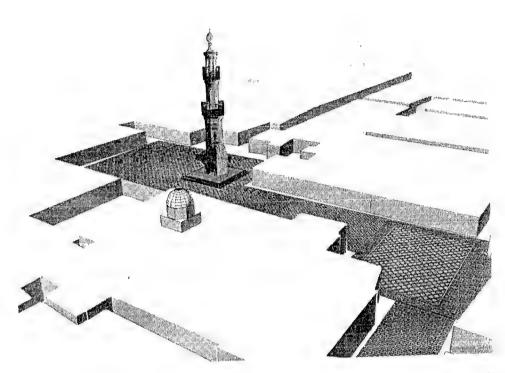

لوحة رقم (٢٤) توضح منظور مقترح آخر لمئذنة يشبك من مهدى والمنطقة المحيطة بها بعد إستكمال الجوسق وترميم المئذنة وتاهيل المنطقة المحيطة بها من إتجاه واجهة مسجد الإمام الليث.


(عمل الباحث)

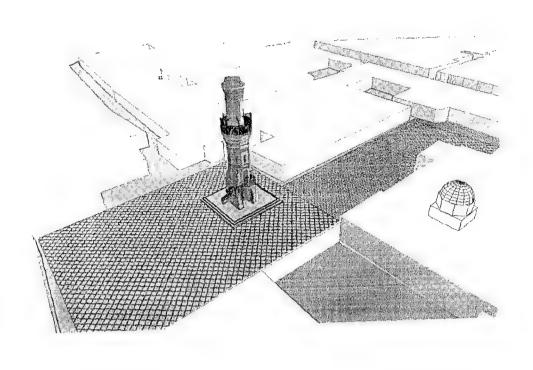


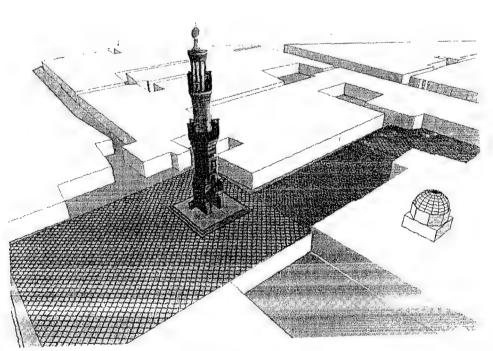

لوحتان رقمى (٥٦ و ٦٦) توضحان مقارنة بين منظور مقترح لمنذنة يشبك من مهدى والمنطقة المحيطة بها بعد إستكمال الجوسق وترميم المنذنة وتأهيل المنطقة المحيطة بها وبدون إستكمال الجوسق.

(عمل الباحث)

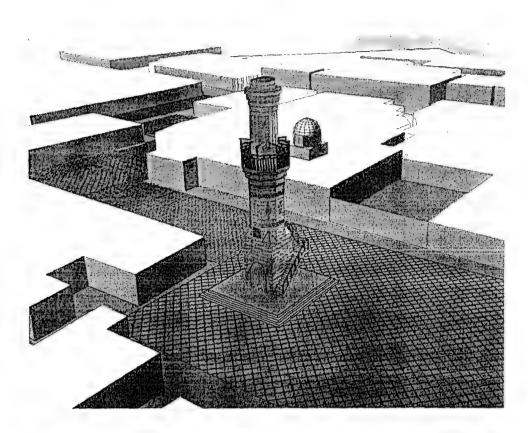

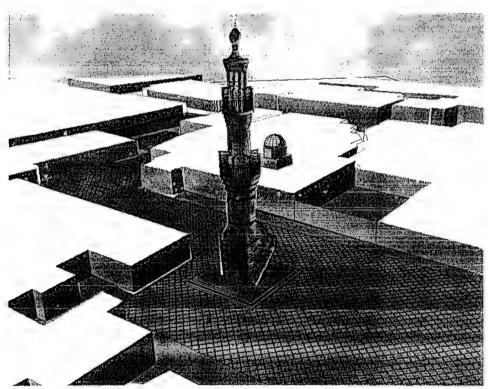

لوحتان رقمى (٢٧ و ٦٨) توضحان مقارنة بين منظور مقترح آخر لمنذنة يشبك من مهدى والمنطقة المحيطة بها بعد إستكمال الجوسق وترميم المنذنة وتأهيل المنطقة المحيطة بها وبدون إستكمال الجوسق.

(عمل الباحث)

مناقشة النتائج المستخلصة من الرسالة

Procedures to the Common States of the Common Common States (Common States (Common States (Common States (Comm

مناقشة النتائج المستخلصة من الرسالة

من خلال موضوع الرسالة وهو دراسة علاج وترميم وصيانة المآذن الأثرية تطبيقا على إحدى المآذن الأثرية المختارة والذي جاء في خمسة فصول تم التوصل إلى النتائج الآتية :

أولا: الجانب الأثرى

تبين من خلال الدراسة الأثرية أن المكان المخصص لرفع الآذان في الآثار الإسلامية الدينية أطلق عليه ثلاثة أسماء هي الصومعة والمنارة والمئذنة وأورد بعض المؤرخين أن بناء المآذن بدأ في عهد سيدنا عثمان بن عفان وكانت المآذن في عصره مربعة الشكل بينما لم تكن المئذنة معروفة في أيام الرسول (صلى الله عليه وسلم) وكان وقتها يؤذن للصلاة من فوق سور المدينة ، ومن الدراسة الأثرية والتاريخية تبين أن الماذن الأثرية استخدمت لأغراض أخرى غير الآذان للصلاة ومنها الإعلان عن حالات الوفاة وإنشاد الابتهالات الدينية في المناسبات الدينية مثل شهر رمضان والدعاء من فوقها أثناء الليل ، وقد حاولت بعض الدراسات الربط بين المئذنة المصرية ومنارة الإسكندرية لوجود شبة بين النكوين المعماري لمنارة الإسكندرية وماذن الربط بين المأذن ترتيبا تاريخيا وخرج من ذلك بنتيجة هامة أن المآذن المكونة من طابق مربع ثم مثمن ثم مستدير قد تطورت بالتدريج ولا علاقة لها بمنارة الإسكندرية وأن أول هذه المآذن هي مئذنة سلار وسنجر الجاولي (٧٠٣هـ / ١٣٠٣م).

تطورت المآذن المصرية بالتدريج تطورا طبيعيا حيث لم يكن لها في البداية طراز محلى خاص وأقدم المــآذن في مصر يرجع إلى عام (٥٣هــ / ٢٧٣م) في جامع عمرو بن العاص بمدينة الفســطاط وظلــت المــآذن المصرية خاضعة للتأثيرات الوافدة من سوريا والمغرب حينا ومن العراق وفارس حينا أخر زمنا طويلا حتى أخذت المآذن صورتها المصرية الصميمة.

بدر اسة التطور المعمارى للمآذن الأثرية في مصر خلال العصور الإسلامية وجد أن المــآذن فــى العصــر الطولوني (702 = 792

أما خلال العصر الفاطمى (٣٦٥هـ- ٣٦٥هـ / ٩٦٩م - ١٧١ م) فقد وجد طرازين للمآذن الأثريـــة الأول يتكون من طابقين السفلى ذو قطاع مربع يعلوه الطابق الثانى ذو قطاع مثمن أما الطراز الثانى يتكون من ثلاثة طوابق الأول مربع والأوسط إسطوانى يعلوه الطابق الثالث وهو مثمن القطاع وينتهى من أعلـــى بقبــة ومن أمثلة هذه المآذن مئذنة الجامع الكبير بإسنا (٤٧٤هـ/١٠٨٠) ومئذننا جامع الحاكم بأمر الله (٣٩٣هـ / ١٠٨٠م).

وخلال العصر الأبوبى (٥٦٧هــ-١٤٨هـ / ١٧١١م- ١٢٥٠) كانت المئذنة تتكون من قاعدة مربعة يعلوها بدن مثمن مرتفع ويتوجه قبة مضلعة على هيئة المبخره وتختص القاهرة بهذا النوع من المآذن ذات المباخر ومن أمثلته مئذنة مدرسة الصالح نجم الدين أيوب (١٤٦هـــ / ١٢٤٣م) ومئذنة المشهد الحسينى (٦٣٢هـ / ١٢٣٧م) والتى أنشأها صلاح الدين الأبوبي على باب المشهد الحسيني .

أما فى العصر المملوكى البحرى (٤٨ ٦هـ- ١٢٥ هـ/ ١٢٥ م- ١٣٨٢م) فقد خضع العدد الأكبر من المــآذن التى تنتهى بجوسق الى نظام المباخر ومن أمثلة ذلك مئذنة زاوية الهنود (١٥٠هـ/ ١٢٥م) ثم ظهرت المآذن التى تنتهى بجوسق محمول على أعمدة وهو ما عرف بطراز (القلة) وهى المئذنة التى تبدأ بقاعدة مربعة ثم بدن مثمن ثم مثمــن أصغر ثم منطقة مكونة من عدة أعمدة تحمل الجزء العلوى المشكل على هيئة غطاء قلة الشرب وقد عــرف هذا التكوين باسم الجوسق ومن الأمثلة المبكرة لهذا الطراز مئذنة مسجد الطنبغا المارداني (٧٣٩هـ/١٣٤٠م) وغيرهما .

وخلال العصر المملوكي الجركسي (٤٨٧هـ – ٩٢١هـ / ١٣٨٢م – ١٥١م) تكونت المئذنة من ثلاثة طوابق حيث تبدأ بقاعدة مربعة الشكل ثم بدن مثمن ويتوج هذا البدن شرفة محمولة على مقرنصات حجرية بدلايات وللشرفة جوانب من الحجر المفرغ بأشكال هندسية ونباتية ثم يتحول البدن إلى الشكل الإسطواني ينتهى من أعلاه بمقرنصات تحمل الشرفة الثانية للمئذنة والطابق الثالث يكون على هيئة أعمدة من الرخام تحمل الجوسق الذي يشكل على هيئة طراز القلة ، ومن أمثلة المآذن في العصر المملوكي الجركسي مئذنة خانقاه فرج بن برقوق (١٠٨هـ – ١٤٢٩هـ / ١٣٩٩م – ١٤٢٩م) ومن فرج بن برقوق (١٠٨هـ – ١٢٩٩هـ / ١٣٩٩م ومن المراد المملوكي الجركسي المآذن المزدوجة أو المتعددة الرؤوس والدي يعتبر طراز مصري صميم لم تسبق إليه وشاعت هذه المآذن بمصر في نهاية القرن التاسع الهجري وأوائد يعتبر طراز مصري ومن أمثلتها مئذنتا قانيباي الرماح بالقلعة (٨٠٩هـ) وبالناصرية بمنطقة السيدة زينب القرن العاشر الهجري ومن أمثلتها مئذنتا قانيباي الرماح بالقلعة (٨٠٩هـ) وبالناصرية بمنطقة السيدة زينب القرن العاشر الهجري ومن أمثلتها مئذنتا قانيباي الرماح بالقلعة (٨٠٩هـ) وبالناصرية بمنطقة السيدة زينب القرن العاشر الهجري ومن أمثلتها مئذنتا قانيباي الرماح بالقلعة (٨٠٩هـ) وبالناصرية منطقة السيدة رينب القرن العاشر الهجري ومن أمثلتها مئذنتا قانيباي الرماح بالقلعة الأزهر (٩٠٩هـ - ١٩هـ / ١٥٠٥م مية مدرسة الغوري بالغورية بمنطقة الأزهر (٩٠٩هـ - ١٥٩ مـ ١٠٩هـ) وكذلك مئذنة مدرسة الغوري بالغورية بمنطقة الأزهر (٩٠٩هـ - ١٥٩ مـ ١٠٥م) .

وبدراسة المآذن الأثرية خلال العصر العثماني (٩٢٣هـ / ١٥١م) وجد أن المآذن أزداد ارتفاعها واتسمت بالنوع المتعدد الأضلاع الذي يقترب من الإسطواني تعلوه قمة مخروطية مدببة بحيث تتخذ قمة المئذنة وبدنها شكل القلم الرصاص Pencil Point وتحيط بهذا البدن شرفتان أو ثلاثة قليلة البروز .

ومن خلال دراسة النظام الإنشائي للمآذن الأثرية نجد أن المئذنة وجدت إما متصلة بالمنشأ الأثرى وموجودة ضمن عناصره المعمارية أو منفصلة ومستقلة عنه وفي حالة اتصالها بالمنشأ الأثرى كانت تسأخذ مواضع الأركان وذلك لمتانه الأساس في هذه المواضع كما أتخذت المآذن موقعها فوق المدخل في بعص الأحيان، ونتبين أن المئذنة تتكون من مكونات وعناصر معمارية هي القاعدة ومناطق الانتقال بالمآذن ثسم الدخلات والفتحات والقمم التي تتوج المآذن الأثرية إلى جانب الشرفات (الدورات - الأحواض)

بدراسة أساليب زخرفة المآذن الأثرية وجد استخدام عناصر زخرفية متعددة مثل الزخــــارف ذات الأشــكال الدالية وزخرفه الجفت المضفور ووحدة المعين والسهم والوردة الثمانية والأعمدة المندمجة والجفت الملاعـــب

ذو الميمات والميمات والزخرفة باستخدام الأحجار الملونة والزخرفة بواسطة بلاطات القاشاني أو بقطع مــن الرخام (تلابيس) المشكل بزخارف غائرة محفورة ومملوءة بالمعجون الملون.

ثانياً: جيولوجية مدينة القاهرة

من خلال الدراسة الجيولوجية لمدينة القاهرة حيث نقع مئذنة يشبك من مهدى موضوع الدراسة التطبيقية للرسالة تبين أنها تتبع التكوينات الصخرية لجبل المقطم ويمثل جبل المقطم مساحة صغيرة جداً نقع فى أقصى الشمال الغربى لهضبة المغرة بالصحراء الشرقية والمكونة من الحجر الجيرى وقد تكون جبل المقطم نتيجة للحركات الأرضية التي أعقبت ترسيب طبقاته وينقسم جبل المقطم طبوغرافياً إلى ثلثاث هضاب تعرف بالهضبة السفلى والمهضبة العليا والهضبة الوسطى وتتكون الهضبة السفلى والوسطى من صخور تكوين جبل المقطم الذى تغلب عليه صخور الحجر الجيرى والحجر الجيرى الدولوميتي والطبائسيرى التابع لعصر الأيوسين الأوسط ويتكون سطح الهضبة الوسطى والجزء السفلى من الهضبة العليا من تكوين الجيوشي أمسا الهضبة العليا فتتكون أساساً من تكوين المعادى التابع لعصر الأيوسين العلوى والذى تغلب عليسة الصخور الفتاتية والصخور الدولوميتية والجيرية ويغطى الجزء الشرقى والشمالى الشرقى منها صخور عصر الأوليجوسين والتي تعرف بتكوين الجبل الأحمر والتي تتكون من الحصى والحجر الرملى .

أما عن التتابع الطبقى لجبل المقطم فهو يشمل العديد من الطبقات وهذه الطبقات مرتبة من أعلى إلى أسفل هى رواسب الحقب الرباعى ، ثم عصر الأوليجوسين ويتضمن مكون الجبل الأحمر ثم عصر الأيوسين العلسوى ويتضمن تكوين المعادى وتكوين الجيوشى ثم عصر الأيوسين الأوسط ويشمل ثلاثة وحدات صخرية وهى من أعلى إلى اسفل وحدة حجر البناء العلوى ووحدة صخور الجيزاهينسيس ثم وحدة حجر البناء السفلى و نستخلص من هذه الدراسة انتشار الصدوع والقواصل بالتكوينات الصخرية لجبل المقطم إلى جسانب وجود طبقات سميكة من الطفلة متداخلة من الأحجار الجيرية الغنية أيضاً بالحفريات وأكاسيد الحديد مما يؤدى إلى التأثير على استقرار واتزان المبانى الأثرية المقامة فوقها بعناصرها المعمارية المختلفة ومنها المآذن الأثرية حيث تتعرض في بعض الأحيان إلى هبوط غير منتظم يؤدى إلى وجود ميول قد تكون خطيرة بالإضافة إلى حدوث إنهيارات .

ثالثاً : النتائج الخاصة بدراسة مواد بناء المآذن الأثرية

تبين من خلال دراسة الخواص الفيزيائية والميكانيكية للأحجار أنها تؤثر بشكل كبير في مدى مقاومة الأحجار لعوامل التلف المختلفة فنجد أن خاصيتي المساميه Porosity والنفاذية Permeability تعتبران مؤشران على تلف وتحلل الأحجار حيث أنهما تتحكمان في مقدار الماء الذي ينفذ إلى داخل الأحجار وبالتالي إتلافها وتنشيط عوامل التلف الأخرى مثل تبلور الأملاح والتلف الميكروبيولوجي وغيرها كما تعمل الخواص الميكانيكية للأحجار والتي تمثل تحمل الأحجار للاجهادات المختلفة الواقعة عليها على التحكم في بقاء المبنى الأثرى دون انهيار وبحالة جيدة الأطول فترة ممكنة ومن ناحية أخرى فإن المواد والطرق المستخدمة في عمليات العلاج والترميم والصيانة لابد وأن تتناسب مع الخواص الفيزيائية والميكانيكية للأحجار .

بدراسة الإجهادات المسموح بها في الإنشاء تبين أن الأحمال المؤثرة على المبانى الأثرية والإجهادات التي تتشأ عنها يجب أن تكون أقل بكثير من قوة تحمل الأحجار لهذه الإجهادات وتسمى النسبة بين قوة تحمل الأحجار وإجهادات التصميم بمعامل الأمان ونجد في حالة الأحجار المستخدمة للأساسات يجب أن يستراوح معامل الإمان لها بين ٣٠،١٥ أما إذا استخدمت الأحجار في أعمال البناء فيجب أن يتراوح معامل الأمان لها بين ٢٠،١ وذلك حتى لا تتعرض المآذن الأثرية أو المبانى الأثرية عامة لخطر الانهيار .

بدراسة تطور مواد البناء المستخدمة في بناء المآذن الأثرية خلال العصور الإسلامية المختلفة أتضح أن الطوب اللبن كان مستخدما في البداية وكان ذلك في جامع عمرو بن العاص حيث كان يحتوى على مئذنة مشيده من الطوب اللبن ثم استخدم الطوب المحروق (الآجر) لبناء المآذن وذلك في المئذنة المخاصسة بجمامع أحمد بن طولون والتي شيدت وقت بنائه ولكن لم تستمر هذا المئذنة طويلا ثم اعيد بنائها بالحجر الجيرى في العصر المملوكي خلال عصر السلطان لاجين المملوكي (١٩٦٦هـ / ١٢٦٩م) وانتشر استخدام الطوب المحروق (الآجر) خلال العصر الفاطمي وما لبث أن بدأ يقل استخدامه تدريجيا حيث استخدم إلى جانبه الحجر الجيرى حيث نجد استخدام الطوب المحروق (الآجر) مع الحجر الجيرى في جدران جامع الحاكم بأمر الله الذي يعود للفاطمي ثم انتشر استخدام الأحجار بعد ذلك خلال العصر المملوكي وبعده وهسذا لم يمنع استخدام الطوب المحروق (الآجر) الي جانبه أيضا في بناء المآذن الأثرية .

تم استخدام الرخام في عمل الأعمدة التي تحمل الجوسق في قمم المآذن المملوكية الطراز كما اسستخدم فسي عمل زخارف على الأسطح الخارجية للمآذن الأثرية على هيئة تلابيس من القطع الرخامية ، كما اسستخدمت الأخشاب في بعض الأحيان لعمل شرفات المآذن أو في عمل السياج الخشبي المحيط بهذه الشرفات كذلك فسي قمم المآذن العثمانية والتي كسيت في أغلب الأحيان بألواح من الرصاص كما استخدمت مونات الجبس والجير و القصروميل والحمره بالإضافة إلى الرمل بنسب مختلفة لبناء المآذن الأثرية .

رابعا : النتائج الخاصة بعوامل ومظاهر تلف المآذن الأثرية

بدراسة عوامل ومظاهر تلف المآذن الأثرية تبين أن هناك عوامل متعددة أدت إلى تلف المآذن الأثرية ومنسها العوامل الفيزيوكيميائية وتشمل الرطوبة بمصادرها المختلفة مثل الأمطار ومياه التكثيف والمياه الأرضية وكذلك الحرارة وتبلور الأملاح وتأثير الرياح والتلوث الجوى حيث نجد أن الرطوبة تنتشر داخل الأحجار من خلال مسامها وتلعب دورا هاما في تلف المآذن الأثرية حيث تعمل على إذابة الأملاح القابلة للذوبان ثم خلال عملية البخر نتحرك هذه الأملاح نحو السطح حيث تحدث عملية إعادة تبلور Re-Crystallization المفل أسطح المآذن مباشرة أو تتزهر هذه الأملاح على السطح مما يؤدى إلى تفكك وتفتت حبيبات الأحجار ومكوناتها المعدنية .

أما بالنسبة لتأثير مياه الأمطار على المآذن الأثرية بمدينة القاهرة فقد أتضح أن المعسدل السنوى لسهطول الأمطار على مدينة القاهرة معدل متوسط يبلغ ٣٠٥سم ولكن هذا المعدل يعتبر ذو تأثير خطير على الماذن الأثرية بمدينة القاهرة وذلك بسبب التلوث الجوى حيث يمكن أن تتكون أحماض معدنية مثل حمض الكبريتيك والذي يؤدي إلى تلف أحجار ومواد بناء المآذن الأثرية .

أما تأثير درجة الحرارة على تلف المآذن الأثرية بمدينة القاهرة فإنه بالرجوع إلى قياسات وبيانسات الهيئسة العامة للأرصاد الجوية لمتوسط درجة الحرارة بمدينة القاهرة خلال ٣١ عاماً (من عنام ١٩٦٨م - حتى العامة للأرصاد الجوية لمتوسط درجة الحرارة العظمى هنو ٢٩ م والمنعدل السنوى لدرجة الحرارة العظمى هنو ٢٩ م والمنعدل السنوى لدرجة الحرارة اليومية فبلغ ٣٢ م ونجد تغيرات كبيرة في درجات الحرارة الصغرى ٣ م أما المعدل السنوى لدرجة الحرارة اليومية فبلغ ٣٢ م ونجد تغيرات كبيرة في درجات الحرارة سواء اليومية أو الشهرية أو الموسمية وهذه التغيرات تساهم بشكل كبير في تلف المآذن الأثرية وذالله الى جانب تأثير حيث التمدد الحرارى لمواد البناء المختلفة للمآذن الأثرية ودورها في تقادم مواد البناء وتحللها إلى جانب تأثير الحرارة والرطوبة النسبية على تبلور وإعادة تبلور الأملاح وما ينشأ عنها من ضغوط وإجهادات .

تؤثر أيضاً المياه الأرضية بشكل كبير على تلف المآذن الأثرية حيث أن ارتفاع منسوب المياه في النيل بعد إنشاء السد العالى أدى إلى وصول المياه الأرضية إلى أساسات الكثير من المبانى الأثرية ومآذنها مما أدى إلى ضعف وتلف الاساسات وتحلل وتفكك التربة الحاملة لها وتفاقمت المشكلة وازدادت حدتها بسبب تسرب مياه الصرف الصحى من شبكاتها المتهالكة كذلك نجد أن استهلاك مياه الشرب بالقاهرة بلغ حوالى ٤ مايسون متر مكعب يومياً ومعنى نلك متر مكعب يومياً بينما لا تستوعب شبكة الصرف الصحى إلا حوالى ٢ مايون متر مكعب يومياً ومعنى نلك أن حوالى ٢ مليون متر مكعب من المياه يتسرب إلى التربة مما أدى إلى الإسهام في تلف الاساسات والتربة الحاملة للمبانى الأثرية .

بدر اسة تأثير الأملاح على المآذن أتضح أن تلف المآذن الأثرية بفعل تباور الأملاح أتضح أنها تسبب تلفسها حيث تتبلور الأملاح في المسام والفجوات الموجودة في الأحجار والمونات كما تتزهر هده الأملاح على السطح وتؤدى إلى تفككه وتآكله .

بدراسة قياسات سرعة واتجاه الرياح من خلال بيانات الهيئة العامة للأرصاد والجوية أتضسح أنها ريساح سطحية جنوبية غربية في سطحية جنوبية غربية في فصل الشتاء ويبلغ متوسط سرعتها ١٦ عقدة/ثانية ورياح سطحية شمالية غربية في فصل الصيف ويبلغ متوسط سرعتها ١٩٠٥ عقدة/ثانية أما في فصل الربيع فالرياح سطحية شمالية إلى شمالية المسولية شرقية وتبلغ سرعتها ٩٠٥ عقدة /ثانية وفي فصل الخريف نجد الرياح سطحية شمالية إلى شمالية شرقية أيضاً ويبلغ متوسط سرعتها ١٦ عقدة/ثانية وبذلك يتضح تنوع واختلاف اتجاهات الرياح وسرعتها خلال الفصسول الأربعة مما يؤدي إلى وجود تأثير هام لها في ظل وجود تلوث الهواء بمدينة القساهرة إلى جانب وجود الرطوبة بمصادرها المختلفة التي تكون الأحماض الضارة التي تسبب تآكل الأسطح الحجرية وتتلف المساذن

بدارسة تأثير التلوث الجوى بمدينة القاهرة والتى تعتبر من المدن الصناعية أتضح أنه يؤثر بشكل كبير على المآذن الأثرية حيث تتكون طبقة سوداء على أسطحها وهذه الطبقة السوداء مختلفة المكونات حيث قد تحتوى على الجبس وأكاسيد الحديد والمواد الكربونية وقد توجد نسب ضئيلة من عناصر أخرى مثل الباريوم والنحاس والزنك ويتراوح سمكها في أغلب الأحيان من ٨ ميكرون إلى ١٢ ميكرون وقد تصل إلى بضعة

ملليمترات وتؤدى هذه الطبقة السوداء الداكنة إلى تشوية أسطح المآذن الأثرية بمدينة القاهرة وقد تؤدى إلــــى تتشيط التفاعلات الكيميائية على أسطحها.

تبين من خلال دراسة تأثير التربة على المآذن الأثرية أنها قد تؤدى إلى عدم إتزانها لأسباب متعددة منها زيادة محتوى الرطوبة فى التربة الجافة والذى قد يؤدى إلى انتفاش طبقات الطين وبالتسالى التاثير على الاساسات واتزان المئذنة كما أن اختلاف البيئة المحيطة بالمئذنة التى قد تؤدى إلى زيدة أو نقصان أى مركب كيميائى معدنى أو عضوى قد يغير من تصرف التربة وبالتالى التأثير على المآذن الأثرية .

ومن خلال دراسة الأحمال وتأثيرها على المآذن الأثرية تبين أن المآذن الأثرية والمبانى بشكل عام تتعرض لنوعين من الأحمال هما الأحمال الرأسية وتضم الأحمال الدائمة والأحمال الحية وكذلك الأحمال الأفقية التي تشمل أحمال الرياح الزلازل ويتم حساب هذه الأحمال من خلل معادلات رياضية ويجب ألا تتعدى الإجهادات التي تتعرض لها المآذن الأثرية هذه الأحمال .

بدراسة تأثير الزلازل على المآذن الأثرية وجد أنها تتعرض إلى التلف بفعل الزلازل وقد يؤدى ذلك إلى النهيار المآذن حيث تتميز المآذن بتكوين معمارى خاص من حيث الارتفاع وصغر أقطارها بالنسبة لارتفاعها وقد تتعرض بعض أجزائها للانهيار مثل منطقة الجوسق والأعمدة الحاملة له في المآذن المملوكية كما أن ميول المآذن ترجع في أحيان كثيرة إلى تأثير الزلازل على التربة و الأساسات الحاملة لها .

تبين أن المآذن الأثرية تتعرض للتلف بفعل العوامل البيولوجية وخاصة المآذن المستقلة أو المنفصلة عن المبانى الأثرية والمبنية مباشرة على التربة بما فيها من كائنات حية دقيقة مثل البكتريا والفطريات والأشنة وتسبب تلف الأحجار والمونات ومواد البناء بفعل الأحماض التى تفرزها وكذلك تسبب تشوه السطح الخارجي للمآذن الأثرية.

بدر اسة العامل البشرى وجد أنه يؤدى إلى حدوث بعض مظاهر التلف للمآذن الأثرية منها أخطاء تصميميه وإنشائية خلال عمليات بناء المآذن إلى جانب الترميم الخاطئ وحركة النقل والمواصلات وكذلك الأعداد الكبيرة للسائحين والزائرين بالإضافة إلى التعديات والاشغالات للمآذن الأثرية وعدم صيانتها دوريا .

من خلال دراسة طرق علاج وترميم وصيانة المآذن الأثرية تبين ضرورة دراسة الوضع الراهن اكل مئذ الله على حدة من خلال بعض الدراسات الأولية التى تحدد بشكل كبير خطة الترميم والصيانة التى سيتم إعدادها لهذه المآذن ومن هذه الدراسات التسجيل والتوثيق الأثرى للوضع الراهن للمآذن الأثرية والرصد المساحى لتحديد مدى رأسية وإتزان المآذن الأثرية وإجراء الفحوص والتحاليل لمواد بناءها ودراسات التربة والأساسات بالإضافة إلى التحليل الإنشائي للمآذن الأثرية باستخدام النماذج الرقمية للحاسب الآلى.

بدر اسة طرق علاج وترميم وصيانة المآذن الأثرية تبين أنها تشمل العديد من العمليات طبقا لحالبة المنذنبة المراد ترميمها وصيانتها ومن هذه العمليات خفض منسوب المياه الجوفية وأعمال الترميم والتدعيم الإنشائي

للمآذن الأثرية ومن أمثلتها علاج التربة ذات المشاكل مثل التربة القابلة للانهيار والتربة القابلة للانتفاش والتربة الطينية اللينة وتربة الردم وكذلك تقوية وتدعيم الأساسات بواسطة الخوازيق الأبرية الأبرية وكذلك أعمال الترميم المعمارى ومن أمثلتها استكمال الأجزاء الناقصة والمفقودة من التكوين المعمارى للمآذن الأثرية وكذلك أعمال الفك وإعادة البناء للمآذن واستبدال الكتل الحجرية التالغة بها واستكمال الأجزاء الناقصة الحاملة للزخارف والنقوش ، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للمآذن الأثرية وتشمل عمليات التنظيف لأسطح المآذن الأثرية وعمليات العزل الأفقى لأساسات وجدران المآذن الأثرية واستخلاص وإزالة الأملاح الحجرية لها لصيانتها من التلف .

خامسا : النتائج الخاصة بالجانب التجريبي والتطبيقي لعلاج وترميم وصيانــــة مئذنــة يشبك من معدى

تبين من خلال عمليات التسجيل والتوثيق الأثرى للوضع الراهن للمئذنة أنها تعانى من مظاهر تلف متعددة منها فقدان الجزء العلوى من المئذنة (قمة المئذنة) وتأكل وتفتت الطبقات السطحية وخاصة فى منطقة القاعدة التى تعانى أيضا من وجود فواصل بين المداميك بسبب فقدان المونة الموجودة فى العراميس وطبقات كثيفة من السناج بفعل حرق أكوام القمامة والمهملات بجوار المئذنة وخاصة فى منطقة القاعدة وبداخل الساباط (الممر المقبى) مع وجود أكوام كثيفة من المهملات والمخلفات تحيط بالمئذنة مما يعتبر تعديا وإتلاف بشريا للمئذنة بالإضافة إلى وجود تآكل وفقدان بشكل جزئى فى الزخارف الحجرية المنفذه بالنحت البارز على السطح الخارجي لبدن المئذنة وتبلور الأملاح وتزهرها على السطح خاصة فى الأجزاء السفلية من المئذنية اللي جانب ذلك توجد طبقات من الأثربة والعوالق والتكلسات على الأسطح الخارجية للمئذنة مع وجود فقدان فى بعض الكتل الحجرية اسفل باب المئذنة كما يوجد مبنى دور واحد ذو سقف من الصفيح ملاصق لأحد أضلاعها ويمثل تعديا عليها .

من خلال عملية الرصد المساحى للمنذنة وبتحليل البيانات والأرصاد التى تم الحصول عليها تبين أن الجزء فو الشكل الثمانى من المئذنة به إزاحة عن قاعدة المئذنة المربعة الشكل بمقدار ٣٠٥ سم فى الاتجاه الشسمالى الشرقى وكذلك إزاحة مقدارها ٢٠١ سم فى الاتجاه الشمالى الغربى ونجد أن محصلة هذه الإزاحات تبلغ ٢٠٤ سم فى الاتجاه الشمالى ، كما وجد أن الجزء الإسطوانى من المئذنة به إزاحة عن الجسزء الثمانى المئذنة بمقدار ٢٠٧ سم فى الاتجاه الشمالى الشرقى وإزاحة مقدارها ١٠٥ سم فى الاتجاه الشمالى الغربى وتبلغ محصلة هذه الإزاحات ٢٠٧ سم فى الاتجاه الشمالى . كان ذلك فيما يتعلق بالازاحات أما الميول فقد كانت طفيفة فسى المئذنة حيث وجد أن الجزء الثانى الثمانى الشكل المئذنة يميل بزاوية على الاتجاه الرأسى مقدارها 10 / 37 / 00 وذلك فى الاتجاه العمودى على الواجهة الجنوبية الغربية ، وبزاوية على الاتجاه الرأسى مقدارها 10 / 34 / 00 بزاوية على الاتجاه العمودى على الواجهة الجنوبية الغربية وبمحصلة مقدارها الشمالى الشرقى ، كما وجد أن الجزء الثانى الإسطوانى يميل بزاوية على الاتجاه الرأسى مقدارها 80 / 50 / 00 فى الاتجاه العمودى على الواجهة الجنوبية الغربية ، وبزاوية مقدارها 22 / 53 / 00 على الاتجاه الرأسى فسى الاتجاء الرأسى مقدارها 10 / 14 / 10 م بزاوية 10 / 23 / 20 على الاتجاء المراسى فسى الاتجاء المواجهة الجنوبية الغربية ، وبزاوية مقدارها 22 / 53 / 00 على الاتجاء الرأسى فسى الاتجاء المنائن فى الاتجاء الشمالى فى الاتجاء الشمالى الشرقى ، ويتضح مما سبق أن ميول المئذنة طفيفة و لا تؤثر على المؤنة ما واستقرارها إنشائيا وهذه الميول الطفيفة ترجع إلى اتصال المئذنة المباشر بالتربة المكونة من طبقات

الردم المتباين فى خواصه وتركيبه وبالتالى سلوكه الإنشائى وذلك حتى عمق يتعدى خمسه أمتار طبقا لنتائج الجسات التى تم إجرائها بالموقع ولذلك يرجح أن تكون هذه الميول بسبب هبوط غير منتظم طفيف حدث للمئذنة.

تبيين من خالل مراقبة التغيير في مبول المئذنة ومدى ثباتها مساحيا بواسطة جهاز Differantial Micro – Accelerometer Tiltmeter أن المؤقف ولا يؤثر على إتزان المئذنة ورأسيتها فنجد في الاتجاه (X) (اتجاه شمال شرق يشبك من مهدى تغير طفيف ولا يؤثر على إتزان المئذنة ورأسيتها فنجد في الاتجاه (X) (اتجاه شمال شرق حجنوب غرب) أن أقصى تغير ديناميكي في الحركة الأفقية بلغ (٩,١) من الدرجة بالتقريب أما في الاتجاه (Y) (اتجاه شمال غرب – جنوب شرق) فقد بلغ أقصى تغير ديناميكي في الحركة الأفقية (١,١٢) درجة وهذه التغيرات تغيرات طفيفة تمثل حركة تأرجحية عادية بالنسبة لارتفاع المئذنة وأقطار الأجزاء المختلفة منها وتأثرها بحركة الرياح وهذا لا يؤثر على ثبات المئذنة وإتزانها التي تعتبر مستقرة على حالتها الراهنة ويرجع هذا الاستقرار والثبات إلى عمق اساسات المئذنة الذي يبلغ ٣,٣مترا طبقا للدراسة التي تسم إجرائها للكشف عن الاساسات كما أن الطبقات الصخرية الصلبة تقع على عمق من ٤,٥ حتى ٧,٥ مترا من مستوى الكشف عن الاساسات كما أن الطبقات المخرية الصابة تقع على عمق من ٤,٥ حتى ٧,٥ مترا من مستوى المئذنة يؤدي إلى التوزيع المنتظم للاحمال الواقعة على النربة بفعل وزن المئذنة مما يودي إلى التوزيع المنتظم للاحمال الواقعة على النربة بفعل وزن المئذنة مما يودي إلى التوزيع المنتظم للاحمال الواقعة على النربة بفعل وزن المئذنة مما يودي إلى التوزيع المنتظم الاحمال الواقعة على النربة بفعل وزن المئذنة مما يودي إلى التوزيع المنتظم الاحمال الواقعة على النربة بفعل وزن المئذنة مما يودي إلى التوزيع المنتظم الاحمال الواقعة على النربة بفعل وزن المئذنة مسايودي إلى التوزيع المنتظم الاحمال الواقعة على النربة بفعل وزن المئذنة ميا

من خلال دراسة الحجر الجيرى المستخدم ابناء مئذنة يشبك من مهدى بواسطة الميكروسكوب المستقطب تبين أنه ملئ بحفريات النيموليت Nummulites والفور امنيفرا Foraminifera وهو مكون بشكل أساسى مسن معدن الكالسيت دقيق التحبب Fine Grained Calcite مع انتشار تجمعات من أكاسيد الحديد والمعددن الطينية إلى جانب وجود الطحالب Algae مختلطة مع الحفريات Fossils بالإضافة إلى ذلك توجد بعد الحبيبات الدقيقة من معدن الكوراتز SiO₂ ، ويرجع وجود هذه المكونات في الأحجار بسبب بناء المئذنة من أحجار مصادرها المحاجر الموجودة بمدينة القاهرة مثل محاجر جبل المقطم ومحاجر طره والمعصرة ومصر القديمة وحلوان والتي تتميز بوجود هذه المكونات المعدنية والعضوية ، بالإضافة إلى وجود أملاح بالقطاع وتركت فجوات في أماكنها ويعتبر وجود أكاسيد الحديد والحفريدات والطحالب من الأسباب التي تؤدي إلى سرعة تلف وتآكل الأحجار على عكس الحجر الجيرى الخالي من هذه المكونات .

تبين من خلال دراسة وفحص الحجر الجبرى بمئذنة يشبك من مهدى باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح [Seanning Electron Microscope [SEM] أن الحجر تعرض إلى التفكك والتاكل بفعل الضغوط الموضعية والإجهادات الناشئة عن تبلور الأملاح بين حبيباتها مما يؤدى إلى فقدان المادة الرابطين بين الحبيبات والتهشم والتشوه الشكلي للبلورات بفعل ذوبان بعض مكوناتها كما أن نزح الحفريات وتسرك أماكنها فارغة وكذلك إذابة أكاسيد الحديد وإحلالها بعد تحركها لهذه الأماكن الفارغة تؤدى أيضا إلى نشاة ضغوط تؤدى في النهاية إلى تلف وتآكل الأحجار إلى جانب تأثير الرطوبة المتلف في وجود التلوث الجدوى في جو القاهرة ذات الطابع الصناعي .

تبين بالتحليل والدراسة لمواد البناء والأملاح لمنذنة يشبك من مهدى بواسطة حيود الأشعة المسينية (XRD) تبين بالتحليل والدراسة لمواد البناء والأملاح لمنذنة مكون بشكل أساسى من معدن الكالسيت (5-0580) برقم كارت (5-0580) ومعدن الكوارتز (SiO₂ برقم كارت (5-0628) ومعدن الكوارتز (SiO₂ برقم كارت (5-0490) ، كما أتضح أن الأملاح الموجودة والمتبلورة بين مكونات الأحجار وعلى أسطحها مكونة بشكل أساسى من ملح الهاليت Na 1 و الكارت (6-0628) وملح الجبس CaSO4.2H₂O رقم الكارت (6-0628) ، ويؤكد ذلك أرتفاع نسبة انيونات الكلور Cl والكبريتات 8O₄ والتى تسم حسابها خالا دراسات التربة والمياه الجوفية بموقع المئذنة مما يشير إلى أن مصدر ها التربة والمياه الجوفية ، أما المونسة المستخدمة لبناء المئذنة فقد أحتوت على مكونات مختلفة حيث تكونت بصفة أساسية من معدن الجبس بالإضافة (CaSO4.2H₂O وهنا يرجح تكون المونة بشكل أساسى من معدن الجبس بالإضافة إلى مسحوق الحجر الجبرى من حجر جبرى دولوميتي ، ويؤكد ذلك ما تم فحصه من عينات المحجر الجبرى الخاصة بالمئذنة بواسطة الميكروسكوب المستقطب حيث وجدت بلورات معينية الشكل من معدن الدولوميت ، وربما احتوت على الجير المطفأ (Ca(OH)) هيدروكسيد الكالسيوم والذي تحول إلى كربونات كالسيوم مسع الوقت Ca(OH) عن طريق امتصاص غاز CO₂O و وجد معدن الكوارتز SiO₂ رقم الكارت (CaCO₃) كما وجد ماح الهاليت كعامل تلف NaCl برقم كارت (CO₂O₃) بين مكونات المونة .

تم تعيين الخواص الفيزيائية والميكانيكية لمواد بناء المئذنة ومن حيث الخواص الفيزيائية فقد تم تعيينها للحجر الجبرى المستخدم لبناء المئذنة حيث بلغت قيمة الكثافة Density (٢,١٤) ، وتشير هذه النتائج إلى ارتفاع نسبة المسامية المتصاص الماء (٩,١٨) أما المسامية فقد بلغت (١٩٤٨) ، وتشير هذه النتائج إلى ارتفاع نسبة المسامية و امتصاص الماء مما كان لها اكبر تأثير على تلف كتل الأحجار بالمئذنة وخاصا في المداميك السفلية القريبة من التربة ، كما تم تعيين الخواص الميكانيكية للحجر الجيرى باستخدام الطريقة الميكانيكية وباستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية Ultrasonic Technique حيث بلغت قوة تحمل الضغط للأحجار (٢٧٠كجم/سم٢) كما تم قياس محتوى الرطوبة لأحجار المئذنة والتي اختلفت من مكان لآخر في الجدار حيث بلغت أعلى قيمة لها ٨,٧% وذلك في المداميك السفلي الملاصقة للتربة بقاعدة المئذنة وأقل قيمة كانت ٤,٠% في المستويات العليا من المئذنة وهذه المياه مصدرها مياه الصرف الصحى بالتربة والتي تغطى أيضا عدد من المداميك السفلية بقاعدة المئذنة وهذه المياه مصدرها مياه الصرف الصحى بالمربة و التي تغطى أيضا عدد من المداميك السفلية بقاعدة المئذنة وهذه المياه الصرف الصحى بالمنطقة .

تم إجراء دراسة ميكروبيولوجية للأحجار الجيرية بمئذنة يشبك من مهدى للتعرف على الكائنات الحية الدقيقة الموجودة حيث تم التعرف على البكتريا الموجودة وهي من البكتريا ذات الشكل الكبوى Cocci Bacteria وهي متجمعة في أشكال رباعية مع بعضها البعض وهي موجبة لصبغة جرام ومن خلال دراسسة الصغات المور فولوجية للمزارع الفطرية المعزولة تم التعرف عن نوعين من الفطريات همسا فطر الاسبيرجيلاس Sapergillus SP. وفطر البنسيليوم Pencillium SP. وبإجراء العد الكلى للبكتريا والفطريات والخمسائر أتضم أن العدد الكلى البكتريا والفطريات والخمسائر (١٠×١٠ خليسة /جسرام) والعدد الكلى للبكتريسا

(٩٨×١٠ ^٤ خلية / جرام) ولذلك لابد من صيانة وحماية المئذنة من هذه الكائنات الحية الدقيقة لما تسببه من تشويه وتآكل لمواد البناء .

تبين من خلال الدراسات الخاصة بالتربة والأساسات ورصد منسوب المياه الجوفية أن التربة بهذا الموقع الخاص بالمئذنة تتكون من طبقة من الردم (طمي رملي جيري وكسر حجر) تستمر من منسوب صفر الجسات التي تم عملها حتى عمق ١٥ مترا وحتى عمق يتراوح ما بين ٥,٤ مترا ، ٥,٧ مترا ثم تظهر طبقـــة من الحجر الجيرى وتمتد هذه التكوينات الصخرية حتى نهاية الجسات على عمق ١٥ مـــترا مـن منسـوب الأرض الطبيعية بمواقع الجسات الثلاثة التي تم عملها . وبالكشف على الأساسات تبين امتداد الجدار الحامل للمئذنة حتى عمق ٣,٣متر من منسوب الأرض الطبيعية ووجد أن أساسات المئذنة عبارة عن حوائط حاملـــة من الحجر الجيرى بنفس سمك جدار المئذنة ، وقد أدى ذلك إلى ثبات المئذنة وإتزانها إلى حد كبير بسبب عمق الأساسات وقربها من الطبقة الصخرية الصلبة بالإضافة إلى وجود الممر النافذ ذو السقف المقبى بقاعدة المئذنة والذي له تأثير كبير في توزيع الأحمال الواقعة من المئذنة على التربة ، وبإجراء قياس منسوب الميله الجوفية في موقع المئذنة بالبيزومترات تبين ثبات منسوب المياه الجوفية عند عمق ٣,٨مـــتر مــن منســوب الأرض الطبيعية وكذلك على عمق ٣,٢ مترا بالقرب من المئذنة وبإجراء التحليل الكيميائي للمياه الجوفيـــة بموقع المئذنة تبين أرتفاع نسبة ملح الهاليت NaCl بها مما يفسر وجود هذا الملح متزهرا على سطح المئذنة وبين حبيبات الأحجار مما أدى إلى تلف وتآكل هذه الأسطح خاصة في منطقة قاعدة المئذنـــة القريبــة مــن التربة. كما تم دراسة طبيعة وخواص التربة الحاملة للمئذنة بواسطة أخذ جستين بجوار المئذنة بعمق ٣ أمتار لكل منها حيث تم إجراء تحليل ميكانيكي لتعيين التوزيع الحجمي لحبيبات التربة مع تحديد القوام للتربة كما تم تعيين حد السيولة وحد اللدونة وحد الانكماش للتربة وذلك للعينات الخاصة بكل قطاع من القطاعين حيث تــم تقسيمها إلى عينات حسب اختلاف التربة من جزء إلى آخر في القطاع كما تم تعيين محتـوى التربـة مـن التربة (٥:١) بالإضافة إلى ذلك تم قياس تركيز أيونات الأملاح سواء الكاتيونات أو الأنيونات الذائبـــة فـــى التربة بوحدات الجزء في المليون (ppm) والنتائج كاملة موضحة بمتن الرسالة ونستخلص من هذه الدراسية أن التربة الحاملة لمئذنة يشبك من مهدى هي عبارة عن تربة ردم تتباين في خواصها في الطبقات المختلفية منها ولا يوجد تجانس بينها وبالتالي يختلف السلوك الإنشائي لهذه التربة من طبقة إلى أخرى .

تبين من خلال التحليل الإنشائي لمئذنة يشبك من مهدى بمسجد الإمام الليث باستخدام النماذج الرقمية للحاسب الآلى و إجراء دراسة للإجهادات التي تتعرض لها تحت تأثير الحد الأدنى من الأحمال الرأسية والأحمال الأفقية أن هناك إجهادات ضغط يبلغ أقصى مدى لها ٢٧١٦جم/سم٢ أما تحت تأثير الحد الأقصى من الأحمال الرأسية والأفقية فتوجد أحمال ضغط تبلغ ٢٣٠٢جم/سم٢ وأحمال شد تبلغ ٢٩٠ كجم/سم٢ وهذه الأحمال بالنسبة للأجزاء الممثلة بعناصر قشرية Shell Elements وهي للمئذنة بأكملها فيما عدامنطقة القاعدة أما منطقة القاعدة فتتعرض لحد أدنى من الأحمال الرأسية والأفقية حيث تتأثر بقوة وإجهاد ضغط يبلغ ٨٢كجم/سم٢ أما في حالة الحد الأقصى من الأحمال الرأسية والأفقية فتتعرض القاعدة لإجهاد ضغط يبلغ ١٠٥ كجم/سم٢ وإجهاد شد يبلغ ٥٨ كجم/سم٢ ومن خلال مقارنة هذه الإجهادات بقدرة المئذنة نجد أن الأحجار المبنية تتحمل وقوة ضغط أكبر من ذلك بكثير وتبلغ ٧٧٠ كجم/سم٢ قوة شد تبلغ كجم/ سم٢ وبذلك نجد أن الإجهادات التسي

قد تتعرض لها المئذنة آمنة وتستطيع المئذنة تحملها ولذلك فهى تعتبر آمنة ومستقرة ومنزنة إنشائيا وبدراسة التحليل الإنشائي للمئذنة في حالة استكمال الجوسق وقمة المئذنة أتضيح أن الإجهادات القصوى التي ستتعرض لها المئذنة في هذه الحالة تعتبر صغيرة وغير مؤثرة على قوة تحمل المئذنة وثباتها ولذلك وجد من خلال الدراسة أن عملية استكمال المئذنة وقمتها لن يؤثر على ثبات المئذنة واتزانها إنشائيا .

تم إجراء دراسات للمحيط الأثرى لمئذنة يشبك من مهدى حيث تم إجراء الدراسات التخطيطية والعمرانية والتي شملت دراسة محاور الحركة الرئيسية والفرعية المؤدية إلى المئذنة ودراسة حالسة شبكات المرافق والخدمات العامة بالمنطقة وضمت دراسة محاور الحركة أنواع الطرق حيث تبين أن هناك طرق محورية تتفرع منها شوارع ضيقة وحارات بشكل شبكي عشوائي أما بالنسبة لحالات الطرق فهي غير ممهدة وخاصة الشارع الممند أمام الواجهة الرئيسية لمسجد الأمام الليث وهو شارع الغفارى ونجد أنه طريق ترابسي غيير ممهد وكذلك شارع سيدى عقبة الموازى لشارع الإمام الليث ومن الطرق والمحاور الرئيسية الجيدة شارع عين الصيرة وشارع الإمام الشافعي حيث أنهما مرصوفان بالاسفلت وممهدان ويعتبر شارعي عين الصميرة والإمام الشافعي المحورين الرئيسيين للوصول إلى المئذنة أما عن الكثافة المرورية فتتركز فـــي المحورييـــن الرئيسيين السابق ذكرهما أما شارعي الغفاري والإمام الليث فلا توجد فيهما كثافة مرورية وبالنسبة للمرافيق العامة فالمنطقة بها شبكة داخلية للإمداد بالمياه تخدم المباني السكنية الموجودة بمنطقتي الإمام الشافعي والإمام الليث ولا توجد شبكة قريبة لإطفاء الحريق من المئذنة أما شبكة الصرف الصحى فلا توجد شبكة في منطقة المئذنة ويتم الصرف عن طريق نظام الآبار مما يساهم في تلف المئذنة بفعل مياه الصرف الصحى و لا يوجد نظام أو وسائل للتخلص من القمامة والنفايات الصلبة والخدمات العامة المتاحة قليلة تتمثل في مركز شـــباب بمنطقة الإمام الليث وبعض المساجد الأهلية وتوجد مكتبة ونادى للطفل بالقرب من منطقـــة المئذنــة وغــير مستعملة الآن لهذا الغرض أما عن وسائل النقل والمواصلات فتوجد محطنين للأتوبيس هما محطـــة الإمــام الليث على شارع عين الصيرة ومحطة الإمام الشافعي أمام مسجد وضريح الإمام الشافعي.

أما عن دراسات الكتلة البنائية بالمحيط البيئي للمئذنة فنجد مجموعة من المباني الأثرية بالمنطقة مثل مسجد الإمام الليث ومدافن العائلة المالكة ومسجد ضريح الإمام الشافعي وزاوية زين الدين يوسف كما توجد مجموعة من المباني العشوائية أغلبها رديئة من حيث أسلوب البناء والتصميم المعماري وبعضلها متوسط وأغلبها حالته الإنشائية سيئة حيث بنيت على أساسات شريطية غير عميقة بحوائط حاملة بدون أعمدة خرسانية وتتنوع ارتفاعات هذه المباني ما بين دور واحد ودورين وثلاثة أدوار .

تم إجراء دراسة تجريبية معملية لتنظيف وإزالة السناج نظرا لوجودة بكثافة في منطقة قاعدة مئذنة يشبك من مهدى والممر النافذ الموجود في منطقة القاعدة لاختيار افضل الطرق والمواد لتطبيقها وقد تم التوصل إلى مهدى والممر النافذ الموجود في منطقة القاعدة لاختيار افضل الطرق والمواد لتطبيقها وقد تم التوصل الإيئيلي إمكانية إزالة طبقات السناج غير الكثيفة بالمئذنة باستخدام المحلول (A) المكون من الكحول الإيئيلين بالنسب ١:٢: ١:٢ على السرتيب أو استخدام المحلول (D) المكون من الطولولين والأسيتون بنسبة ٢:١ على الترتيب حسب الحالة ودرجة إلتصاق طبقة السناج بالسطح الحجرى للمئذنة أما الأماكن القوية من المئذنة والتي تحتوى على طبقة كثيفة من السناج فيمكن استخدام كمادة مورا معها وهي تتكون من النسب الأثية:

- ٦٠ جرام بيكربونات أمونيوم
- ٦٠ جرام بيكربونات صوديوم
- ه ۲ جرام [EDTA] Ethylene Di Amine Tetra Acetic Acid
 - ١٠ جرام مطهر فطرى
 - ١٠ جرام كربوكسي ميثيل سليولوز .

فى لتر من الماء النقى الدافئ وبعد التنظيف يتم إزالة مكونات الكمادة ميكانيكيا بحرص مع شطف السطح جيدا بقليل من الماء النقى لإزالة بقايا مكونات الكمادة .

تم إجراء دراسة تجريبية معملية لتقييم المواد المستخدمة في تقوية وعزل الأحجار والمونات بمئذنة يشبك من مهدى لاختيار أنسبها في تقوية وعزل الأحجار والمونات بالمئذنة ، والتي تعرضت للتلف بفعل عوامل التلف المختلفة حيث تم إعداد عينات من الحجر الجيرى المستخدم لبناء مئذنة يشبك من مهدى وكذلك إعداد عشرة مكونات من المونات لإختبار مدى كفاءة وتأثير مواد التقوية والعزل عليها إحداها وتحمل الرقم (١٠) تمشل نفس مكونات مونة بناء مئذنة يشبك من مهدى وتم اختيار عشرة مواد تقوية وعزل متنوعة من حيث تركيسها الكيميائي ما بين مركبات الأكريائك والسيليكات والسيلانات والسيلوكسانات وكذلك متنوعة من حيث مذيبات عيث يستخدم بعضها مع المذيبات العضوية وبعضها كمستحلب مع الماء بدرجات تخفيف مناسبة وهذه المسواد هي :

1- Tetra Ethoxy Silane (Ethyl Silicate)

2- Primal WS 24

- 3- Dispersion K6 Glanz
- 4- Methyl Tri Methoxy Silane Dow Corning Z (6070)

5-Poly Methyl Hydro Siloxane

6- Wacker BS 1306

7-Wacker SMK 550

8- Paraloid B 44

9- Gypstop – P17

10- Silo 111

وقد استخدمت هذه المواد في معالجة عينات الحجر الجيرى الخاصة بمئذنة يشبك من مهدى كما تـم اختيـار ستة مواد منها تناسب التطبيق على عينات ومملونات المونات العشرة وهذه المواد هي :-

- 1- Primal WS 24
- 2- Dispersion K6 Glanz
- 3- Wacker BS 1306
- 4- Methyl Tri Methoxy Silane Dow Corning Z (6070)
- 5- Poly Methyl Hydro Siloxane
- 6- Ethyl Silicate (Tetra Ethoxy Silane)

وقد تبين من خلال هذه الدراسة أن مادة Poly Methyl Hydro Siloxane أعطت أفضل النتائج من خلال تقليل نسبة امتصاص الماء والمسامية إلى أدنى درجة مما يجعلها ذات كفاءة عالية فى عزل أسطح أحجار مئذنة يشبك من مهدى ضد الرطوبة الجوية تليها مادة Silo111 ثم مادة Methyl Tri Methoxy Silane ثم مادة Ethyl Silicate (Tetra Ethoxy Silane) افضل أما تقوية أحجار مئذنة يشبك من مهدى فقد أعطت مادة (Ethyl Silicate (Tetra Ethoxy Silane) افضل النتائج من حيث تحسين الخواص الميكانيكية المتمثلة فى قوة تحمل الضغط وقوة تحمل الشد تليها مادة Silo111 ثم مادة مادة Poly methyl Hydro Siloxane ولذلك فقد تم التوصل إلى أن افضل مادة لتقويسة

أحجار مئذنة يشبك من مهدى هى مادة Ethyl Silicate وافضل مادة لعزل أسطح أحجار المئذنة هى مسادة المجار مئذنة يشبك من مهدى التقوية والعزل للأحجار فيمكن استخدام Poly Methyl Hydro Siloxane أما إذا ما أردنا تحقيق وظيفتى التقوية والعزل للأحجار فيمكن استخدام مركب Silo111 وبالنسبة للعزل الافقى لجدران مئذنة يشبك من مهدى عن مصادر الرطوبة الأرضية فقسد أعطت مادة Wacker SMK 550 والمكونة من مستحلب من السيلان والسيلوكسان أفضل النتائج من حيث خفض نسبة امتصاص الماء والمسامية وتحقيق خاصية المنع للماء وهى مادة تستخدم على نطاق واسع فسسى عمليات عزل الأساسات والجدران عن مصادر الرطوبة .

أما بالنسبة للمونات فقد تبين أن أفضل المونات العشرة التي تم إعدادها من حيث خواصها الفيزيائية والميكانيكية هي المونة رقم (٨) والمكونة من الرمل والأسمنت الأبيض ومسحوق الطوب الأحمر بنسبة ١:٢:٣ على الترتيب ثم المونة رقم (٧) وتتكون من الرمل والأسمنت الأبيض ومسحوق الحجر الجيرى بنسبة ٣:٢:١ على الترتيب أما من حيث تأثير مواد التقوية الستة عليها فقد أعطت مادة Ethyl Silicate أفضل النتائج من حيث تقوية البنية الداخلية للمونات والربط بين حبيباتها كما أعطت مادة Poly Methyl Hydro النتائج من حيث العزل حيث انخفضت قيم امتصاص الماء والمسامية إلى أدنى قيمة من بين المواد المختبرة تأيها مادة ميثيل تراى ميثوكسي سيلان Methyl Tri Methoxy Silane .

تبين من خلال نتائج التحليل الإنشائي للمئذنة أنها آمنة إنشائيا بحالتها الراهنة ولا يؤثر فقدانها للجوسق على حالة حالتها واستقرارها كما اثبت الدراسة الإنشائية عدم وجود خطورة على استقرار المئذنة وإتزانها فلل حالة استكمال الجوسق وقمة المئذنة وقد تم عمل تصور لقمة المئذنة طبقا لطرازها المعماري مقارنة بالمآذن التلي تعود لنفس العصر ونفس الطراز وقد تم عمل اقتراحين لعلاج وترميم وصيانة المئذنة وتأهيل وتسيق الموقع المحيط بها في حالة استكمال الجوسق وقمة المئذنة وفي حالة بقاء المئذنة على حالتها بدون استكمال.

من خلال دراسة حالة المئذنة تم التوصل إلى ضرورة عمل سلم من الأرض للوصول إلى باب المئذنة على أن يتم عمله من مادة بخلاف الأحجار حتى لا نقع فى خطا التزوير ويفضل عمله من الحديد على أن يتم عزله ضد الرطوبة وألا يكون ملتصقا بالمئذنة مع دهانه بلون مقارب للون أحجار المئذنة على أن يرتكز على ركائز معدنية ويحاط بسياج معدنى بسيط يلائم الطراز المملوكى للمئذنة .

تم التوصل إلى ضرورة استكمال بعض الكتل الحجرية المفقودة أسفل باب المئذنة عند نهاية قاعدتـــه حيــث نزعت سابقا لتركيب قنطرة حديدية مائلة للصعود إلى باب المئذنة وهى غير موجودة الآن ولذلــك يجــب أن تستكمل هذه الكتل الحجرية المفقودة .

تم التوصل إلى ضرورة استبدال بعض كتل الأحجار التالفة والمتهالكة بقاعدة المئذنة بعد إظـــهارها وإزالــة طبقات الردم عنها وذلك للمحافظة على استقرار المئذنة إنشائيا .

تم تنظيف السطح الحجرى لقاعدة المئذنة باستخدام الفرر المعدنية والمشارط ذات اليد الثابتة واليد المتحركة والفرش الناعمة والمتدرجة الخشونة ذات الألياف الصناعية مع استبعاد فرش السلك على أن تستخدم هذه الطريقة في جميع أجزاء المئذنة . .

من خلال الدراسة التجريبية لتنظيف و إزالة السناج تم استخدام المحلول رقم(A) المكون من الكحول الإيثيلي والطولوين والأسيتون والتراى كلورو إيثيلين بالنسب ٢: ١ : ٢ : ١ على الترتيب في بعض الأماكن لإزالة طبقات السناج كما تم استخدام المحلول(D) والمكون من الطولوين والأسيتون بنسبة ٢:١ على الترتيب فحصى تنظيف بعض المناطق الأخرى من السناج إلى جانب استخدام كمادة مورا لتنظيف بعض الأجرزاء الأخرى وإزالة السناج منها .

تم إزالة بقع الزيت والشحم باستخدام محلول مكون من خليط من اسيتات الأميل والأسيتون بنسبة ٣:١ علـــــى الترتيب كما تم استخدام كل من محلولى التراى كلورو إيثيلين والزايلين لنفس الغرض .


تم إزالة بقع الألوان الموجودة بقاعدة المئذنة باستخدام محلول داى ميثيل فورماميد ومحلول كلوريد الميثيلين . تبين من خلال الدراسة ضرورة إجراء عملية العزل الأفقى لجدران المئذنة عن مصادر الرطوبة الأرضيــة باستخدام مادة Wacker SMK 550 وهو مستحلب مائى من السيلان والسيلوكسان يعتمد فى تكوين الطبقـة الطاردة للماء على تفاعل التميوء فى وجود الرطوبة داخل الأحجار ويتم التنفيذ بأسلوب الحقن داخل الجدران من خلال ثقوب يتم عملها عند منسوب العزل تحت ضغط منخفض بحيث يسمح هذا الضغط فقــط بانتشـار المادة العازلة داخل الجدران .

تم استخلاص الأملاح من جدران المئذنة باستخدام أسلوب الكمادات الورقية حيث أن الملح السائد في جدران المئذنة هو ملح الهاليت NaCl وهو من الأملاح القابلة للذوبان في الماء وتم تكرار عملية الاستخلاص عدة مرات للحصول على نتيجة جيدة .

تم إجراء عملية النقوية للبنية الداخلية للأحجار المفككة والمتآكلة بمنطقة قاعدة المئذنة بواسطة مادة Wacker OH 100 وتنتجها شركة فاكر تحت مسمى Wacker OH 100

تم نتظيف وملء اللحامات (العراميس) الأفقية والرأسية بين كتل الأحجار وترميمها باستخدام مونة من الجير وبودرة الحجر بنسبة ٢:١ مع استخدام ماء الجير Lime Water لإجراء علمية الخلط وإضافة قليل من الأكسيد الأصفر للحصول على لون مقارب للون أحجار المئذنة واستخدام المونة المكونة من الرمل والأسمنت الأبيض ومسحوق الحجر الجيرى بنسب ١:٢:٣ على الترتيب


تم إجراء عملية العزل الرأسى باستخدام مادة Poly Methyl Hydro Siloxane وذلك للواجهات الحجرية للمئذنة حيث أعطت هذه المادة افضل النتائج للعزل خلال الجانب التجريبي لتقييم مواد التقويمة والعرل المختلفة بالرسالة وذلك بأسلوب الرش وذلك لصيانة وحماية المئذنة من التلف مرة أخرى .

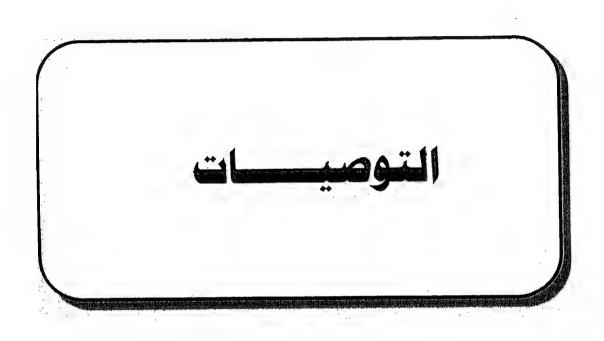

التوصيات

- ١- حصر عمليات التسجيل والتوثيق السابقة للأثار الإسلامية بعناصرها المعمارية المختلفة ومنها المسآذن خاصة التسجيل الفوتوغرافي والمعماري وأعمال العلاج والترميم والصيانة ووضعها في ملف خاص بكل أثر يحفظ بالطرق المتطورة كالميكروفيلم والحاسب الآلي مع الاستعانة بما قام به مركز تسجيل الأثار الإسلامية والقبطية في هذا المجال لأهمية ذلك عند القيام بعمليات الترميم والصيانة خاصسة في حالة وجود أجزاء مفقودة من الأثر .
- ٧- عمل خطة عامة لنرميم وصيانة المآذن الأثرية الناقصة أو التي فقدت قمتها بالاستعانة بمصادر التسجيل و التوثيق المختلفة التي تم ذكرها بالرسالة لمعرفة تحديد الشكل والتكوين المعماري الأصلى الأثرى لهذه المآذن ثم عمل خطة علاج وترميم وصيانة لكل مئذنة حسب حالتها وما تم الاستقرار عليه من خلل مصادر التسجيل الموجودة والرأى الأثرى.
- ٣- تعتبر المآذن الأثرية من العناصر المعمارية الإسلامية الهامة ذات الطبيعة الخاصة لذلك لابد من الاهتمام بعمل الفحوص والتحاليل اللازمة وأعمال الرصد المساحى لتحديد مدى إترانها و إجراء الدراسات الخاصة بالتربة والأساسات بالإضافة إلى التحليل الإنشائي لدراسة تأثير الأحمال المختلفة عليها لأهمية ذلك قبل إعداد خطط العلاج والترميم والصيانة الملائمة لكل مئذنة حسب حالتها .
- ٤- إجراء عمليات التسجيل والتوثيق الفوتوغرافي والمعماري للمآذن الأثرية بجميع تفاصيلها لتسجيل الوضع
 الراهن لها وتحديد أولوياتها من حيث القيام بعمليات العلاج والترميم والصيانة.
- ٥- إزالة التعديات والاشغالات من الآثار الإسلامية لما تسببه لها من تلف مع عمل حرم لها، خاصة للماذن المستقلة أو المنفصلة عن المبانى الأثرية مثل مئذنة يشبك من مهدى موضوع الجانب التطبيقي للرسالة حيث تعرضت لإلقاء القمامة والمخلفات وإحراقها حولها مما أدى إلى تعرضها للتلف .
- ٢- استخدام أجهزة الرصد الحديثة مثل جهاز محطة الرصد المتكاملة Total Station لرصد ميول المآذن الأثرية لخطورة ذلك حيث من الممكن في حالة زيادة ميول المئذنة باستمرار أن تتعرض للسقوط وتتما أعمال المراقبة للميول أثناء إجراء عمليات العلاج والترميم والصيانة لتأمين المئذنة كما يمكن استخدام جهاز لمراقبة الميول ومدى إتزان المئذنة .
- ٧- في حالة وجود عيوب إنشائية بالمآذن الأثرية مثل وجود ميول بالمئذنة أو الضعف الإنشائي لبعض أجزاء المئذنة ينصح بإجراء عمليات التدعيم الإنشائي لها وهي قائمة في مكانها قدر الإمكان ولا نلجاً إلى إجراء عمليات الفك وإعادة البناء للمآذن الأثرية إلا في حالة الضرورة القصوى.

- ٨- إذا ما تطلبت حالة المئذنة الأثرية إجراء عملية الفك وإعادة البناء مرة أخرى يجب أن يتم ذلك بطريقة علمية تشمل إجراء عمليات التسجيل والتوثيق الأثرى كاملة بشكل تقصيلي مع إجراء عمليات السترقيم للقطع الحجرية وتوضيح علاقة كل قطعة بالقطع المجاورة لها وربطها بثوابت مساحية وتخزينها بعدد الفك بطريقة علمية سليمة إلى أن يتم إجراء عملية إعادة البناء مرة أخرى للمئذنة وإعادتها إلى وضعها الأصلي الصحيح .
- ٩- استخدام محلول مكون من الكحول الإيثيلي والطولوين والأسيتون والستراى كلورو إيثيليسن بالنسب
 ۱:۲:۱:۲
 على الترتيب لإزالة وتنظيف السناج وكذلك استخدام محلول مكون من الطولوين والأسسيتون
 بنسبة ۲:۱ على الترتيب بالإضافة إلى إمكانية استخدام كمادة مورا لنفس الغرض حيث تعطسى نتيجة
 جيدة -
- ١ استخدام محلول مكون من خليط من اسيتات الأميل والأسيتون بنسبة ٣:١ لإزالة بقع الزيت والشمسحم كما يمكن استخدام محلولي التراى كلورو البثيلين والزايلين لنفس الغرض .
- ۱۱- إز السة بقسع الألسوان الموجسودة بقساعدة المئذنسة باسستخدام محلسول داى ميثيسسل فورمساميد .Methylene Chloride
 - ٢١- استخدام الكمادات الورقية في استخلاص الأملاح القابلة للنوبان من جدران المئذنة .
 - 1 استخدام مادة Ethyl Silicate في تقوية الحجر الجيري بمئننة بشبك من مهدي .
 - ٤ ١- استخدام مادة Poly Methyl Hydro Siloxane لعزل الأسطح الحجرية للمثننة.
 - ٥١- استخدام مادة Silo111 في تقوية وعزل الأحجار الجيرية بمئننة يشبك من مهدى .
- ١٦ استخدام المونة المكونة رقم (٧) من الرمل والأسمنت الأبيض ومسحوق الحجر الجيرى بنسب ١:٢:٣ على الترتيب في عملية الاستكمال الكتل المجرية المفقودة أسفل باب المئننة .
- 11- استخدام مادة Wacker SMK 550 والتي تتركب كيميائيا مسن مستحلب مسائي مسن السيلان والسيلوكسان Silane And Siloxane في عملية العزل الأفقى لجدران المئذنة عن مصادر الرطوبة أو استخدام ما يماثلها في التركيب الكيميائي، وينفذ العزل بطريقة الحقن.
- ١٨- استخدام مونة مكونة من الرمل والأسمنت الأبيض ومسحوق الحجر الجسيرى بنسب ١٠٢:١ على الترتيب في ترميم اللحامات (العراميس) الأفقية والرأسية بين كتل الأحجار بالمئننة واستخدام خليط من الجير ومسحوق الحجر الجيرى بنسبة ٢:١ مع استخدام ماء الجير في عملية الخليط في ترميس الطبقة السطحية للفواصل بين كتل الأحجار.

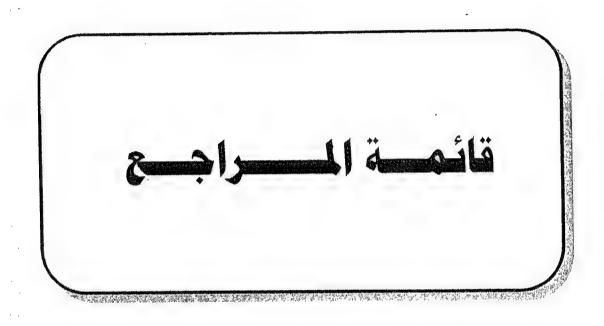

أولاً: المراجع العربية

- ابراهيم عبيدو: الجيولوجيا الهندسية والخرائط الجيولوجية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ١٩٩٥ .
- ۲- احمد إبراهيم عطية: دراسة المونات القديمة والحديثة لتوظيفها في أعمال الترميم المعماري للمباني الأثرية في
 مصر، رسالة دكتوراه، قسم الترميم، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ۲۰۰۰م.
- اسامة مصطفى الشافعى: مكانيكا التربة ، أساسيات وخواص التربة ، الجزء الأول، دار الراتب الجامعية ،
 بيروت ، ١٩٨٤م .
 - ٤- اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا: جيولوجية ومخاطر منطقة جبل المقطم، القاهرة، ١٩٩٧م.
- o- اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا : مخاطر السيول في مصدر ، مشروع إدارة مواجهة الكوراث ، القاهرة، أغسطس ، ١٩٩٣م .
- 7- **الفريد لوكاس**: المواد والصناعات عند قدماء المصريين ترجمة زكى إسكندر ، محمد زكريا غنيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٤٥م .
 - ٧- أمين عبد الله عفيفي: تاريخ مصر الاقتصادي والمالي في العصر الحديث، القاهرة، ١٩٥٤ م.
 - ابن جبیر الانداسی (ابو الحسین محمد بن احمد) : رحلة أبن جبیر ، نشر ولیام رایت، لیدن، ۱۹۰۷م .
- 9- احمد عاطف درديو :السيول في مصر ، منشؤها ، طبيعتها ومخاطرها، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، المؤتمر الدولي لإدارة الكوارث (الحاضر والمستقبل)، أغسطس ، ١٩٩٤م .
- ۱- التقرير الفنى لمشروع دراسة المياه الجوفية بإقليم القاهرة الكبرى ، وزارة الرى، مركز البحوث المائية ، يناير ، ١٩٩١م.
- ۱۱ السيد عبد العزيز سالم: المآذن المصرية ، نظرة عامة عن أصلها وتطورها منذ الفتح العربي حتى الفتح الفتح العثماني ، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر ، ١٩٥٩.
 - 17 السيد عبد الفتاج القصبى: ميكانيكا التربة ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة ، ١٩٩٣م .
- 17- السيد محمود البنا: دراسة لأسس وقواعد استكمال الأجزاء الناقصة من المبانى الأثرية ، تطبيقاً على بعض المبانى الأثرية بمدينة القاهرة ، مجلة كلية الآثار ، العدد السابع ، ١٩٩٦م .
 - 16- الكود المصرى لحساب الأحمال والقوى ، ١٩٩٣م .
- المجلس الأعلى للآثار: تقرير عن الحالة الإنشائية لمئذنة إيدمر البهلوان ، مشروع تطوير القاهرة التاريخية ،
 أغسطس ٢٠٠٠م .
 - ١٦ الميثاق الدولى لصيانة وترميم النصب والمواقع الأثرية ، مؤتمر فينسيا ، عام ١٩٦٤ م .
- ۱۷ برایس ووکر: الزلازل ، ترجمة: د/ محمد فهیم سلطان ، سلسلة مطبوعات المعهد القومی للبحوث الفلکیســـة
 والجیزفیزیقیة ، رقم (۸) ، ۱۹۸۹م .
- بسام محمد مصطفى: دراسة تأثير المحيط التخطيطى والعمرانى على التداعيات المعمارية للمبائى الأثريـــة
 وطرق ترميمها وصيانتها تطبيقا على وكالة بازرعة ومحيطها (القاهرة الفاطمية)، رسالة ماجستير،
 قسم الترميم، كلية الآثار، جامعة القاهرة.
 - ١٩ بطرس عوض الله وآخرون : فن البناء ، الجزء الثاني ، مطابع دار الشعب، ١٩٨٩م.
 - · ٢- توصيات اليونسكو بشأن صيانة المناطق التاريخية ودورها في الحياة المعاصرة ، نيروبي ، ١٩٧٦ .

- ٢١ توفيق أحمد عبد الجواد: العمارة الإسلامية ، فكرة وحضارة ، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٨٧م.
 - ٢٢- توفيق أحمد عبد الجواد ، تاريخ العمارة والفنون الإسلامية ، بدون مكان نشر ، ١٩٧٠م .
- **ج.د. تيريل** : مبادئ علم الصخور ، ترجمة محمد كمال الدين العقاد وآخرون ، المركـــز القومـــى للإعــلام والتوثيق ، ١٩٦٧.
- ٢٤ هـ ف ولكنسون : مقدمه في علم الميكروبيولوجيا ، ترجمة : نبيل إبراهيم، المريخ للنشر، الرياض، ١٩٨٩م .
- حيان عباس: آثار مصر القديمة في كتابات الرحالة العرب والأجانب، الدار المصرية اللبنانية ، ١٩٩٢م .
- حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب، ، مكتبـــة النهضــة المصرية ، الطبعة الثالثة ، ١٩٦٤م .
- حسن احمد شحاتة: التلوث البيئي فيروس العصر ، المشكلة ، أسبابها وطرق مواجهتها، دار النهضة العربية
 للطبع والنشر والتوزيع ، القاهرة ، ١٩٩٨م .
- حسن أحمد شحاته: تلوث الهواء ، القاتل الصامت وكيفيــة مواجهتــه ، مكتبــة الــدار العربيــة للكتــاب
 القاهرة،٢٠٠٢م.
- ٢٩ حسنى نويصر: العمارة الإسلامية في مصر (عصر الأيوبيين والمماليك)، مكتبة زهراء الشرق ، ١٩٩٦م .
- -٣٠ حسين محمد أمين وآخرون: فن البناء ، الجزء الأول ، في أصول الصناعة لأعمال البناء والنحت، المطابع الأميرية ، ١٩٩٠م .
 - ٣١ حسين محمد صالح: مواد البناء، الطبعة السادسة ١٩٥٩ م. القاهرة .
 - ٣٢ خليل إبراهيم واكد: أسباب إنهيارات المبانى ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ١٩٩٣م.
- ٣٣- د.ف شابمان: الحشرات ، التركيب والوظيفة ، ترجمة: محمد نطفى، الدار العربية للنشر والتوزيع ١٩٩٨م.
- ٣٤ ربيع حامد خليفة : فنون القاهرة في العصر العثماني (١٥١٧ ١٨٠٥م)، مكتبة نهضة الشرق ، جامعة ٣٤ القاهرة ، ١٩٨٥م .
 - ركى محمد حسن : تطور المآذن ، مجلة الكتاب ، سبتمبر ، ١٩٤٦م .
- ٣٦- سامى احمد عبد الحليم: الأمير يشبك من مهدى وأعماله المعمارية بالقاهرة ، رسالة ماجستير ، قسم الآثـار الإسلامية ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ١٩٧٠م .
- ۳۷- سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون ، الجزء الثالث ، وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، ۱۹۸۰م .
- ٣٨ سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الجزء الرابع: ١٩٨١م .
 - ٣٩ سعاد ماهر: الفنون الإسلامية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٦م .
- · ٤- سعد الدين النقادى: أسس الترسيب وتطبيقاته ، سلسلة الكتب الدراسية ، رقم (٧) ، جامعة أسيوط، ١٩٦٠م.
 - ١٤ سعد الدين النقادى: أسس الجيولوجيا ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، طبعة ثانية ، ١٩٦٧م .
- 27- سعد زكى محمد بلبل: الأعمال المساحية الخاصة برصد ثبات العناصر الإنشائية، ندوة مشروع ترميم الجامع الأزهر الشريف، معهد التدريب الفنى، المقاولون العرب، سبتمبر ١٩٩٨م.
 - 27- سعد على زكى: ميكروبيولوجيا الأراضى،مكتبة الإنجلو المصرية،القاهرة، ٩٨٨ ام.
- 33- سعير أبو العلا ومحمد نور الدين : نهر النيل والتلوث ، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، سلسلة قضايــــــا بيئية معاصرة '، ٢٠٠٠م .

- ٥٥ -- سيدة إسماعيل الكاشف وحسن احمد محمود: مصر في عصر الطولونيين و الأخشيديين ، مجموعة الألف
 كتاب، مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٦٠م.
- 73 شاهندة فهمى كريم : جوامع ومساجد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون ، رسالة دكتوراه، قسم الآثار الإسلامية ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٤ م .
- 27- **شريف على ابو المجد**: أساليب المعاينات وأسباب الانهيارات ، دار النشر للجامعات المصرية، مكتبة الوفاء القاهرة ، ١٩٩٣م .
- 24- صالح لمعى مصطفى: أسلوب إعداد مشروعات ترميم الآثار ، ندوة طرق حماية وترميم المنشآت ذات التراث المعمارى الإسلامى ، معهد التدريب الفنى والمهنى، المقاولون العرب ، فبراير ، ١٩٩٣ م.
- 9۶- **صالح لمعى مصطفى**: التراث المعمارى الإسلامى فى مصر ، دار النهضة العربية، بيروت، طبعة أولى ، 8-19 م .
- -٥٠ طارق المرى: استخدام الحاسب الآلى في إعداد وتسجيل مشروعات الآثار ، ندوة طرق حماية وترميم المنشآت ذات الطراز المعماري الإسلامي ، معهد التدريب الفني والمهني ، المقاولون العرب، فبراير، ١٩٩٣م .
- ۱۵- طارق المرى: منهجية إعداد مشروعات الترميم، ندوة صيانة وترميم المنشآت الأثرية ، معهد التدريب الفنـــى
 والمهنى ، المقاولون العرب ، فبراير ، ۱۹۹۸م .
 - ٥٢- طه الولى: المساجد في الإسلام ، دار العلم للملايين ، بيروت طبعة أولى، ١٩٨٨م.
- - عادل محمد رفعت: مقدمة في علم الصخور ، دار القلم ، الكويت الطبعة الثالثة ، ١٩٧٩م .
- عاصم محمد رزق: مراكز الصناعة في مصر الإسلامية من الفتح العربي حتى مجيئ الحملة الفرنسية ،
 الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٩م .
- عاطف الشبراوى: دراسة إنزان المبانى القديمة دورة تحليل وتقويم المبانى القديمة والأثرية وطرق ترميمها ،
 معهد التدريب الفنى ، المقاولون العرب ، فبراير ٢٠٠٠م.
- عبد العظيم رشوان: جيولوجيا ومواصفات أحجار البناء وأحجار الزينة ، ندوة تكنولوجيا استخدام الأحجار الطبيعية (الرخام والجرانيت)، معهد التدريب الفنى والمهنى ، المقاولون العرب ، يناير ، ١٩٩٩م.
- عبد الفتام احمد الشاذلى : فيزياء الجوامد ، الجزء الأول ، الدار العربية للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى .
 ٢٠٠٣هـ .
- ٩٥ عبد اللطيف أبو العطا البقرى: الإنشاء والإنهيار، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،
 ١٩٩٤م
- ٦٠ عبد الله كامل موسى: تطور المئذنة المصرية بمدينة القاهرة من الفتح العربي وحتى نهاية العصر المملوكي، دراسة معمارية زخرفية مقارنة مع مآذن العالم الإسلامي، رسالة دكتوراه، قسم الأثار الإسلامية ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٤م .

- 71- عبد المجيد عباس يوسف: أعمال الأساسات ، مشروع ترميم الجامع الأزهر الشريف ، معهد التدريب الفنى، المقاولون العرب ، سبتمبر ، ١٩٩٨م .
- 77- عبد المجيد عباس يوسف: حالات دراسية لترميم الآثار، ندوة تحليل وتقويم المبانى القديمة والأثرية وطرق ترميمها ، معهد التدريب الفنى ، المقاولون العرب ، فبراير ، ٢٠٠٠م.
- 97- عبد المعز شاهين: ترميم وصيانة المبانى الأثرية والتاريخية ، وزارة المعارف ، الإدارة العامــة للأثــار والمتاحف ، المملكة العربية السعودية ، ١٩٨٧ .
- ٦٤- عزت عبد الشافى: نحو صيانة بيئية متكاملة للآثار الإسلامية ، ندوة طرق حماية وترميم المنشات ذات التراث المعمارى الإسلامى ، معهد التدريب الفنى المقاولون العرب ، ١٩٩٣م .
- -۱۰ عصام محمد سيد احمد : دراسة تأثير النلف العضوى على أحجار بعصص المنشآت الأثرية ، رسالة ماجستير، قسم الترميم ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ۱۹۹۹م .
- 77- عطيات إبراهيم السيد: الرخام في مصر في عصر دولة المماليك البحرية ، دراسة أثرية فنية ، رسالة دكتوراه ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٤ م.
 - عفيف البعنسى: العمارة عبر التاريخ ، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ، سوريا ، ١٩٨٧ م .
 - -٦٨
 على عبد المنعم شمس : حفر وتشكيل الخشب ، كلية فنون تطبيقية ، ١٩٩٦م .
- 9- على غالب : مراحل إعداد مشروعات ترميم الآثار المعمارية ، تحليل وتقويم المبانى القديمة والأثرية وطرق ترميمها ، معهد التدريب الفنى والمهنى ، المقاولون العرب ، فبراير ، ٢٠٠٠م .
- ٧- عمر محمد الصادق: الصناعة وتلوث البيئة في مدينة القاهرة، دراسة تطبيقية على منطقتي شـــبرا الخيمــة وحلوان، ندوة عن الجغرافيا ومشكلات تلوث البيئة، الجمعية الجغرافيــة المصريــة، أبريــل، ١٩٩٢م.
- ١٧٠٠ عموه وضوان : المبادئ العلمية وأساسيات ميكانيكا التربة ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيــع ، القاهرة ،
 ١٩٩٤م .
- ٢٧- فريد شافعى: العمارة العربية في مصر الإسلامية ، المجلد الأول ، عصر الولاة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٤.
- ٧٧- كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الطبعة الرابعة، ١٩٩١م.
 - ٧٤ كير . استورك : الأشنان ، ترجمة : عبد العزيز جاد ، الرياض ، ١٩٩٨ م .
- البيب سميو: دراسة تاريخية لإستغلال الخامات المعدنية في الصحراء الشرقية في مصر الفرعونية والنشاط
 الاقتصادي المتصل بها، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، ١٩٨٧م.
- حاجد لطفى الركايبي : أحواض الصرف الأساسية في مصر ، تقرير عن السيول التي حدثت في مصر خلال
 الفترة من ١٩٧٤حتى ١٩٨٩م .
 - ٧٧- مبادئ لاهور لصيانة الآثار الإسلامية ، باكستان ، ١٩٨٠ .
- ٨٧- مبروك سعد النجاو: تلوث البيئة في مصر ، المخاطر والحلول ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩١م .
 - ٧٩ محاضر وتقارير لجنة حفظ الآثار العربية لسنتي ١٨٨٧م ، ١٨٨٨م ، رقم (٥) .
- ٨٠ محمد الشرقاوى: الزلازل وتوابعها ، أسبابها ، مخاطرها ، تاريخها ، التنبؤ بها ، مواجهتها ، مركز الأهرام
 المترجمة والنشر ، ١٩٩٢م .

- ٨١- محمد رشاد الدين مصطفى: المساحة الطبوغرافية والجيوديسية ، دار الراتب الجامعية ، ١٩٨٤م .
 - ٨٢ محمد سميح عافيه: التعدين في مصر قديماً وحديثاً ، الهيئة المصربة العامة للكتاب، ١٩٨٥م.
- ٨٣- محمد صبرى: منهج تشكيل وصياغة المعادن، الفرقة الرابعة، قسم النرميم، كليــة الأثــار، جامعــة القــاهرة
- محمد عبد العادى محمد وبدوى محمد إسماعيل: تلف المبانى الأثرية بالقاهرة وطرق صيانتها وتأهيلها ،
 المؤتمر العربى لترميم وإعادة تأهيل المنشآت ، المجلد الثانى ، القاهرة ، سبتمبر ، ۱۹۹۸م .
- -۸۰ محمد عبد الهادى وآخرون: التربة مصدر من مصادر تلف المنشآت الأثرية بمدينة القاهرة، مجلة كلية الآثار، العدد السابع، ١٩٩٧م.
 - ٨٦ محمد عز الدين طمى: علم المعادن ، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الأولى، القاهرة ، ١٩٦١م.
- محمد كمال خلاف : دراسة علاج وصيانة المحاريب الأثرية بمدينة القاهرة تطبيقاً على محساريب مزخرفة بالفسيفساء ، رسالة ماجستير ، قسم ترميم الآثار ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، ٢٠٠٠م .
- ۸۸- محمد مأمون السعيد وآخرون: الهزات الأرضية ، أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، الماتقى العلمى العلمى المتخفيف من أخطار الكوراث (الزلازل- الحرائق السيول) ، القاهرة ، نوفمبر ، ۱۹۹۳م .
 - ٨٩ محمود أحمد : دليل موجز لأهم الآثار العربية بالقاهرة ، القاهرة ، ١٩٨٤م .
 - · ٩- محمود توفيق سالم: أساسيات الجيولوجيا الهندسية ، دار الراتب الجامعية ، بيروت، ١٩٨٥م.
 - ٩١ محمود سامى عبد السلام: دراسة تلوث الهواء في منطقة حلوان ، القاهرة، ١٩٩٦م.
- 97- مختار رسمى ناشد: قدماء المصريين واقتصاديات علم الجيولوجيا، رسالة العلم، المجلد ٣٩، العدد ١، دار مصر للطباعة ، القاهرة ، مارس ، ١٩٧٢ م .
 - ٩٣- مركز الدراسات الأثرية: المجلس الأعلى للآثار ، ملفات الآثار الإسلامية .
- 99- مصطفى شيحه: الآثار الإسلامية في مصر من الفتح العربي حتى نهاية العصر الأيوبي ، مكتبة النهضة المصرية ، الطبعة الأولى ، ١٩٩٢م .
 - ٩٥- مصطفى كمال عاشور: حقن التربة بالأنابيب دار النشر للجامعات ، مصر ، الطبعة الأولى ، ١٩٩٩م .
- 97- مصطفى كمال عاشور: مشاكل التربة الانتفاخية تحت الأساسات (۱) مجلة المهندسين العدد رقم (۵۳۷)، ديسمبر ۲۰۰۰م.
- 9۷- مصطفى كمال عاشور: مشاكل التربة الانتفاخية تحت الأساسات (٢) ، مجلة المهندسين ، نقابة العدد (٥٤٠)، مارس ٢٠٠١ م .
- ٩٨- مصطفى محمود سليمان: الزلازل ، من فجر التاريخ إلى اليوم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٦م .
- ۱۰- ممدوم على صبرى: إنزان الأثر والتربة ، ندوة الرؤية العلمية للحفاظ على الآثار، كليــة الآثــار ، جامعــة القاهرة ، ۱۹۹۰م .
- 1.۱- منظمة العواصم والمدن الإسلامية: أسس التصميم المعمارى والتخطيط الحضرى في العصور الإسلامية المختلفة ، دراسة تحليلية على القاهرة ، ١٩٩٠م.

- ۱۰۲ منیز محمد کمال : أشكال العیوب بالمبانی الأثریة وأسبابها ، دورة تحلیل وتقویم المبانی القدیمــــــة والأثریـــة وطرق ترمیمها ، معهد التدریب الفنی ، المقاولون العرب ، فبرایر، ۲۰۰۰م .
 - ١٠٣ نعمت إسماعيل علام: فنون الشرق الأوسط في العصور الإسلامية ، دار المعارف، ١٩٨٩م.
 - ١٠٤ هزار عمران و جورج دبوره: المباني الأثرية ترميمها ، صيانتها ، والحفاظ عليها ، القاهرة ، ١٩٩٨ م .
- -۱۰۰ وزارة الصناعة والثروة المعدنية: المواصفات القياسية المصرية للرخام والجرانيت، الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج، ملحق رقم (١).
- -۱۰۳ وزارة الصناعة والثروة المعدنية: المواصفات القياسية المصرية للرخام والجرانيت، الهيئة المصرية العامسة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج، ملحق رقم (۲).
 - ١٠٧- يحيى وزيرى: موسوعة عناصر العمارة الإسلامية ، الطبعة الأولى ، مكتبة مدبولى ، القاهرة ، ١٩٩٩م.

ثانياً: المراجع الأجنبية

- Abd El-Aty, Y,Y.A: Structural Analysis Of Historical Masonry Islamic Buildings Using Computer Numerical Modeling Techniques With An Application on Prince Saraghatmash, Conservation Department, Faculty Of Archaeology, Cairo Uni., 1999.
- Aboud, F.B.: Structural Considerations In The Restoration Of Islamic Monuments In Cairo, In The Arab Contractors Training Institute On Protection And Restoration Of Islamic Monuments, May, 1993.
- 110- **Abouseif, D.B.:** The Minarets Of Cairo, The American Uni. In Cairo Press, 1987.
- And Repair Of Historical Monuments, Facu., Of Eng. Cairo Uni., 1996.
- 112- Al-Minabbawy. M.: Restoration Work In Cairo, Past, Present And Future In: The Restoration And Conservation Of Islamic Monuments In Egypt, The American Uni. In Cairo Press, 1995.
- 113- Almesberger, D. et al: Ultrasonic Testing Method For The Characterization Of Pietra D'Istria Structural Elements, In: Proceedings Of The 9th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Vol.2, Venice, 2000.
- 114- Altieri, A: Biological Patinas On The Limestones Of Loches Romanic Tower,

 (Touraine, France) In: 9th International Congress On Deterioration And
 Conservation Of Stone, Venice, 2000.
- 115- **Ashurst**, **J.**: Mortars For Stone Buildings, In: Conservation Of Building And Decorative Stone, London, 1990.

- 116- Ashurst, J. And Ashurst, N., Cleaning of Stone Buildings, Stone Masonry, English Heritage, Technical Hand Book, Vol.1, England, 1988.
- 117- Ashurst, J. And Ashurst, N.: Cleaning Marble, In: Practical Building Conservation, Vol.1, Stone Masonry, English Heritage, Technical Hand Book, England, 1988.
- Ashurst, J. And Ashurst, N.: Control Of Damp In Buildings In: Practical Building Conservation, Vol.1, Stone Masonry, English Heritage, Technical Hand Book, England, 1988.
- 119- Ashurst, J.: Cleaning And Surface Repair, In: Conservation Of Historic Stone Buildings And Monuments, National Press, Washington, D.C., 1982.
- Ausset, P. And Delmonte, M.: Early Mechanisms Of Development Of Sulfated Black Crusts On Carbonate Stone, In: 9th International Congress On Deterioration And Conservation, Venice, 2000.
- Bertero, M.: Foundation Improvement By Jet Grouting Of A Historical Buildings. In Cervia, Italy, Experimental Investigation In The Arab Contractors Training Instritute On Protection And Restoration Of Islamic Monuments May, 1993.
- 122- **Binda, L. et al:** Determination Of Moisture Content In Masonry Materials: Calibration Of Some Direct Methods In 9th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Venice, 2000.
- 123- Blair, B.E.: Physical Properties Of Mine Rock, Part IV,U.S. Bur. Mines Rep. Inv.5130,1956.
- 124- Blott, H. et al: Origin Of Sedimentary Rocks, Prentice- Hall, London, 1980,.
- 125- **Boss, M. et al:** Modified Elastic Silicic Acid Applied On Natural Stone And Tests
 Of Their Efficiency, In: Proceeding Of The 8th International Congress On
 Deterioration And Conservation Of Stone, Berlin, Germany, 1996.
- 126- **Bowles, J.E.:** Engineering Properties Of Soil, MC Grow. Hill, New York, 1986.
- 127- **Boynton**, **R.S.:** Chemistry And Technology Of Lime And Limestone, Johnwiley And Sons INC. New York, Second Edition, 1980.
- 128- **Bradley, S.M. And Hanna, S.B.:** The Effect of Soluble Salts Movement On The Conservation Of An Egyptian Limestone Standing Figure, In: Conservation Of Stone, IIC, Bologna, 1986.

- 129- **Bradly , S.M:** Evaluation Of Organo Silanes For Use In Conservation Of Sculpture Displayed Indoors In Deterioration And Conservation Of Stone 5th International Congress, Lousanne, 1985.
- 130- **Briggs, M.S.:** Mohammedan Architecture In Egypt And Palestine, Da Capopress, N.T.,1974.
- 131- Browning, B.L.: Methods Of Wood Chemistry, Vol.1, New York, 1967.
- Charola, A.E.: Chemical- Physical Factors In Stone Deterioration, Durability Of Building Materials, 5,1988.
- 133- Chave, K.E.: Aspects Of The Biogeochemistry Of Magnesium Calcareous Marine Organisms, Jour. Geol., Vol. 62,1954.,
- Christine, B.: Assessment of Quantitative Salt Analysis By The Water Extraction Method On Lime Mortars, In:8th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Berlin, Germany, 1995.
- 135- Clarke, B.L.: Some Recent Research On Cleaning External Masonry In Great Britian, In: Treatment Of Stone, Bologna, 1972.
- 136- Clifton, J: Stone Consolidating Materials, Astatus Report Technical Note 1118, National Bureau Of Standards, 1980.
- 137- Clock, W. S.: Algae As Limestone Makers And Climate Indicators, Amer. Jour. Sci, No.6, 1923.
- 138- Comitte, De Conservation Des Monuments D'Lart Arabe, Exercises 1936-1940, Le Cairo, Imprimerie Nationale, Bulak, 1944.
- 139- Comuffo, D.: Pores, Capillaries And Moisture Movement In The Stone, In: Stone Material In Monuments, Diagnosis And Conservation, Second Course, Crete, 1993.
- 140- Cooper, M. And Larson, J.: The Use Of Laser Cleaning To Preserve Patina On Marble Sculpture, The Conservator, Vol.20,1996.
- 141- **Cooper, M. et al:** Characterization Of Laser Cleaning Limestone optics and Laser Technology, London, 1995.
- 142- Cooper, M: Laser Cleaning, London, Second Ed, 2001.
- 143- Core, H.A. And Cote, W.A.: Wood Structure And Identification, Syracuse University Press, New York, 1994,
- 144- Creswell (K.A.C): The Evolution of the Minaret, 1926.

- 145- Cristina, S. et al: Analytic Methodologies For Carbon Compound Identification:

 Leaning Tower And Baptistery Of Pisa, In 9th International Congress On

 Deterioration And Conservation of Stone, Venice, 2000.
- 146- **Croci, G:** Damages And Restoration Of Monuments In Cairo, In III International Symposium Of The Conservation of Monuments In The Mediterranean, Basin, Venice, 1994.
- 147- Das, B.M: Advanced Soil Mechanics S, Mc Grow-Hill, New York, 1983.
- De Wit, M.H. et al: Measuring Methods Of Moisture In Solids Didactic Seminar On Rising Damp In Masonry, CNR- PFED, Bari, September, 1991.
- 149- Desai, C.S. And Abel, J.F: Introduction Of The Finite Element Method, A numerical Method For Engineering Analysis, Van Nastr And Reinhold Ltd, USA, 1972.
- 150- **Diaz- Pache, F:** Early Mechanisms Of Development Of Sulphated Black Crusts On Carbonate Stone, In: 9th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Venice, 2000.
- 151- Eams, A.J.: An Introduction To Plant Anatomy, Mc Grow-Hill Book CO. Inc, London, 1988.
- 152- **Elizabeth, G:** The Effect Of Sand Stone, Limestone, Marble And Sodium Chloride
 On The Polymerization Of MTMOS Solution In: 9th Inter. Cong, Berlin,
 Germany, 1996.
- 153- Elizabith, A.B.: Characterization Of Surface Morphology Of Corbonate Stone, Venice, 2000.
- 154- **El-Mofty, S.E.:** Growth And Formation of New Crystals on Ancient Stone And Mortar Mixes, Journal of The Egyptian Society of Engineers, Vol.42, Issue No.1, 2003, pp.34-36
- 155- **Fanfani, G.:** The Italian Egyptian Restoration Center Work In The Mevlevi Complex In Cairo, In: The Restoration And Conservation Of Islamic Monuments In Egypt, the American Uni. In Cairo Press, 1995.
- 156- **Fassina, V.:** General Criteria For The Cleaning Of Stone, Theoretical Aspects And Methodology Application, In: Stone material In Monuments: Diagnosis And Conservation, Second Course, Crete, May, 1993.

- 157- **Fatma, M. Helmi,** The Role Of Recent Techniques And Materials In Restoration And Conservation Of Monuments, Training Institute Arab Cont. Co. 1998.
- 158- **Feilden, B.M.:** Conservation Of Historic Buildings, Butter Worth Scientific, London, 1982.
- 159- **Ferone, C. And Pansini, M**: Preliminary Study On The Setup Of Mortars,
 Displaying Biocidal Activity In :9th International Congress On Deterioration
 And Conservation Of Stone, Venice, 2000.
- 160- Fitzmaurice, J. The Care Of Antiques, Arlington Books, London, 1980.
- 161- **Fitzner, B.:** Porosity Properties And Weathering Behavior Of Natural Stones Methodology And Examples, In: Stone Material In Monuments: Diagnosis And Conservation, Second Course, Crete, 1993.
- 162- Forbes R.J.: Studies In Ancient Technology, Vol. 8, Leiden, 1989,
- 163- Gregory, J.W.: Constructive Water Falls, Geol. Mag., 27, 1911.
- 164- **Grissom, C.A.:** Weiss, N.R.: Alkoxy Silanes In The Conservation Of Art And Architecture 1861- 1981, Art And Archaeology Technical Abstracts, Vol. 18,No,1,1981.
- 165- Hams, D.D.: Protection And Europe German Commission For Unesco, Bonn, Vol.12,1980.
- 166- Harrison, W.H. And Bowler, G.K.: Aspects Of Mortar Durability, London, 1990,
- 167- Hassaid, S.: The Sultan's Turrels, Cairo, 1939.
- 168- Helmi, F.M. Methodologies And Scientific Investigation Techniques For Study Treatment And Conservation Of Stone Monuments, In: Stone Material In Monuments Diagnosis And Conservation, Second Course, Crete, 1993.
- 169- **Hewell, P.B. And Taylor, R.K.:** Ground Water Movements And Their Effects On Structures, Surry University, New York, 1984.
- 170- **Honeyborn, D**: Weathering And Decay Masonry In: Conservation of Building And Decorative Stone, Vol.2, London, 1990.
- 171- **Hozayen, S**: Introduction To Finite Element Method, Diploma Lectures Notes, Structural Dep. Faculty Of Engineering, Cairo Uni, P.1.
- 172- **Hristova, J. And Todarov, V.:** Consolidation Effect Of Wacker Silicones On The Properties Of Sandy Limestone, In: 8th Inter. Cong., Berlin, Germany, 1996.

- Janes, M.S. et al: Microbial Environmental Monitoring Of Stone, Culture Heritage, In:9th International Congress on Deterioration And Conservation Of Stone, Venice, 2000.
- 174- **Jedjeiwska, H.:** Removal Of Soluble Salts From Stone, In Conservation Of Stone 2ed, Vol. IIC, 1970.
- 175- Jeffers, P.E.: The Building Of America, Brick And Clay Record, 169, 1976.
- 176- **Johnston And Williamson, E.D.:** Role Of Inorganic Agencies In The Deposition Of Calcium Carbonate, Jour. Of Geo., 24, 1916.
- 177- Jumikis, A. R: Soil Mechanics, Von Nostrand Co. INC, Princeton, New Jersey, U.S.A, 1962.
- 178- Kabesh, M.L And Hamada, M.: Limestone Neighborhood, Geological Survey Of Egypt, 1956.
- 179- **Koblischek, P.J:** The Consolidation Of Natural Stone With A Stone Strengthener On The Basis Of Poly Silici Acid- Ethyl Ester, In: 8th International Congress, Berlin, Germany, 1996.
- 180- Komar, A.: Building Materials And Components, Mir publishers, Moscaw, 1979.
- 181- Lahee, F.H.: Field Geology, 2nd ed., London, 1923.
- 182- Lane Pool, S.: The Art Of The Saracens In Egypt, Chapman And Hall Ltd., London, Reprint From 1886.
- 183- Lanterna, G: Mineral Inorganic Treatments For The Conservation Of Calcareous Artifacts, In: Proceedings Of The 9th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Venice, 2000.
- 184- **Laudi, S.:** The Conservation Of Wooden Objects, Report, Victoria And Albert Museum Publication, London, 1972.
- 185- Lea, F.M.: The Chemistry Of Cement And Concrete, Chemical Publishing, London, 1971.
- 186- Leith, S.D. et al: Limestone Characterization To Model Damage From Acidic Precipitation Effect Of Pore Structure On Mass Transfer Environmental Science And Technology, London, 1996.
- 187- Lewcock, R., : Architects, Craftsmen And Builders, Materials And Techniques In:

 Architecture Of The Islamic World, Its History And Social Meaning, London,
 1978.

- 188- Lewin, S.Z.: The Conservation Of Limestone Objects And Structures In: Study Of Weathering Stone, Vol.1. International Council Of Monuments And Cites, Paris, 1968.
- 189- **Lewin, S.Z:** The Mechanism Of Masonry Decay Thorough Crystallization, London, 1984.
- 190- Lindborg, U. And Dunakin, R.C.: Thermal Stress And Weathering Of Carrara,
 Pentelic And Ekberg Marble, In:9th International Congress on Deterioration
 And Conservation Of Stone, Venice, 2000.
- 191- Linke, W.: Solubility Of Inorganic And Metal Organic Compounds Vol.1. Van Nostrand, London, 1958.
- 192- Luciana And Tiziano, M,: Marble, The History Of A Culture Foctson File Publications, New York, Oxford, England, 1985.
- 193- Mark, L.: Masonry, How To Care For Old And Historic Brick And Stone, London, 1988.
- 194- Martin, H.D.: Adhesion Mechanisms In Masonry Mortars, Clemson Uni., S.C., 1965.
- 195- Martin, L. Et Al: Cairo Area, Geol. And Arch., Egypt, Petrol. Expt. Soc. Of Libya, 1964.
- 196- Martinet, G.: Gres Et Mortiers Du Temple D'Amon a Karnak (Haute Egypte), Etude

 Des Alterations Aide a La Restauration Laboratoire Central des Ponts Et

 Chaussees, 1st- Section Des Publications, Paris, 1992.
- 197- **Maxova, I:** Changes In Properties Of Stone Treated With Historical Or Modern Conservation Agents, In: Proceedings Of The 9th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Venice, 2000.
- 198- Merrill, G.P.: Stones For Building And Decoration, John Wiley, New York, 1930.
- 199- Mills, R.: Structural Failure And Repair, In: Conservation Of Buildings And Decorative Stone, Vol.2, London, 1990.
- 200- Moroni, B. And Poli, G: Corrosion Of Limestone In Humid Air Containing Sulphur And Nitrogen Dioxides: A model Study In: 9th International Congress on Deterioration And Conservation Of Stone, Venice, 2000.
- 201- **Munnikendam, R.A:** Acrylic Monomer Systems For Stone Impregnation, New York, 1970.

- 202- **Munnikendam, R.A.**: A New System For The Consolidation Of Fragile Stone, Studies In Conservation, No. 18, 1973.
- Newman, A.J.: Improvement Of The Drilling Method For The Determination In Building Materials, BRE Current Paper CP 22/75, London, 1994.
- Nicholson, P.: The New Practical Builder, Second Edition, Thomas Kelly, London, 1992.
- 205- Norman, R.W.: Development And Assessment Of A Conservation, Treatment For Calcareous Stone, In: 9th Inter Congress, Venice, 2000.
- 206- O'chonaghue. M.: The Encyclopaedia Of Minerals And Gemstones, Ores, London, 1985.
- 207- Odum, E.P.: Ecology The Link Between The Natural And Social Sciences, Holt Rineleart And Winston, New York, 1989.
- Oestrreish, D.M.: The Ground Water Rise In The East Of Cairo And Its Impact On Historic Buildings Geoscientific Research In Northeast Africa, Thorweihe And Sehandelmeier, Rotterdom, 1993.
- 209- Oliver, A: Dampness In Buildings, B.S.P., Professional Books, London, 1988.
- 210- Palmer, L.A., And Parsons, D.A.: A study Of The Properties Of Mortars And Bricks And Their Relation To Bond, London, 1965.
- 211- Papida, S.et al.: The Use Of Sound Velocity Determination For The Non Destructive Estimation Of Physical And Microbial Weathering Of Limestones And Dolomites, In: Proceedings Of The 9th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Vol.1, Venice, 2000.
- 212- Paviani, A: Developments In Jet- Grouting Techniques, In: The Arab Contractors Training Institute, On Protection And Restoration Of Islamic Monuments, May, 1993.
- Peroni, S. et al.,: Lime Based Mortars For The Repair Of Ancient Masonry And Possible Substitutes, In Mortars, Cements And Grouts Used In The Conservation Of Historic Buildings, Proceedings Of ICCROM Symposium, November, 1981.
- 214- Peterson, S.: Lime Water Consolidation, In Mortars, Cements And Grouts Used In The Conservation Of Historic Buildings, Proceedings Of ICCROM Symposium, November, 1981.

- 215- Pettijohn, E.J.: Sedimentary Rocks, C.B.S Publishers And Distributors, India, 1984.
- 216- Pirsson And Schuchert: Text Book Of Geology, Part2, 2ed., 1924.
- 217- Poludhi, P. et al.: Metal Process Engineering, Mir Publishers, Moscow, 1970.
- 218- Principles Of Architecture Design And Urban Planning During Different Islamic Eras, New York, 1988.
- 219- Puertas, A. And Blanco, M.T.: Mortars For Restoration, Decay Due To Salt Crystallization, In: 8th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Berlin, Germany, 1996.
- 220- Recheis. A. et al.: Ultrasonic Measurements On Weathering Alpine Marble, Astudy On Field Exposed Samples And On The Medival Marble. Portals Of Schloss Tirol / South Tyrol, Italy, In: Proceedings Of The 9th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Vol.2, Venice, 2000.
- 221- Richardson, B.A: Defects And Deterioration In Buildings, E.F. Span, London, 1990.
- 222- Rischord, M.P.: How To Know The Minerals And Rocks, New York, 1986.
- 223- Rivoria, G. T.: Moslem Architecture, Its Origins And Development, Oxford, 1923.
- 224- Robert, L. Bates And Julia, A. Jackson: Glossary of Geology, American Geological Institute, Virginia, 1980.
- 225- Robinson, G.C: Characterization Of Bricks And Their Resistance To Deterioration Mechanisms, In: Conservation of Historic Stone Building and Monuments, Washington, D.C., 1982.
- 226- Said ,R.: The Geology of Egypt, Amsterdam, El Sevier Publ. Co., 1962.
- 227- Sameh, K.: Evolution of Minarets In Egypt, Cairo, 1974.
- 228- Shaffer, R. J.: The Weathering Of Natural Building Stones, Harrison And Sons, London, 1980.
- 229- Shafi, I F.: West Islamic Influences, London, 1988.
- 230- Sherif, A. Mourad And Ashraf M. Osman: Seismic Risk Appraisal For Islamic Minarets, Faculty Of Eng. Structural Eng. Dep., Cairo Uni., 1994.
- 231- Sherif, A. Mourad And Ashraf, M: Minarets, Facu, Of Eng. Stru, Eng. Department Cairo, Uni., 1994.
- 232- **Shukri, N.M.:** On Cylindrical Structures And Coloration Of Gabal Ahmar Near Cairo, Egypt, Bull. Fac. Sci., Cairo Uni, Vol. 32, 1954.

- 233- **Siano, S. et al:** In Filed Tests And Operative Applications Of Improved Laser Techniques For Stone Cleaning, In: 9th Inter. Cong., Venice, 2000.
- 234- **Siano, S. et al:** Integration of Laser With Conservation Techniques In Marble Restoration, In 9th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Venice, 2000.
- 235- **Sidel, H,:** Results Of Laser Cleaning On Encrusted Oolithic Limestone Of Angel Sculptures From The Cologne Cothedral In: 9th Inter. Cong., Venice, 2000.
- 236- **Siegesmund, S. et al:** Control Of Marble Weathering By Expansion And Rock Fabrics, In: 9th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Venice, 2000.
- 237- **Sizov, B.:** Evaluation Of Moisture Content Measurements in Stone In: Proceedings Of The 9th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Venice, 2000.
- 238- **Speweik, J.P.:** The History Of Masonry Mortars In America, National Lime Association, Arlington, VA, New York, 1995.
- 239- **Standard**, **B.:** Classification Of Wood Preservatives And Their Method Of Application, London, 1982.
- 240- **Strouge**, A: Eocene Stratigraphy of the Eastern Greater Cairo Gabal Mokattem Helwan Area, Mid. East Res. Cent., Ain Shams Uni. Sc. Res. Ser. Vol. 5, 1985.
- 241- **Swedan, A.H.:** A Note On The Geology Of Greater Cairo Area, Annals Of The Geological Of Survey Egypt, Vol. XVII, 1995.
- 242- **Tam,A. et al:** Laser Cleaning Techniques For Removal Of Surface Particles, Journal Of Applied Physics, Vol. 71, No.7, 1992.
- 243- **Theovlakis P. And Tzamalis, A.:** Effectiveness Of Surface Treatments For Sedimentary Limestone In Greece, In: 9th International Congress, Venice, 2000.
- 244- **Thickett, D:** Assessment Of The Performance Of Silanes Treatments Applied To Egyptian Limestone Sculptures Displayed In A museum Environment, In:9th International Congress, Venice, 2000.

- 245- **Thomachot, C. And Jeannette, D.:** Petrophysical Properties Modification Of Strasbourg's Cathedral Sandstone By Black Crusts, In: 9th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Venice, 2000.
- 246- Tomanek, A.: Silicones And Industry Munich, Hanser, Second Ed. 2002.
- 247- **Torroca, G:** Porous Building Materials, Materials Science For Architecture Conservation, ICCROM, 1982,.
- 248- Veloccia, M.L.: Conservation Problems Of Mosaic In Situ, In: Mastics No.1, 1977.
- Vicini, S.: Chemistry For Conservation Of Cultural Heritages Application Of Institute Polymerization For The Consolidation And Protection In: Proceedings Of The 9th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Venice, 2000.
- Vitina, I. et al: Problems Of Soluble Salts In The Monuments Of Latvia, In: 8th Inter Cong., Berlin, Germany, 1996.
- Weber, H. And Zinsmeister, K.: Conservation Of Natural Stone Guidelines To Consolidation, Restoration And Preservation, Expert, Verlag, Germany, Second Ed.2000,.
- 252- Weber, H.,: Conservation And Restoration Of Natural Stone In Europe, APT Conference In Toronto. 1984.
- 253- Winder, S.L.: Physical Properties Of Mine Rock, Partl1, U.S. Bur. Mines Rep. INV.4727,1950.
- Winkler, E.M: Stone Properties Durability In Man's Environment, Springer- Verlag, New York, 1973.
- 255- WU, Y.L. et al: Aerosol Science And Technology, New York, 1992.
- 256- Zendri, E. et al.: Characterization And Physio- Chemical Action Of Condensed Water On Limestone Surfaces In: Proceedings Of The 9th International Congress On Deterioration And Conservation Of Stone, Venice, 2000.
- 257- **Zilio, G.F. And Szpyrkowicz., L:** Air Pollution Monitoring Net Work For The Venice Region, Preliminary Results For The Rain Quality, Toxicological And Environmental Chemistry, 29,1991.

Fifth

A plan was made to restore, treat and conserve the minaret of Yashbak from Mahdy as follows:

- (1) The architectural restoration includes building exterior stairs connecting the ground and the minaret door, completing the stones under the minaret door, and replacing damaged blocks.
- (2) Fine restoration which includes
- A- Mechanical cleaning processes for dust and salt efflorescence crystals on the surface
- B- Removing soot by chemical cleaning by using two solutions, the first solution consists of Ethyl alcohol, Tuluin, acetone and tri-chloroethylene by 2:1:2:1 successively, the second solution consists of tuluin and acetone by 1:2 successively in addition mora poultice, tri- chloro ethylene and xylene.
- C-Removing grease, oil, and stains by using di-methyl formamide solution and methylene chloride for removing color stains.
- D- Horizontal isolation of minaret walls against moisture sources by injection method using Wacter SMK 550.
- E- Using paper polutices in extracting dissolved salts from the minaret walls.
- F- Consolidating the disintegrated and damaged stone surfaces of the minaret using Ethyl silicate by flooding method.
- G-Cleaning and filling the joints between stone blocks using mortars consisting of lime and limestone powder by 1:2 using lime water in mixing mortar.
- H-Vertical isolation of stone surfaces of the minaret by using poly methyl hydro siloxane by flooding method for the conservation of the minaret from further deterioration

- (7) A structural analysis for the minaret is conducted by digital models of computer to detect the stresses caused by the vertical and horizontal loads. The maximum compression stress was 28 kgm/cm², and the maximum tension stress was 9.6 kgm/cm². In the case of completing gawsak area and the top of the minaret. The result was that compression stress was 9.6 kgm/cm² and the tension stress was 1.7 kgm/cm². These are safe loads and don't affect the minaret balance as the minaret stones can bear compressive strength up to 270 kgm/cm². And tension strength up to 24 kgm/cm².
- (8) By conducting a study of the surrounding environment of the minaret. There is no drainage network and no fire machine the area is poor in services, the roads are narrow and rough there are random buildings in the area.

Fourth

An experimental study for treatment and conservation is carried out to choose the best materials and methods for application in treatment, conservation, and restoration of Yashbak from Mahdy minaret as follows:

- (1) A study was carried out for cleaning and removing soot. We found that two solutions gave the best results the first solution consists of Ethyl alcohol, Tuluin, acetone and tri- chloroethylene by 2:1:2:1 successively, the second solution consists of tuluin and acetone by 1:2 successively in addition mora poultice
- (2) A study for evaluation the materials used in consolidation and isolation of stones and mortars. Ethyl silicate is the best material for stone consolidation, the best material for vertical isolation of the stone surfaces is poly methyl hydrosiloxane. Silo 111 is the best material for both consolidation and, isolation. As for horizontal isolation for moisture sources, the Waker SMK 550 is the best material.

- (3) Samples from limestone, mortar, and salt are diagnosed by [XRD] and the result is as follows
- A- The limestone consists of Calcite mineral, card No. (5-0586) in addition to Quartz mineral, card No. (5-0490) and Halite mineral, card No. (5-0628).
- B- The mortar used consists of gypsum mineral, card No. (6-0046), In addition to Calcite mineral, card No.(5-0586), Quartz mineral, card No.(5-0490), Dolomite mineral, card No.(11-078), and Halite mineral, card No.(5-0628).
- C- We found Halite salt, card No. (5-0628) and gypsum salt, card No. (6-0046).
- (4) We recorded the physical properties and we found the bulk density of limestone is 2.14 gm/cm³, water absorption is 9.18.%, and the porosity is 19.48%. As for the compressive strength of stones, if reached 270 kgm/cm² and the tensile strength 24 kgm/cm². It is measured by using ultrasonic technique. Concerning the moisture content, it is between 0.4% and 7.8%
- (5) A microbiological study for the limestones is conducted and we acknowledged cocci bacteria and two kinds of fungi, namely, Aspergitlus Sp. And pencilium Sp. The total account of bacteria is (98x104) cell per gm and frngi (12x103) cell per gm.
- (6) For soil studies we discover that the depth of the minaret foundations is 3,3 metres in the natural ground level. The ground water level is measured by Besometer in the minaret. It is found to be 3.2 metres.
 - The mechanical analysis of soil grains measuring the soil texture, the liquid, flexibility, shrinking limit, percentage of calcium carbonate, total dissolved salts concentration, the [Ph] value, the concentration of ions of dissolved salts. The results varied from layer to layer in the soil. This reflects that filler soils on which, the minaret is built are different and heterogeneous in properties so its structural behavior is different.

Chapter Five

This chapter is the practical part of the thesis. It deals with the treatment, conservation, and restoration of the Yashbak from Mahdy minaret in the mosque of El-Emam Al-Layth (monument No. 286) this is studied as follows:

First

A historical, architectural and archaeological description is made, registering the present state of the minaret and the archaeological documentation by photographically recording, architectural recording and survey work.

Second

The survey recording of the minaret by using total station unit. The result is finding little inclinations that doesn't affect the structural balance of the minaret. The minaret balance is watched carefully by differential micro accelerometer tiltmeter unit. The result is that a horizontal movement in direction [X] was found [X=north-east/south-west] by 0.9 centigrade. As for the direction [y] it is 1.12 centigrade.

Third

Diagnosis and analysis for building materials, the soil, the foundations and deterioration phenomena of the minaret is conducted as follows:

- (1) When the limestone is diagnosed by the polarizing microscope, it is found that it is a numulite limestone containing mainly the fine grained calcite and including foramenifera and numulite fossils, iron oxides, clay minerals, algae, and some fine grained quartz.
- (2) When the limestone is diagnosed by [SEM], it is found that the calcite crystals were worn out by the effect of the dissolving of some components. The stones lost the binding materials between the grains by the effect of salt crystallization, moisture effect, and air pollution.

Chapter Three

This chapter deals with the factors and phenomena of minaret deterioration. It includes physiochemical factors which include moisture, temperature changes, ground water, salt crystallization, the effect of winds and air pollution in addition to studying soil deterioration and its effect on minarets as well as loads and its impact on deterioration whether the vertical or horizontal ones. The natural disasters, the biological deterioration, and man-made deterioration are studied with examples of the phenomena of deterioration caused by the previous factors.

Chapter Four

This chapter sheds light on the methods of treatment, conservation and restoration of minarets. This includes the studies that precede treatment, conservation, and restoration processes as well as a historical and archaeological study, registration, and documentation of the present state of the minarets. The survey work and the balance and verticality of minarets, the diagnosis and analysis of the minaret building materials are tackled. The chapter includes the study of soil and foundations and the structural analysis using the digital models of computer. It also deals with the treatment, conservation and restoration of minarets, which include reducing the ground water level and the structural restoration. It tackles treating difficult soils and consolidation of foundations, architectural restoration including completing the lost and missing parts, undoing and reconstruction processes, and replacement of damaged stone blocks as well as completing decoration and engraving parts in addition to fine restoration for minarets including cleaning processes of minarets, the horizontal isolation of foundations and walls, the removing and extraction of salts, isolation and consolidation of surfaces to conserve the minarets from further deterioration.

SUMMARY

This thesis is divided into five chapters as follows:

Chapter One

This chapter studies the linguistic meaning of the term "minaret". It also deals with the birth of the archaeological minarets as well as its first appearance in the Islamic architecture. The functions of the archaeological minarets and the architectural origin of the minarets in Egypt are also analyzed. The chapter sheds light on the development of Islamic minarets in Egypt throughout the different Islamic periods. It includes the structural system of the minarets, and its components which include the basis, the transition zones, the entrances, the holes, and the tops which cover the minarets of Cairo and the balconies as well as the decoration of the minarets.

Chapter Two

This chapter deals with the building materials of the minarets which include the geological study of Cairo and EL- Emam Al-Layth area which includes the minaret of Yashbak from Mahdy- the applied part of the thesis. The chapter studies the limestones used in building the minarets including its kinds and its mechanical and physical properties as well as the relation between these properties and the deterioration of minarets. It studies the fired bricks and its methods of manufacture and its preparation and use in building minarets. The chapter studies marble and its sources, its kinds, and its role in building the minarets, woods and its kinds and sources and the use of lead sheets in covering the tops of Ottoman minarets are also talked. The mortars and used in building minarets are studied.

Key Words

- 1- Restoration
- 2- Archaeological Minarets
- 3- Physio-chemical Factors
- 4- Soil
- 5- Earthquakes
- 6- Structural Analysis
- 7- Consolidation of Foundations
- 8- Architectural Restoration
- 9- Fine Restoration
- 10- Conservation

Cairo University
Faculty of Archaeology
Conservation Department

Study of Treatment, Restoration and Conservation of Archaeological Minarets in Cairo Applied on One Selected Archaeological Minaret.

Thesis Presented For The Fulfillment Of The Degree Of Ph.D In Restoration And Conservation Of Antiquities.

By

Mohamed Kamal Khallaf

Ass. Lecturer at Conservation
Department, Faculty of Archaeology
Cairo University (Fayoum Branch)

Supervised by

Prof. Dr. Fatma M. Helmi

Professor Of Study Of Archaeological Materials
And Their Conservation
Previous Head Of Conservation Department
Faculty Of Archaeology, Cairo University.

Dr. Soad M. Hasan

Ass. Professor of Islamic Antiquities Faculty of Archaeology, Cairo University

Dr. Gamal A. Mahgoub

Ass. Professor of Conservation of Antiquities and Vice Dean of Faculty of Archaeology for Education and Students Affairs.

Cairo University (Fayoum Branch)